


مبانیات حرارتی و جوشکاری  
گروه متالورژی

# Gas-Tungsten Arc Welding

Grant Ken Hicken, Sandia National Laboratory

علیرضا نوری

جوشکاری قوسی با الکتروود تنگستن و در پناه گاز محافظ که گاهی اوقات Heliarc و یا جوش تیگ TIG (جوشکاری با تنگستن و گاز خنثی) نیز نامیده می شود، در سال 1930 برای جوشکاری فلز منیزیم اختراع شد. Russell Meredith از الکتروود تنگستن همراه با گاز خنثی هلیوم برای جوشکاری فلز منیزیم استفاده کرد. این روش جایگزین روش پرچ برای اتصال قطعات هواپیما از جنس آلومینوم و منیزیم شد. روش جوشکاری Heliarc در طی این مدت تا کنون اصلاح زیادی یافته است ولی مکانیسم اصلی آن همان است که مردیت آن را بکار برده بود. درجه حرارت ذوب برای اتصال از نگهداری قوس بین الکتروود تنگستن و قطعه کار فراهم می شود. (شکل 1) دمای حوضچه مذاب تا 2500 C میرسد. گاز خنثی حوضچه مذاب را احاطه می کند و آنرا در مقابل آلودگی های اتمسفری محافظت می کند. معمولاً گاز خنثی آرگون، هلیوم و یا مخلوطی از آن دو است.

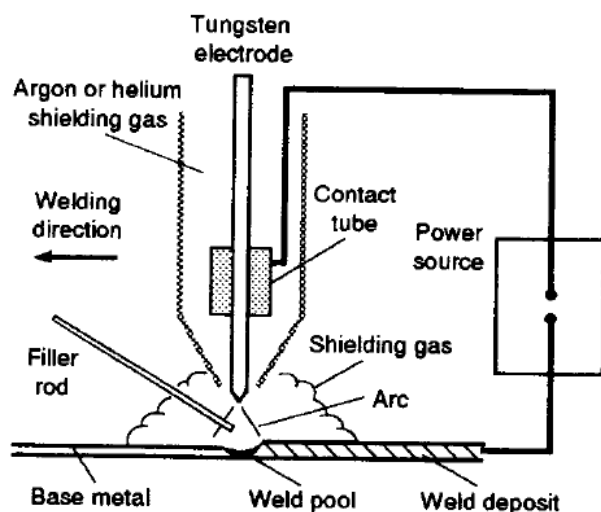

**Fig. 1** Schematic showing key components and parameters of the GTAW process. Source: Ref 2

### کاربردها:

روش جوشکاری با الکتروود تنگستن و گاز محافظ برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن، آلومینوم، منیزیم، مس و فلزات فعال (مثل تیتانیوم و تانتالوم) و نیز فولادهای کربنی و آلیاژی استفاده می شود. در جوشکاری فولادهای کربنی معمولاً برای جوشکاری پاس های ریشه کار می رود.

### مزایا و محدودیت ها

مزایای روش GTAW عبارتند از:

- جوش با کیفیت بالا و اعوجاج کم تولید می کند.

- پاشش مذاب در مقایسه با روش های دیگر در این روش وجود ندارد.
- در هر دو حالت با و بدون فلزپرکننده می توان استفاده کرد.
- منابع نیروی مختلفی را می توان بکار گرفت.
- انواع مختلفی از فلزات حتی فلزات غیرمشابه را می توان با این روش جوشکاری کرد
- کنترل دقیقی بر روی میزان گرمای تولیدی و ورودی می توان داشت.

روش GTAW زمانی استفاده می شود که به جوش با کیفیت بالا نیاز باشد. همانطوریکه در بالا اشاره شد، گرمای تولیدی که میتواند اثر منفی بر فلز داشته باشد، بدقت کنترل می شود و نیز حوزه دید جوشکار بوسیله دودهای حاصله محدود نمی شود.

محدودیت های این روش در زیر آمده اند:


- نرخ رسوب آن در مقایسه با جوشکاری با الکتروودهای مصرفی پایین تر است.
  - به جوشکار ماهر نیاز دارد. (نسبت به SMAW, GMAW)
  - برای جوشکاری ضخامت های بیشتر از 9.5 mm مقرون به صرفه نمی باشد.
  - در وضعیت های جوشکاری غیر تخت جوشکاری مشکل است زیرا حفاظت قوس کامل نیست.
- علاوه بر مشکلات یادشده می توان به برخی از مشکلات این روش نیز در ذیل اشاره کرد:
- در صورتیکه الکتروود تنگستنی با حوضچه مذاب تماس داشته باشد، آخالهای تنگستن می تواند وارد فلز جوش شود.
  - اگر حفاظت قوس و مذاب توسط جریان مداوم گاز خنثی انجام نشود و یا مختل شود، فلز مذاب آوده می شود.
  - آلودگی یا حفره در مذاب تحت تاثیر نشتی آب از تورچها سرد شونده با آب
  - وزش و یا انحراف قوس مثل روش های دیگر

**منابع نیرو** برای GTAW از نوع جریان ثابت همراه با منحنی ولتاژ – آمراژ منفی می باشند. راکتورهای قابل اشباع و نیز واحدهای کنترل شده با تریستور نیز مرسوم هستند. پیشرفت هایی که در صنایع الکتریکی اتفاق افتاده است، در این حوزه نیز موثر بوده و باعث شده است که منابع نیروی با کارایی بیشتر و با وزن کمتر تولید شوند. امروزه منابع نیروی

ترانزیستوری با جریان مستقیم نیز بسیار استفاده می شوند و منابع نیرو یکسوکننده مبدل ها بسیار پیچیده تر هستند. مبدل های نیرو شامل سه نوع تبدیل هستند:

- جریان متناوب اولیه 60 mHz به جریان مستقیم تبدیل می شود.
- جریان مستقیم به جریان متناوب با فرکانس بالا تبدیل می شود.
- این جریان متناوب به جریان مستقیم تبدیل می شود.


مبدل ها را می توان از حالت جریان مستقیم به جریان متناوب برای جوشکاری GMAW تغییر داد و بکار برد که این سبب کاهش هزینه و صرفه جویی در آن خواهد شد. منابع نیرو که با مبدل کنترل می شوند در مقایسه با منابع سیلیکونی SCR زمان های پاسخ سریعتری دارند. در شکل 2 رفتار دو نوع ماشین جوشکاری با کنترل مبدلی و با کنترل ترانزیستوری نشان داده می شود.

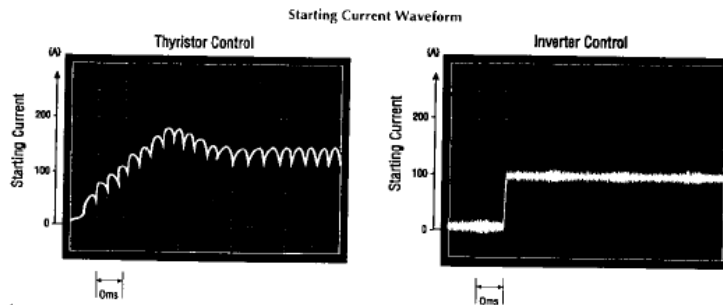

**Fig. 2** Starting current waveforms of two power sources to show relative response times of each source. (a) Thyristor-controlled source. (b) Inverter-controlled source. Faster response of inverter-controlled arc welding machine (2 ms to go from 0 to 100 A) indicates a more stable arc.

**سافتمان تورچ:** تورچ جوشکاری الکتروود را نگهداشته و جریان الکتریکی را به سمت قوس هدایت می کند و گاز

لازم برای محافظت قوس و مذاب را به محل جوش انتقال می دهد. قطعات تورچ در شکل 3 نشان داده می شود.

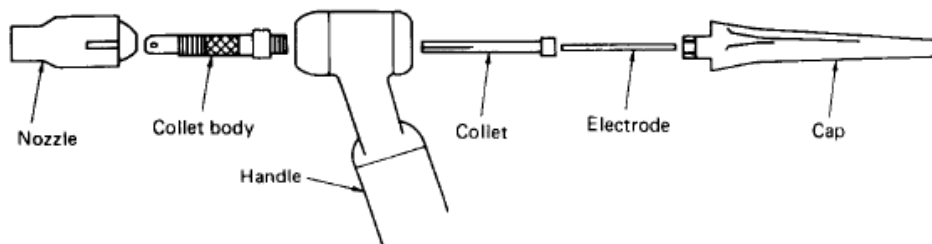

**Fig. 3** Schematic showing exploded view of key components comprising a GTAW manual torch

تورچهای جوشکاری که زیر جریان 200 A بکار میروند، معمولاً با هوا سرد می شوند، به عبارتی گاز خنثی از اطراف کابل حرکت میکند و سردایش لازم را فراهم می کند. اما در جوشکاری های پیوسته که با آمپراژهای بالا سروکار دارد، و نیز در روش ماشینی از تورچهایی استفاده می شود که با آب سرد می شوند.

**الکتروودها.** الکتروودهای غیرمصرفی که در روش GTAW بکار می روند، از تنگستن و یا آلیاژهای آن ساخته می شوند. متداولترین این آلیاژها، آلیاژ  $2\% \text{ ThO}_2\text{-W}$  یا EWTh-2 می باشد. این آلیاژ از ویژگی های کاری خوبی برخوردار است و پایداری بهتری دارد. تئوریا رادیواکتیو بوده و فلذا هنگام تیز کردن آن باید مواظب بود که گرد و غبار آن استنشاق نشود. سنگ زنی می تواند خطرات جدی در پی داشته باشد و باید قوانین زیست محیطی را رعایت کرد. الکتروودهای لانتانوم دار EWLa-1 و ایتیم دار الکتروودهایی هستند که ویژگی های شروع خوبی داشته و پایداری قوس آنها حتی در ولتاژهای کم نیز قابل قبول و مناسب است. الکتروودهای تنگستن سریم دار EWCe-2 نسبت به الکتروودهای توریم دار از لحاظ پایداری قوس و نرخ ذوب کردن کمی بهترند. هر کدام از الکتروودهای مذکور جوش های قابل قبولی تولید می کنند. توانایی آسان ساطع کردن الکترون در ولتاژ پایین الکتروودهای لانتانوم دار از علل اصلی کارکرد خوب آنهاست.

تنگستن خالص در جوشکاری ac استفاده می شود و بالاترین نرخ مصرف را دارند. گاهی اوقات از الکتروودهای زیرکونی نیز استفاده میشود. الکتروودهای تنگستن براساس ترکیب شیمیایی شان طبقه بندی می شوند. (جدول 1) شرایط لازم برای این الکتروودها در AWS A5.12 ذکر می شود. شکل نوک الکتروودها بر شکل حوضچه مذاب موثر است. الکتروودهایی که زاویه  $60\text{-}120^\circ$  دارند، پایدارترند و عمق نفوذ خوبی را دارند. الکتروودهای با زاویه کمتر  $5\text{-}30^\circ$  برای جوش شیاری مناسب هستند تا از ایجاد قوس بین دیواره های محل اتصال جلوگیری کند.

**سیستم تغذیه سیم:** از تعدادی قطعه تشکیل شده است که از سیستم ساده تا پیچیده را در بردارند. سیستم اصلی آن در واقع وسیله ای است که سیم را با قلاب گرفته و سپس آن را از قرقه کشیده و بعد آنرا از طریق لوله راهنما به سمت محل جوشکاری انتقال می دهد. برای حرکت موتور و نیز کنترل آن از کنترل و سوئیچ های الکترونیکی استفاده می شود.

**کابل، شلنگ و رگولاتورها** برای انتقال جریان الکتریکی، آب و گاز خنثی به محل جوشکاری لازم می باشند.

**Table 1 Classification of alloying elements in selected tungsten alloy electrodes for GTAW applications**

| AWS classification | Color(a) | Alloying element | Alloying oxide                 | Alloying oxide, wt% |
|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| EWP                | Green    | ...              | ...                            | ...                 |
| EWCe-2             | Orange   | Cerium           | CeO <sub>2</sub>               | 2                   |
| EWLa-1             | Black    | Lanthanum        | La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1                   |
| EWTh-1             | Yellow   | Thorium          | ThO <sub>2</sub>               | 1                   |
| EWTh-2             | Red      | Thorium          | ThO <sub>2</sub>               | 2                   |
| EWZr-1             | Brown    | Zirconium        | ZrO <sub>2</sub>               | 0.25                |
| EWG                | Gray     | Not specified(b) | ...                            | ...                 |

(a) Color may be applied in the form of bands, dots, and so on, at any point on the surface of the electrode. (b) Manufacturer must identify the type and nominal content of the rare-earth oxide addition. Source: Ref 4


نوسان قوس در هر دو حالت جوشکاری دستی و ماشینی استفاده می شود. مزایای موجود در جوشکاری دستی پایه و اساس کنترل جوش هنگام تنظیم تغییرات اتصال جوش و گپ موجود است. در جوشکاری ماشینی، نوسان از طریق حرکت مکانیکی تورچ جوشکاری و یا حرکت دادن پلاسمای قوس با کمک میدان مغناطیسی خارجی انجام می شود. نوسان باعث می شود که گرمای تولیدی در محل های دقیق انتقال داده شود. این وضعیت برای زمانی که جوشکاری قطعات با اشکال پیچیده انجام می شود، یک مزیت بشمار می رود. وقتی از نوسان جوش استفاده می شود، تعداد پاس ها و نیز مقدار کل گرمای تولیدی کاهش می یابد زیرا هزینه حذف انقباض ها و عیوب دیگر را از هزینه کلی جوش کم می کند.

شکل 4 اثر نوسانات مغناطیسی بر اعوجاج را نشان می دهد. در برخی از آلیاژها لازم است که از چند پاس برای ایجاد اثر برگشتی پاس های بعدی و بصورت جوش مستقیم string استفاده شود که در این صورت نوسان Oscillation بکار نمی رود. برای پایداری قوس، کمتر کردن وزش قوس و نیز حرکت دادن پلاسمای قوس در امتداد حرکت تورچ می توان از میدان مغناطیسی خارجی استفاده کرد. اینکار سبب می شود ظاهر جوش بهتر شده و سرعت جوشکاری افزایش یابد.

پارامترهای فرآیند

**جریان موشکاری:** جریان جوشکاری یکی از مهمترین پارامترهای جوشکاری است که باید در هر روش جوشی کنترل

شود زیرا بر عمق نفوذ، سرعت جوشکاری، کیفیت جوش و نرخ رسوب موثر است.

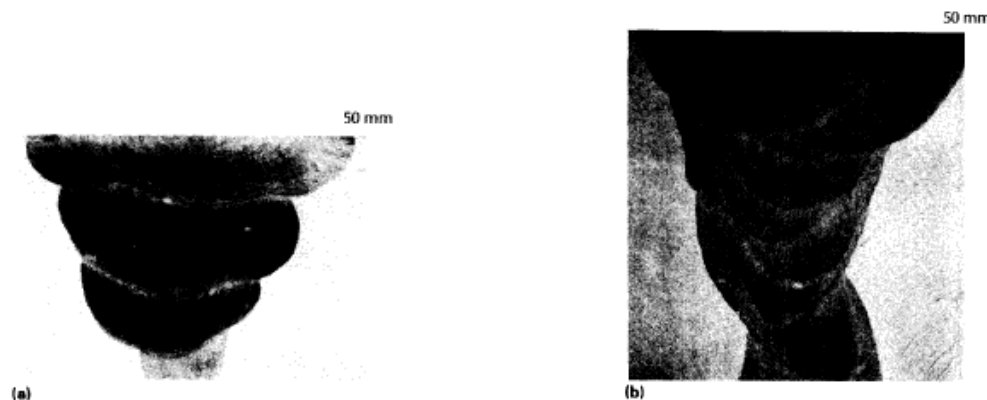

**Fig. 4** Effect of magnetic oscillation on weld distortion in 25 mm ( $\frac{1}{2}$  in.) thick stainless steel. (a) Weld produced with arc oscillation. (b) Stringer beads produced in weld without arc oscillation. Note minimal upsetting with arc oscillation. Source: Ref 8

در کل سه نوع انتخاب برای جریان جوشکاری وجود دارد:

- جریان مستقیم الکتروود منفی DCEN
- جریان مستقیم الکتروود مثبت DCEP
- جریان متناوب


در شکل های 5 و 6 تاثیر نوع جریان (ac,dc) بر شکل ظاهری جوش نشان داده می شوند. هم چنین نوع جریان نسبت به ماده انتخابی در جدول 2 آورده شده است.

در جریان متناوب، در 60 Hz پولاریته بین قطعه کار و الکتروود تغییر می کند. این تغییر سریع در پولاریته باعث می شود که یک نوع فرآیند کاتدی ایجاد شود که در حذف لایه های اکسیدی در سطح فلزات بالاخص فلزات آلومینوم و منیزیم بسیار مفید است. در هر نیم سیکل که شرایط DCEP برقرار می شود، الکتروودها گرم می شوند. لازم است این کار اینست که از الکتروودهای با قطر بزرگ که از تنگستن خالص ساخته شده اند، استفاده شود. در فرآیند GTAW بیشتر از جریان مستقیم با الکتروود منفی استفاده می شود. در این حالت، گرمای بیشتری وارد قطعه کار شده و در نتیجه نرخ ذوب افزایش می یابد.


**جریان پالسی و غیرپالسی Pulsed versus Nonpulsed Current:** جریان پیوسته و یا جریان غیرپالسی

جریان استاندارد روش GTAW می باشد. اما جریان پالسی نیز از مزایایی برخوردار است. جریان پالسی بیشترین مقدار

نفوذ را ایجاد میکند در حالیکه مقدار گرمای ورودی کمتر است. هم چنین در جریان پالسی امکان تنظیم حرکت در جوشکاری دستی وجود داشته و نیز به حوضچه جوش این اجازه را می دهد که بین هر پالس سرد شود.

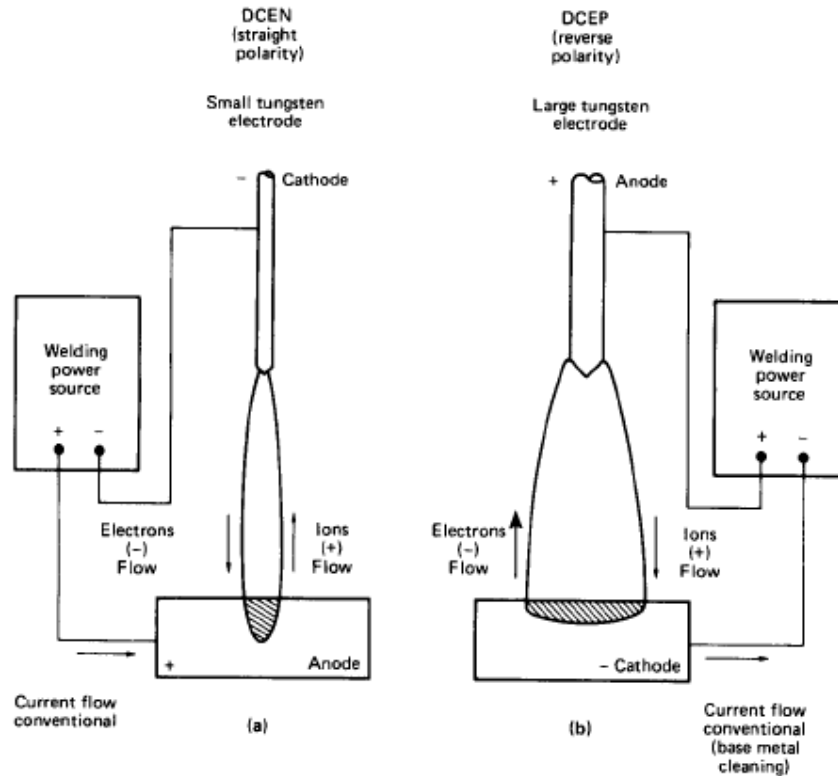

**Fig. 5** Effect of polarity on GTAW weld configuration when using direct current. (a) DCEN. Deep penetration, narrow melted area, approximate 30% heat in electrode and 70% heat in base metal. (b) DCEP. Shallow penetration, wide melted area, approximate 70% heat in electrode and 30% heat in base metal

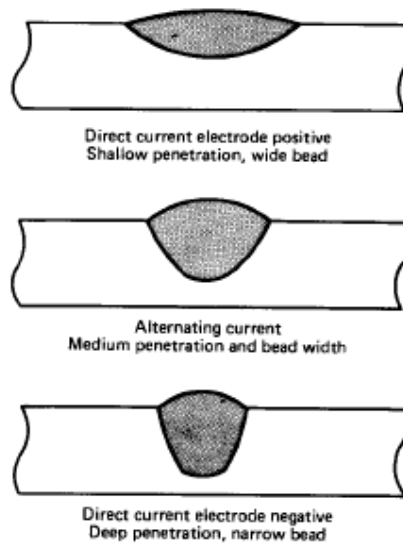


**Fig. 6** Weld configuration as a function of type of current (ac or dc) used



**Table 2 Suitability of types of current for GTAW of selected metals**

| Metal welded                                | Alternating current(a) | DCEN  | DCEP |
|---|------------------------|-------|------|
| Low carbon steel:                           |                        |       |      |
| 0.38–0.76 mm (0.015–0.030 in.)(a)           | G(b)                   | E     | NR   |
| 0.76–3.18 mm (0.030–0.125 in.)              | NR                     | E     | NR   |
| High-carbon steel                           | G(b)                   | E     | NR   |
| Cast iron                                   | G(b)                   | E     | NR   |
| Stainless steel                             | G(b)                   | E     | NR   |
| Heat-resistant alloys                       | G(b)                   | E     | NR   |
| Refractory metals                           | NR                     | E     | NR   |
| Aluminum alloys:                            |                        |       |      |
| ≤0.64 mm (0.025 in.)                        | E                      | NR(c) | G    |
| >0.64 mm (0.025 in.)                        | E                      | NR(c) | NR   |
| Castings                                    | E                      | NR(c) | NR   |
| Beryllium                                   | G(b)                   | E     | NR   |
| Copper and alloys:                          |                        |       |      |
| Brass                                       | G(b)                   | E     | NR   |
| Deoxidized copper                           | NR                     | E     | NR   |
| Silicon bronze                              | NR                     | E     | NR   |
| Magnesium alloys:                           |                        |       |      |
| ≤3.2 mm ( <sup>1</sup> / <sub>8</sub> in.)  | E                      | NR(c) | G    |
| >4.8 mm ( <sup>3</sup> / <sub>16</sub> in.) | E                      | NR(c) | NR   |
| Castings                                    | E                      | NR(c) | NR   |
| Silver                                      | G(b)                   | E     | NR   |
| Titanium alloys                             | NR                     | E     | NR   |

Note: E, excellent; G, good; NR, not recommended. (a) Stabilized. Do not use alternating current on tightly jugged assemblies. (b) Amperage should be about 25% higher than when DCEN is used. (c) Unless work is mechanically or chemically cleaned in the areas to be welded

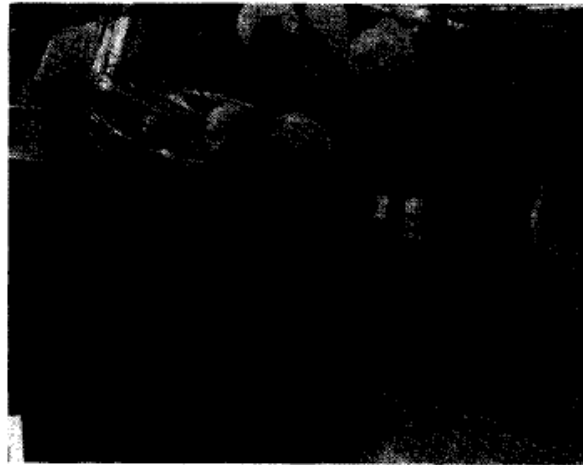

**Fig. 7** Plastic bag enclosure that simulates a glove box, used to purge irregularly shaped components in GTAW operations


**میکروپوش** به آندسته از جوش هایی اطلاق می شود که در جریان های 1-20 A ایجاد شده اند. در بسیاری از

مواقع، روش جوشکاری برای اتصال قطعات الکترونیکی استفاده می شود که گرمای ورودی باید بدقت کنترل شود.

**گاز های محافظ:** روش اولیه GTAW برای جوشکاری آلومینوم و منیزیم از گاز هلیوم به عنوان گاز محافظ استفاده

می کرد. اما امروزه بیشتر گاز آرگون بکار می رود.

آرگون تقریباً ارزانتر از سایر گازهای محافظ است. آرگون پتانسیل یونیزاسیون کمتری دارد. ( $2.52 \times 10^{-18} \text{J}$ ) آرگون براحتی پلاسمای قوس را تشکیل می دهد. آرگون 1.4 برابر هوا سنگین تر بوده و لذا براحتی جایگزین آن شده و حفاظت خوبی را انجام می دهد.

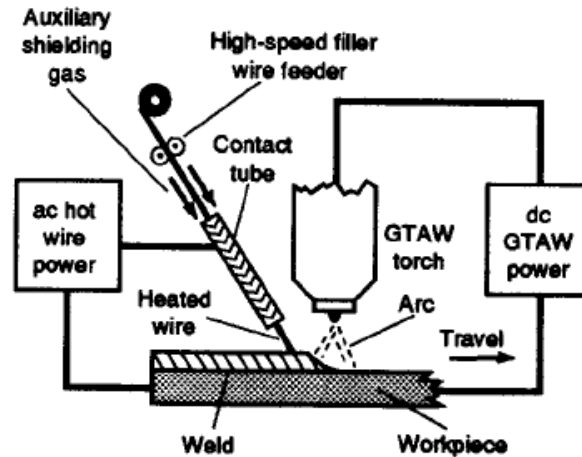


**Fig. 8** Schematic showing key components and parameters of a GTAW hot wire system. Source: Ref 4

هلیوم دارای پتانسیل یونیزاسیون  $3.92 \times 10^{-18} \text{J}$  است و شروع قوس با آن مشکل بوده و در ولتاژهای قوس بالایی کار می کند. ولتاژ قوس بیشتر منجر به گرمای ورودی زیادی شده و برای طول و جریان مشخص داریم:

$$Q = IVt \quad (\text{Eq 1})$$

که در آن  $Q$  برحسب ژول،  $I$  برحسب آمپر و  $t$  برحسب ثانیه است. این میزان بالای گرمای ورودی در جوشکاری آلومینوم و منیزیم و در کل آلیاژهای با هدایت حرارتی بالا بسیار مفید است. برای جوشکاری قطعات ضخیم آلومینوم با DCEN هلیوم بهترین گاز محافظ است.

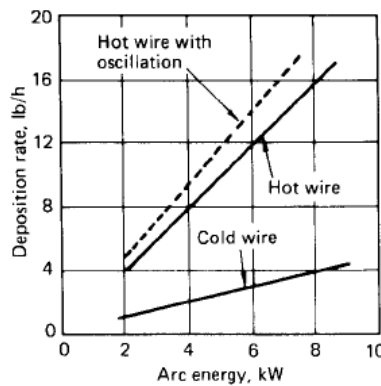

**Fig. 9** Deposition rates for GTAW with cold and hot filler wire on a steel workpiece

**فلووس گاز.** اکثر فلزات را می توان با گازهای با خلوص 99.995% و یا با میزان ناخالصی 50 ppm جوشکاری کرد. اما برای جوشکاری فلزات فعال مثل مولیبدن یا تانتالوم میزان ناخالصی گاز خنثی باید از 50 ppm نیز کمتر باشد که لازمه اینکار استفاده از برخی فیلترها و یا تصفیه کننده ها است.

**دبی جریان گاز.** به علت سبک بودن گاز هلیوم نسبت به آرگون، باید دبی هلیوم بیشتر از آرگون باشد. از همین رو، در جوشکاری GTAW دبی گاز هلیوم 14 L/min و برای گاز آرگون 7 L/min است.

**Backup Purged:** حفاظت حوضچه مذاب از اتمسفر اطراف آن در جوشکاری GTAW بسیار مهم است. آلودگی های ناشی از اتمسفر سبب بروز عیوبی مثل ترم، پوسته برداری، تخلخل و ظاهر دانه ای نامناسب خواهند شد. در جوشکاری GTAW راه خروج گازهای محافظ، محل تورچ جوشکاری است. چون حضور اکسیژن سبب کاهش نفوذ ذوب و ایجاد عیوبی که در بالا بدان اشاره شد، می شود، از اینرو حفاظت پشت محل جوش نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. گاهی اوقات از پشت بند های مسی و یا سرامیکی در پشت محل جوش برای نگهداری گاز محافظ و ذوب استفاده می شود. در مواقعی که نیاز به محافظت دقیق لازم است، از مواد فعال و برخی شگردهای خاص استفاده می شود. در این راستا، دستگاه متحرکی ساخته می شود که حامل گاز خنثی بوده و گاز خنثی را به تمام نقاط جوشکاری می رساند. کیف های پلاستیکی خاصی ساخته شده اند که برای جوشکاری قطعات بزرگ و با اشکال نامنظم بخوبی استفاده می شوند. (شکل 7)

**Table 3 Typical parameters for automatic hot wire GTAW**

| Arc current, A | Arc voltage, V | Torch travel speed |         | Wire feed rate(a) |         | Deposition rate |      |
|----------------|----------------|--------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|------|
|                |                | mm/min             | in./min | mm/min            | in./min | kg/h            | lb/h |
| 300            | 10-12          | 100-255            | 4-10    | 2790-9400         | 110-370 | 1.4-4.5         | 3-10 |
| 400            | 11-13          | 150-355            | 6-14    | 4700-11300        | 185-445 | 2.3-5.4         | 5-12 |
| 500            | 12-15          | 205-510            | 8-20    | 7490-16900        | 292-665 | 3.6-8.2         | 8-18 |

Note: Using a 4.0 to 4.8 mm ( $\frac{5}{32}$  to  $\frac{1}{16}$  in.) diameter 2% Th tungsten electrode with a 75He-25Ar shielding gas. (a) Wire diameter: 1.14 mm (0.045 in.)

**مواد پرکننده:** عامل تعیین کننده استفاده از فلز پرکننده، ضخامت قطعه ای است که قرار است جوشکاری شود. ضخامت های کمتر از 3.2 mm را براحتی می توان بدون استفاده از فلز پرکننده جوشکاری کرد. هنگامی که از فلز پرکننده استفاده می شود، این امکان وجود دارد که هم با دست و هم به روش اتوماتیک سیم جوش را به محل جوش انتقال داد. معمولاً سیم جوش به حالت سرد استفاده می شود ولی در روش های اتومات سیم گرم نیز بکار میرود. (شکل

(8)

**سیم جوش:** طول سیم جوش ها معمولا 915 mm است که برای جوشکاری دستی استفاده می شود. شکل مقطع این سیم جوش ها گرد است ولی برای جوشکاری بعضی از آلیاژهای آلومینوم می تواند به شکل چهار گوش مستطیلی باشد.

**سیم جوش سرد:** این نوع سیم جوش را می توان به شکل قرقره های 100 mm تهیه کرد. اما قرقره ها یا کوپل های بزرگتر تا 305 mm نیز در بازار وجود دارند که وزنشان تا 225 kg نیز می رسد. این کوپل های بزرگ معمولا در جوشکاری GMAW بیشتر استفاده می شوند زیرا به فلزپرکننده بیشتری نیاز دارد.


**سیم جوش گرم.** در روش GTAW برای افزایش نرخ رسوب از فلزپرکننده گرم استفاده می شود. (شکل 9) سیم جوش تا دمای نزدیک دمای ذوب مقاوم است و نرخ رسوب تا 29 KG/H قابل دسترسی است. این نرخ بالای رسوب دهی با این نوع فرآیند سبب شده است که با روش های جوشکاری دیگر قابلیت رقابت داشته و امکان استفاده از آن در خط تولید را افزوده است. در جدول 3 انواع پارامترهای مورد استفاده در سیم جوش ها آورده شده اند.

**اینسرت های جوشکاری.** اینسرت های جوشکاری برای ایجاد پشت جوش صاف استفاده می شوند. اینسرتها می توانند از همان مواد و یا مواد دیگر انتخاب شده باشند. پشت جوش صاف در جوشکاری ماشینی قابل حصول است اما در جوشکاری دستی نیز با جوشکارهای ماهر نیز می توان بدان دست یافت. اینسرت ها در وضعیت های مختلف اتصال استفاده می شود. (شکل 10) هدف از بکارگیری اینسرتها در واقع قرار دادن فلزپرکننده در پاس ریشه است. البته اینسرتها گاهی اوقات ترکیب شیمیایی مختلفی با فلز پایه دارند که جهت بهبود قابلیت جوشکاری آن است.

### متغیرهای جوشکاری GTAW:

**جوشکاری دستی** به فرآیندی اطلاق می شود که در آن جوشکاری توسط حرکت تورچ بوسیله جوشکار انجام می شود. اگر تغذیه سیم جوش به یک موتوری متصل شود و به تورچ هدایت شود در این صورت روش جوش نیمه اتومات نامیده می شود.

جوشکاری توسط جوشکارهای ماهر بخش قابل توجهی از جوشکاری GTAW را بخود اختصاص می دهد. جوشکاری دستی معمولا برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و پاس ریشه فولادهای کربنی استفاده می شود.

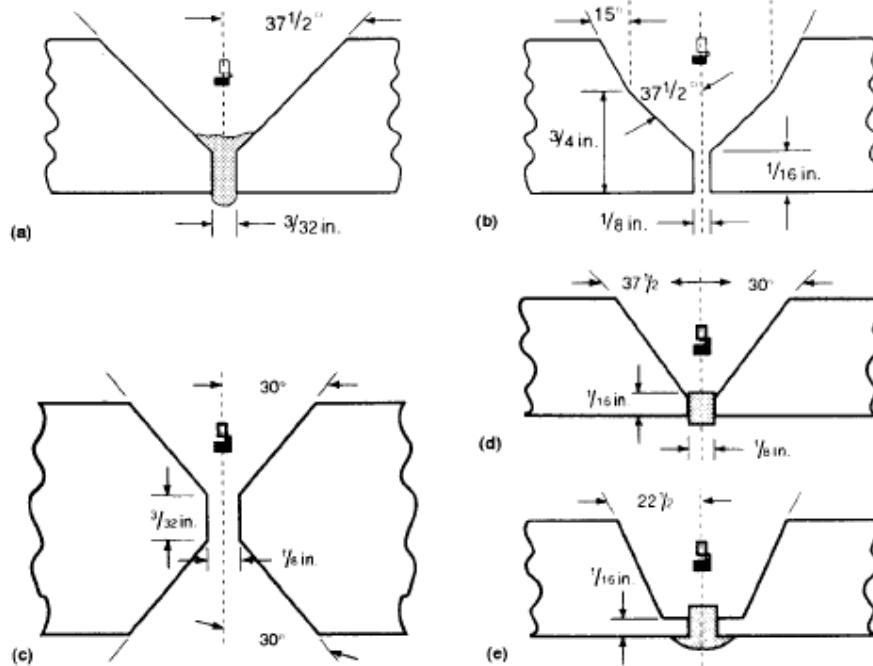

**Fig. 10** Selected joint configurations and welding inserts used in GTAW processes. (a) Y-type insert ( $\frac{3}{32}$  in., for indexing when accessibility is limited; no land required. (b) Compound bevel with open root,  $\frac{1}{8}$  in. gap; land,  $\frac{1}{16}$  in. thick. Washer-type insert ( $\frac{1}{8} \times \frac{3}{32}$  in.) should be used if insert required. (c) Inside diameter/outside diameter preparation with open root,  $\frac{1}{8}$  in. gap; land,  $\frac{3}{32}$  in. thick. Washer-type insert ( $\frac{1}{8} \times \frac{3}{32}$  in.) should be used if insert required. (d) Washer-type insert ( $\frac{1}{8} \times \frac{3}{32}$  in.); land,  $\frac{1}{16}$  in. thick. (e) J prep mushroom insert; land,  $\frac{1}{16}$  in. thick; extended land,  $\frac{3}{32}$  in. long

موشکاری ماشینی نیاز به تنظیم متغیرهای جوشکاری دارد. معمولاً این نوع جوشکاری شامل وسیله ای است که


قابلیت حمل و نگهداری تورچ جوشکاری را فراهم می آورد. از آنجاییکه ولتاژ عامل بسیار مهم در جوشکاری

GTAW بشمار می رود و متناسب با طول قوس است، از اینرو دستگاه فیذبک ولتاژ نیز بکار می رود.

موشکاری شیار نازک از فرآیند GTAW همراه با سیم جوش سرد در جوشکاری شیار نازک استفاده میشود. در شکل

11 نوعی از این جوشکاری نشان داده میشود. جوشکاری شیار نازک معمولاً در جوشکاری ماشینی استفاده می شود که

در آن به حرکت بسیار دقیق تورچ جوشکاری نیاز است.

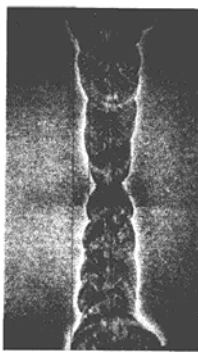

**Fig. 11** Typical narrow groove weld produced in mechanized welding applications

**موشکاری اتوماتیک.** در این روش نیازی به تنظیم پارامترهای جوشکاری نیست. بیشترین استفاده از این روش در جوشکاری لوله هاست. در این روش جوشکاری، دستگاه به قطع کار متصل می شود و سپس در مسیر محیطی حرکت می کند و فلز را ذوب می کند. بسیاری از دستگاه ها کا رجوش را خودبخود انجام می دهند اما برخی دیگر از منبع تغذیه سیم جوش و توانایی نوسانی استفاده می کنند. این سیستم ها اغلب در کنار یک دستگاه کامپیوتر بکار میروند تا متغیرهای جوشکاری را کنترل کنند. کنترل ها اتوماتیک که از میکروپراسورها و کنترل عددی کامپیوتری استفاده می کنند، این امکان را فراهم می آورند که یک فرآیند جوش برای جوشکاری انواع مختلف مواد و با شکلهای متنوع بکار رود. شکل 12 چهارده نوع قطعه مختلف را نشان می دهد که با روش GTAW اتومات جوشکاری شده اند.



**Welding specifications for components shown in Fig. 12**

Welds were made with a 250 A water-cooled GTAW torch that used 1.6 mm (0.062 in.) diameter electrode

|                                       | 6061 aluminum workpiece(a) |                 |                 | Type 304 stainless steel workpiece(b) |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                       | Component No. 1            | Component No. 2 | Component No. 3 | Component No. 4                       | Component No. 5 |
| <b>Workpiece</b>                      |                            |                 |                 |                                       |                 |
| Tube diameter, mm (in.)               | 22.22 (0.875)              | 28.58 (1.125)   | 26.82 (1.056)   | 12.7 (0.5)                            | 19.1 (0.75)     |
| Wall thickness, mm (in.)              | 1.57 (0.062)               | 0.88 (0.035)    | 1.65 (0.065)    | 0.63 (0.025)                          | 0.63 (0.025)    |
| <b>Power supply</b>                   |                            |                 |                 |                                       |                 |
| Peak current, A                       | 50-100                     | 52-60           | 70-85           | 20-45                                 | 35-45           |
| Background, A                         | 15                         | 15              | 15              | 25                                    | 15              |
| Pulse rate, pps(c)                    | 5                          | 6               | 6               | 8                                     | 8               |
| Width, %                              | 65                         | 65              | 65              | 75                                    | 75              |
| <b>Torch</b>                          |                            |                 |                 |                                       |                 |
| Weld travel speed, mm/min (in./min)   | 405 (16)                   | 405 (16)        | 405 (16)        | 380 (15)                              | 380 (15)        |
| Welding cycle time, s                 | 8.0                        | 4.5             | 6.5             | 6.0                                   | 10.0            |
| <b>Shielding gas</b>                  |                            |                 |                 |                                       |                 |
| Flow rate, L/min (ft <sup>3</sup> /h) | 8.5 (18)                   | 8.5 (18)        | 8.5 (18)        | 7.1 (15)                              | 7.1 (15)        |
| <b>Filler metal</b>                   |                            |                 |                 |                                       |                 |
| Diameter, mm (in.)                    | 0.8 (0.03)                 | 0.8 (0.03)      | 0.8 (0.03)      | ...                                   | ...             |
| Feed rate, mm/min (in./min)           | 3810 (150)                 | 3560 (140)      | 3810 (140)      | ...                                   | ...             |
| <b>Joint type</b>                     |                            |                 |                 |                                       |                 |
|                                       | Fillet/butt                | Butt            | Saddle          | Fillet                                | Fillet/butt     |

(a) 4043 aluminum filler metal; acidic square wave power supply; 2% ceriated electrode material; 50% He-50% Ar shielding gas; ac process  
 (b) No filler metal used; dc precision power supply; 2% thoriated electrode material; argon shielding gas; dc process  
 (c) Pulses per second

**Fig. 12** Typical components produced by automatic GTAW process. Source: Ref 12