

لمسه خوانی

WPS

## وضعیت های جوشکاری

وضعیت جوشکاری حالت و شرایط قرار گرفتن قطعه نسبت به جوشکار است که به عنوان مثال می تواند رویروی جوشکار ، بالای سر جوشکار ، بر روی سطح افق و .... باشد. در میان تمام وضعیتهای ممکن چهار وضعیت استاندارد شده وجود دارد که به طور عموم در تمام روشها و در کلیه کاربردها از آنها استفاده می شود. این چهار وضعیت به تفسیر در ادامه توضیح داده شده است.


1 - وضعیت تخت ( Flat )

2 - وضعیت افقی ( Horizontal )

3 - وضعیت عمودی یا قائم ( Vertical )


4 - وضعیت سقفی ( Over Head )

## وضعیت های جوشکاری طبق استاندارد EN (ISO6947)

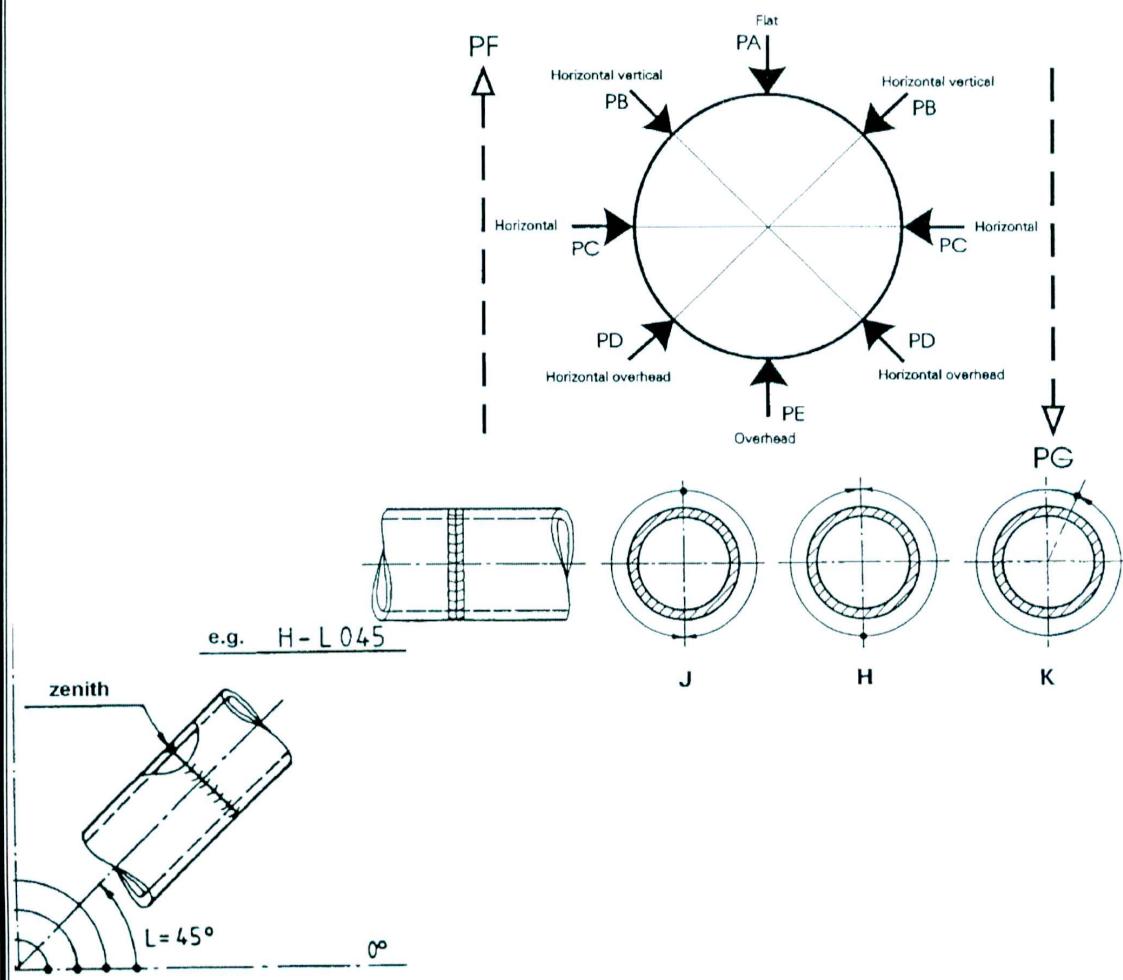


وضعیت های جوشکاری طبق استاندارد AWS

**Butt welds**

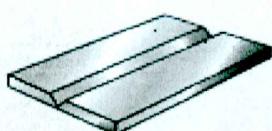


AWS: 1G

**Fillet welds**

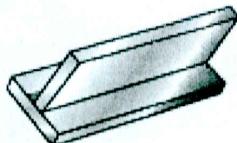


AWS: 1F


**Pipe welds**

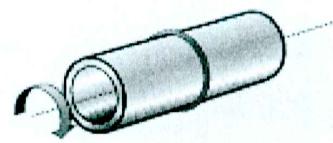

AWS: 1G

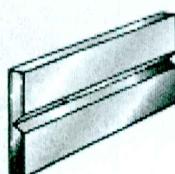


AWS: 2G

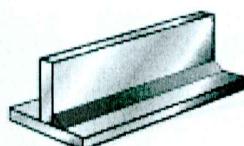


AWS: 2F




AWS: 2G

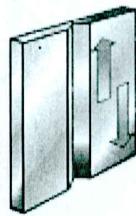


AWS: 3G

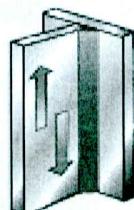


AWS: 3F

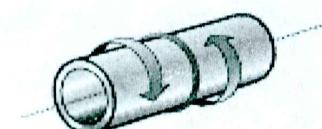


AWS: 5G

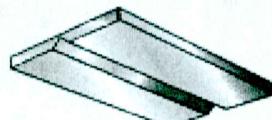

AWS: 4G

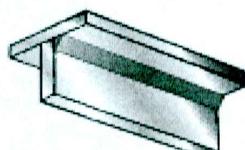

AWS: 4F

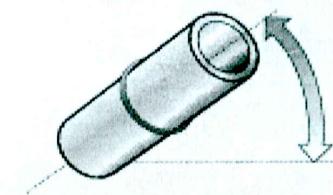

AWS: 6G

## انواع طرح اتصال و نوع جوش

بر طبق استاندارد AWS بایستی توجه داشت که این دو اصطلاح در مستندات جوشکاری با یکدیگر تفاوت دارد که می‌توانید آنها را در جدول زیر مشاهده کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید ما تنها ۵ طرح اتصال و ۷ نوع جوش داریم.

Types of joints		Types of welds	
Butt		Fillet	Single
T		Fillet	Double
Corner		Square	
Lap		Bevel groove	
Edge		V groove	
		J groove	
		U groove	

❖ **انواع طرح اتصال:**

- **Butt:** سر به سر
- **T:** تی شکل
- **Corner:** گوشه ای
- **Lap:** ب روی هم
- **Edge:** لبه ای

❖ **انواع جوش:**

- **Fillet:** سپری
- **Square:** چهار گوش (بدون آماده سازی)
- **Bevel Groove:** پنج نیم جناقی
- **V Groove:** با پنج نیم لاله ای
- **J Groove:** با پنج لاله ای
- **U Groove:** با پنج لاله ای

عوامل موثر در انتخاب نوع و مقدار پخ

فاکتورهای فراوانی در انتخاب نوع پخ، زاویه پخ، ارتفاع پخ و .... دخیل هستند. در طراحی اتصال جوش و طراحی پخ باید تک تک این فاکتورها را در نظر گرفت. در ادامه به اختصار به تعدادی از این فاکتورها اشاره می کنیم:

۱ - ضخامت قطعه کار: به طور کلی با افزایش ضخامت قطعه کار برای دستیابی به یک اتصال مطمئن میزان پخ زنی بیشتر می شود. یک قانون تجربی در پخ زنی می گوید: در پخ سازی قطعات با ضخامت کمتر از ۱۵ میلی متر از پخ یک طرفه و در قطعات با ضخامت بیش از ۱۵ میلی متر از پخ دو طرفه استفاده می کنند.

۲ - هزینه پخ زنی: این فاکتور رابطه مستقیم با انتخاب نوع پخ دارد به این معنی که پخ های جنافی به علت سادگی و سرعت در آماده سازی از پخ های لاله ای کم هزینه تر هستند چراکه ایجاد پخ لاله ای نیاز به ماشین کاری قطعه کار دارد اما پخ جنافی را می توان با تجهیزات ساده ایجاد نمود.

۳ - مقدار فلز جوش مصرفی: این فاکتور هم با انتخاب نوع پخ در ارتباط مستقیم است. پخ لاله ای در مقایسه با پخ جنافی به فلز جوش کمتری نیاز داشته و به طبع پیچیدگی کمتری ایجاد می کند. از طرفی پخ دو طرفه نسبت به پخ یک طرفه فلز جوش کمتری را در خود جای داده و میزان پیچیدگی را کاهش می دهد.

۴ - مقاومت در برابر تنشهای: به طور کلی پخ های دو طرفه در مقایسه با پخ های یک طرفه و پخ لاله ای نسبت به پخ جنافی از مقاومت بهتری در مقابل تنش های برخورد دار هستند.

۵ - دقت ابعادی: برای دستیابی به حداکثر دقت ابعادی و حداقل پیچیدگی باید حداقل مقدار پخ زنی در نظر گرفته شود.

۶ - پیچیدگی: رابطه پیچیدگی با پخ سازی در شماره سه بررسی شد.

۷ - دسترسی به محل جوش: در محلهایی که دسترسی به طرف دیگر قطعه یا جوش نباشد پخ دو طرفه کاربرد نداشته و از پخ یک طرفه استفاده می شود.

۸ - وضعیت جوشکاری: به عنوان مثال برای نگهداری مذاب جوش در مسیر جوشکاری و در وضعیت افقی از نیم پخ به جای پخ کامل استفاده می شود.

۹ - نوع فلز پایه: برای فلزاتی که سیالیت کمی دارند جهت پر شدن بهتر درز از زاویه پخ بیشتری استفاده می کنند مثل نیکل که زاویه پخ بیشتری نسبت به فولاد دارد. یا زاویه پخ چدن که از فولاد بیشتر است چراکه به علت کرین بالای چدن باید به کمک زاویه پخ زیاد اجازه خروج گازها را از جوش داد.


### پشت بند (Backing)

هنگام جوشکاری قطعات ضخیم برای رسیدن به یک اتصال مطمئن، پخ زنی قطعات یک امر اجتناب ناپذیر است. در قطعات پخ خورده پاس نفوذی مهم ترین و اساسی ترین پاس جوش می باشد که در اتصال مستحکم دو قطعه نقش مهمی را ایفا می کند. پاس نفوذ معمولاً در قطعاتی که یک طرفه پخ خورده اند و به پشت قطعه دسترسی وجود ندارد

بکار می رود. اما در قطعاتی که دو طرفه پیچ می خورند، یا قطعاتی که یک طرفه پیچ خورده اند و امکان دسترسی به پشت آنها وجود دارد از جوش پشتی یا **back weld** استفاده می شود. همچنین در اتصالاتی که فاصله ریشه زیاد بوده و یا به نوعی می خواهد از ریزش و یا اکسید شدن فلز جوش پاس اول جلوگیری کرده سرعت جوشکاری را بالا ببرند از پشت بند استفاده می کنند. بسته به نوع فلز پایه، روش جوشکاری و هدف استفاده از پشت بند، جنس آن متغیر بوده و می تواند فلزی (معمولًا مسی)، سرامیکی، پودری و حتی جریانی از گاز خنثی باشد.

#### اصطلاحات در جوش فیلت:

- ساق جوش: Leg
- گلویی: Throat
- تحدب: Convexity
- تقر: Concavity

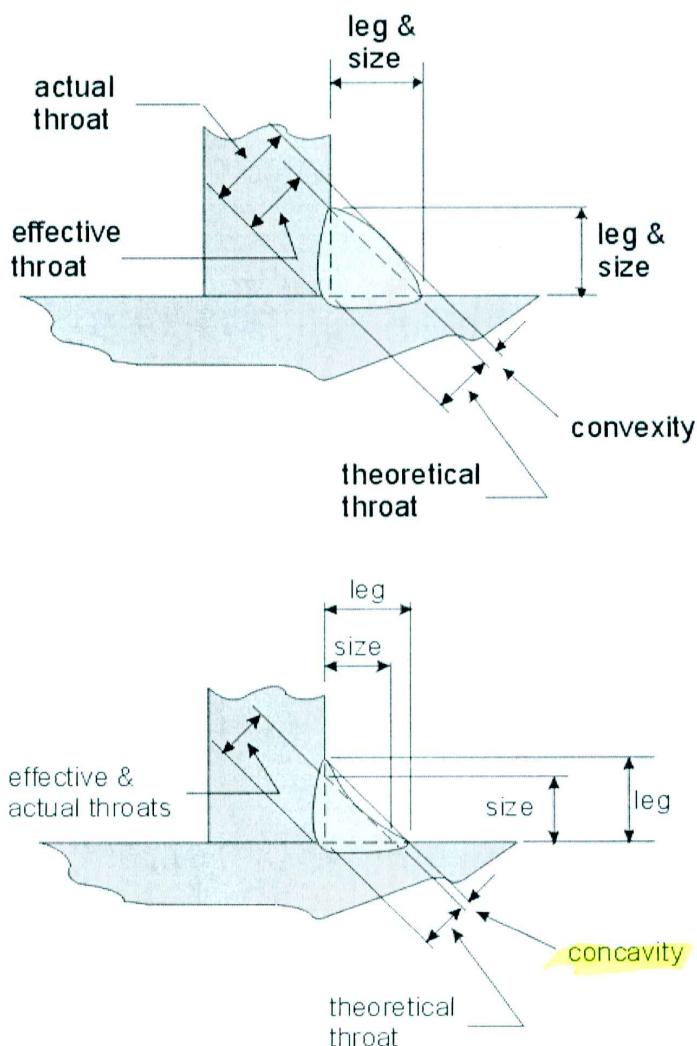

علایم و نقشه خوانی در جوشکاری  
نتایج و دست آوردهای طراحی و محاسبات جوش جهت اجرا و رعایت در حین انجام عملیات جوشکاری بر روی  
نقشه هایی پیاده می شود. در این نقشه ها برای بیان جزئیات عملیات جوشکاری از علایم و نشانه هایی استفاده شده  
است که می توان آنها را زبان علم جوشکاری نامید. در این زبان طرح اتصال ، نوع جوش ، محل جوش ، اندازه جوش  
و حتی روش جوشکاری و ابعاد مورد نیاز آورده می شود و هر متخصص علم جوشکاری و حتی جوشکاران ماهر باید  
توانایی خواندن این علایم و نقشه ها و تبدیل آنها به دستورات عملی را داشته باشند.  
علایم اولیه کار با این نقشه ها در جدول ذیل آمده است.

Table 1: Selected elementary symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
2	Square butt weld		II
3	Single-V butt weld		V
4	Single-bevel butt weld		V
5	Single-V butt weld with broad root face		Y
6	Single-bevel butt weld with broad root face		Z
7	Single-U butt weld (parallel or sloping sides)		U
14	Steep-flanged single-V butt weld		II
9	Backing run		□
12	Spot weld		○
10	Fillet weld		△

Table 2: Combined symbols

No.	Designation	Illustration	Symbol
3-3	Double-V butt weld		X
4-4	Double-bevel butt weld		K
5-5	Double-V butt weld with broad root face		X
6-6	Double-bevel butt weld with broad root face		K
7-7	Double-U butt weld		U
3-9	Single-V butt weld and backing run		Y
10-10	Double fillet weld		▷

موسسات و مراکز معتبر مختلفی درجهت استانداردسازی و هماهنگی علایم و نشانه های جوشکاری تلاش کرده اند.  
دو مورد از معتبرترین موسسات ، انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) و موسسه ISO یا استاندارد اروپا می باشد.  
جهت روشن شدن هریک از این استانداردها در ادامه به تشرییح آنها می پردازیم:

#### استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا AWS در نقشه خوانی:

در این استاندارد می توان علایم و نشانه ها را به دو دسته کلی علایم عمومی و علایم اختصاصی تقسیم کرد. علایم  
عمومی ، به علایمی گفته می شود که برای انواع جوشها به کار رفته و علایم خصوصی بر روی آنها قرار می گیرند.  
در مقابل ، اختصاصی به علایمی اطلاق می شود که به یک نوع جوش خاص اختصاص دارد. علایم اختصاصی خود به

زیرمجموعه هایی تقسیم می شوند : عالیم جوش لب به لب یا سر به سر (Butt Joint) ، عالیم جوش لب روی هم (edge Joint) ، عالیم جوش گوشه ای (Fillet Joint) و عالیم جوش لبه ای یا پیشانی (Lap Joint)

عالیم عمومی جوش در استاندارد AWS عالیم عمومی جوش در استاندارد AWS همانند شکل زیر می باشد. این شکل که در تمام نقشه ها و انواع جوشها کاربرد دارد از قسمتهای مختلف تشکیل شده است.



۱ - خط پیکان یا خط نشانه : همان طور که در شکل نیز مشخص است خط پیکان خطی است که از یک طرف دارای پیکان بوده و از طرف دیگر به خط مرجع متصل می گردد. نوک پیکان در خط نشانه محل اتصال یا محل جوشکاری را نشان می دهد.


۲ - خط مرجع : در تمام نقشه ها خط مرجع به صورت یک خط افقی مشاهده می شود که عالیم اختصاصی یا عالیم مهمی چون اطلاعات نوع اتصال ، نوع جوش ، ابعاد پخ ، ابعاد درز اتصال و ... ببروی آن قرار می گیرد. یک قانون کلی در استاندارد AWS می گوید : هرگاه علامت جوش در پایین خط مرجع قرار گرفت محلی را که پیکان به آن اشاره می کند باید جوشکاری کرد و هرگاه علامت جوش در بالای خط مرجع وجود داشت طرف مقابلی را که پیکان به آن اشاره می کند باید جوش داد.

۳ - دم : این علامت که همیشه در انتهای خط مرجع قرار می گیرد جهت نشان دادن اطلاعات اضافی مانند نوع فرآیند ، نوع الکترود و نوع جریان بکار می رود.


#### عالیم اختصاصی

(الف) عالیم اختصاصی جوش لب به لب (Butt Joint)


همان طور که در فصل گذشته عنوان شد در این نوع جوش بسته به ضخامت قطعه کار حالت های مختلفی از اتصال وجود دارد. هر یک از این حالات علامت مخصوص به خود را دارد که عالیم اختصاصی جوش لب به لب را می سازند. این عالیم اختصاصی که بر روی عالیم عمومی و به طور مشخص بر روی خط مرجع قرار می گیرد به شرح زیر است :

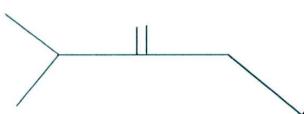

جوش لب به لب بدون پخ سازی و فاصله

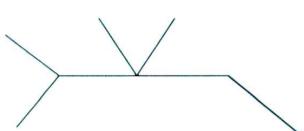

جوش لب به لب با پخ جناقی یک طرفه

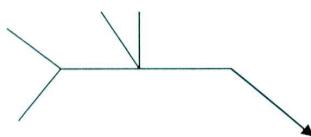

جوش لب به لب با نیم پخ جناقی یک طرفه

جوش لب به لب با نیم پخ جناقی دو طرفه

جوش لب به لب با پخ لاله ای یک طرفه

جوش لب به لب با نیم پخ لاله ای یک طرفه

جوش لب به لب با نیم پخ لاله ای دو طرفه

جوش لب به لب با پخ لاله ای دو طرفه


جوش لب به لب بدون پخ سازی به همراه گرده محدب

جوش لب به لب بدون پخ سازی با گرده مقعر

هر کدام از علایم فوق می تواند برای نشان دادن نوع اتصال بروی خط مرجع قرار گیرد. برای روشن شدن مطلب چند مثال در شکل زیر آورده شده است. نکته مهم این که در تمام طرح اتصالات که از نیم پخ استفاده می شود خط راست باید درسمت چپ بیننده قرار گیرد.







DESIRED WELD

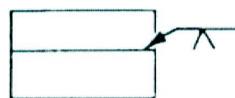


TOP VIEW

برای مشخص کردن ابعاد مختلف جوش ، در کنار علایم فوق اعدادی قرار می گیرد. این اعداد نشان دهنده سطح مقطع جوش ، طول جوش و زاویه پخ می باشد. ابعاد اصلی که مربوط به سطح مقطع جوش می باشد درسمت چپ علامت نوشته می شود. ابعاد طولی در سمت راست قطعه نوشته می شود و زاویه پخ در دهانه علامت آورده می شود. لازم به ذکر است که این اعداد می توانند براساس واحد اینچ و یا میلی متر بروی نقشه آورده شود. جهت درک بهتر این مطلب به مثالهای زیر دقت نمایید.

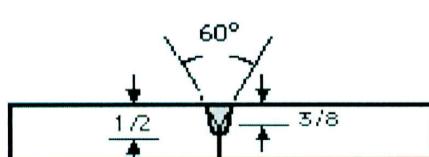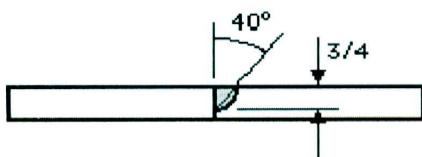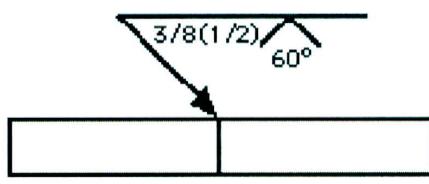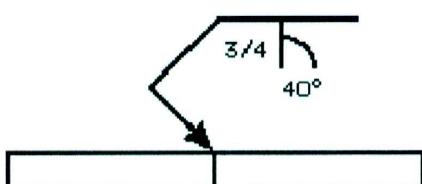


از آنجاییکه در جوش نفوذی احتمال وقوع عیوب مختلف وجود دارد. در محلهایی امکان دسترسی به پشت جوش هست باید از جوش پشتی یا **Back weld** استفاده کرد.

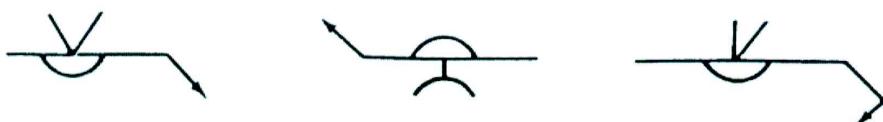


ب) علایم اختصاصی جوش سپری، گوشه ای (fillet joint) علامتی که در اتصالات سپری در نقشه ها به کار می رود به شرح زیر است :




. اندازه گذاری این نوع اتصال هم مانند جوش لب به لب است به این معنی که اعدادی که درسمت چپ مثلث قرار می گیرند ارتفاع ساق جوش و اعدادی که درسمت راست قرار می گیرند طول مسیر جوشکاری را نشان می دهند. به مثالهای زیر دقت کنید:

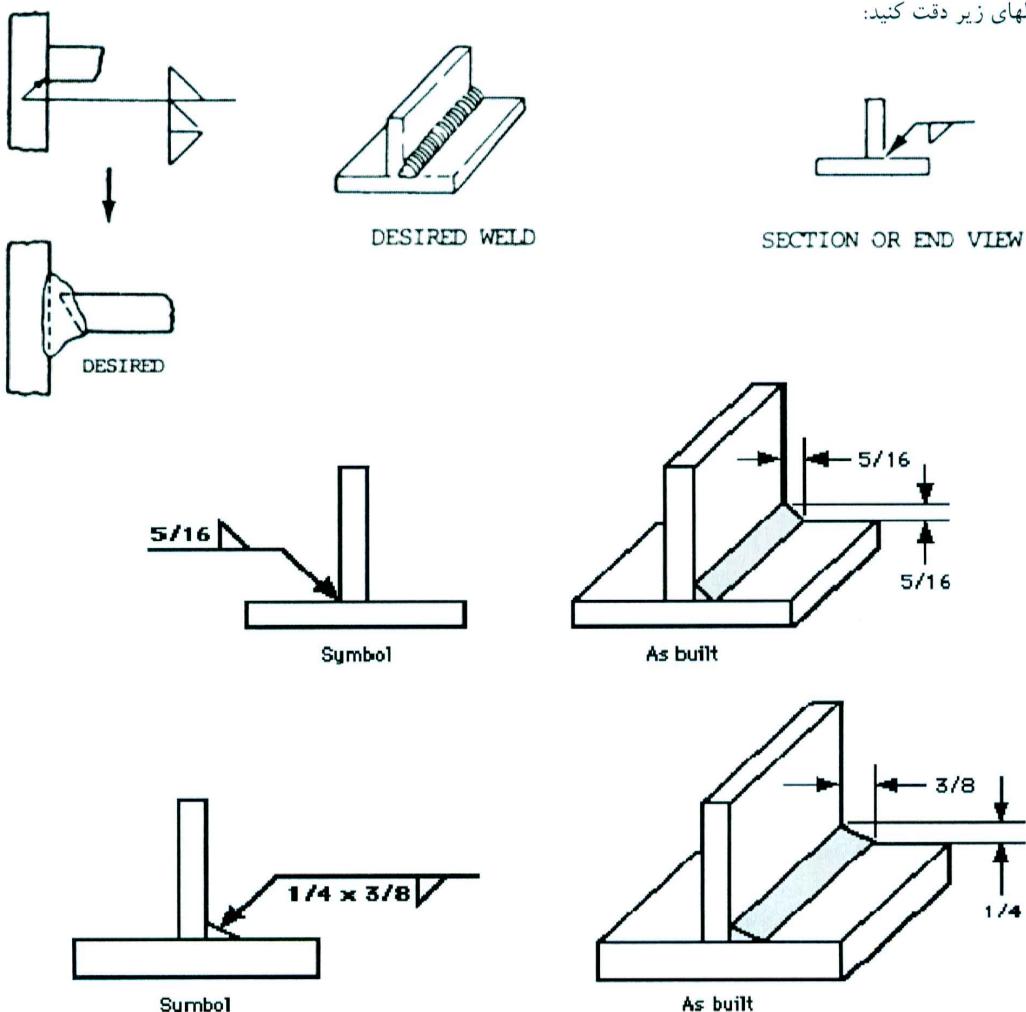

استاندارد اروپا ISO در نقشه خوانی و علایم جوش علایم و نشانه هایی که در استاندارد ISO به کار می روند با استاندارد AWS مشترک است با این تفاوت که در استاندارد ISO یک خط چین به موازات خط مرجع کشیده می شود. هرگاه علایم جوشکاری بر روی خط چین قرار گیرد عملیات در طرف پیکان انجام می شود و اگر علایم جوشکاری روی خط چین می توانند در پایین و یا در بالای خط چین قرار گیرد.

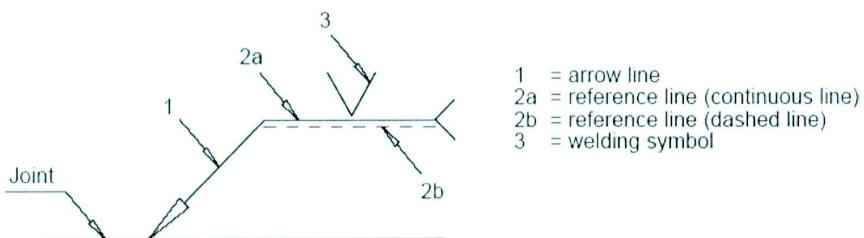


در استاندارد ISO خط نشانه یا خط پیکان هیچ گاه شکسته نیست بلکه پیکان به هر قطعه اشاره کند بروی همان قطعه عملیات انجام می شود.

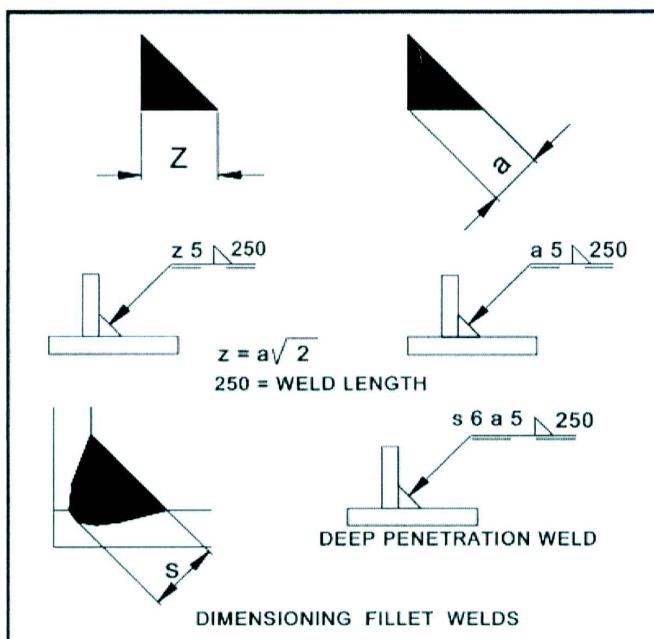


یکی از تفاوت های اساسی دیگر استاندارد AWS و ISO در اندازه گذاری جوش گوشه ای و سپری (Fillet) می باشد. در استاندارد AWS اعداد سمت چپ مثلث (مربوط به جوش سپری) به ساق جوش اشاره می کنند که با حرف Z نمایش داده می شود در حالیکه در استاندارد ISO به گلویی جوش که با حرف a نشان داده می شود اشاره می گردد. علاوه بر آن در اندازه گذاری جوش های سپری منقطع به شکل زیر عمل می کنند.

علایم اضافی:

جوش دور تا دور:

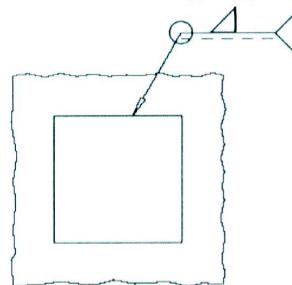

جوشکاری در محل:

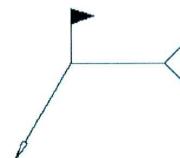

و دیگر علائم:

Shape of weld surface	Symbol
a) Flat (usually finished flush)	—
b) Convex	(
c) Concave	)
d) Toes should be blended smoothly	L
e) Permanent backing strip used	¶¶
f) Removable backing strip used	¶¶¶

### اسناد و مدارک جوشکاری

دانستن این موضوع که آیا یک جوش مناسبترین و بهترین نوع اتصال برای یک کاربرد خاص می‌باشد یا خیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای اطمینان از این موضوع و همچنین اطمینان از کیفیت جوشی که در عمل ایجاد شده است به یک روش و دستور العمل اجرایی نیاز است

سه استاندارد متداولی که برای محصولات جوشکاری کاربرد دارد به شرح زیر است :

۱ - استاندارد API 1104 موسسه نفت آمریکا برای خطوط لوله انتقال

۲ - استاندارد ASME Sec . IX جامعه مهندسین مکانیک آمریکا برای مخازن تحت فشار و اجزا تاسیسات

هسته ای

۳ - استاندارد AWS جامعه جوشکاری آمریکا برای پلها ، ساختمانها و سایر سازه‌های فولادی. مانند استاندارد

AWS.D.1.1 که جهت تایید صلاحیت جوشکاران و دستور العمل جوشکاری سازه‌های فولادی است.

### مشخصات روش جوشکاری ( WPS یا Welding Procedure Specification )

مشخصات روش جوشکاری یا WPS مجموعه ای مکتوب از دستورالعمل ها است که با رعایت آن جوشی سالم ایجاد می شود. این روش معمولاً براساس کد یا استاندارد خاصی تعریف و تفسیر می شود. در این مشخصات مراحل مختلف جوشکاری یک اتصال مشخص به همراه محدوده تغییرات پارامترهای دخیل در فرآیند جوشکاری و مشخصات مواد مورد کاربرد به تفضیل بیان می شود.

جهت اطمینان از صحت WPS یک نمونه مطابق با آن جوشکاری می شود و سپس آزمایشات مربوطه بر روی آن انجام و نتایج آنرا در فرم PQR ثبت می کنند. (Procedure Qualification Record) در حقیقت این فرم تضمین کننده صحت اطلاعات یک WPS که می تواند به یک جوش سالم تبدیل شود می باشد.

#### تائید صلاحیت جوشکار

در کنار استانداردها ، کدها و دستورالعمل های جوشکاری ، جهت نیل به یک جوش قابل اطمینان و با کیفیت ، اطمینان از صلاحیت و مهارت جوشکاران نیز مهم است. لذا صدور گواهی نامه های تایید صلاحیت از اهم استاندار جوشکاری می باشد. تمامی جوشکارانی که در فرآیندهای مهم جوشکاری به کار گرفته می شوند باید دارای گواهی نامه تایید صلاحیت باشند. جهت دریافت این گواهی نامه لازم است مراحلی طی شود که مهم ترین آنها آزمون جوشکاری است.


این آزمون که معمولاً بر اساس یک WPS خاص و تایید شده پیاده می گردد معمولاً توسط ناظرین و بازرسین انجام می شود که در تمام مراحل آزمون حضور دارند. پس از پایان جوشکاری نمونه ها باید مورد آزمون قرار گیرند. اولین مرحله آزمون بازرسی چشمی است که پس از تائید بازرسی چشمی انجام آزمون های پرتونگاری یا التراسونیک و شکست ( به جای تست خمش ) و بررسی سطح مقطع مورد نیاز است. آزمونهای مذکور معمولاً بر روی قطعاتی که به شکل لب به لب ورق ، نبشی ورق ، لب به لب لوله و نبشی لوله جوشکاری شده اند انجام می شود.


پس از پایان آزمون ، نوع و میزان هر عیب مشخص می شود. سپس میزان پذیرش هر عیب از استانداردها و کدهای خاصی استخراج شده و با نتایج به دست آمده مقایسه می شود و در نهایت پذیرش یا عدم پذیرش هر نمونه جوش اعلام می گردد. در صورتیکه جوشکار در تمام مراحل آزمون موفق باشد از تاریخ قبولی در آزمون گواهی نامه ای برای وی صادر می شود که مدت اعتبار آن شش ماه می باشد و برای مدت دو سال توسط کارفرما قابل تمدید است.

WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE	
EN 287-1 AT MANUAL TIG WITH INERT GAS, 5.00mm X 100mm	
1. IDENTIFICATION	
4. Manufacturer's Welding Procedure	WPS/WESE0005
5. Manufacturer No.	ZURICH
6. Welder's Name	MR. ARTHUR
7. Method of welding	MIG
8. Material specification	ASME SA-513
9. Date last Pass of Test	10/10/07 - 10/10
10. Environment	WE BACK PROCESS SYSTEMS
11. Date of Pending Approval	BSEN 2017-1992 A1 1997 & ASME
12. Job Description	Not Tested
13. Welding Position	GTAW
14. Thickness of Plate	100mm
15. Joint Type	BUTT WELD (90)
16. Electrode/Flux Used	DIGITAL WELD SWI PV (INERT GAS) PROTECH 9000
17. Filter/Motor Power Supply	REGULATED PV 2100W
18. Arc Current	100A
19. Arc Voltage	19V
20. Amperage	100A
21. Pulse Frequency	0.5Hz
22. Pulse On/Off Time	40% / 60%
23. Welding Procedure	WPS/WESE0005 (100 g)
24. Inspecting Body	ZURICH GROUP OF COMPANIES
25. Acceptance Criteria	WPS/WESE0005
26. Additional Information available on request under "Welding Procedure Specification No.":	
27. Type of Test	Acceptable
28. Acceptable	Acceptable
29. Not Required	NOT REQUIRED
30. Visual	NOT REQUIRED
31. Internal	NOT REQUIRED
32. Non-destructive Testing	NOT REQUIRED
33. Weight of Part(s)	NOT REQUIRED
34. Macro	NOT REQUIRED
35. Micro	NOT REQUIRED
36. Densitometer	NOT REQUIRED
37. Material Test	NOT REQUIRED
38. PRELIMINARY APPROVAL BY INSPECTING AUTHORITY	
39. Date	
Signature	Mr. Arthur
Printed or Filled	
* Approval required under request	
Übertragung des angeforderten Dokumentes auf der Rückseite	
Transmission of desired test on the reverse side	
Traduction des documents demandés au verso	

**Welding Procedure Specification ( WPS )**  
ASME IX

**Procedure Qualification Record**  
ASME-QW-200.2,Section IX ( WPQR )

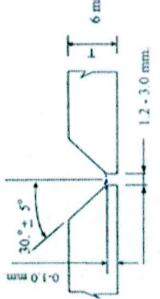CLIENT : Charoenchai Stainless Co.,Ltd.		PROJECT : Fabrication Shop	
Welding Procedure Spec. No. : CS-WPS-01	Date: 20 Jan 07 Supporting PQR No. (s) : CS-PQR-01	Welding Process (es) : GAS TUNGSTEN-ARC WELDING (GTAW)	Type : Manual
Revision No. : 0	Date:		
<b>JOINTS</b> Joint Design Single Vee-Groove Backing Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Backing Material (Type) N/A Root Opening 1.2-3.0 mm. Root Face : 0-1.0 mm. Groove Angle : 50°-70° Radius (L-U) N/A Back Gouging: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Method: N/A			
<b>DETAILS</b> 			
<b>BASE METALS (QW-403)</b> P. No. 8 Group No. 1 to P. No. 8 Group No. 1 Specification type and grade SA-240 , TYPE 316L to Specification type and grade SA-240 , TYPE 316L			
<b>Thickness Range :</b> Base Metal : Groove 1.5 mm. To 12.0 mm. Deposits Weld Metal 1.5 mm. To 12.0 mm. Pipe Dia. Range : Groove Equal to or greater 24" (OD) Other N/A			
<b>FILLER METALS (QW-404)</b> F. No. 6 Other N/A A. No. 8 Other N/A Spec. No. (SFA) A 5.9 AWS No. (Class) ER 316L Size of filler metals Ø 1.6 mm. to Ø 2.4 mm			
<b>POSITION (QW-405)</b> Position(s) of Groove All Position Welding Progression : Uphill Position(s) of Filler All			
<b>PREHEAT (QW-406)</b> Preheat Temp. Min. 10° C Interpass Temp. Max. 250° C Preheat Maintenance N/A (continuous or special heating where applicable should be recorded)			
<b>POSTWELD HEAT TREATMENT (QW-407)</b> Temperature Range N/A Time Range N/A			
<b>GAS (QW-408)</b> Shielding Gas (es) 99% Argon Percent Composition (mixture) Commercial Purity Flow Rate 7-12 L/Min Gas Backing N/A Other N/A			
<b>REHEAT (QW-406)</b> Preheat Temperature 10° C Interpass Temperature ( max. ) 250° C Others N/A			
<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( QW-409 )</b> DC Current Polarity EN Amperage See Page 3 of 3 Voltage See Page 3 of 3 Tungsten Electrode Size 2.0 mm. Other N/A			
<b>TECHNIQUE ( QW-410 )</b> Up Hill Others N/A Travel Speed 5.16 cm/min. Spacing or Weave Bend Both			
<b>PREFEAT ( QW-406 )</b> Preheat Temperature 10° C Interpass Temperature ( max. ) 250° C Others N/A			

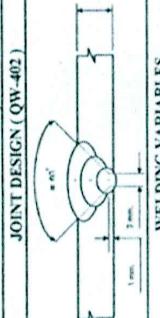RECORD OF WELDING (QW-483) PQR									
Company Name : Charoenchai Stainless Co.,Ltd.	Project Name : Fabrication Shop								
PQR Record Number : CS-PQR-01	Date : 30 January 2007								
WPS Number : CS-WPS-01									
Welding Process (es) : GAS TUNGSTEN-ARC WELDING (GTAW)	Type (Manual, Semiautomatic or Automatic) : Manual								
<b>JOINT DESIGN (QW-402)</b> 									
<b>WELDING VARIABLES</b> <b>POTWELD HEAT TREATMENT ( QW-407 )</b> Temperature N/A Hold Time N/A Others N/A									
<b>BASE METALS ( QW-403 )</b> Material Spec. SA-240 Type or Grade TYPE 316 L to TYPE 316 L P. No. 8 To P. No. 8 Thickness of Test Coupon 6.0 mm. Diameter of Test Coupon 8 Inch (plate) Others N/A									
<b>GAS ( QW-408 )</b> Percent Composition <table border="1"> <tr> <td>Gas (es)</td> <td>Mixture</td> <td>Flow Rate</td> </tr> <tr> <td>Argon</td> <td>N/A</td> <td>7-12 L/Min</td> </tr> </table>				Gas (es)	Mixture	Flow Rate	Argon	N/A	7-12 L/Min
Gas (es)	Mixture	Flow Rate							
Argon	N/A	7-12 L/Min							
<b>FILLER METALS ( QW-404 )</b> SFA Specification A 5.9 AWS Classification ER 316 L Other N/A									
<b>ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( QW-409 )</b> DC Current Polarity EN Amperage See Page 3 of 3 Voltage See Page 3 of 3 Tungsten Electrode Size 2.0 mm. Other N/A									
<b>TECHNIQUE ( QW-410 )</b> Up Hill Others N/A Travel Speed 5.16 cm/min. Spacing or Weave Bend Both									


## (Summary of Pressure Vessels Inspection)

# عنوان مقاله : مرواری بر بازررسی مخازن تحت فشار

مقدمه:

امروزه به دلیل توسعه روزافزون صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و نیروگاهها و ساخت هزاران مخازن تحت فشاری که در آنها کاربرد دارند، بازررسی مخازن تحت فشار از اهمیت خاصی برخوردار است. بعضی از این تجهیزات خیلی پیچیده میباشدند و برخی دیگر مثل مخازن اتمسفریک از نظر طراحی نسبتا ساده هستند. گستره وسیعی از انواع مخازن تحت فشار وجود دارد ولی بازررسی آنها تقریبا مشابه میباشد.

مخازن تحت فشار خطرناک هستند. در هنگام بهره برداری حاوی مقادیر زیادی انرژی ذخیره شده میباشدند که در صورت تخرب، میتوانند فاجعه بزرگی بوجود آورند. بنابراین مهمترین هدف یا (Fitness for Purpose) بازررسی مخازن ، این است که از اینم بودن و سلامت مخازن آگاهی لازم را بدست آوریم. عوامل زیادی بر روی این مسئله تاثیر میگذارند مانند کیفیت طراحی، خوش، خستگی، مقاومت به خوردگی، مهارت سازنده مخزن، صلاحیت بازررسین و ... اما چگونه می توانیم این سلامتی و بی عیب بودن مخازن را تضمین کنیم؟ خوشبختانه بیش از صد سال تجربه صنایع در این خصوص وجود دارد و کدها، استانداردها و دستورالعمل های کارخانه ای بیشماری وجود دارند که میتوانند به شما در این موضوع کمک کنند..

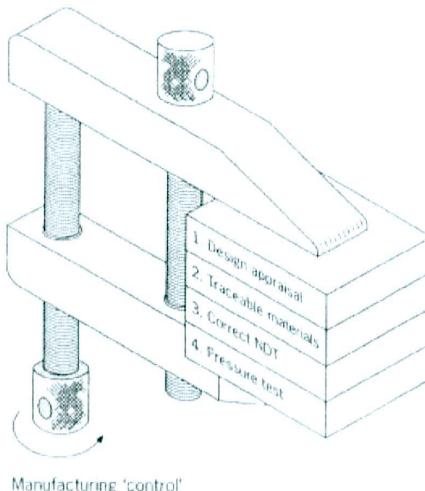

Vessel integrity (and safety) is obtained by:

- Arranging for an independent design appraisal
  - Using traceable materials
  - Applying proven NDT techniques
  - Doing a hydrostatic (pressure) test
- and then
- Exerting proper (meaning enough) control over the manufacturing process

شکل ۱ - نکات مهم در بازررسی مخزن تحت فشار

شاید بتوان مواردی که سلامتی محزن را تضمین میکند بطور خلاصه بصورت ذیل بیان نمود (به شکل ۱ توجه کنید).


- ارزیابی طراحی محزن توسط یک سازمان مستقل بطور مثال توسط یک موسسه شخص ثالث.
- استفاده از موادی که قابلیت ردیابی و شناسایی دارند.
- بکارگیری تستهای غیر مخرب و در صورت لزوم تستهای مخرب بر روی نمونه ها.
- انجام تستهای فشار.
- ونهایتاً کنترل و بازرسی مناسب و به اندازه کافی در فرایندهای مختلف تولید محزن.

### هدف یا FFP (Fitness For Purpose) در بازرسی یک محزن تحت فشار


هدف در بازرسی یک محزن تحت فشار اطمینان از عملکرد صحیح و اینمی کامل آن در حین سرویس ، دقیقاً مطابق با درخواست مصرف کننده می باشد . مهمترین مرحله از یک فعالیت بازرسی تشخیص و در ک عمیق از FFP در رابطه با آن مرحله از بازرسی می باشد . در پژوهه های بزرگ سازمانهای متعددی از قبیل کارفرما ، پیمانکار اصلی ، مشاور ، بازرسی شخص ثالث ، پیمانکاران فرعی و ... این نقش می نمایند . در این سازمان ها بازرسی و عملیات کنترلی با کیفیت و کمیت متفاوتی صورت می پذیرد ولی می توان گفت هدف یا FFP در تمام آنها مشترک است (به شکل های ۲ و ۳ توجه فرمائید).

استراتژی مصرف کننده (کارفرما) در نیل به FFP شامل ۲ قسمت می باشد:

- تا حد ممکن حضورشان در مسائل و ریسک های فنی کم رنگ و محدود باشد .
- ارائه فلوچارتی که در آن مسئولیت ها و فعالیت های لایه های مختلف بازرسی و ارتباط آنها مشخص می شود .

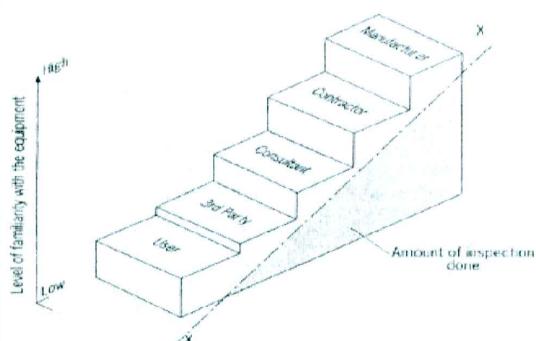


شکل ۳

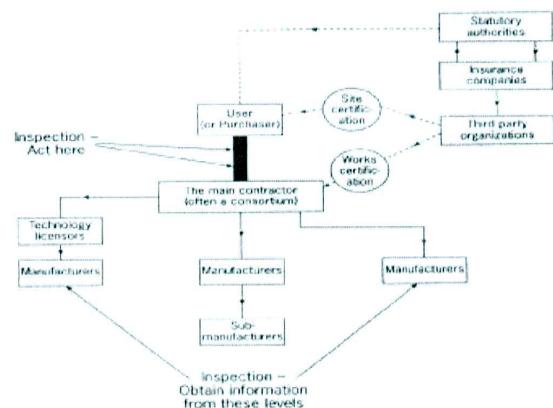

شکل ۲

باید توجه نمود که بازرسی به اندازه و مقدار کافی صورت پذیرد . این موضوع در شکل ۴ با نقطه Z مشخص شده است .  
یعنی در دو طرف این نقطه روی محور افقی احتمال از دست دادن هدف یا FFP وجود دارد .

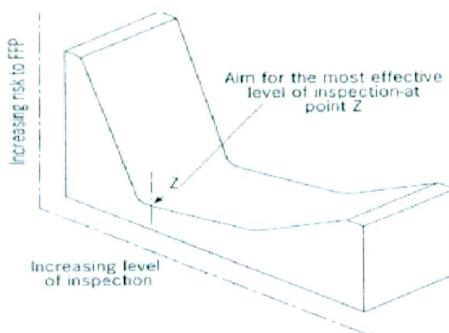

شکل ۴

بازرسی خیلی کم ( سمت چپ نقطه Z ) ، نمی تواند مشکلات و مغایرت های احتمالی را نمایان سازد و از طرفی بازرسی خیلی زیاد ( سمت راست نقطه Z ) نیز سبب می شود علاوه بر صرف منابع مالی زیاد به بی راهه کشیده شویم . نقطه Z برای رده های مختلف بازرسی متفاوت است . این موضوع در مدرکی به نام Inspection Test Plan مشخص می شود ITP یا QCP سندی است که در آن برای کلیه فعالیت های تست و بازرسی برنامه ریزی شده و در آن نقش کلیه سازمان های بازرسی ، نوع تست و فعالیت ها ، معیار و استاندارد های مرجع و ... مشخص شده است .

Step No.	Operation	Reference documents	Inspection points			Certification requirements	Record No.
			M	C	TPI		
1	Weld procedures	WPS/PQR	R	—	—	BS EN 288	XX/Y
2	Welder approvals	BS EN 287	R	—	—	BS EN 287	XX/Y
3	10% RG	BS 2600	R	R	—	Record sheet	XX/Y
4	100% MPI	BS 6072	R	R	—	Record sheet	XX/Y
5	Visual inspection	BS 5289	R	W	W	Record sheet	XX/Y
6	Document review	—	—	R	R	—	XX/Y

W – Witness point

R – Review

M – Manufacturer

C – Contractor

TPI – Third Party (or client's) inspection organization

شکل ۵- نمونه ای از یک ITP

## نکات مهم در بازرسی مخازن تحت فشار

### ۱- بازرسی مواد ورودی ، علامتگذاری و انتقال حک مشخصات

یکی از مهمترین مراحل بازرسی یک مخزن ، بازرسی مواد ورودی به فرآیند ساخت و اطمینان از انطباق آنها با گواهینامه های مواد و همچنین الزامات مشخص شده در استاندارد مواد و الزامات فنی پروژه می باشد . بنابراین بازرس باید با روش های تست مواد و استاندارد های مواد آشنا باشد این موضوع شامل مواد پایه و مواد مصرفی جوش می باشد . مثلاً ASME Sec. II ، مشخصات و الزامات فنی موادی را که در ساخت مخازن استفاده می شوند توضیح داده است . از طرف دیگر باید کلیه مواد مورد استفاده در ساخت مخزن قابل شناسایی و ردیابی باشند بطوری که هنگام برش و تهیه هر قطعه از مواد بازرسی شده ، انتقال حک مشخصات روی قطعات جدید با نظارت بازرس صورت پذیرد .

### ۲- بازرسی و کنترل مدارک فنی قبل از فرایند ساخت :

قبل از فرایند ساخت و به منظور اطمینان از وجود شرایط مناسب برای ساخت مخزن می بایست مدارک مهم مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و از وجود آنها اطمینان حاصل نمود . برخی از این مدارک عبارتند از :

#### ﴿ برنامه های تست و بازرسی (ITP) ﴾

در کلیه مراحل بازرسی مخزن می بایست ITP مد نظر قرار گیرد . در سند ITP حداقل باید موارد ذیل مشخص شده باشد :

- نوع فعالیت تست و بازرسی و میزان آن توسط هر لایه بازرسی .
- نحوه حضور و فعالیت لایه های مختلف بازرسی و اینکه چه کسی یا چه واحدی بایستی گذارشات را تهیه و تایید نماید .
- اسناد و مراجع استانداردی و روش های تست و بازرسی که در آن مرحله به آن نیاز است .

#### ﴿ کنترل مدارک جوشکاری ﴾

از آنجایی که جوشکاری از جمله فرایند های ویژه محسوب می گردد ، در تولید یک محصول از اهمیت بسزایی برخوردار است . بدیهی است تضمین کیفیت یک مخزن ساخته شده از طریق جوشکاری مستلزم استفاده از روش جوشکاری مناسب و مطمئن و همچنین اجرای آن توسط جوشکاران ماهر و تائید صلاحیت شده می باشد . قبل از شروع هرگونه فعالیت جوشکاری روی مخزن می بایست از وجود مدارک جوشکاری از قبیل WPS ، PQR و WPQ اطمینان حاصل نمود .

#### ﴿ کنترل برنامه تست های غیر مخرب (NDT Map) ﴾

این سند به بازرس کمک می کند که برای چه مواردی از مخزن ، چه نوع تست و یا بازرسی و به چه میزان لازم است . معمولاً این سند را مهندسین طراح تهیه می کنند و تهیه آن با توجه به نکات و الزامات استانداردی و همچنین تستها و مراحل بازرسی که مشتری در الزامات فنی پروژه مشخص نموده انجام می شود .

### ۳- بازرسی جوش

بازرسی جوش یکی از مهمترین مراحل بازرسی مخازن تحت فشار می باشد . به منظور افزایش راندمان ، بازرسی جوش باید در سه مرحله قبل ، حین و پس از جوشکاری صورت پذیرد . ذیلاً به ذکر نکات مهم در هر مرحله اشاره می گردد :

#### ﴿ کنترل های قبل از جوشکاری : ﴾

- لبه سازی و طرح اتصال
- دستورالعمل های جوشکاری و تاییدیه آنها
- تایید صلاحیت پرسنل جوشکار
- مواد مصرفی جوش
- تجهیزات جوشکاری
- موئناژ قطعات و ...

#### ﴿ کنترل های حین جوشکاری : ﴾

- شرایط جوی
- پارامتر های جوشکاری (آمپر ، ولت و ...)
- پیشگرم و دمای بین پاسی
- کنترل پاس ریشه
- تمیز کاری بین پاسی و ...

#### ﴿ کنترل های پس از جوشکاری : ﴾

- بازرسی چشمی جوش
- بازرسی ابعادی جوش و سازه
- کنترل انجام NDT های مورد نیاز
- کنترل اجرای صحیح تعمیرات مطابق با دستورالعمل تعمیر
- کنترل عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)
- کنترل تست فشار و ...

#### ۴ - تستهای غیرمخرب (NDT)

در کدها و استانداردهای ساخت مخازن تحت فشار عموماً نوع و مقدار انجام آزمایشات NDT بر مبنای اصول طراحی، (تنش های مجاز و ضرایب اطمینان و...)، مشخص می شوند ولی با این حال در بعضی موارد این موضوع با توجه به توافقات فنی بین مشتری و سازنده قابل تغییر می باشد. بنابراین نوع و میزان تستهای غیرمخرب برای مخازن تحت فشار باید با توجه به کدهای ساخت (مثل ASME VIII) و نحوه یا دستورالعمل اجرای آنها باید با توجه به دستورالعملهای NDT پروژه صورت پذیرد.

#### TYPES OF WELDED JOINTS


CODE UW-12	TYPES	JOINT EFFICIENCY, E When the Joint:		
		a. Fully Radio- graphed	b. Spot Examined	c. Not Examined
1	 Butt joints as attained by double-welding or by other means which will obtain the same quality of deposited weld metal on the inside and outside weld surface. Backing strip if used shall be removed after completion of weld.	1.00	0.85	0.70
2	 Single-welded butt joint with backing strip which remains in place after welding. For circumferential joint only	0.90	0.80	0.65
3	 Single-welded butt joint without use of backing strip	--	--	0.60
4	 Double-full fillet lap joint	--	--	0.55

شکل ۶ - درصد رادیوگرافی در انواع اتصالات جوشی

به منظور اطمینان از عملکرد مخازن به ویژه در موضع اتصالات جوش از دو نوع تست غیر مخرب استفاده می شود:

۱- تستهای غیر مخرب سطحی شامل MT و PT


۲- تستهای غیر مخرب حجمی (عمقی) شامل UT و RT

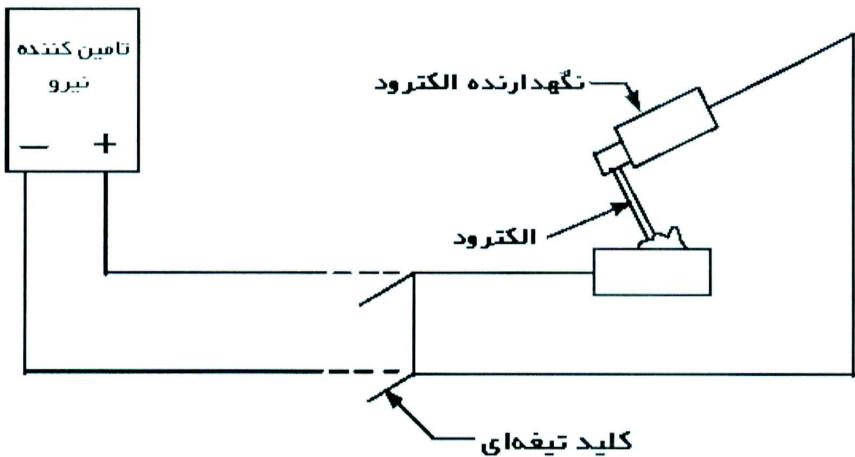

می‌توان تغذیه می‌باشند یک دستگاه جریان مستقیم که دارای رده بندی آمیر بین 300 تا 400 است، باشد. دستگاه‌های جوشکاری ژنراتور موتور اغلب برای جوشکاری مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیکره دستگاه جوشکاری می‌باشند در بین، زیر کشته قرار داده شده باشد. مدار جوشکاری می‌باشند شامل نوعی سوچ می‌باشد که معمولاً از یک کلید تیغه ای استفاده می‌شود و از جوشکار غواص فرمان می‌گیرد. کلید تیغه ای در مدار الکترود می‌باشند در تمام طول جوشکاری در برابر شکسته شدن مقاوم باشد و نیز از امیت کافی برخودار باشد. می‌توان تغذیه جوشکاری می‌باشند در هن فراید جوشکاری تنها به نگهدارنده الکترود وصل باشد. در این روش از جریان مستقیم همراه با الکترود منفی و نیز از نگهدارنده الکترود وزیر ای که در برای آب عایق هستند استفاده می‌شود. نگهدارنده های الکترود جوشکاری که در زیر آب نکار گرفته می‌شوند از یک سر خمیده برای گرفتن الکترود و نگه داشتن آن در خود بجهه می‌برند و طریق پذیرش دو نوع الکترود را دارد.

نوع الکترودی که به کار گرفته می‌شود بر طبق استاندارد AWS (انجمن جوشکاری امریکا(3)) در طبقه بندی E6013 قرار گرفته است. این الکترود ها می‌باشند ضد آب باشند و تمامی اتصالات نیز باید طوری عایق بندی شده باشد که آب نتواند با قسمت های فلزی کوچکترین تماسی داشته باشد. اگر عایق بندی شکستگی داشته باشد و یا قسمتی از آن ترک داشته باشد، آنگاه آب می‌تواند با فلز رسانا تماس پیدا کرده، موجب ایجاد نقص و در نهایت کار نکردن قوس شود. به علاوه اینکه ممکن است خوردگی سریع مس در قسمتی که عایق ترک خورده است، ایجاد شود.

#### جوشکاری بیش فشار(4) (جوشکاری خشک)

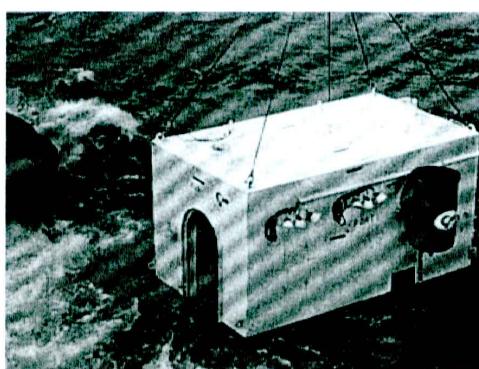

جوشکاری بیش فشار در انافق های پلیپ شده در اطراف سازه یا قطعه ای که می‌خواهد جوشکاری شود، استفاده می‌شود. این انافق در یک فشار معمولی بر از گاز می‌شود (که معمولاً از هلیوم حاوی نیم بار(5) اکسیزن است). این جایگاه روی خطوط لوله قرار گرفته و با هوانی مخلوط از هلیو و اکسیزن که قابل تنفس باشد بر شده و در فشاری که جوشکاری آنچا صورت می‌پذیرد و با فشاری بیشتر از آن اجرا می‌شود. در این روش در اتصالات جوش بسیار با کیفیتی ایجاد می‌شود به طوری که با اشعه ایکس و دیگر تجهیزات لازم ایجاد می‌شود. فرایند جوشکاری قوس کار تیگستن در این قسمت کار گرفته خواهد شد. محوطه زیر جایگاه در معرض آب قرار دارد. بنابراین جوشکاری در محل خشکی

صورت گرفته ولی در فشار هیدرو اسنتایکی آب دریا که در محیط مجاور آن قرار دارد، انجام می گیرد.

#### ۲) خطرات بعرضه

برای غواص یا جوشکار خطر شک الکتریکی وجود خواهد داشت. اقدامات احتیاطی که انجام شده اند عبارتند از عایق بندی مناسب و در حد کافی تجهیزات جوشکاری، بسته شدن منبع الکتریسیته درست رمانی که فوس به بایان می رسد و نیز محدود کردن ولتاژ جوشکاری فوس فلزی دستی در مدار باز دستگاه جوشکاری. خطر دیگر تولید شدن هیدروزن و اکسیزن در جوشکاری مرتبط توسط فوس است.

اقدام های احتیاطی می باشندی در مورد بلند کردن کبسول های گاز بین رعایت شود. به این دلیل که آنها به صورتی بالقوه توانایی زیادی برای منفجر شدن دارند. خطر بعدی ای که سلامت یا جان جوشکار را تهدید می کند نیتروزونی است که در فشار زیاد در معرض هوا قرار گرفته و می تواند به وی آسیب برساند. اقدامات احتیاطی شامل فراهم آوری یک میبع گاز یا هواهی اضطراری می شود که در کار غواص قرار گرفته است و نیز اتفاق فشار زیادی برای جلوگیری از خفگی توسط نیتروزون که بعد از اسباع شدن روی سطح بخش می شود.

در سازه هایی که از جوشکاری مرتبط بیرون آستفاده می کنند، بازرسی بعد از جوشکاری ممکن است بسیار مشکل تر از جوشکاری هایی باشد که در محیط بیرون و در معرض هوا انجام می یابند. اطمینان از بی نقص بودن چنین جوشکاری هایی به مرتب اهمیت بینشتری پیدا کرده و در واقع احتمال اینکه عیوب و کاستی ناشناخته ای پیدیدار شود، وجود دارد.


#### ۳) مزایای جوشکاری خشک

۱. **ایمنی غواص** - جوشکاری در یک اتفاق صورت گرفته که موجب مصنوع ماندن جوشکار از جریانات اقیانوسی و یا احتمالاً موجودات دریایی می شود. این جایگاه خشک و گرم از روشناهی مطلوبی برخوردار بوده و از سیستم کنترل محیط خاصی بیرون یهره می گیرد(ESC).

۲. **کفیت خوب جوش** - این روش توانایی ایجاد جوش هایی را دارد که حتی می توان آن را با جوش های موجود در قضای بار و در مجاورت هوا مقایسه کرد. دلیل این امر اینست که دیگر آبی وجود ندارد که بخواهد جوش را خاموش و یا قطع کند. و نیز اینکه میزان هیدروزن ( $H_2$ ) تولیدی آن خیلی کمتر از جوشکاری های مرتبط است.

۳. **کنترل سطح** - آماده سازی انصال، همترازی لوله، بررسی تست غیر مخترب (NDT)(7) و غیره به صورت عینی کنترل و تنظیم می شوند.

۴. **تست غیر مخترب (NDT)** - تست غیر مخترب برای محیط خشک جایگاه تسهیل شده است.

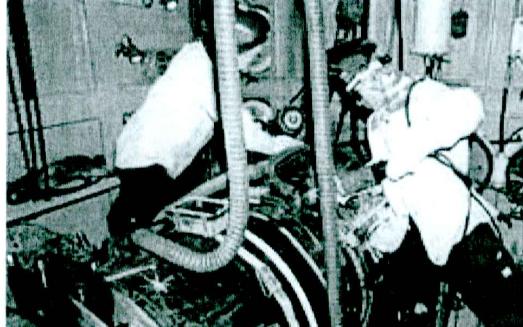

#### ۴) معایب جوشکاری خشک

۱. اتفاق یا جایگاه جوشکاری تجهیزات پیچیده و خدمات پشتیبانی زیادی را مستلزم می داند و خود اتفاق به طرز غیر متعارفی پیچیده است.

۲. هزینه و ارزش مالی این اتفاق به صورت قابل ملاحظه ای بالا بوده و بسته به عمق محل کار هزینه ان افزایش می یابد. عمق محل جوشکاری در کار تأثیر می گذارد، طوری که در اعمق بیشتر جمع کردن فوس و استفاده از ولتاژ های بالتر و مناسب با آن لازم و ضروری می باشد. انجام یک کار جوشکاری بین شکل هزینه ای بالغ بر 80000 دلار دارد. و نیز گاهی اوقات نمی توان از یک اتفاق برای چند کار مختلف استفاده کرد، که البته این مشکل سنجی به نوع کارها و میزان تفاوت آنها دارد.

## ۲) مزایای جوشکاری مرتبط

جوشکاری مرتبط که در زیر آب به صورت دستی صورت می‌گیرد، در مرمت و بازسازی سازه‌های فراساحلی در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد و گسترش است.

از حمله قواید جوشکاری مرتبط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. چند کاره بودن و داسنین هزینه کمتر در جوشکاری مرتبط باعث شده که میل و اشتیاق بیشتری به این روش وجود داشته باشد.
2. برخورداری از سرعت مناسب مناسبت با هنگام اجرای طرح از دیگر مزایای این روش است.
3. در مقایسه با جوشکاری خشک هزینه کمتری دارد.
4. در این روش جوشکار می‌تواند به قسمت هایی از سازه‌های فرا ساحلی دسترسی داشته باشد که با استفاده از روش‌های دیگر قابل جوشکاری نیست.
5. احتیاج به هیچ نوع مخصوص ساری نبوده و بنا بر این رمانی نیز برای آن تلف نخواهد شد. تجهیزات و دستگاههای استاندارد مرسوم به آسانی قابل استفاده است. به وسائل زیادی هم برای انجام یک کار جوشکاری مورد نیاز نیست.

## ۳) معایب جوشکاری مرتبط

اگرچه جوشکاری مرتبط کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است ولی همچنان از وجود نواقصی رنج می‌برد، از آن حمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. **آبدیدگی سریع فلز جوشکاری**- دلیل این آبدیدگی آبی است که در اطراف آن وجود دارد. اگرچه آبدیدگی نیروی نیش پذیری را در جوشکاری افزایش می‌دهد ولی میزان کش پذیری و موثر بودن حوش را کاهش داده، سختی و روزن داری آن را بالا می‌برد.
2. **تولید زیاد هیدرورزن**- حجم سیار زیادی از هیدرورزن در منطقه جوشکاری ایجاد می‌شود که بر اثر نفکیک بخار آب در منطقه قوس به وجود آمده است. $H_2$  موجود در محیط تحت تاثیر گرما (HAZ)(8) در فلز جوشکاری حل می‌شود که باعث ایجاد ترک خوردگی و سکاف های میکروسکوپیک می‌شود.
3. از دیگر معایب آن دید پذیری کم است. گاهی اوقات جوشکار نمی‌تواند به درستی منطقه مورد نظر را جوش دهد

## ۴) نحوه عملکرد جوشکاری مرتبط

پرسه‌ی جوشکاری مرتبط در زیر آب طی مراحل زیر صورت می‌پذیرد:

قطعه کاری که قرار است جوش داده شود به يك طرف مدار الکتریکی متصل بوده و الکترود فلزی در طرف دیگر مدار، این دو قسمت از مدار (الکترود و قطعه کار) کمی به یکدیگر نزدیک شده ولی بعد از مدتی از یکدیگر فاصله می‌گیرند. در حین نزدیک شدن الکترود به قطعه کار، جریان الکتریکی وارد شکاف شده و باعث ایجاد يك جرفه الکتریکی پاسیوار می‌شود(قوس) و باعث ذوب شدن فلز در آن ناحیه و شکل گرفتن حوضچه جوش می‌شود. در این زمان، نوک الکترود ذوب شده و ذره‌های کوچک فلز در حوضچه مذاب جمع می‌شود. در طول این عمل جریان مذابی، نوک الکترود را پوشش داده و روکش الکترود گاز محافظه را ایجاد می‌کند. که موجب استحکام بخشیدن به قوس شده و همان طور که گفته شد از جریان فلز مذاب محافظت می‌کند. قوس در يك منطقه خفره مانند ذوب می‌شود و جوش را بدیدار می‌سازد.

## ۵) پیشرفت‌های حاصل در رمیه جوشکاری در زیر آب

مدت‌های مدبدي جوشکاری مرتبط به عنوان يك تکنیک جوشکاری، در زیر آب مورد استفاده قرار می‌گرفته و هنوز هم این روش مرسوم است. اخیراً با پیشرفت هایی که در زمینه ساخت سازه‌های فرا ساحلی صورت گرفته، اهمیت جوشکاری زیر آبی را به طرز پیش بینی شده ای بالا برده است. این امر منجر به توسعه یافتن روش‌های جوشکاری دیگر از قبیل جوشکاری سایشی(9)، جوشکاری انفجاری(10) و

جوشکاری عمودی(11) شده است که هم اکنون مطالب قابل قبول و کافی در این زمینه برای ارائه وجود ندارد.

#### ۲- کستره ی بیشرفت های اینده

جوشکاری قوس فلزی دستی مرطوب همچنان برای نوسازی و احیاء سازه های زیر آبی مورد استفاده قرار می گیرد اما کیفیت آن کافی نبوده و مستعد شکست هیدروژنی می باشد این روش جوشکاری های بیش فشار خشک کیفیت بهتری نسبت به جوشکاری های مرطوب دارد. امروزه گرایش و روش میل به سوی انوماسیون دارد. THOR-1(12) با ریات تحت کنترل مدار بیش فشار که از کار بی اثر تنگستن استفاده می کند، توسعه بخشیده شد تا در جاهابی که غواص عملیات لوله کشی و نصب خط لوله را انجام می دهد.

□ بقیه پروسه کار را بر عهده گیرد.

بی نوشت:

1. Van der Willigen
2. Manual Metal Arc Welding (MMA)
3. American Welding Society (AWS)
4. حسک بگه داستن محفظه تحت فشار زیاد
5. بار (Bar) واحد فشار بوده و هر یک بار برابر با یک میلیون dynes در سانتیمتر مربع است.
6. Environmental Control System (ECS)
7. Non-Destructive Testing (NDT)
8. Heat Affected Zone (HAZ)
9. Friction Welding
10. Explosive Welding
11. Stud Welding
12. THOR – 1 (TIG Hyperbaric Orbital Robot)

منابع:

- 1) D. J Keats, **Manual on Wet Welding**.
- 2) Annon, **Recent advances in dry underwater pipeline welding**, Welding Engineer, 1974.
- 3) Lythall, Gibson, **Dry Hyperbaric underwater welding**, Welding Institute.
- 4) W.Lucas, **International conference on computer technology in welding**.
- 5) Stepath M. D, **Underwater welding and cutting yields slowly to research**, Welding Engineer, April 1973.
- 6) Silva, Hazlett, **Underwater welding with iron – powder electrodes**, Welding Journal, 1971.
- 7) Isfahan Institute of Technology (IUT) <http://www.iut.ac.ir>
- 8) American Welding Society (AWS) <http://www.AWS.com>



# الکترودهای جوشکاری زیر آبی

مهندس امیر حسینی کلورزی  
[www.weldeng.net](http://www.weldeng.net)

هیدروزن افزایش باید که نتیجه آن از دیاد تخلخل و کاهش پایداری قوس است چرا که در عمق های زیاد بدليل پتانسیل یونیزاسیون بالای هیدروزن، پایداری قوس کاهش میابد.

یکی دیگر از مشکلات قابل توجه در جوشکاری زیرآبی احتمال ایجاد ترکهای هیدروزنی در اثر حضور آب و رطوبت میباشد که ریسک این پدیده نیز با افزایش عمق، افزایش می باید. این موضع در حالتی که از الکترودهای با روکش اسیدی استفاده میشود از حساسیت پیشتر برخوردار است چراکه قابلیت جذب رطوبت در این نوع پوشش بیشتر بوده و هیدروژن تجزیه شده از این رطوبت براحتی جذب فاز جوش مذاب میگردد.

الکترودهای مورد مصرف در جوشکاری قوسی زیر آبی از انواع اصلاح شده الکترودهای دستی معمولی هستند. سیستم کدگذاری خاصی برای این الکترودها وجود ندارد و اغلب آنها بر اساس نام تجاري شناخته شده و بر اساس قابلیت و سهولت استفاده برای جوشکاران کاربرد یافته اند. پرمصرف ترین این الکترودها، الکترودهای مورد مصرف برای فولادهای کربنی/منگنزی هستند. خواص مکانیکی جوش زیرآبی به شدت به عمق جوشکاری وابسته بوده و با افزایش عمق محل جوشکاری، این خواص کاهش می یابند. با افزایش عمق، فشار افزایش می باید. این امر باعث ورود اکسیژن ناشی از تجزیه آب و افزایش مقدار آن و درنتیجه کاهش منگنز و سیلیکون و افزایش کریں در حوضچه جوش و ایجاد تخلخل در جوش هنگام سرد شدن آن میگردد. همچنین ممکن است مقدار


به همین دلیل در جوشکاری زیرآبی استفاده از الکترودهای نوع روتیلی ترجیح داده میشود. روکش این الکترودها حاوی مواد مختلفی برای بهبود شرایط جوشکاری و خواص جوش میباشد. بعنوان مثال فرومگنژ به منظور جذب اکسیژن و کاهش تخلخل و تیناتیوم و بور بدلیل تشکیل ساختار فریت سوزنی و بهبود خواص مکانیکی، به مواد پوشش الکترود افزوده میگردد. همچنین گاهی نیکل به منظور بهبود چقرمگی به مواد پوشش افزوده میشود.

جوشکاری زیرآبی فولادهایی با استحکام بالاتر معمولاً با استفاده از الکترودهای زنگ نزن آستینیتی انجام میگیرد تا احتمال ایجاد ترک هیدروژنی کاهش یابد. اما در این حالت باید احتیاطهای لازم صورت گیرد

تا از ایجاد ترک در ناحیه متاثر از حرارت (HAZ) پیشگیری شود.

در الکترودهای دستی معمولاً بدلیل کمتر بودن سرعت سوخت پوشش الکترود نسبت به ذوب مغزی آن، یک چاله در سر الکترود تشکیل میگردد که قوس، درون آن گودی که از اطراف توسط فلاکس پوشش احاطه شده، ایجاد میشود. این پدیده به حفاظت از ذرات مذاب جدا شده از الکترود و همچنین کنترل انتقال آنها کمک میکند. چاله سر الکترود در بحث جوشکاری زیرآبی بسیار حائز اهمیت است از آنجایی که این پدیده باعث پایداری قوس و کنترل طول آن میگردد، بدون حضور آن دستیابی به یک جوش زیرآبی قابل قبول و مناسب بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین با استفاده از این تکنیک جوشکاران میتوانند حتی در صورت عدم وجود دید کافی با وارد اوردن کمی فشار به الکترود، بدون نیاز به کنترل طول قوس، با یک نرخ نغزدیه ثابت جوشکاری را انجام دهند.

یکی از وظایف پوشش الکترود تولید اتمسفر محافظ در اطراف حوضجه جوش است. در جوشکاری زیرآبی نیز این پدیده وجود دارد و بدلیل وجود آب، از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. یکی از تفاوت‌های قوس زیر آب با قوس در هوای ایجاد حبابهای گاز در ناحیه قوس است. رفتار این حبابها در جوشکاری زیرآبی از اهمیت بالایی برخوردار است. این حبابها علاوه بر نایابدار کردن قوس میتوانند باعث تلاطم حوضجه جوش نیز شوند.

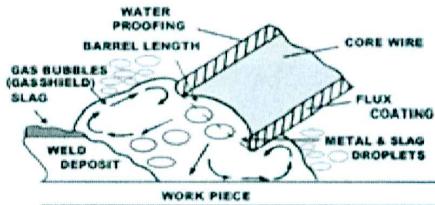

شکل ۱- محافظت حوضجه جوش در جوشکاری زیرآبی



با توجه به موارد مطرح شده، باید تدبیر ویژه‌ای در انتخاب مواد فلاکس پوشش الکترود توسط سازندگان اتخاذ گردد تا جوش حاصل از آنها کیفیت و خواص مورد نظر را تعییه کند.

بسته به خواص مورد نیاز و نیز عمق آب، ممکن است الکترود خاصی بهترین نتیجه را ایجاد نماید. برای تایید کیفیت دستورالعمل و همچنین تایید الکترودهای مورد استفاده باید آزمونهای خاصی انجام شود. این آزمونها در کد AWS D 3.6 تشریح شده‌اند.

مهمترین تفاوت ظاهری الکترودهای دستی معمولی با الکترودهای جوشکاری زیرآبی، پوشش ضد آب الکترودهای زیرآبی است. الکترودهای مورد مصرف در جوشکاری قوسی زیرآبی توسط یک موم یا پلاستیک ضد آب پوشش داده می‌شوند تا فلاکس روکش الکترود را تا زمان مصرف از تماس با آب محافظت کرده و یا حداقل نفوذ رطوبت را محدود سازد. کیفیت این پوشش بسیار مهم است. در صورتیکه پوشش ضد آب بطرور یکپارچه سطح الکترود را نبوشانده باشد، آب از طریق درزهای موجود در آن نفوذ کرده و باعث مرطوب شدن فلاکس الکترود و در نتیجه کاهش کیفیت جوش می‌گردد. همچنین در جوشکاری در اعمق زیاد بدلیل بالا بودن فشار هیدروستاتیک، آب می‌تواند از پوشش‌های نامناسب عبور کرده و فلاکس الکترود را مرطوب نماید. پوشش‌های ضد آب علاوه بر موارد مطرح شده باید بدون جاگذاشتن مواد پسر بسوزند و همچنین خلی در شرایط قوس و انتقال قطرات مذاب ایجاد ننمایند.

نگهداری و محافظت از پوشش ضد آب این الکترودها باید به دقت صورت گیرد تا از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری گردد. همچنین بدلیل اهمیت این موضوع باید روش‌های جایجایی و نگهداری الکترودها در زیر آب در دستورالعمل جوش (WPS) (قید شده باشد

این پوششها سرتاسر الکترود را فرا گرفته‌اند و امکان ایجاد اتصال

Size	Description	Specification
<b>Commercially Prepared Waterproof Electrodes</b>		
1/8" Andersen Easy Weld #1	Carbon Steel (E7014)	...
1/8" BROCO Soft-Touch	Carbon Steel (E7014)	...
1/8" BROCO 6-S	Stainless Steel (E3XX)	...

جدول شماره ۱- لیست تعدادی از معرفتین الکترودهای جوشکاری زیرآبی

Electrode		Welding Position			
Type	Size Inch	Horizontal Amps	Vertical Amps	Overhead Amps	Arc Voltage
E7014	1/8	140-150	140-150	130-145	25-35
	5/32	170-200	170-200	170-190	28-36
	3/16	190-240	190-240	190-230	28-38
E3XX	1/8	130-140	135-140	125-135	22-30

جدول ۲- جریان و ولتاژ پیشنهادی برای جوشکاری تا عمق ۵۰ پایی

جوشکاری در تمام وضعیتها کاربرد دارند. در صورت مناسب بودن دستورالعمل و تجهیزات، جوش حاصل از این الکترودها دارای ظاهری خوب و خواص مکانیکی مناسب خواهد بود.

در جوشکاری زیرآبی معمولاً از جریان DCEN استفاده میگردد که باعث افزایش طول عمر این الکترود میشود. البته این انتخاب جبهه اقتصادی دارد و ممکن است در مواردی استفاده از جریان DCEP جوش با کیفیت بالاتری را ایجاد نماید. در هر صورت بهترین حالت تنظیم جریان و ولتاژ استفاده از مقادیر پیشنهادی سازنده میباشد. جدول ۲ جریان و ولتاژ پیشنهادی برای استفاده از الکترودهای معرفی شده در جدول ۱ را تا عمق ۵۰ پایی زیر آب نشان میدهد.

الکتریکی نیز در این حالت وجود ندارد. لذا برای برقرار گردن جریان و شروع جوشکاری، جوشکار باید با فشردن دندانهای اینبر جوشکاری بر روی انتهای الکترود، خراشی در پوشش ایجاد نماید. برای ایجاد قوس نیز باید نوک الکترود را با فشار بر روی سطح بکشد تا پوشش آن ناحیه نیز برداشته شده و قوس برقرار گردد.

سازندگان الکترود پیشرفته قابل ملاحظه ای در توسعه سیستمهای ضد آب برای الکترودهای جوشکاری زیرآبی داشته اند. جزئیات اراده ای این سیستمهای مخصوص سازندگان آنهاست اما در هر حال نتیجه حاصل از مجموع تلاش های این سازندگان، تولید نسل جدیدی از الکترودهای جوشکاری زیرآبی با قابلیت ایجاد جوش با کیفیت بالاتر بود؛ تعدادی از معرفتین این الکترودها در جدول شماره ۱ آورده شده که برای

#### منابع

- Welding Advisers Practical Welding Letters
- Underwater Wet Welding 'A Welder's Mate' By David J. Keats
- U.S. Navy Underwater Cutting & Welding Manual
- AWS D 3.6, Specification for Underwater Welding