



عيوب جوش و محدوده پذيرش بر اساس استاندارد

**ISO 5817**

سوراخهای کرمی شکل

Paidar

نا خالصیها

تخلخل خوشه ای

عدم تقارن خطی

تحدب بیش از حد

گلویی اضافی جوش

پاشش

عدم تقارن زاویه ای

لکه قوس

شروع ضعیف قوس

بعد جوش نا مساوی

تخلخل در ریشه جوش

گرده نامتقارن

سوختگی از کnar

سر ریز شدن فلز جوش

زاویه نامناسب گرده جوش

فلز جوش اضافی

نفوذ اضافی

انقباض ریشه جوش

ذوب ناقص در ریشه جوش

بریدگی لبه جوش

ذوب ناقص

ترک

حفرات سطحی



چاله انتهایی جوش




معرفی عیوب

# ترک (Crack )

عوامل ایجاد : ۱- عدم مهارت جوشکار ۲- ناخالصی فلز پایه ۳- نامناسب بودن فلز پر کننده از لحاظ ساختار متالورژیکی ۴- عدم کنترل یکی از پارامتر های موثر در فرآیند

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Crack	>0.5	N.P	N.P	N.P

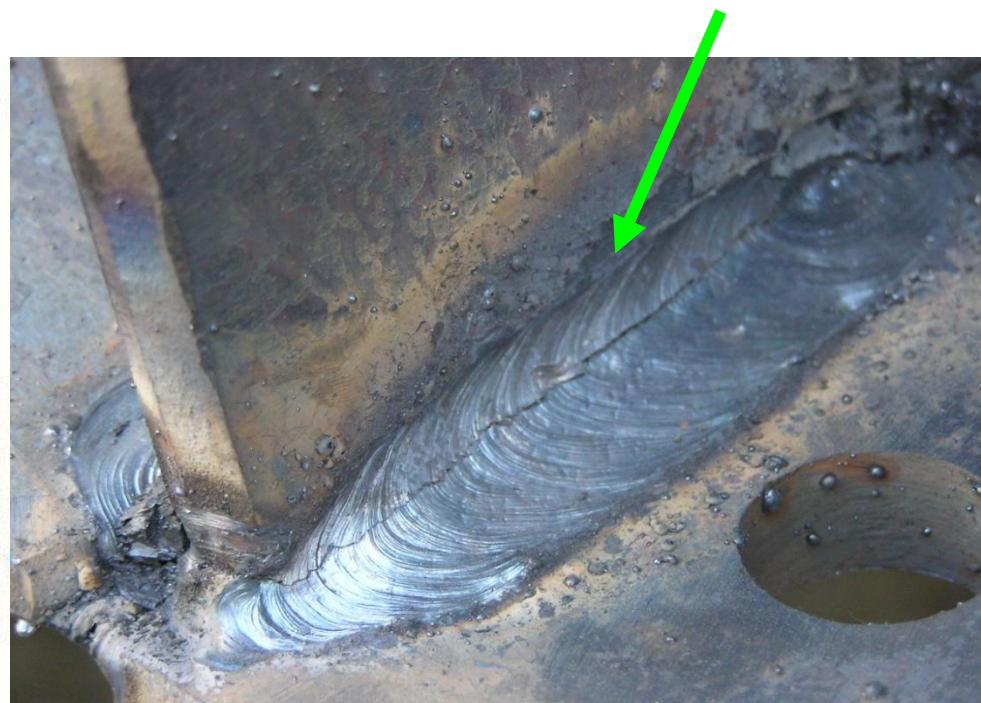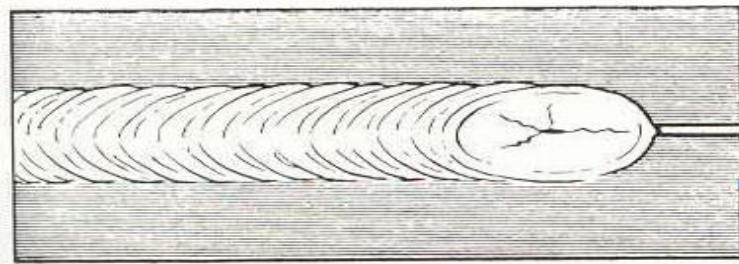

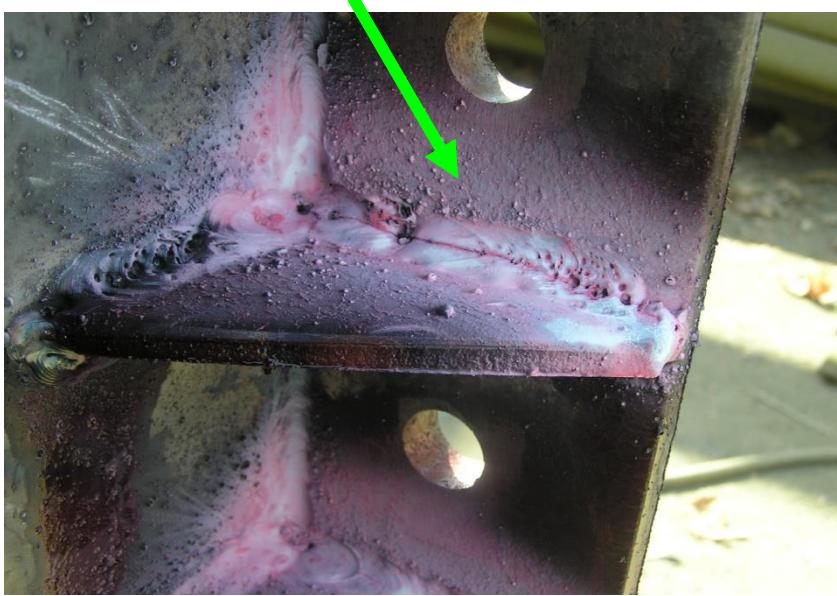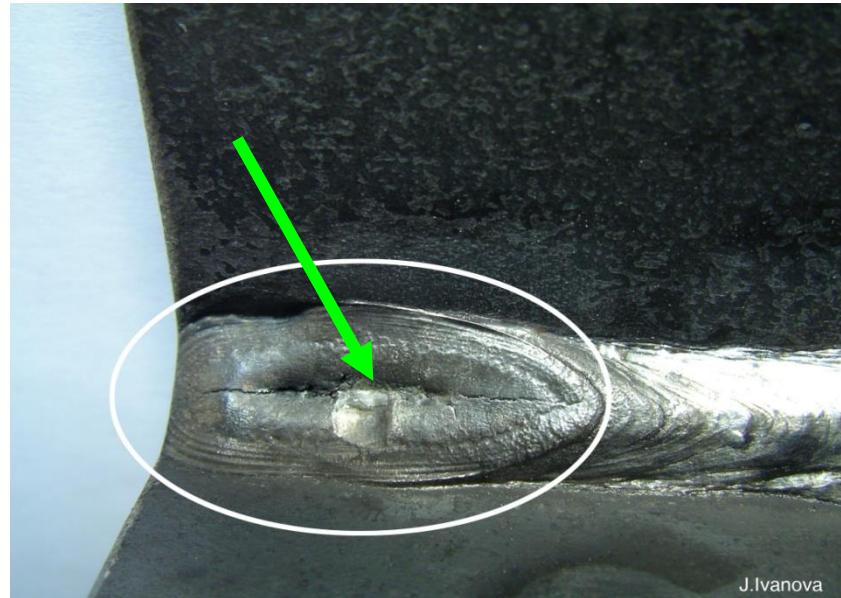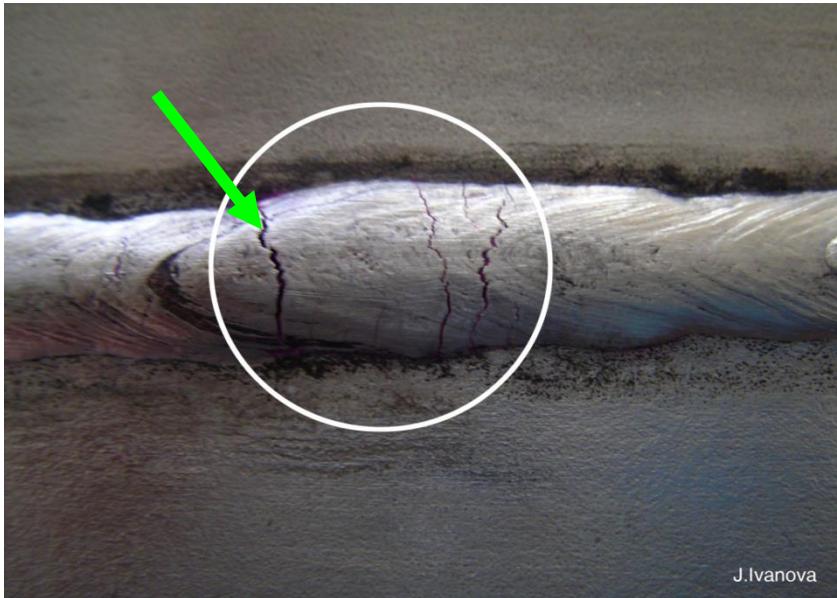


ity Struct

# حفرات سطحی (Surface pore)


عوامل ایجاد: ۱- ناخالصی و کثیفی در منطقه مورد جوشکاری و الکترود ۲- زاویه نامناسب دست نسبت

به سطح قطعه کار ۳- عدم حفاظت گازی در فرآیندهای تحت پوشش گاز

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Surface pore	0.5to3	$d < 0.3s$ or $d < 0.3a$	N.P	N.P
	>3	$d < 0.3s$ or $d < 0.3a$ Max3	Max2	N.P

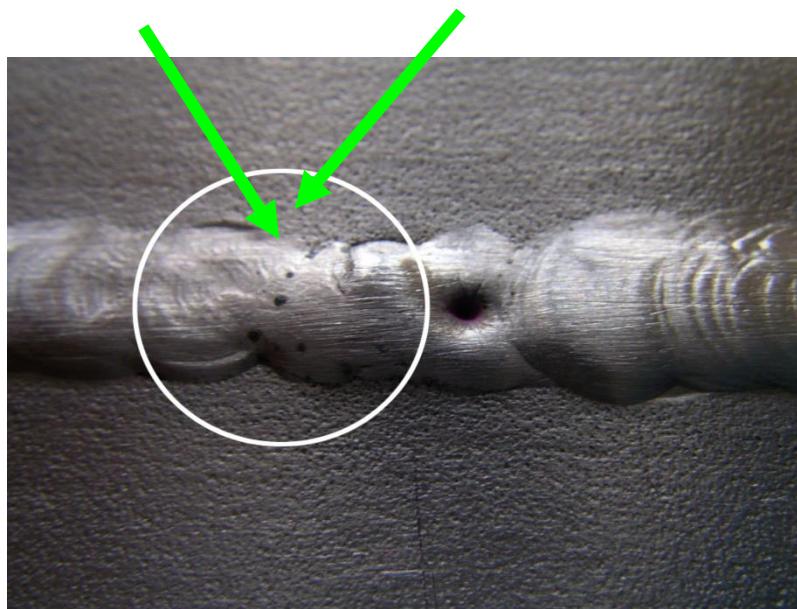


a , s (nominal butt weld thickness)

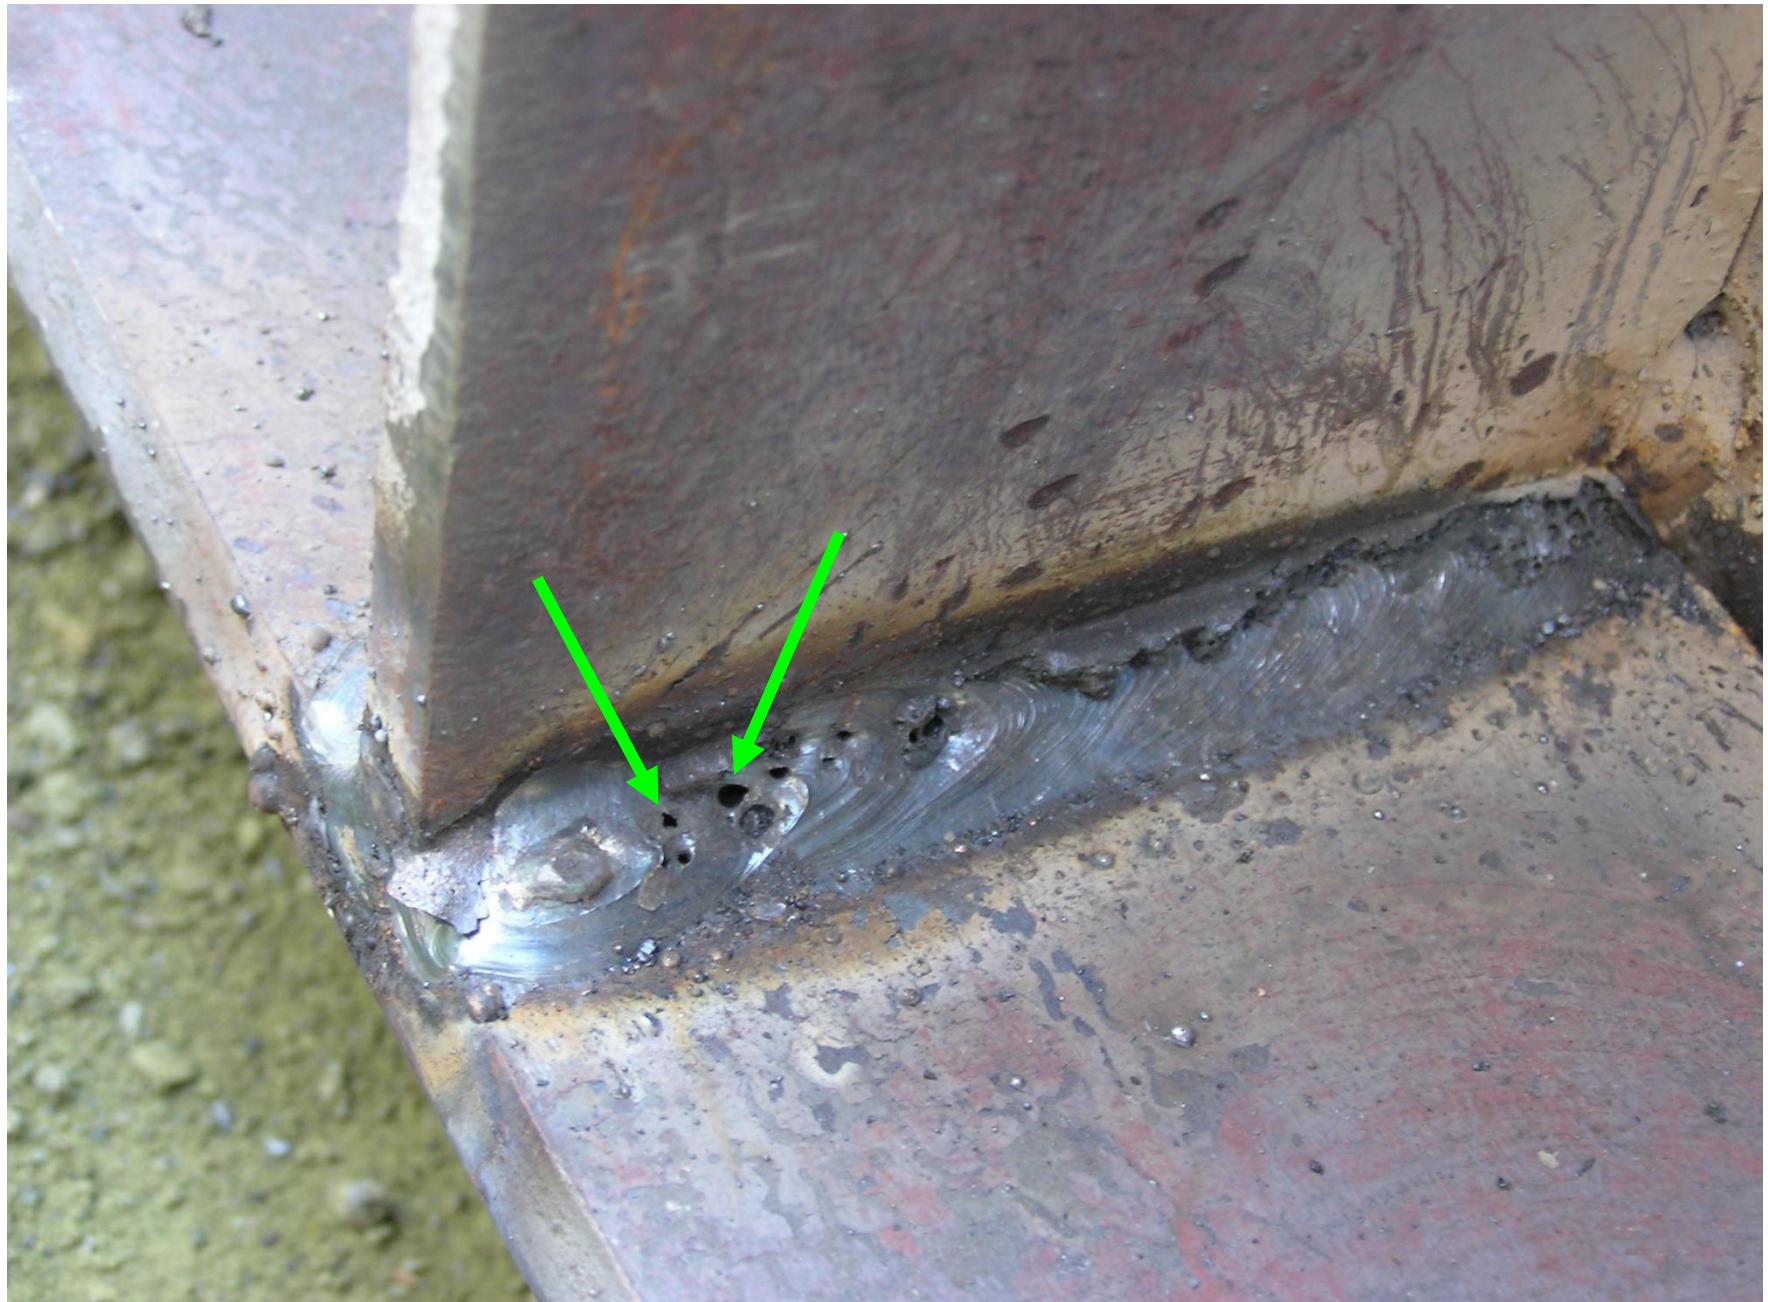

## چاله انتهایی جوش (End crater pore)

عوامل ایجاد: ۱- عدم مهارت جوشکار ۲- پر نشدن حوضچه مذاب از فلز پر کننده ۳- کثیفی سطح کار

Imperfection	T (mm)	D	C	B
End crater pore	0.5to3	b<0.2t	N.P	N.P
	>3	Max2(h<0.2t)	Max2(h<0.1t)	N.p

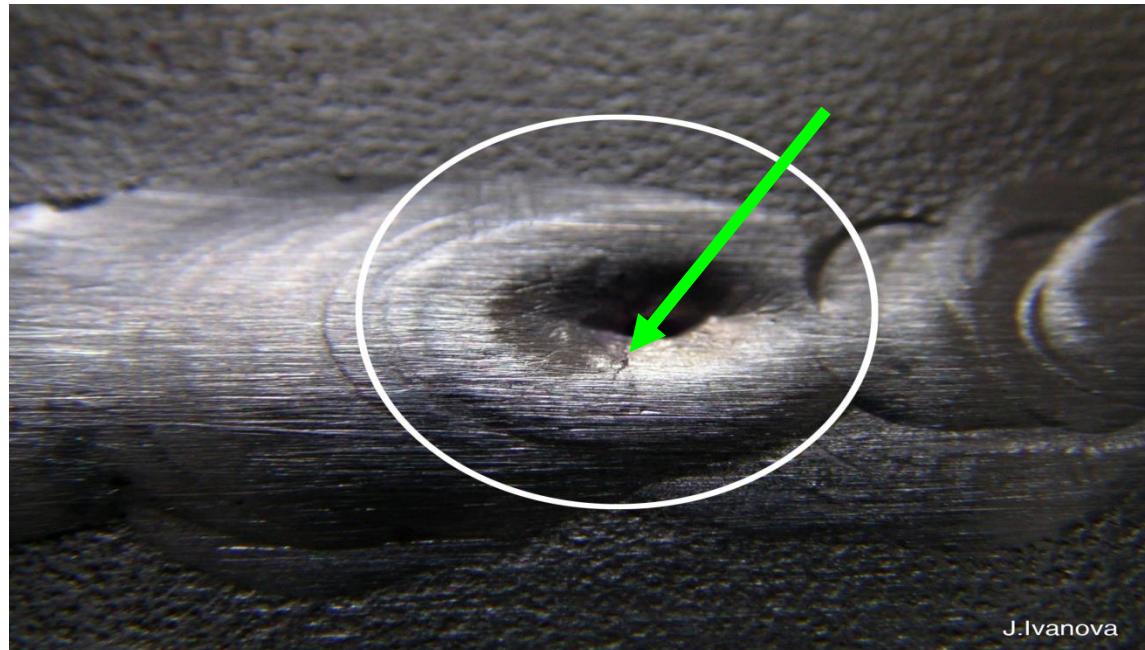



a , s (nominal butt weld thickness)

# ذوب ناقص ( Lack of fusion or incomplete fusion)

عوامل ایجاد:

- ۱- کافی نبودن انرژی ورودی
- ۲- عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود
- ۳- مناسب نبودن طرح اتصال
- ۴- کافی نبودن گاز محافظ
- در فرآیند ها با پوشش گاز
- ۵- عدم تمیز کاری در بین پاسها


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Lack of fusion( incomplete fusion or micro L.O.F)	>0.5	N.P	N.P	N.P

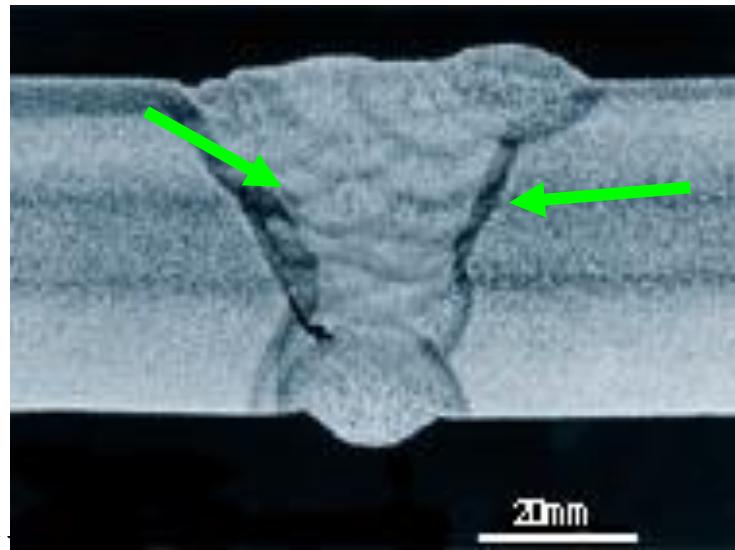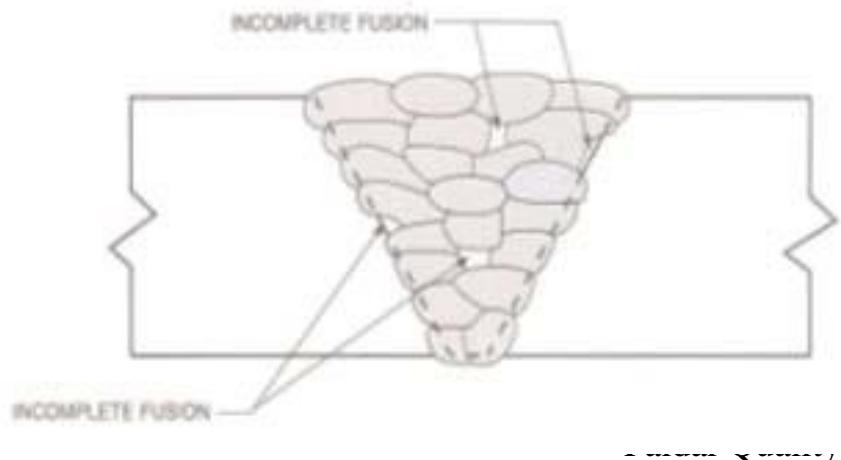



## نفوذ ناقص در پاس ریشه (Incomplete root penetration)


عوامل ایجاد: ۱- پایین بودن شدت جریان - ۲- زاویه نامناسب دست - ۳- کشیفی درز - ۴- کم بودن زاویه پخ

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Incomplete root penetration	>0.5	$h < 0.2t$ Max 2 mm	N.P	N.P

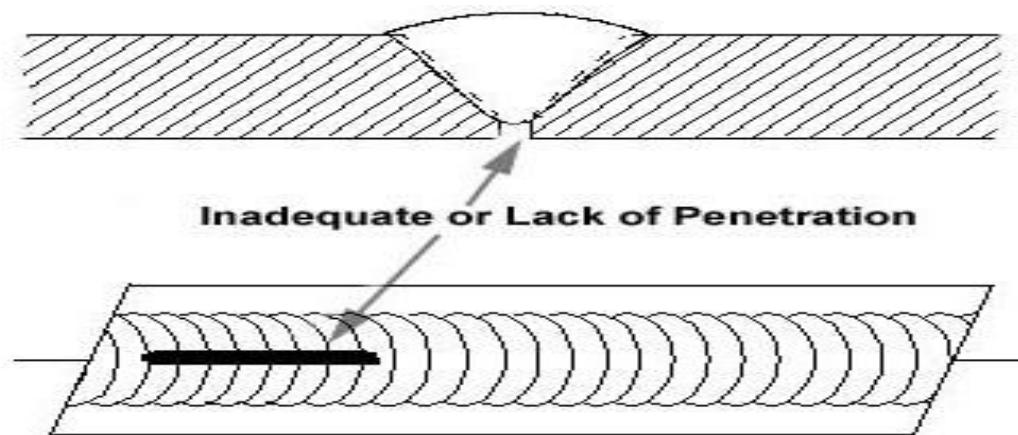

t (wall or plate thickness)

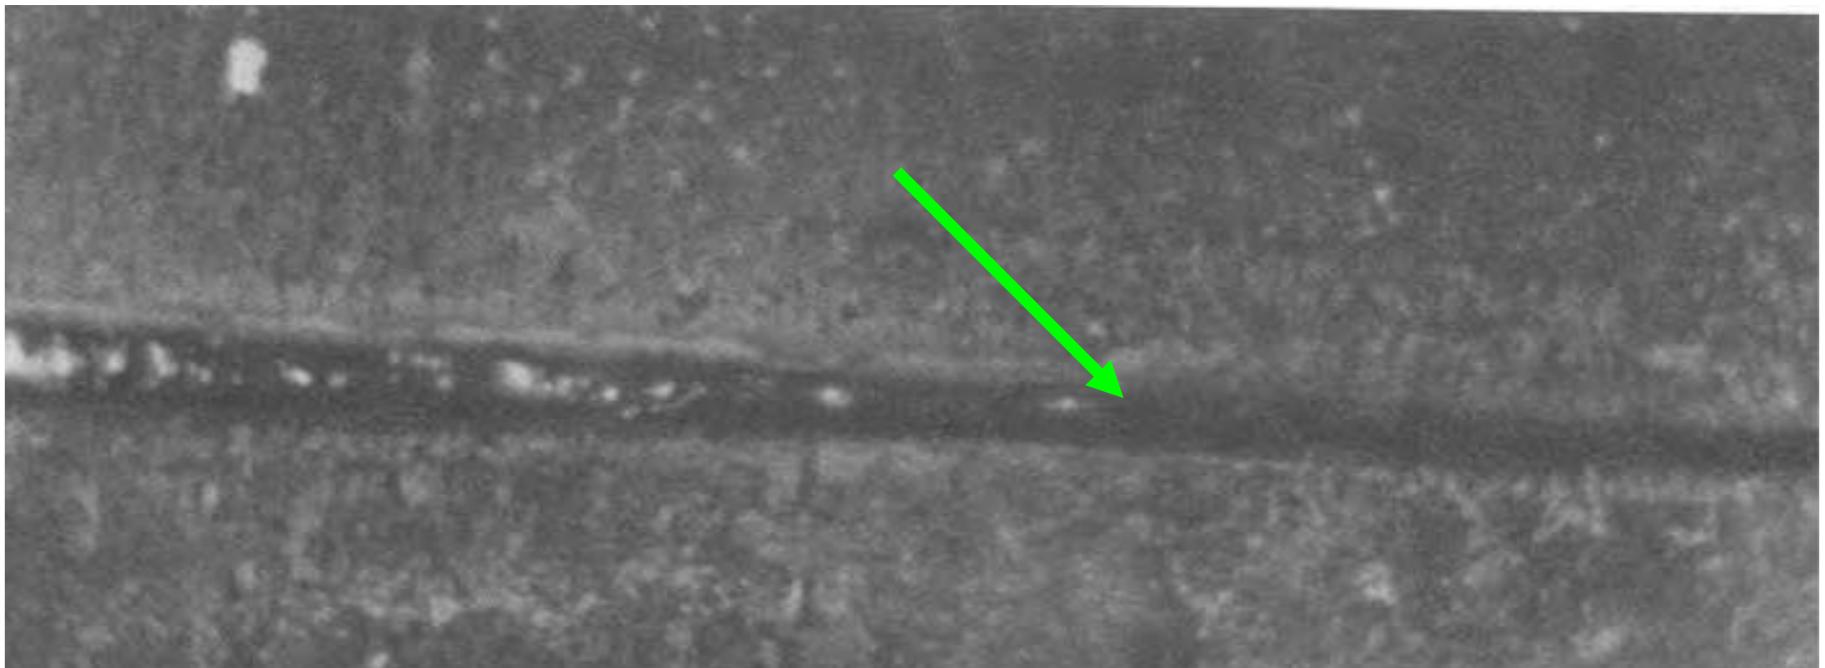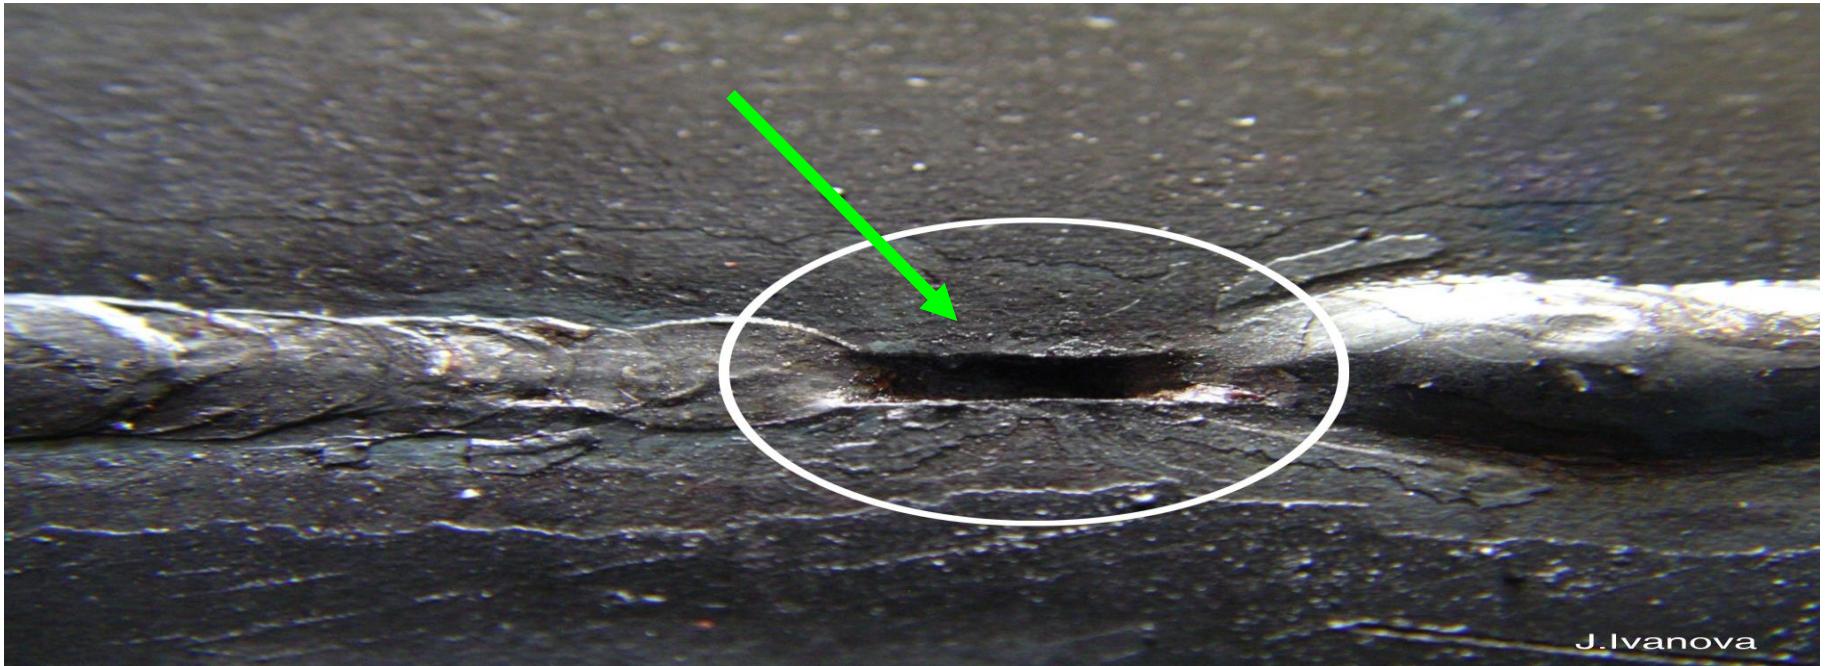

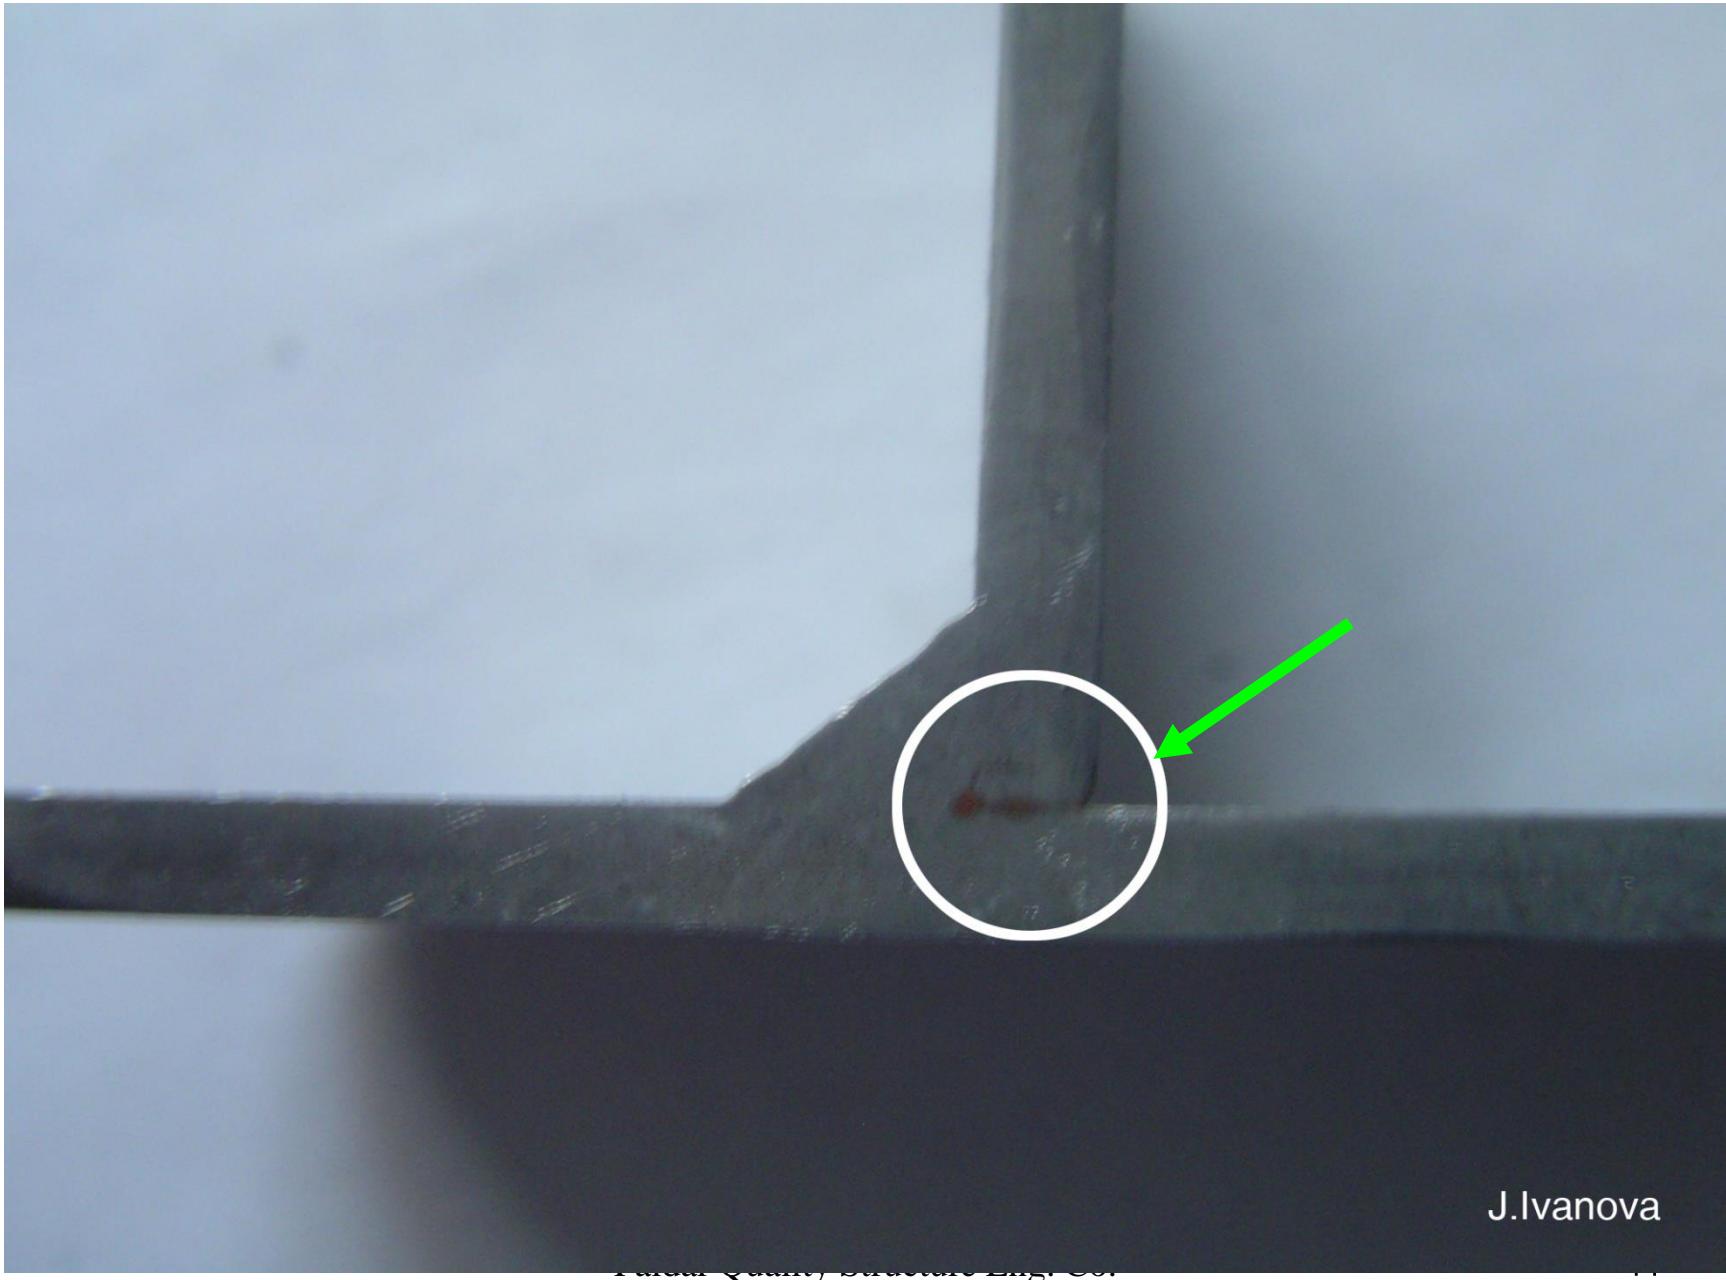


J.Ivanova


# بریدگی لبه جوش (Undercut )


عوامل ایجاد : ۱- بالابودن شدت جریان ۲- زاویه نامناسب و سرعت زیاد ۳- کالیبره نبودن دستگاه جوشکاری ۴- زیاد بودن طول قوس

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Continuous/Intermittent undercut	0.5to3	$h < 0.2t$	$h < 0.1t$	N.P
	>3	Max 1mm( $h < 0.2t$ )	Max 0.5mm( $h < 0.1t$ )	Max 0.5 mm

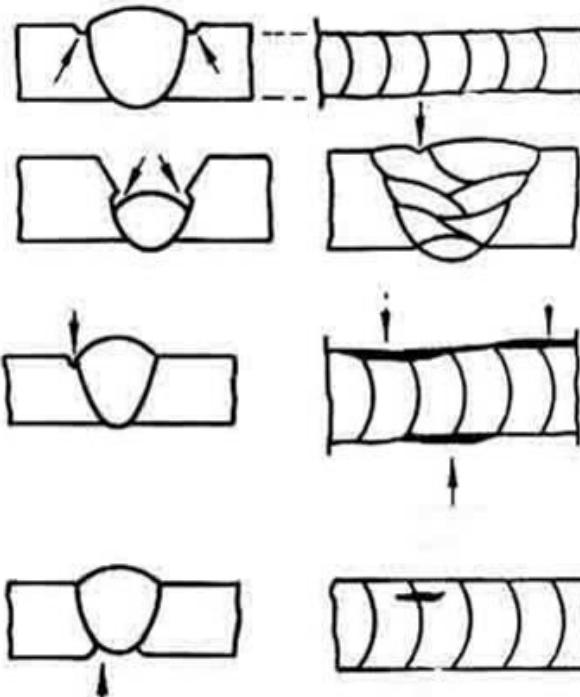

$t$  (wall or plat thickness)

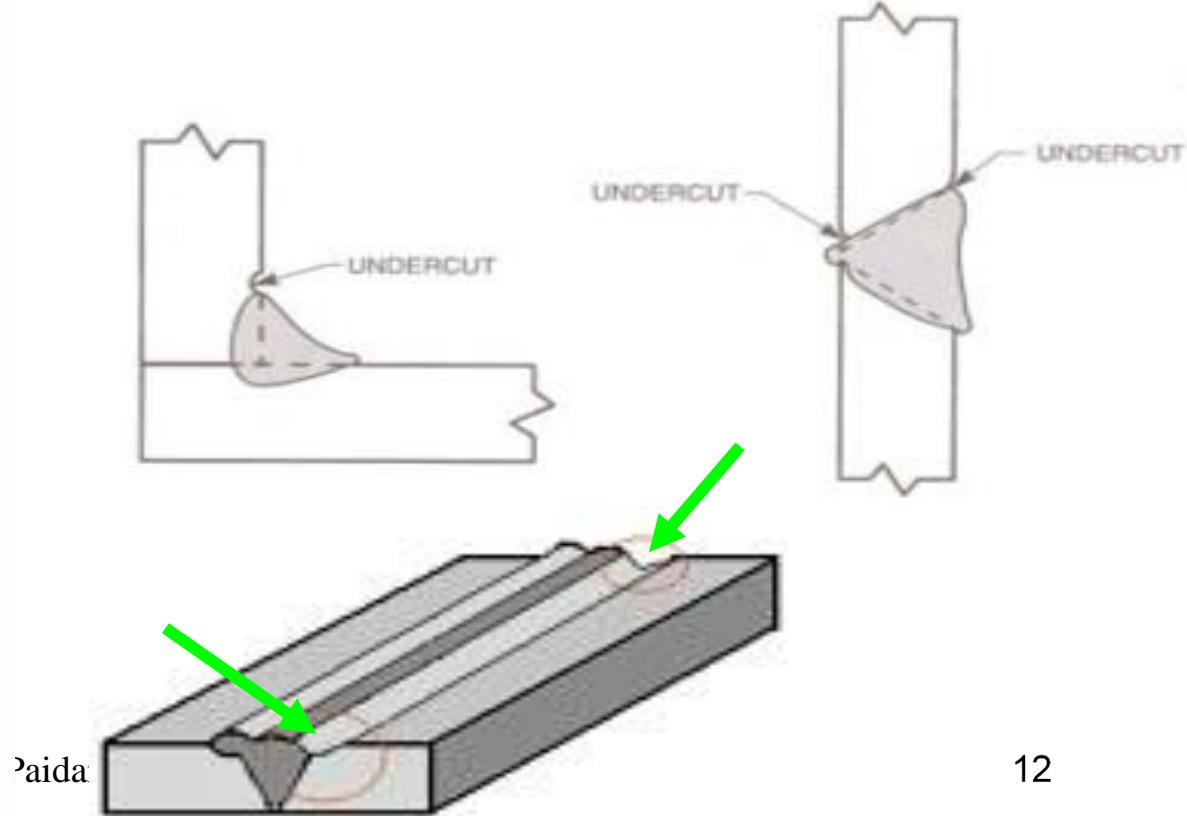

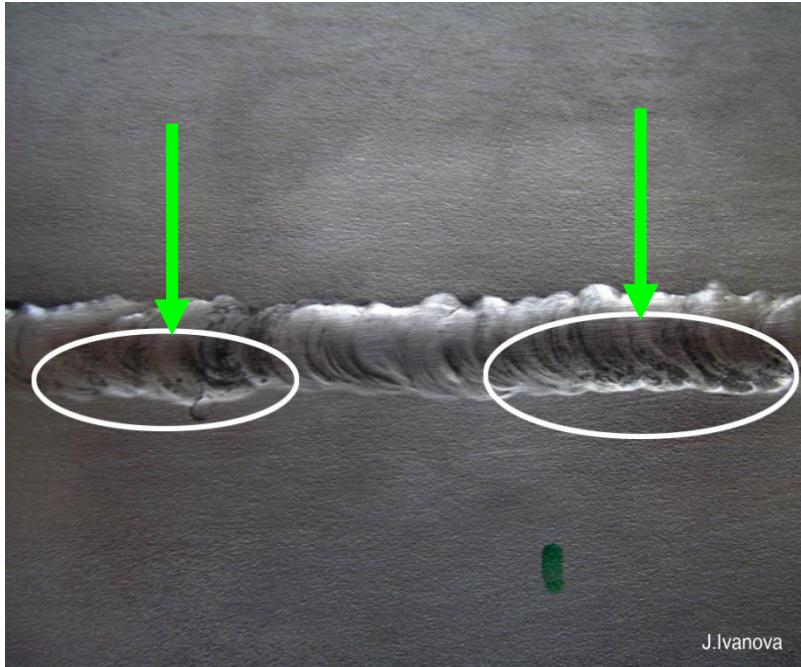


J.Ivanova



u2


J.Ivanova

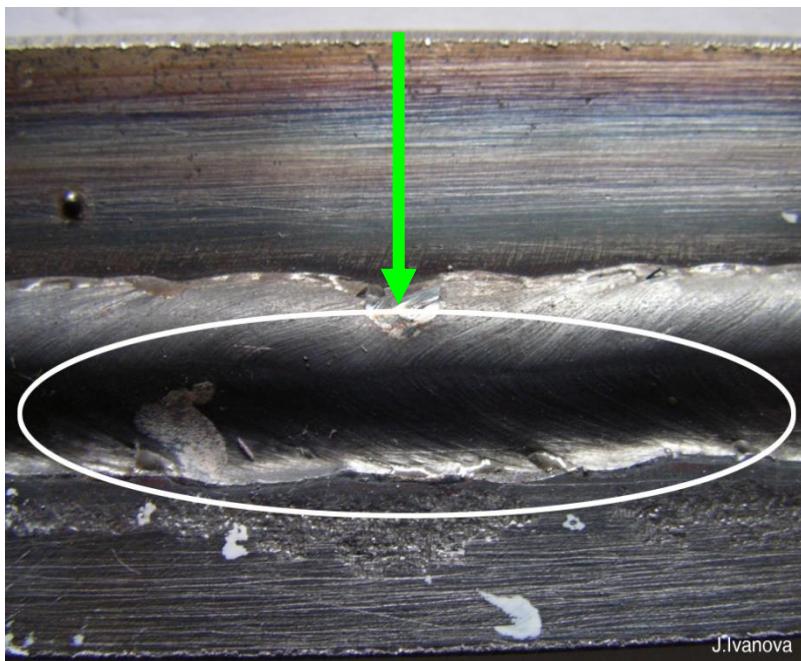

## فلز جوش اضافی (Excess weld metal)

عوامل ایجاد: ۱- حرکت آرام دست جوشکار یا اضافه شدن بیش از اندازه سیم جوش


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Excess weld metal (b.w)	>0.5	$H < 0.25b + 1$ (Max 10 mm)	$h < 0.15b + 1$ (Max 7mm)	$h < 0.1b + 1$ Max 5mm

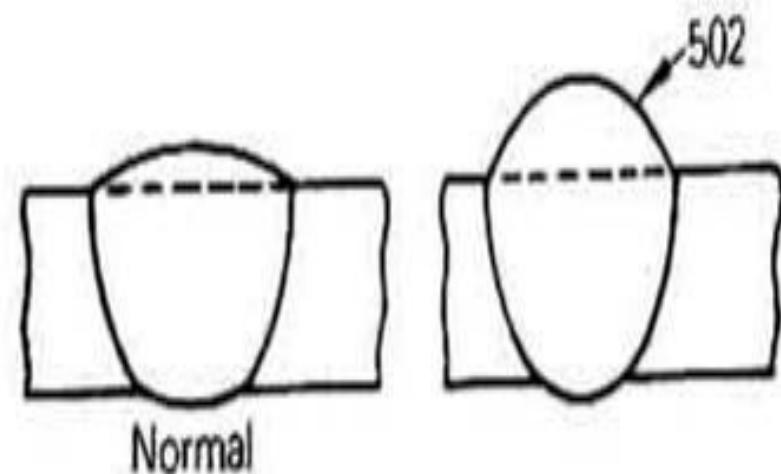


# نفوذ اضافی (Excess Penetration)


عوامل ایجاد:  
 ۱-آماده سازی نامناسب لبه ( فاصله زیاد بین دو قطعه ، زاویه زیاد پخ )  
 ۲- عدم مهارت جوشکار در حرکت  
 دست ۳- تنظیم شدت جریان جوشکاری ۳- تمرکز حرارت بیش از حد

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Excess penetration	0.5to3	$h < 0.6b + 1\text{mm}$	$h < 0.3b + 1\text{mm}$	$h < 0.1b + 1\text{mm}$
	>3	$h < 1.0b + 1(5)$	$h < 0.6b + 1(4)$	$h < 0.2b + 1(3)$

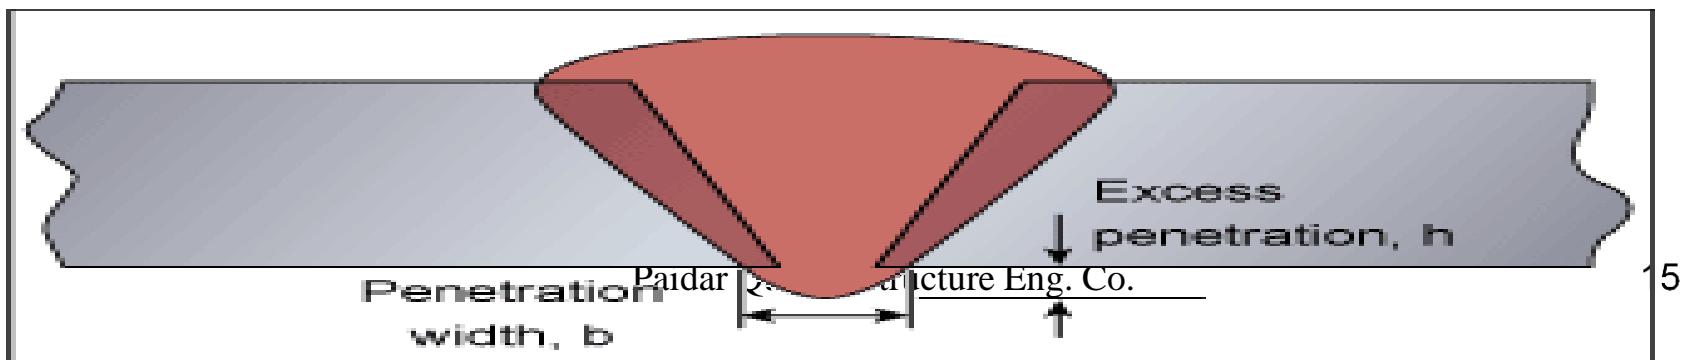

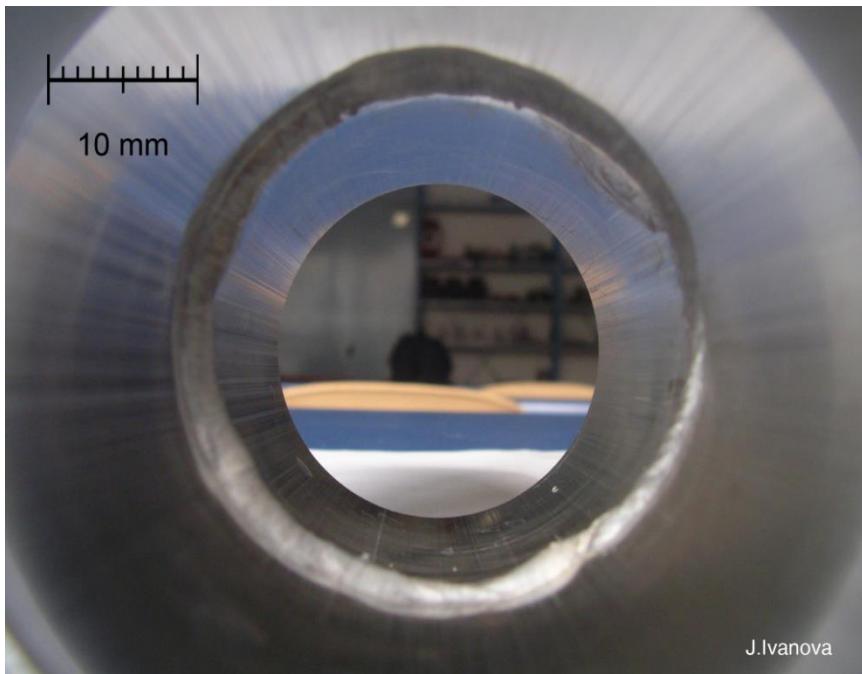

J.Ivanova

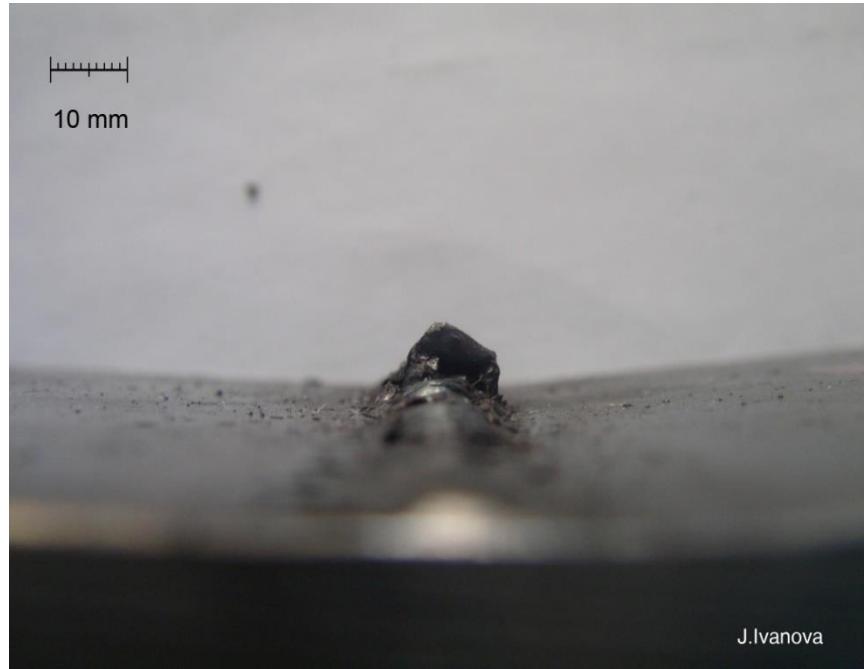



J.Ivanova

## زاویه نا مناسب گرده جوش ( Incorrect weld toe)

عوامل ایجاد: ۱- عدم مهارت جوشکار در اضافه نمودن سیم جوش ۲- شیب بیش اندازه قطعه کار

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Incorrect weld toe	$>0.5(B.W)$	$\alpha >90$	$\alpha >110$	$\alpha >150$
	$>0.5(F.W)$	$\alpha >90$	$\alpha >110$	$\alpha >110$

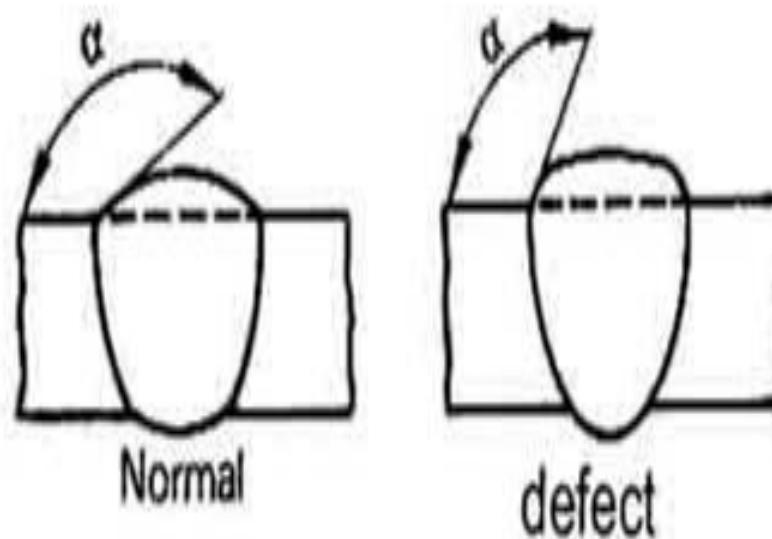

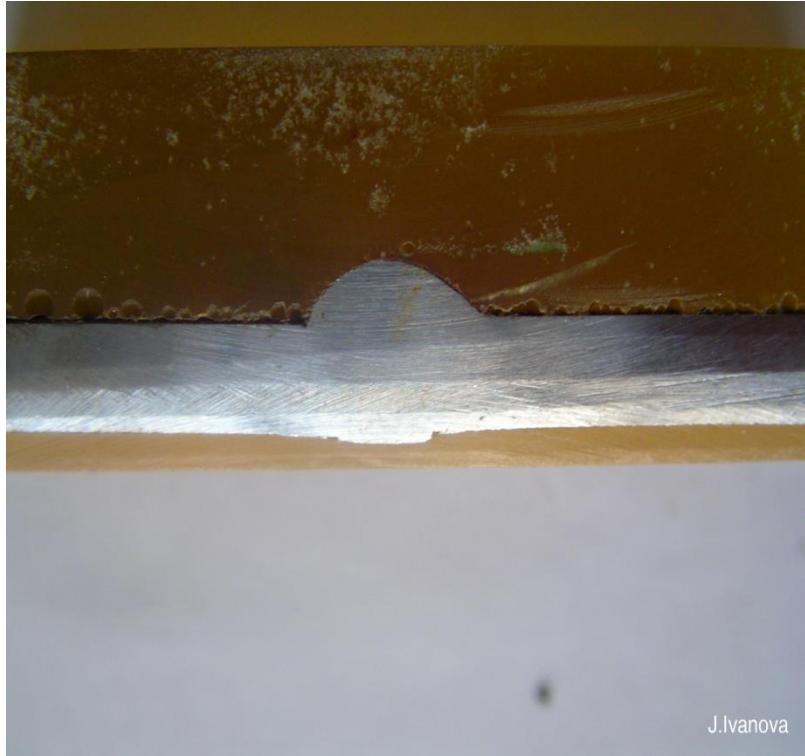

J.Ivanova





J.Ivanova

# سرریز شدن فلز جوش (Over Lap)

عامل ایجاد: ۱- در اثر اضافه کردن سیم جوش بدون رعایت زاویه مناسب دست



Imperfection	T (mm)	D	C	B
Overlap	>0.5	$h < 0.2b$	N.P	N.P

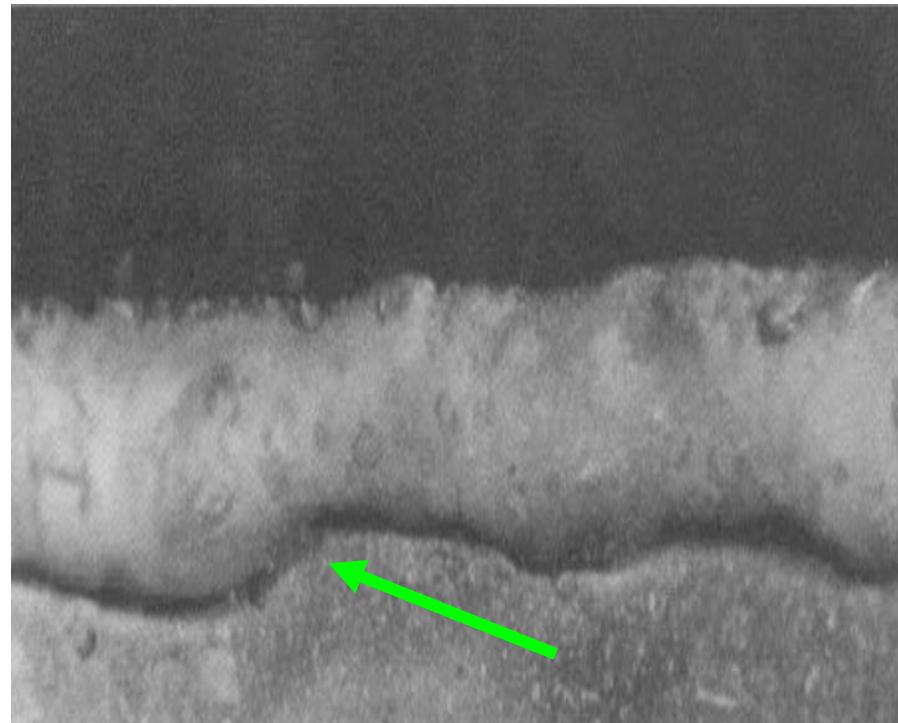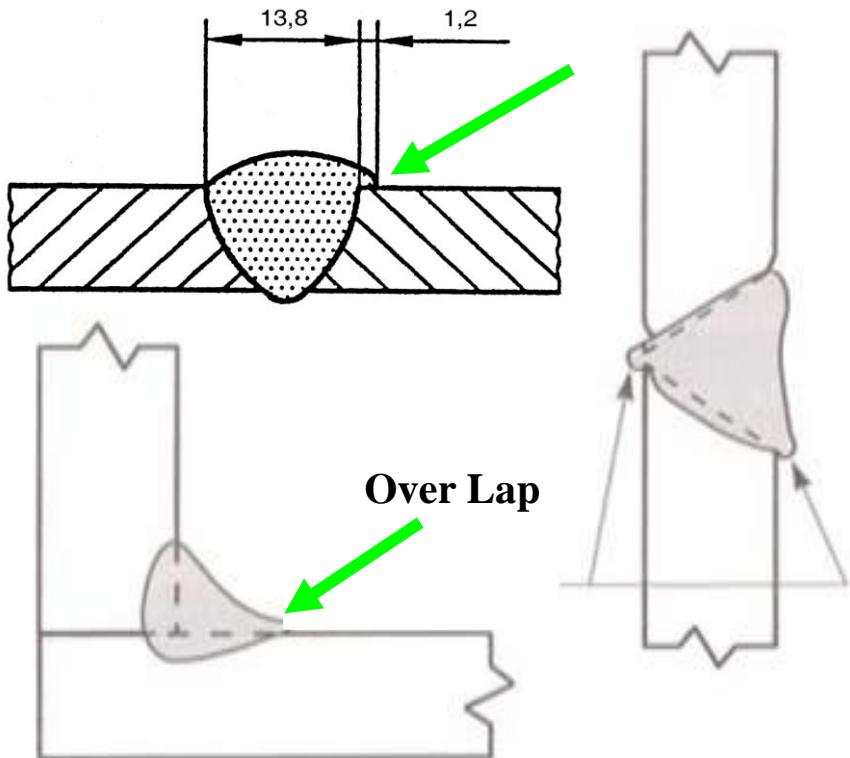

# ساق جوش نا مساوی (Excessive asymmetry F.W)

عوامل ایجاد: ۱- رعایت نکردن زاویه نامناسب الکترود نسبت به قطعه کار



Imperfection	T (mm)	D	C	B
Excessive asymmetry of fillet weld	>0.5	$h < 0.2a + 2\text{mm}$	$h < 0.15a + 2\text{mm}$	$h < 0.15a + 1.5\text{mm}$

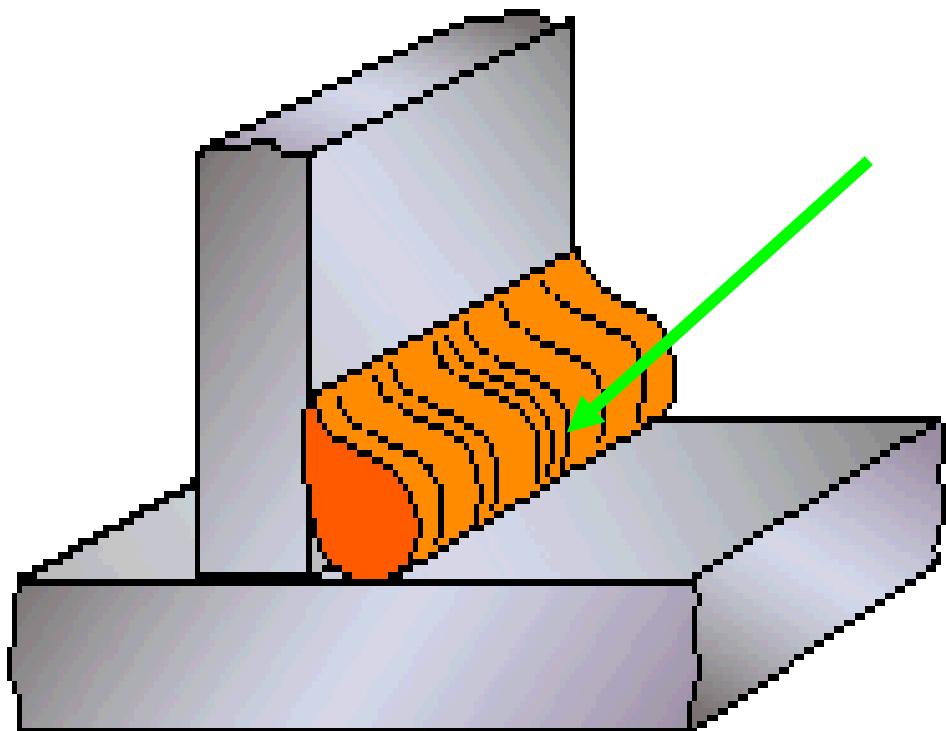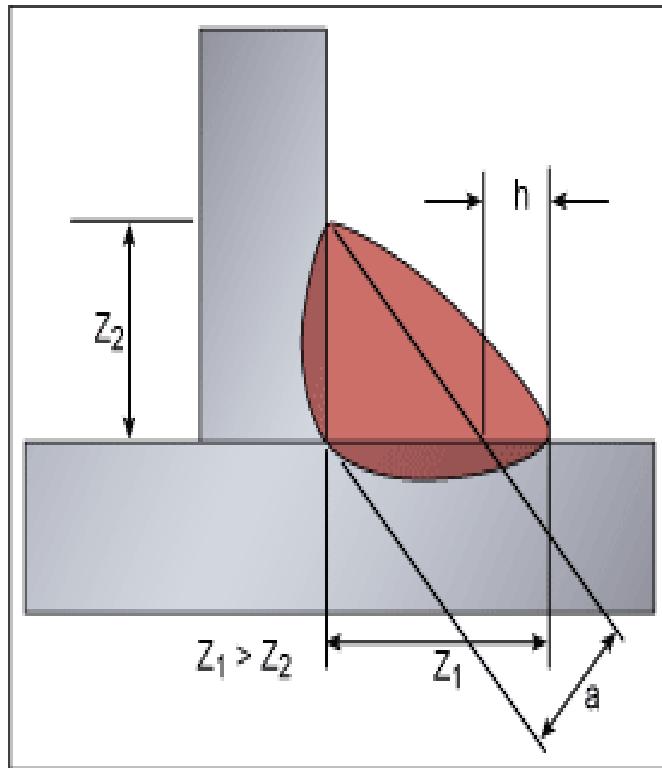

# تفصیر ریشه جوش (Root concavity)

عوامل ایجاد:  
 ۱- استفاده از الکترود با قطر بالا  
 ۲- شدت جریان بیش از اندازه ۳  
 ۳- زاویه پخ زیاد

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Root concavity	0.5to3	$h < 0.1t + 0.2\text{mm}$	$h < 0.1t$	N.P
	>3	$h < 0.2t \text{ (Max} 2\text{mm)}$	$h < 0.1t \text{ (MAX } 1\text{mm)}$	$h < 0.05t \text{ (Max } 0.5\text{m m)}$

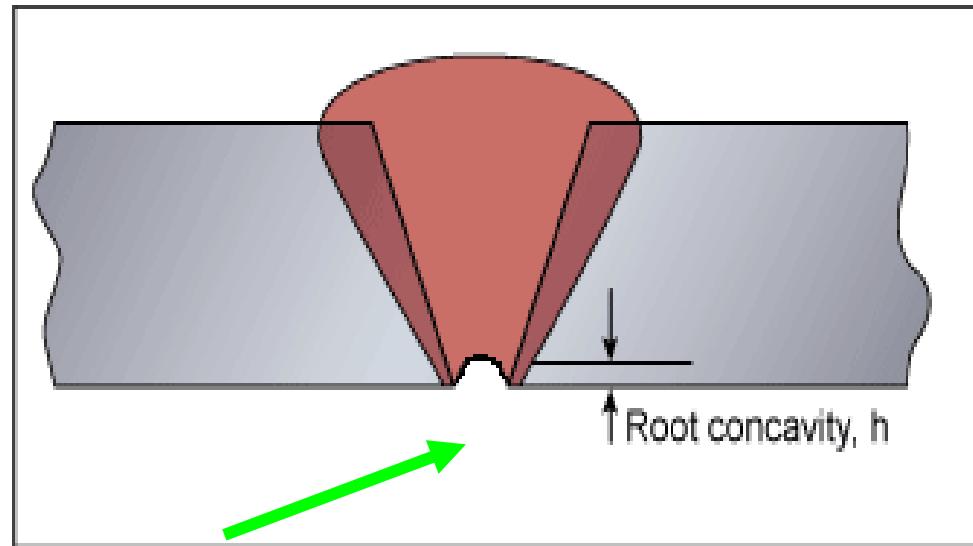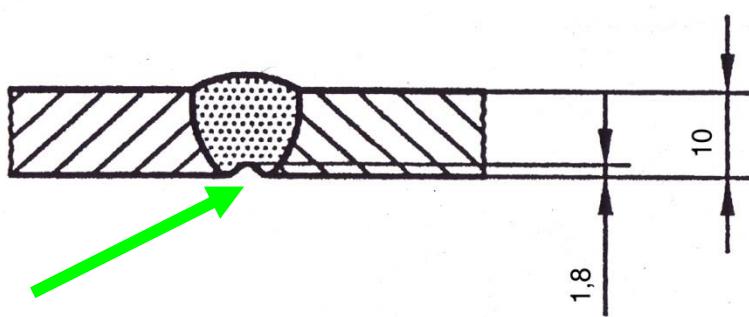


t (wall or plate thickness)

## تخلخل در ریشه جوش (Root porosity)

عوامل ایجاد:  
۱- آلدگی الکترود  
۲- عدم حفاظت گازی در فرآیندهای تحت پوشش گاز محافظ ۳- کم بودن فاصله دو قطعه  
نسبت بهم ۴- آلدگی سطح فلز پایه


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Root porosity	>0.5	Locally permitted	N.P	N.P

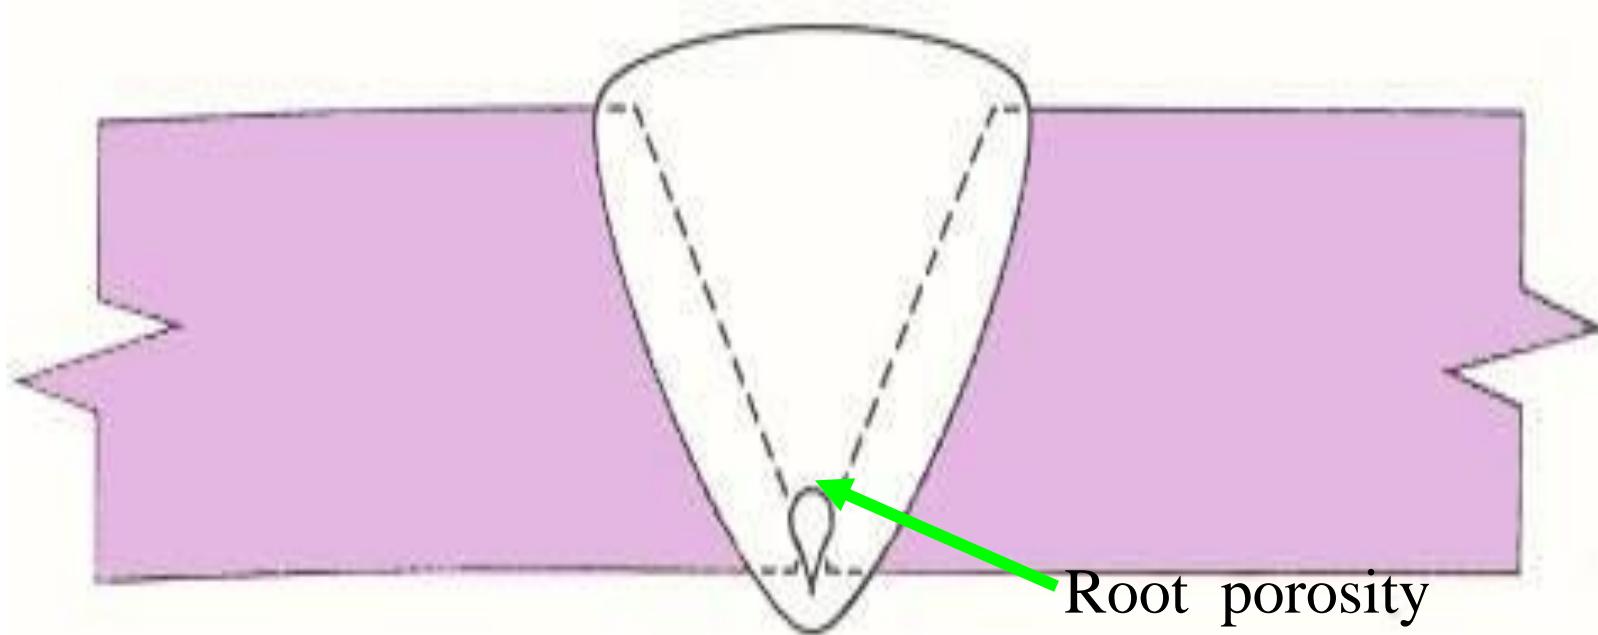

## شروع ضعیف قوس (Poor restart)

عوامل ایجاد: ۱- ذوب فلز پرکننده بدون ذوب فلز پایه ۲- زاویه نامناسب دست جوشکار ۳- شدت جریان کمتر ۴- سرعت حرکت زیادتر


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Poor restart	>0.5	Permitted	N.P	N.P

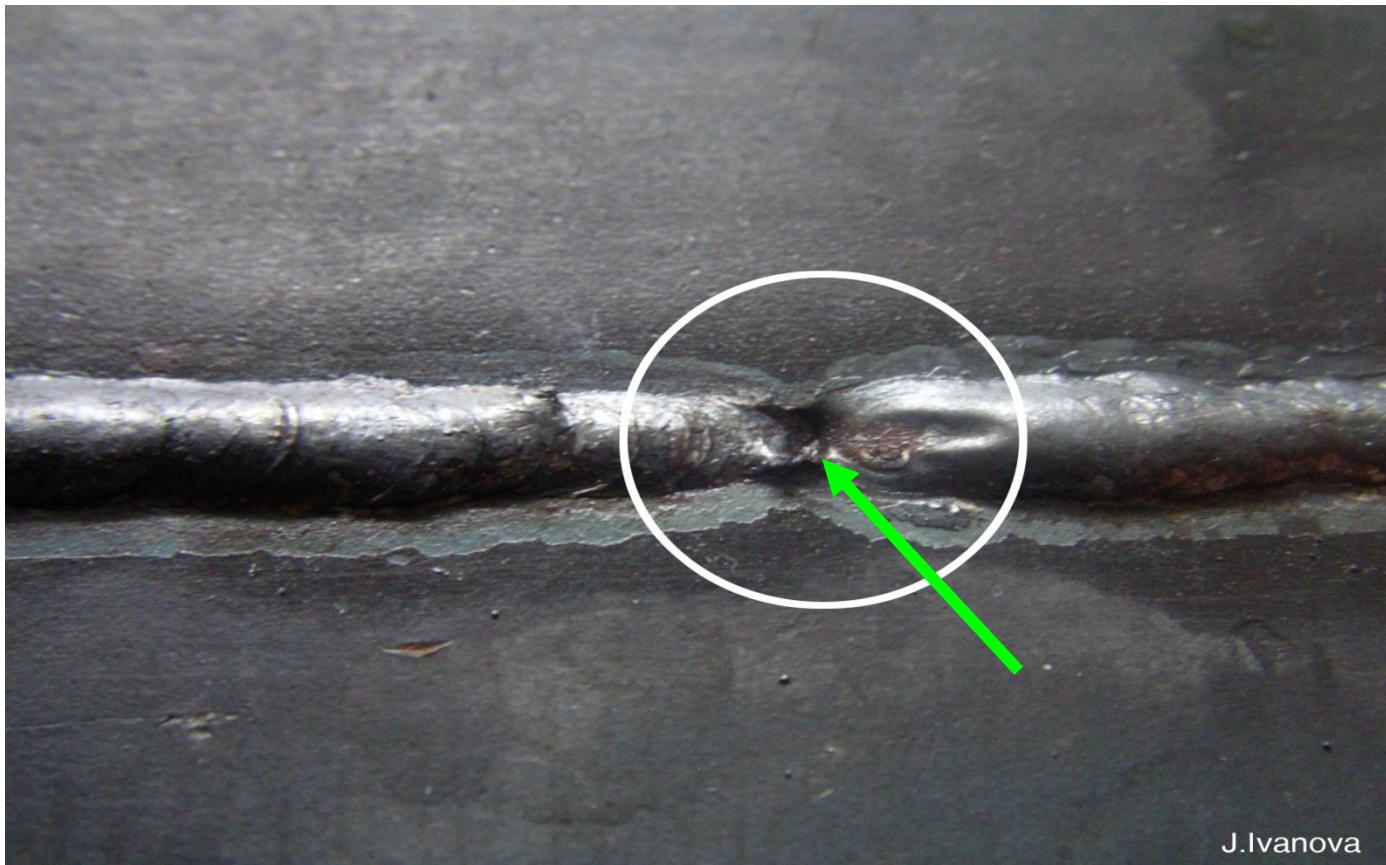


# گلویی جوش نا کافی (Insufficient throat thickness)

عوامل ایجاد: ۱- استفاده از الکترود با قطر نامناسب ۲- عدم مهارت جوشکار

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Insufficient throat thickness	0.5to3	$h < 0.1a + 0.2\text{mm}$	$h < 0.2\text{mm}$	N.P
	>3	$h < 0.1a + 0.3\text{mm} (\text{Max } 2\text{mm})$	$h < 0.1a + 0.3\text{mm} (\text{Max } 1\text{mm})$	N.P

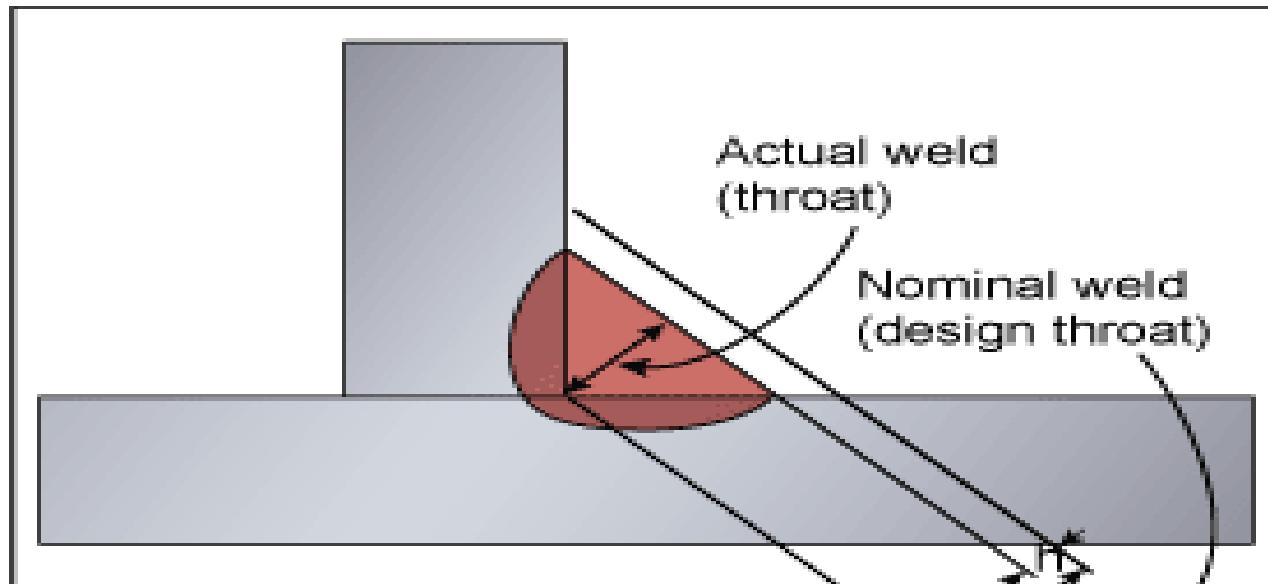


a (nominal Fillet weld thickness)

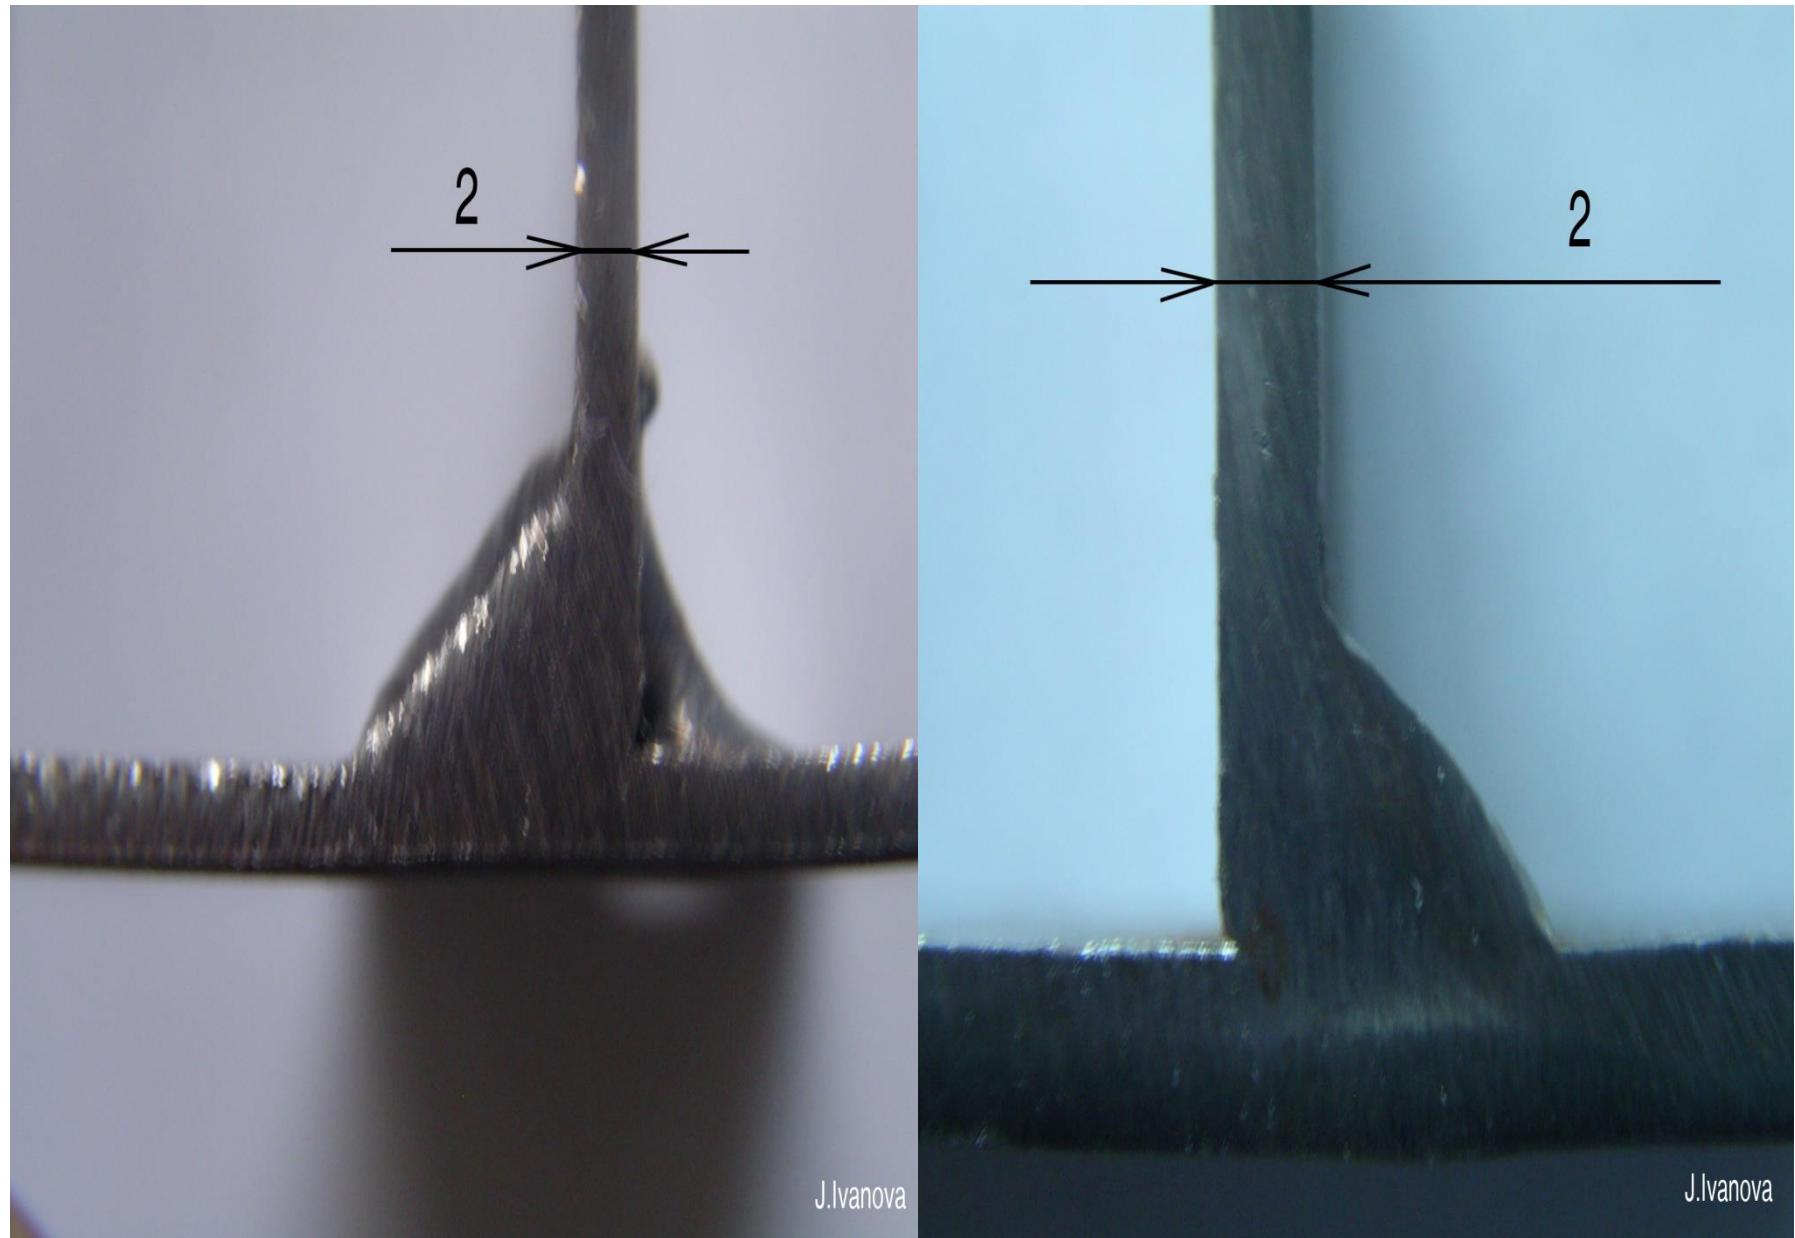


# لکه قوس (Stray arc)

عامل ایجاد: عدم مهارت جوشکار

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Stray arc	>0.5	Permitted	N.P	N.P

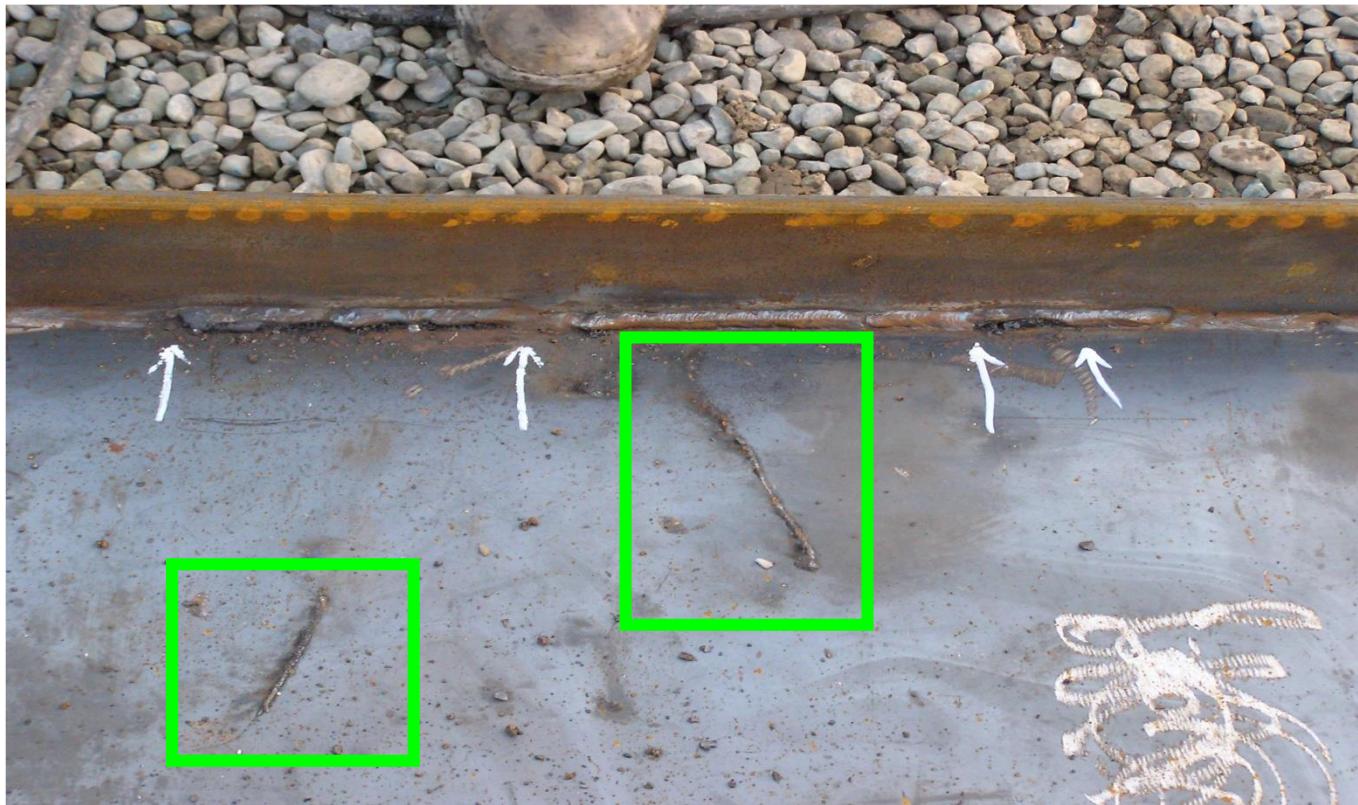

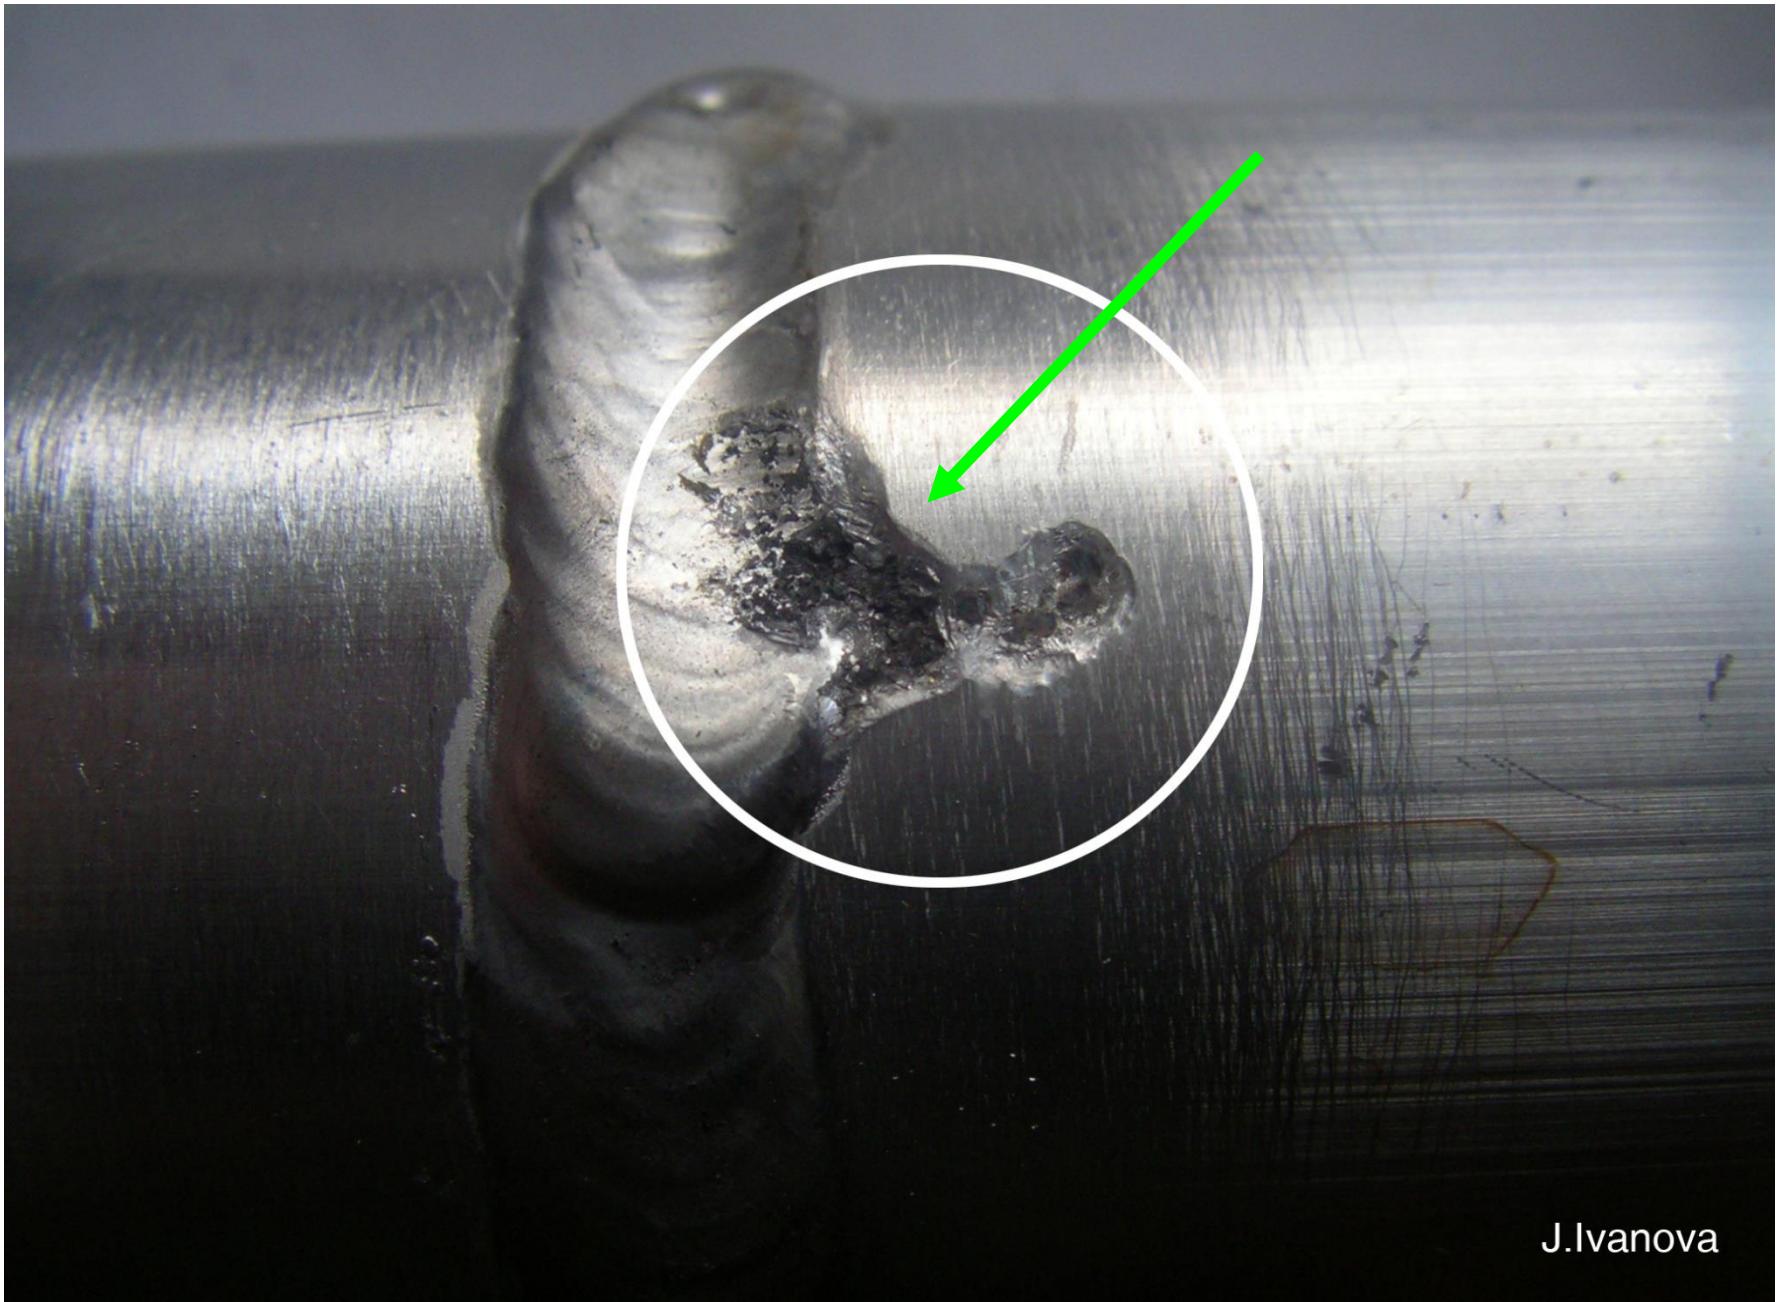

J.Ivanova

# (Spatter) پاشش

عوامل ایجاد: ۱- بالا بودن بیش از حد شدت جریان جوشکاری ۲- تنظیم نبودن جریان گاز محافظه


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Spatter	>0.5	Acceptance depends on application , o.g material, corrosion protection		



## عدم تقارن زاویه ای (Angular misalignment)

عامل ایجاد: در اثر عدم مونتاژ صحیح بوجود می آید.


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Angular misalignment	>0.5	4mm	2mm	1mm

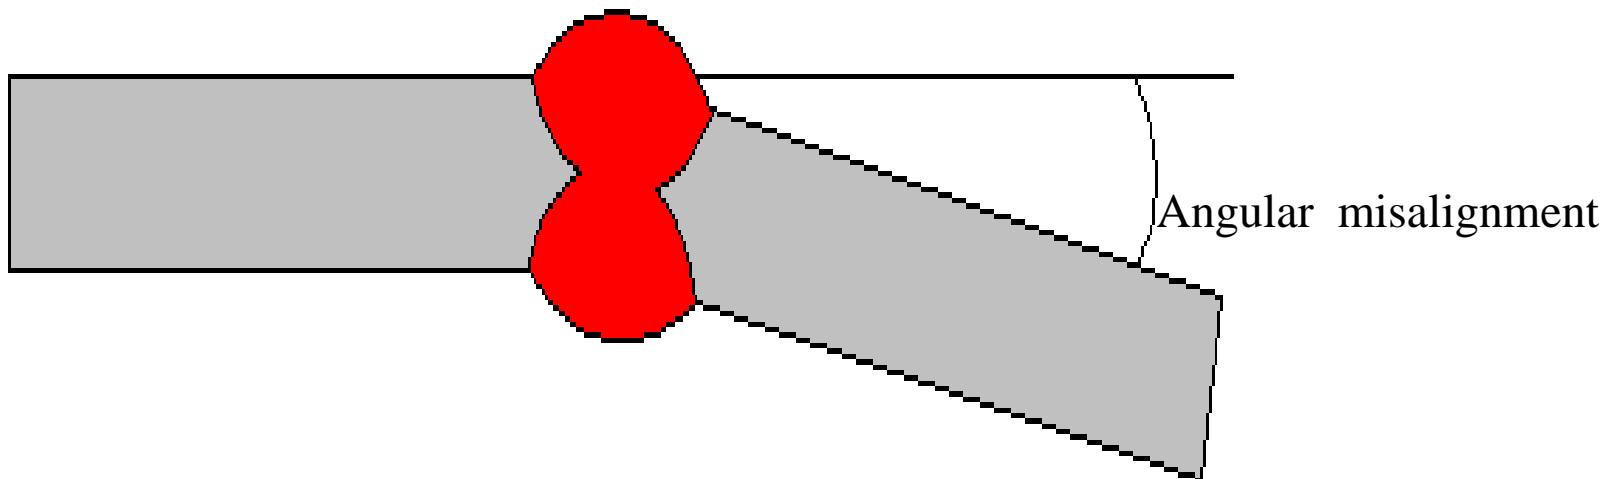

# بازشدگی ناصحیح ریشه (Incorrect root gap(F.W))

عامل ایجاد: در اثر عدم مونتاژ صحیح بوجود می آید.


Imperfection	T (mm)	D	C	B
Incorrect root gap for fillet welds	0.5to3	$h < 0.5a + 0.5\text{mm}$	$h < 0.3a + 0.3\text{mm}$	$h < 0.2a + 0.2\text{mm}$
	>3	$h < 0.3a + 0.5\text{mm}(\text{Max}4\text{mm})$	$h < 0.2a + 1\text{mm}(\text{Max}3\text{mm})$	$h < 0.1a + 1\text{mm}(\text{Max}2\text{mm})$

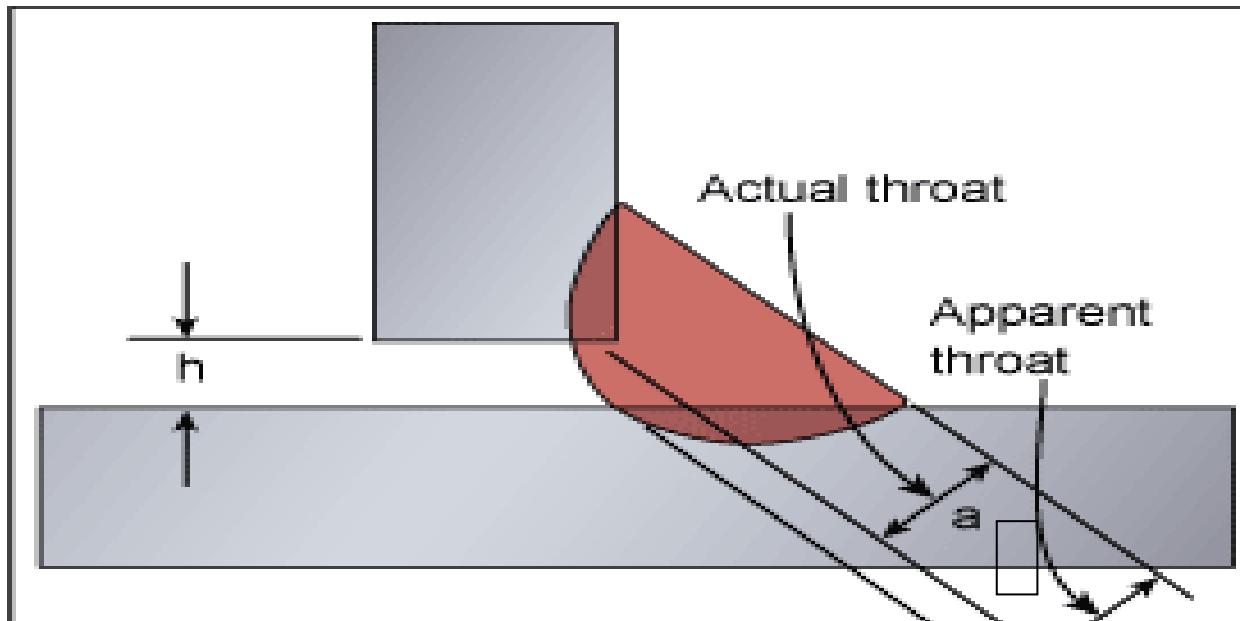

# عدم تقارن خطی (Linear misalignment)

عامل ایجاد: در اثر عدم مونتاژ صحیح بوجود می آید.

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Linear misalignment	0.5to3	$h < 0.25t + 0.2\text{mm}$	$h < 0.1t + 0.2\text{mm}$	$h < 0.1t + 0.2\text{ mm}$
	>3	$h < 0.25t(\text{Max}5\text{mm})$	$h < 0.15t(\text{Max}4\text{mm})$	$h < 0.1t(\text{Max}3\text{mm})$

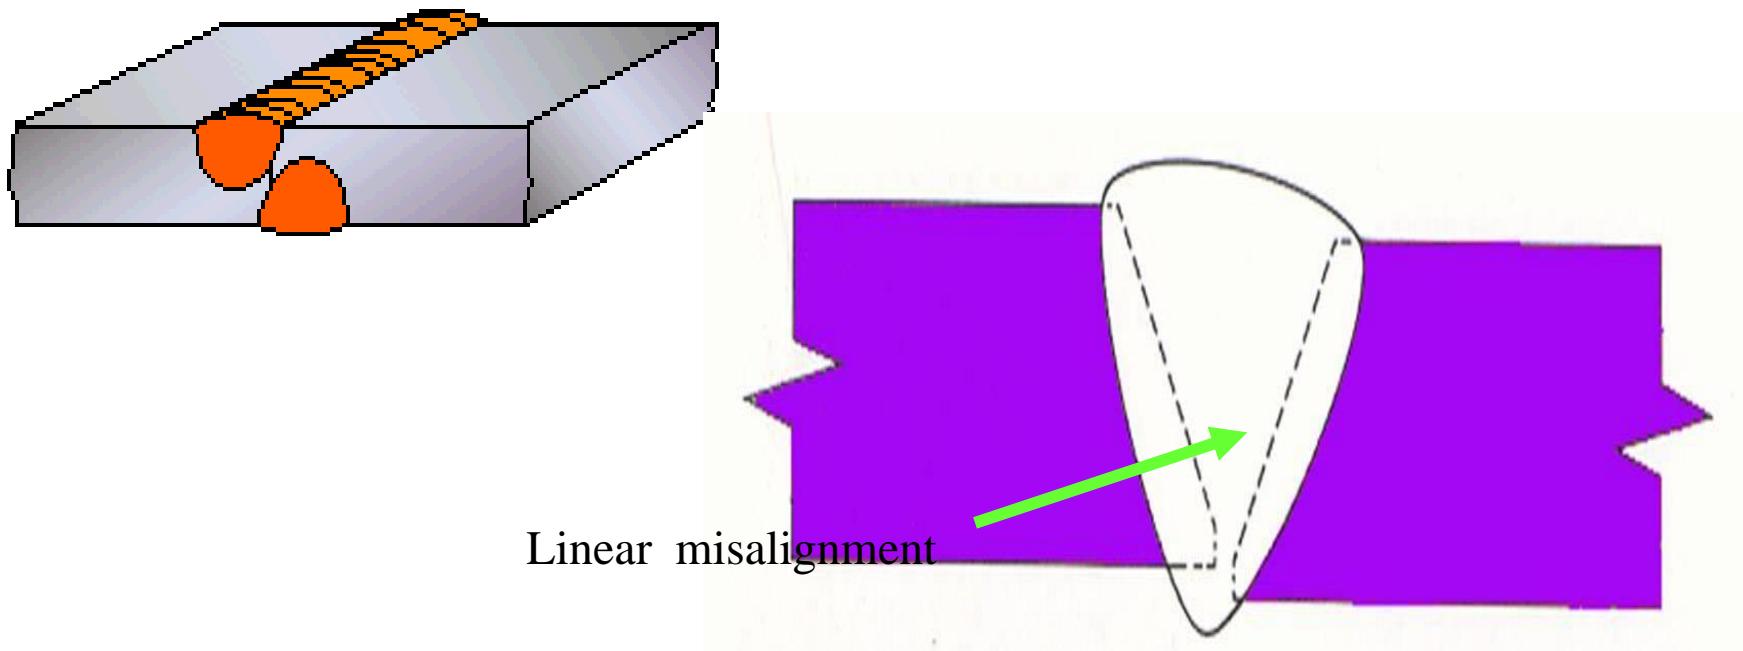


# گلویی اضافی جوش ( Excessive throat thickness )

عوامل ایجاد:

- ۱- سرعت کم حرکت ۲- شدت جریان کم

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Excessive throat thickness	>0.5	Unlimited	$h < 0.2a + 1\text{ mm}$ Max 4mm	$h < 0.15a + 1\text{ mm}$ (Max 3 mm)

a (nominal Fillet weld thickness)

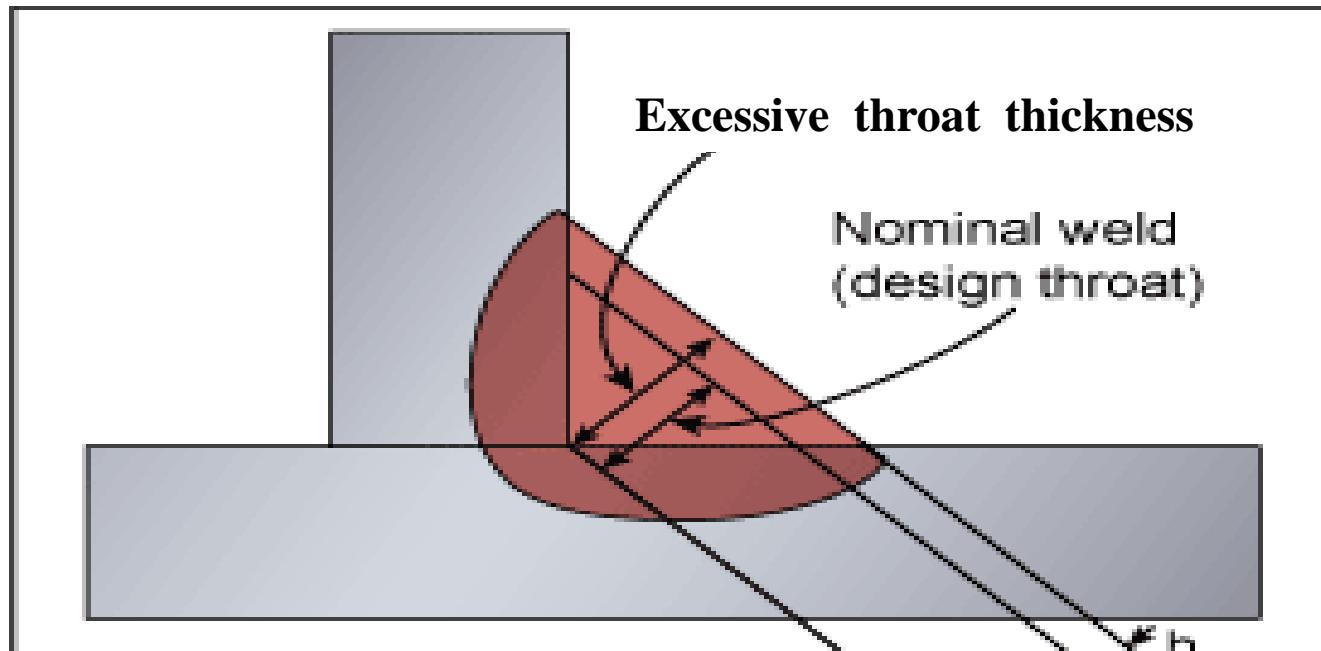


## تخلخل خوشه ای (Cluster porosity)

عوامل ایجاد:

- ۱-کثبفی درز اتصال
- ۲-شدت جریان کم
- ۳-عدم مهارت جوشکار
- ۴-حبس سرباره

Imperfection	T (mm)	D	C	B
Clustered (localized) porosity	>0.5	Max4mm	Max3mm	Max2mm

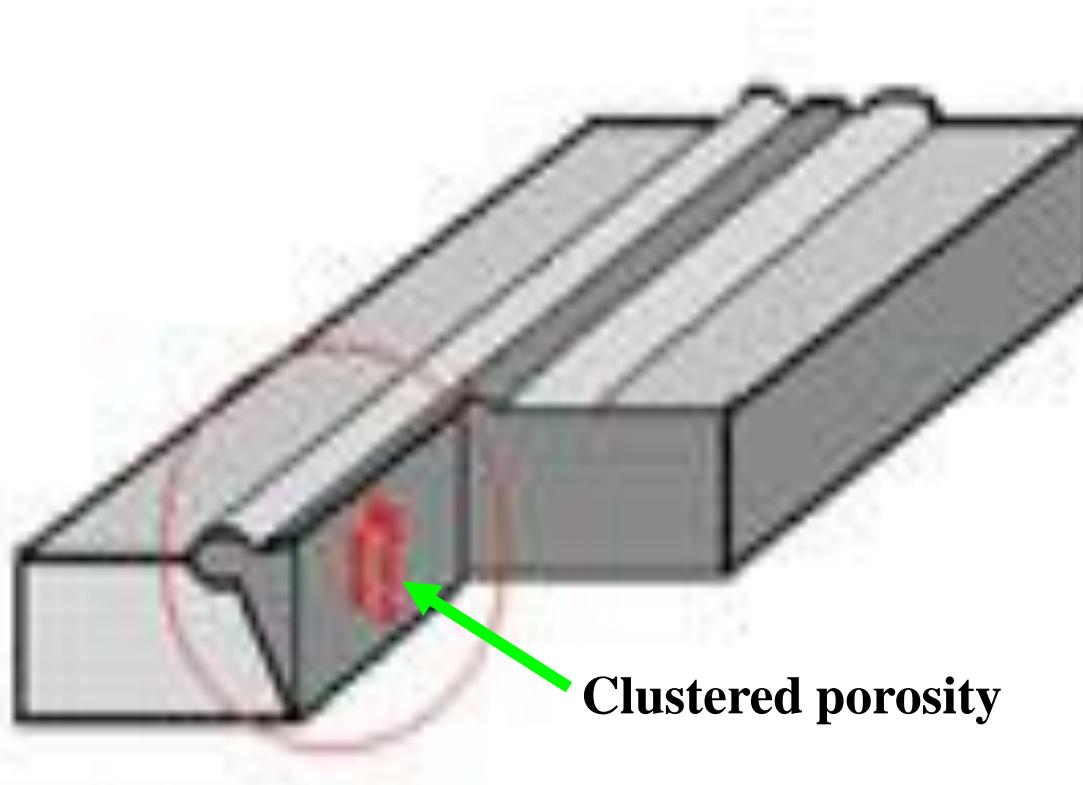


# (Solid -Slag-Flux-Oxide inclusions) ناخالصيهها

عوامل ايجاد:

١-الودگى الکترود و محل جوشکاری ٢-شدت جريان کم

Imperfection	T (mm)	D	C	B
(Solid-Slag-Flux-Oxide) inclusions	>0.5(B.W)	h<0.4s(Max4) L< s Max75mm	h<0.3s(Max3) L< s Max50mm	h<0.2s(Ma x2) L< s Max 25mm
	>0.5(F.W)	h<0.4s(Max4) L< s Max75mm	h<0.3s(Max3) L< s Max50mm	h<0.2s(Ma x2) L< s Max 25mm

s (nominal butt weld thickness or in the case of partial penetration)

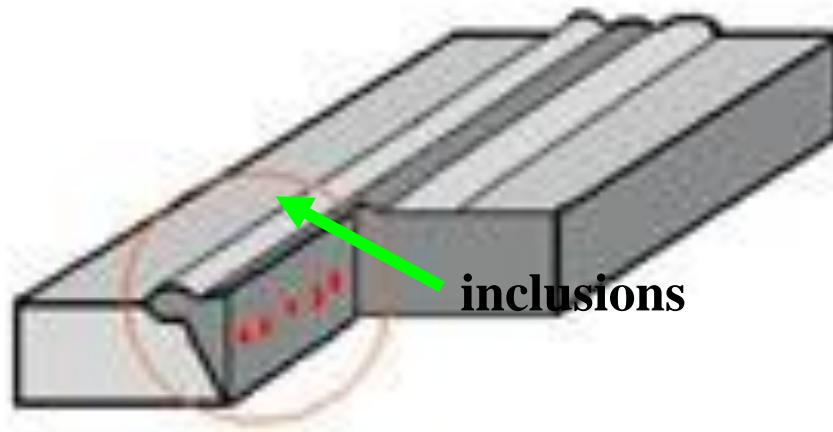

## **Remark:**

a , s (nominal butt weld thickness)

b (width of weld reinforcement)

d (diameter of pore)

h (size or height of imperfection)

l (length of imperfection)

s (nominal butt weld thickness or in the case of partial penetration)

t (wall or plat thickness)

z (leg length of fillet welds)

**IRANIAN WELDING RESEARCH & ENGINEERING CENTER**

**(TOHID NEJADRAHIM )**

Faisal Quality Structure Eng. Co.