

استاندارد

D.1.1

فارسی

پیشگفتار

رشد و شکوفایی صنعت کشور در بخش سازه‌های فولادی جوشی تنها در سایه ارتقاء سطح آگاهی دست‌اندرکاران صنعتی کشور از دانش فنی جوشکاری روز دنیا میسر بوده که بخش عمده‌ای از آن در قالب آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرجع ارایه گردیده است. این آیین‌نامه‌ها همه ساله و یا چند سال یکبار با جمع‌آوری نتایج آزمایشات، مشاهدات و تجربیات به دست آمده از پروژه‌های مختلف مورد بازبینی قرار گرفته تا ضمن حفظ الزامات فنی و کیفی در ساخت سازه‌های ایمن، از نظر اقتصادی نیز بهینه باشند. با گسترش روزافزون سازه‌های فولادی جوشی خصوصاً در بخش سازه‌های مسکونی، اداری و تجاری بلند مرتبه و نیز تجربیات تأسفبار خسارات سنگین و جبران‌ناپذیر زلزله‌های اخیر کشور، نیاز به توجه خاص به الزامات فنی و کیفی آیین‌نامه‌های مرجع به خوبی احساس می‌شود. از طرفی دیگر عدم آشنایی دست‌اندرکاران صنعتی و ساختمانی با الزامات فنی جوشکاری، باعث گردیده تا در بسیاری از موارد الزامات به طور سلیقه‌ای اعمال شده و موجبات خسارات و تحمل هزینه‌های اضافی به پروژه‌ها گردد.

عدم کیفیت مطلوب اجرای سازه‌های فولادی جوشی ساختمان‌ها، گواه این واقعیت می‌باشد که مجموعه مقررات ملی و آیین‌نامه‌های موجود نتوانسته است یک روند مشخص و مستند برای اجرای جوشکاری با کیفیت مطلوب ارایه نماید. اکثر مقررات و ضوابط جوشکاری موجود، به طور پراکنده در نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مقررات ملی ساختمانی ایران، ارایه شده است که مرجع اصلی آن‌ها آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی AWS D1.1 می‌باشد. در این میان چاپ و انتشار نشریه شماره ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان «آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران» که نسبت به سایر نشریات اقتباس جامع‌تری از برخی بخش‌های آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی AWS D1.1 می‌باشد، گرچه توانسته است برخی از کمبودهای ضوابط و الزامات جوشکاری در بخش ساختمان را تأمین نماید، اما برای بالا بردن سطح آگاهی مهندسين از الزامات جوشکاری سازه‌های فولادی چه در بخش ساختمان و چه در سایر بخش‌های صنعت کافی به نظر

نمی‌رسد. به رغم تلاش‌های صورت گرفته تاکنون، نیاز به استفاده از اصل آیین‌نامه مرجع به قوت خود باقی مانده و همواره یکی از بزرگ‌ترین معضلات محیط‌های صنعتی در استفاده از اصل آیین‌نامه AWS D1.1 نبود زبان مشترک بین عوامل درگیر به دلیل تفسیرها و برداشت‌های گوناگون افراد از متون فنی خصوصاً آیین‌نامه‌ها و استانداردها می‌باشد.

متن حاضر حاصل تلاش چند ساله مترجمین و کلیه افراد درگیر در مراحل ترجمه آن بوده که تلاش شده ضمن حفظ شیوایی کلام، الزامات آیین‌نامه‌ای به روشنی از یکدیگر تشخیص داده شده و قابل تفسیر به معانی گوناگون نباشد، که جا دارد تا از کلیه افرادی که بهر نحو در این کار یاریگر و مشوق ما بودند تشکر و قدردانی نموده و امیدواریم تا در سایه عنایات حق تعالی گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح دانش فنی کشور برداشته باشیم.

فصل ۱ - الزامات عمومی

۱-۱- حدود کاربرد

- این آیین‌نامه شامل الزامات مورد نیاز جهت ساخت سازه‌های فلزی جوشکاری شده می‌باشد. اگر پیروی از این آیین‌نامه در مدارک قرارداد ذکر شده باشد، تمامی مفاد این آیین‌نامه به جز آن بندهایی که توسط مهندس طراح و یا مدارک قرارداد، به طور مشخصی مستثنی می‌شود، باید رعایت شود. خلاصه بخش‌های این آیین‌نامه عبارتند از:
- ۱- الزامات عمومی: این بخش شامل اطلاعات پایه‌ای در مورد این آیین‌نامه و حدود کاربرد آن می‌باشد.
 - ۲- طراحی اتصالات جوشی: در این بخش الزامات لازم برای طراحی اتصالات جوشی اعضای قوطی شکل و نیز اعضای غیرقوطی شکل را شامل می‌شود.
 - ۳- پیش تأیید: این بخش شامل مواردی از WPS (مشخصات فنی روند جوشکاری) است که نیازی به تعیین صلاحیت مطابق با این آیین‌نامه ندارد.
 - ۴- تعیین صلاحیت: این بخش شامل الزامات تعیین صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری، و پرسنل جوشکار (جوشکاران، دستگاه‌های جوشکاری و خال جوشکاران) می‌باشد.
 - ۵- ساخت: این بخش شامل الزامات مورد نیاز برای آماده‌سازی، سوار کردن و اجرای سازه‌های فولادی جوشکاری شده می‌باشد.
 - ۶- بازرسی: این بخش شامل معیارهای تعیین صلاحیت و مسؤولیت‌های بازرسی و معیارهای قبولی جوشکاری‌ها و نیز روند استاندارد بازرسی چشمی و آزمایش‌های غیرمخرب می‌باشد.
 - ۷- جوشکاری گل میخ: این بخش شامل الزامات مورد نیاز جهت جوشکاری گل میخ‌های فولادی در سازه‌های فولادی می‌باشد.
 - ۸- تقویت و تعمیر سازه‌های موجود: در این بخش اطلاعات پایه‌ای در مورد جوشکاری و نیز

تعمیر سازه‌های فولادی موجود، بیان می‌شود.

۱-۱-۱- محدودیت‌ها

این آیین‌نامه در موارد ذیل به کار نمی‌رود:

- ۱- فولادهایی با حداقل مقاومت گسیختگی بزرگ‌تر از ۱۰۰ksi (۶۹۰ Mpa)
- ۲- فولادهایی با ضخامت کمتر از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر). وقتی که فلز پایه با ضخامت کمتر از ۱/۸ اینچ جوشکاری می‌شود باید الزامات ANSI AWS D1.3 رعایت گردد. در حالت استفاده از ANSI AWS D1.3 انطباق آن با مقررات قابل کاربرد این آیین‌نامه نیز الزامی می‌باشد.

۳- مخازن و یا لوله‌های تحت فشار.

۴- وقتی که فلز پایه از نوع فولاد کربنی و یا فولاد با آلیاژ کم نباشد.

۲-۱- تصویب

هرگاه در موردی نیاز به تصویب باشد، منظور تصویب توسط کمیته مسؤول سازه و یا مهندس طراح می‌باشد. از این به بعد لفظ «مهندس طراح» به معنی «کمیته مسؤول سازه و یا مهندس طراح» به کار می‌رود.

۳-۱- مقررات لازم‌الاجرا

وقتی که رعایت این آیین‌نامه مشخص گردیده باشد، تمامی مقررات آن لازم‌الاجرا است، به جز بندهای مشخصی که اختیاری می‌باشند و تنها برای یک پروژه خاص براساس مدارک قرارداد بایستی رعایت شوند. در ضمیمه مثال‌هایی از موارد اختیاری و روش‌های تعیین آن‌ها آمده است.

۱-۴- تعاریف

اصطلاحات جوشکاری بکار رفته در این آیین‌نامه بر اساس تعاریف ارایه شده در آخرین چاپ ANSI/AWS A3.0 تحت عنوان «اصطلاحات و تعاریف استاندارد جوشکاری» که در ضمیمه هشت این آیین‌نامه آمده است، می‌باشد.

۱-۵- علایم جوشکاری

علایم جوشکاری باید مطابق با آخرین چاپ ANSI/AWS A2.4 تحت عنوان «علایم جوشکاری، لحیم‌کاری، آزمایش‌های غیرمخرب» باشد. موارد خاص باید با نمایش جزئیات و ارایه توضیحات کافی، مشخص شود.

۱-۶- اقدامات ایمنی

پیش‌بینی‌های ایمنی باید براساس آخرین چاپ ANS Z 49.1 تحت عنوان «ایمنی در جوشکاری، برشکاری، فرآیندهای مربوطه» که توسط انجمن جوشکاری آمریکا منتشر گردیده است، باشد.

تذکر: این آیین‌نامه ممکن است شامل مواد، دستگاه‌ها و تجهیزات خطرآفرین باشد. این آیین‌نامه لزوماً دربرگیرنده تمامی مسائل و تمهیدات ایمنی نبوده، بلکه این از مسؤولیت‌های استفاده‌کنندگان است که روش‌ها و اقدامات ایمنی مناسب را به کار گیرند. استفاده‌کنندگان بایستی قبل از هرگونه اقدامی، محدودیت‌های متعارف قابل کاربرد را تعیین نمایند.

۱-۷- واحدهای اندازه‌گیری استاندارد

مقادیری که براساس استاندارد آمریکایی مشخص گردیده‌اند، مقادیر استاندارد هستند و مقادیری که در دستگاه (SI) آورده شده‌اند ممکن است تقریبی باشند.

فصل ۲ - طراحی اتصالات جوشی

۲-۱-۱- حدود کاربرد

این بخش شامل موارد لازم جهت طراحی اتصالات جوشی است که به چهار بخش تقسیم می‌شود:

بخش الف - الزامات مشترک اتصالات اعضای قوطی و غیرقوطی شکل. این بخش شامل موارد لازم در تمامی اتصالات، صرف‌نظر از شکل تولید و نوع بارگذاری است و باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش‌های «ب، پ و ت» به کار رود.

بخش ب - الزامات خاص اتصالات اعضای غیرقوطی شکل (تحت بارگذاری استاتیکی و یا سیکلی). این قسمت الزامات مشخص اتصالات بین اعضای غیرقوطی شکل را صرف‌نظر از نوع بارگذاری بیان می‌کند که باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش‌های «الف و پ» به کار رود.

بخش پ - الزامات خاص اتصالات اعضای غیرقوطی شکل تحت اثر بارگذاری سیکلی. این بخش الزامات مشخص اتصالات بین اعضای غیرقوطی شکل که تحت اثر بارگذاری سیکلی هستند را بیان می‌کند. در این حالت اثر بارگذاری سیکلی از نظر بزرگی و فرکانس در حدی است که می‌تواند شکست‌های ناشی از خستگی را ایجاد نماید. این بخش باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش‌های «الف و ب» به کار رود.

بخش ت - الزامات خاص اتصالات اعضای قوطی شکل. این بخش الزامات مشخص اتصالات بین اعضای قوطی شکل را صرف‌نظر از نوع بارگذاری بیان می‌کند که باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش الف به کار رود.

بخش الف - الزامات مشترک اتصالات اعضای قوطی و غیرقوطی شکل

۲-۱-۱- تنش‌ها

۲-۱-۱-۱- فلز پایه. تنش‌های فلز پایه نباید از آنچه که در مشخصات فنی طراحی مورد کاربرد

مشخص شده است، بیشتر شود.

۲-۱-۲- افزایش مجاز. هرگاه مشخصات فنی طراحی افزایش تنش را در فلز پایه به هر دلیلی مجاز بدانند، می‌توان تنش‌های مجاز داده شده در این آیین‌نامه را به همان اندازه افزایش داد، اما میزان تنش‌های مجاز در فلز پایه و یا در فلز جوشی که تحت اثر بارگذاری سیکلی است نباید افزایش یابند.

۲-۱-۳- تورق و پارگی لایه‌ای. هرگاه اتصال جوشی تحت اثر تنش‌های عمودی بین لایه‌ای در ضخامت ورق قرار گیرد، خواص غیر ایزوتوپ مصالح و امکان جدایی ورق فلز پایه چه در مراحل طراحی و چه در مراحل ساخت، باید مدنظر باشد.

۲-۲- نقشه‌ها

۲-۲-۱- اطلاعات نقشه‌ها. در نقشه‌ها باید اطلاعات کاملی شامل موقعیت، نوع، اندازه و طول تمام جوش‌ها به طور وضوح ارائه شده باشد. در نقشه‌ها باید به طور وضوح، جوشکاری‌های در کارخانه از جوشکاری‌های در محل کارگاه مجزا شوند.

۲-۲-۲- ترتیب جوش اتصال. در نقشه‌های اجرایی، اتصالاتی که در آن‌ها به حداقل رساندن تنش‌های اضافی ناشی از جمع‌شدگی و تابیدگی مدنظر باشد، بایستی روش جوشکاری و ترتیب جوشکاری اتصالات به طور وضوح مشخص شوند.

۲-۲-۳- اندازه و طول جوش‌ها. نقشه‌های طراحی باید طول مؤثر جوش‌ها را مشخص کند و برای جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص، اندازه جوش لازم که در این آیین‌نامه تعیین شده است را مشخص کند. نقشه‌های اجرایی باید عمق نفوذ (S) متناسب با اندازه جوش (E) که براساس روش جوشکاری و نیز موقعیت جوشکاری تعیین می‌گردد را مشخص نماید.

۲-۲-۴- جوش‌های شیاری. در نقشه‌های جزئیات باید مشخصات جوش‌های شیاری و نیز شرایط آماده‌سازی ورق با استفاده از علائم جوشکاری و یا ترسیم جزئیات اتصال به طور وضوح بیان شوند. همچنین باید ضخامت و عرض ورق‌های پشت بند نیز مشخص گردند.

 
۲-۲-۴-۱- علائم. توصیه می‌شود، نمایش جوش‌های شیاری با نفوذ کامل یا جوش‌های شیاری با نفوذ ناقص در نقشه‌های طراحی قرارداد بدون مشخص نمودن جزئیات ابعادی

جوش باشد. علامت جوشکاری بدون اندازه بیان‌کننده جوش شیاری با نفوذ کامل است. مطابق زیر:



(CJP) جوش شیاری با نفوذ کامل

علامت جوشکاری، با اندازه‌گذاری در بالا و پایین پیکان بیان‌کننده جوش شیاری با نفوذ نسبی است. مطابق زیر:



(PJP) جوش شیاری با نفوذ نسبی

(E_1) = اندازه جوش در طرف دیگر پیکان

(E_2) = اندازه جوش در طرف پیکان

۲-۲-۴-۲- جزئیات ابعادی پیش‌تأیید شده. به بندهای ۳-۱۲ (PJP) و ۳-۱۳ (CJP) مراجعه شود.

۲-۲-۴-۳- جزئیات خاص. وقتی که جزئیات خاصی برای اتصال با جوش شیاری لازم باشد، باید کاملاً در نقشه‌های قرارداد مشخص شوند.

۲-۲-۵- نیاز به بازرسی ویژه. در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی باید هرگونه نیاز به بازرسی ویژه مورد توجه قرار داده شود.

۲-۳- جوش‌های شیاری

۲-۳-۱- طول مؤثر جوش. طول مؤثر هر جوش شیاری برابر است با طول اتصال در محدوده جوش که در جهت عمود بر تنش قرار دارد.

۲-۳-۲- سطح مؤثر. سطح مؤثر برابر است با حاصل ضرب طول مؤثر جوش در اندازه جوش.

۲-۳-۳- جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی

۲-۳-۳-۱- حداقل اندازه جوش. اندازه جوش شیاری با نفوذ نسبی باید برابر و یا بزرگ‌تر از اندازه مشخص شده در بند ۲-۱۲-۳ باشد، مگر آن‌که WPS آن جوش مطابق بخش ۴ تأیید شده باشد.

۲-۳-۳-۲- اندازه مؤثر جوش شیاری بین سطوح منحنی شکل. اندازه مؤثر جوش شیاری بین سطوح منحنی شکل که تا تراز سطح یک میلگرد، یک خم ۹۰ درجه مقطع نورد شده یا یک قوطی با مقطع مربع مستطیل پر می‌شود، به جز مواردی که در بند ۴-۱۰-۵ مجاز می‌داند، مطابق جدول ۱-۲ می‌باشد.

۲-۳-۴- جوش‌های شیاری با نفوذ کامل

۲-۳-۴-۱- اندازه جوش. اندازه جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت ورق نازک‌تر اتصال است. در محاسبات طراحی نباید به خاطر گرده جوش، سطح مؤثر را بزرگ‌تر در نظر گرفت. در جدول ۳-۶ اندازه جوش‌های شیاری در مقاطع قوطی شکل آمده است.

جدول ۱-۲) اندازه مؤثر جوش شیاری بین سطوح منحنی شکل (بند ۲-۳-۳-۲)

جوش شیاری روی دو سطح منحنی	جوش شیاری روی یک سطح منحنی
$\frac{1}{2}R^*$	$\frac{5}{16}R$

تذکر: R = شعاع سطح خارجی

* در جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW، (به جز در انتقال اتصال کوناه) وقتی R

بزرگ‌تر یا مساوی $\frac{1}{2}$ اینچ (۱۳ میلی‌متر) است، $\frac{1}{8}R$ به کار برده شود.

۲-۴-۱- جوش‌های گوشه

۲-۴-۱-۱- اندازه گلوی مؤثر

۲-۴-۱-۱-۱- محاسبه. اندازه گلوی مؤثر جوش گوشه، کوتاه‌ترین فاصله کنج تا سطح آزاد جوشی مثلثی تثوریک است. (به ضمیمه الف مراجعه شود).

تذکر: برای محاسبه اندازه گلوی مؤثر جوش‌های گوشه در اتصالات سپری شکل

مورب به ضمیمه ب مراجعه شود. در این ضمیمه در یک جدول، ساق جوش (W) و شکافت ریشه قابل قبول (R) برحسب اندازه گلوی مؤثر جوش (E) برای زاویه‌های بین ۶۰ تا ۱۳۵ درجه داده شده است.

۲-۱-۴-۲- تنش برشی. صرف‌نظر از جهت اعمال نیرو، تنش در گلوی مؤثر جوش‌های گوشه به صورت تنش برشی در نظر گرفته می‌شود.

۲-۱-۴-۳- جوش‌های گوشه تقویتی. اندازه گلوی مؤثر در ترکیب یک جوش شیاری با نفوذ نسبی و یک جوش گوشه برابر با کوتاهترین فاصله کنج تا سطح آزاد جوش مثلثی تئوریک منهای ۳ میلی‌متر می‌باشد. کاهش ۳ میلی‌متر برای جوش‌هایی به کار می‌رود که در آیین‌نامه برای آن‌ها مقرر نموده است (به ضمیمه الف مراجعه شود).

۲-۴-۲- طول

۲-۲-۴-۱- طول مؤثر (مستقیم). طول مؤثر جوش‌های گوشه مستقیم برابر با طول کل جوش گوشه از ابتدا تا انتها می‌باشد. در محاسبات طراحی نباید به‌خاطر چاله‌ای ایجادشده در ابتدا و انتهای جوش، از طول مؤثر جوش کاست.

۲-۲-۴-۲- طول مؤثر (منحنی). طول مؤثر جوش گوشه منحنی باید در طول محور مرکزی گلوی مؤثر اندازه‌گیری شود. اگر سطح جوش گوشه در یک سوراخ یا شیار که با این طول محاسبه می‌شود، بزرگتر از سطح محاسبه‌شده در بند ۲-۵-۱ باشد، سطح اخیر باید به عنوان سطح مؤثر جوش گوشه در نظر گرفته شود.

۲-۲-۴-۳- حداقل طول. حداقل طول مؤثر جوش گوشه چهار برابر اندازه اسمی آن است و یا اندازه مؤثر جوش نباید از ۲۵٪ طول مؤثر آن بیشتر در نظر گرفته شود.


۲-۴-۳- سطح مؤثر. سطح مؤثر جوش برابر با حاصل ضرب طول مؤثر جوش در اندازه گلوی مؤثر آن می‌باشد. برای هر جهت بارگذاری، تنش در یک جوش گوشه باید در روی سطح مؤثر محاسبه گردد.

۲-۴-۴- حداقل اندازه ساق جوش. برای حداقل اندازه ساق جوش لازم برای جوش‌های گوشه به بند ۵-۱۴ مراجعه شود.

۲-۴-۵- حداکثر اندازه جوش‌های گوشه. حداکثر اندازه جوش گوشه که در طول لبه قطعات اجرا می‌شود به صورت زیر است:

۱- برای ورق با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر برابر است با ضخامت ورق (شکل ۱-۲ قسمت الف).

۲- برای ورق با ضخامت ۶ میلی‌متر یا بیشتر برابر است با ضخامت ورق منهای ۲ میلی‌متر، مگر آن که در نقشه‌های طراحی لازم باشد که جوش کل ضخامت ورق را شامل شود. در چنین جوش‌هایی فاصله بین لبه ورق تا پای جوش می‌تواند کمتر از ۲ میلی‌متر اختیار گردد.

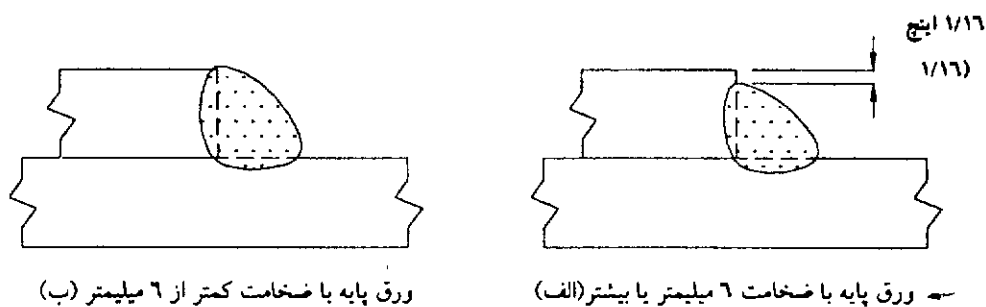

حداکثر اندازه جوش گوشه در طول لبه‌ها

شکل ۱-۲- جزئیات جوش‌های گوشه پیش‌تأیید شده (بند ۲-۴-۵)

۲-۴-۶- جوش‌های گوشه منقطع (حداقل طول). حداقل طول جوش‌های گوشه منقطع ۳۸ میلی‌متر است.

۲-۴-۷- اتمام جوش‌ها

۲-۴-۷-۱- قطعات اتصال. به‌جز مواردی که در این آیین‌نامه و یا در مدارک قرارداد مشخص شده، شروع و یا پایان جوش گوشه از دو انتهای اتصال باید بیشتر از اندازه جوش، فاصله داشته باشد. در اتصال ورق‌های سخت‌کننده در تیرهای اصلی، شروع و یا پایان جوش گوشه اتصال ورق سخت‌کننده جان تیر با سطح بال باید بیشتر از چهاربرابر ضخامت جان تیر فاصله

داشته باشد.

۲-۴-۷-۲- سطوح مخالف یک اتصال تخت. جوش‌های گوشه در کنج‌های دو طرف مخالف یک اتصال تخت مطابق شکل ۲-۱۲ باید از هم جدا باشند.

۲-۴-۷-۳- برگشت انتهایی. اگر در طراحی، برگشت انتهایی لازم باشد، باید در نقشه‌ها ذکر شود.

۲-۴-۸- اتصالات روی هم

۲-۴-۸-۱- جوش‌های گوشه عرضی در دو وجه مخالف. جوش‌های گوشه عرضی در اتصالات روی هم که تنش‌های محوری دو قطعه را منتقل می‌نماید باید به صورت جفت در دو وجه مخالف اجرا گردند (شکل ۲-۵). مگر آن‌که اتصال به نحو مناسبی برای جلوگیری از تغییر شکل مفید شده باشد.

۲-۴-۸-۲- حداقل رویهم آمدگی. در اتصال رویهم، حداقل رویهم آمدگی قطعات تحت تنش برابر است با پنج برابر ضخامت قطعه نازکتر اتصال و در هر حال نباید از یک اینچ کمتر باشد. مگر آن‌که از تغییر مکان جانبی اتصال جلوگیری شده باشد که در این صورت باید با حداقل دو خط عرضی جوش گوشه، کام و یا انگستانه و یا با دو خط طولی و یا بیشتر با جوش گوشه و یا انگستانه اتصال یابد.

۲-۴-۸-۳- جوش گوشه در سوراخ‌ها یا انگستانه‌ها. حداقل فواصل و نیز ابعاد سوراخ‌ها و یا انگستانه‌ها وقتی از جوش گوشه استفاده می‌شود، براساس بند ۲-۵ می‌باشد. در اتصالات رویهم برای انتقال تنش‌های برشی و جلوگیری از کماتش و یا برای جلوگیری از جدایی قطعات رویهم از جوش گوشه در سوراخ‌ها و یا انگستانه‌ها استفاده می‌شود. این جوش‌های گوشه موضوع بند ۲-۴-۲ هستند و نباید به عنوان جوش انگستانه و یا جوش کام در نظر گرفته شوند.

۲-۵-۵- جوش انگستانه و جوش کام

۲-۵-۱- سطح مؤثر. سطح مؤثر جوش برابر با سطح اسمی سوراخ و یا انگستانه در فصل

مشترک دو ورق در حال تماس می‌باشد.

۲-۵-۲- حداقل فاصله جوش کام. حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌ها در جوش‌های کام برابر است با چهار برابر قطر سوراخ.

۲-۵-۳- حداقل فاصله جوش انگشتانه. حداقل فاصله بین خطوط انگشتانه‌ها در جهت عرضی برابر است با چهار برابر پهنای انگشتانه. حداقل فاصله مرکز به مرکز انگشتانه‌ها در جهت طولی برابر است با دو برابر طول انگشتانه.

۲-۵-۴- انتهای انگشتانه‌ها. انتهای انگشتانه باید به شکل نیم‌دایره باشد، و یا باید دارای گوشه‌های گرد با حداقل شعاع برابر با ضخامت قطعه اتصال باشد، به‌جز در مواردی که انگشتانه تا انتهای قطعه اتصال ادامه یابد.

۲-۵-۵- مشخصات ابعادی پیش‌تأیید شده. مشخصات ابعادی جوش‌های انگشتانه و کام پیش‌تأیید شده در بند ۳-۱۰ تعیین شده‌است.

۲-۵-۶- ممنوعیت در فولاد آب‌دیده با اصلاح گرم. اجرای جوش‌های انگشتانه و کام در فولادهای آب‌دیده با اصلاح گرم مجاز نیست.

۲-۵-۷- محدودیت. اندازه جوش‌های انگشتانه و کام باید براساس برش در صفحه فصل مشترک دو ورق در حال تماس، تعیین شود.

۲-۶- ترکیب‌بندی اتصال

۲-۶-۱- الزامات عمومی جزییات اتصال. به طور کلی، جزییات اتصال باید به گونه‌ای باشد که حداقل قید را برای رفتار شکل‌پذیر ایجاد کرده، از تراکم غیرضروری جوش جلوگیری به عمل آورده و دسترسی وسیع را برای اجرای جوشکاری فراهم نماید.

۲-۶-۲- ترکیب جوش‌ها. اگر ترکیب دو و یا بیشتر از انواع جوش‌های رایج (شیاری، گوشه، انگشتانه، کام) در یک اتصال با هم به کار روند، ظرفیت باربری مجازشان باید براساس مرکز نقل گروه جوش‌ها محاسبه شود، تا ظرفیت باربری ترکیبی مجاز اتصال به‌دست آید. لیکن، چنین روشی برای جوش‌های گوشه‌ای که جوش‌های شیاری را تقویت می‌کند، کاربرد ندارد.

(به ضمیمه الف مراجعه شود).

۲-۶-۳- جوش‌های در ترکیب با پرچ و یا پیچ. در اتصالات اتکایی، پرچ‌ها و یا پیچ‌هایی که در ترکیب با جوش به کار می‌روند، مشارکتی در تحمل بار نمی‌نمایند. بنابراین اگر از جوش استفاده شود، باید طوری طراحی گردد که تمام بارها را تحمل کند. اگرچه به کار بردن اتصالاتی که در آن‌ها یک طرف آن جوش شده و طرف دیگر آن پرچ و یا پیچ می‌شود مجاز می‌باشد. در اتصالات اصطکاکی، ترکیب پیچ‌های با مقاومت بالا و جوش، چنانچه قبل از انجام جوشکاری پیچ‌ها به طور صحیح نصب گردند، می‌توانند در تحمل بار با جوش‌ها مشارکت نمایند.

۲-۷- اتصالات انتهایی تیرها

طراحی اتصالات جوشی انتهایی تیرها، باید مطابق با درجه صلبیت اتصال فرض شده در طراحی سازه، باشد.

۲-۸- خروج از مرکزیت

در طراحی اتصالات جوشی، مجموع تنش‌ها شامل تنش‌های حاصل از خروج از مرکزیت که در اثر عدم همترازی اجزاء، جابجایی اجزاء و تغییرات اندازه و نوع اتصال به وجود می‌آید، نباید از مقادیر مجاز این آیین‌نامه بیشتر شود. در اتصالات انتهایی سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی، الزامی به جابجایی طول جوش‌های گوشه به منظور متعادل کردن نیروها حول محور یا محورهای خشی در اعضای تک‌نبشی، دویل نبشی و یا اعضای مشابه نبوده و چیدمان طول جوش در پاشنه و پنجه اعضای نبشی می‌تواند مطابق طول لبه‌های مختلف موجود توزیع گردد. به طور مشابه، در اتصالات سپری‌ها و یا تیرهایی که به عناصر وتري خراباها وصل می‌شوند و یا اتصالات نظیر آن‌ها، می‌توان از جوش‌های گوشه نامتعادل استفاده نمود.

بخش ب- الزامات خاص اتصالات اعضای غیرقوطی شکل (تحت اثر بارگذاری استاتیکی و یا سیکلی)

۲-۹- کلیات

الزامات خاص بخش ب عموماً در تمام اتصالات اعضای غیرقوطی شکل که تحت بارگذاری استاتیکی و یا سیکلی قرار می‌گیرند به‌کار می‌روند. این بخش باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش‌های الف و پ به‌کار رود.

۲-۱۰- تنش‌های مجاز

تنش‌های مجاز در جوش‌ها نباید از مقادیر ارایه‌شده در جدول ۲-۳ تجاوز کند یا باید براساس مقادیر مجاز در بندهای ۲-۱۴-۴ و ۲-۱۴-۵ به‌جز موارد اصلاح‌شده در بند ۲-۱-۲ باشد.

۲-۱۱- اتصالات سپری شکل مایل

۲-۱۱-۱- کلیات. در شکل ۳-۱۱ مشخصات جزییات اتصالات سپری شکل مایل پیش‌تأیید شده، نشان داده شده است. برحسب شرایط بهره‌برداری و طراحی با در نظر گرفتن اثرات خروج از مرکزیت و چرخش، جزییات ارایه‌شده برای سمت باز و یا تند اتصالات سپری شکل مورب، می‌تواند به صورت مستقل و یا توأم به‌کار رود.

طراح باید به طور وضوح موقعیت جوش و ابعاد آنرا در نقشه‌ها مشخص کند. در جزییات ساخت اتصالات سپری شکل مایل، شکل اتصال، وضعیت جوش و نیز ابعاد جوش مناسب باید به طور واضح در نقشه‌ها نشان داده شود.

۲-۱۱-۲- حداقل اندازه جوش پیش‌تأیید شده. برای تعیین حداقل اندازه جوش پیش‌تأیید شده به بند ۳-۹-۲ مراجعه شود.

۲-۱۱-۳- عمق گلوی مؤثر. عمق گلوی مؤثر جوش در اتصال سپری شکل مایل بستگی به شکافت ریشه اتصال دارد. به بند ۵-۲۲-۱ مراجعه شود.

۱-۳-۱۱-۲- کاهش اندازه Z. مقدار کاهش اندازه Z در اتصال سپری شکل مایل پیش تأیید شده در سمت زاویه حاده بین ۳۰ درجه و ۶۰ درجه در شکل ۱-۳-۱۱-۲، جزئیات نشان داده شده است. روش اندازه‌گیری جوش، شامل تعیین عمق گلوی مؤثر E و یا ساق جوش W باید در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی، ذکر گردد. کاهش اندازه "Z" در جدول ۲-۲ آمده است.

جدول ۲-۲- اندازه کاهش Z (اعضای غیرقوطی شکل) (بند ۱-۳-۱۱-۲)

وضعیت جوشکاری افقی با نخ			وضعیت جوشکاری عمودی یا بالاسری			Ψ زاویه بین دو سطح
Z به میلی‌متر	Z به اینچ	روش جوشکاری	Z به میلی‌متر	Z به اینچ	روش جوشکاری	
۳	$\frac{1}{8}$	SMAW	۳	$\frac{1}{8}$	SMAW	$60^\circ > \Psi \geq 45^\circ$
-	-	FCAW-S	۳	$\frac{1}{8}$	FCAW-S	
-	-	FCAW-G	۳	$\frac{1}{8}$	FCAW-G	
-	-	GMAW	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	GMAW	
۶	$\frac{1}{4}$	SMAW	۶	$\frac{1}{4}$	SMAW	$45^\circ > \Psi \geq 30^\circ$
۳	$\frac{1}{8}$	FCAW-S	۶	$\frac{1}{4}$	FCAW-S	
۶	$\frac{1}{4}$	FCAW-G	۱۰	$\frac{3}{8}$	FCAW-G	
۶	$\frac{1}{8}$	GMAW	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	GMAW	

۱۲-۲- ممنوعیت استفاده از جوش شیاری با طول محدود

اجرای جوش‌های شیاری منقطع و یا با طول محدود مجاز نیست، مگر در اعضای ساخته شده از ورق که در طول خود با جوش گوشه بهم متصل هستند و در نقاط محدودی تحت بارهای متمرکز قرار می‌گیرند که در این صورت می‌توان از جوش‌های شیاری با طول محدود جهت انتقال بارهای متمرکز استفاده نمود. این جوش‌های شیاری باید در حداقل طولی که برای انتقال

بارهای متمرکز لازم است، از نظر اندازه یکنواخت بوده، و در خارج از این طول، شیار باید در فاصله‌ای برابر حداقل چهاربرابر عمق شیار به ضخامت صفر برسد. قبل از اجرای جوش‌های گوشه، شیار باید کاملاً با جوش پر شود.

۲-۱۳- ورق‌های پرکننده


ورق‌های پرکننده ممکن است در موارد زیر به کار رود:

۱- وصله اعضای با ضخامت متفاوت

۲- در اتصالاتی که به علت وضعیت هندسی موجود، نیاز به جابجایی محورها باشد.

۲-۱۳-۱- ورق‌های پرکننده با ضخامت کمتر از ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر)


ورق‌های پرکننده با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر نباید برای انتقال تنش مورد استفاده قرار گیرند، و باید با لبه‌های جوشکاری شده قطعات اصلی انتقال تنش همباد گردند. اندازه چنین جوش‌هایی که در طول لبه‌ها اجرا می‌گردد باید به اندازه ضخامت ورق پرکننده افزایش یابد (شکل ۲-۲).

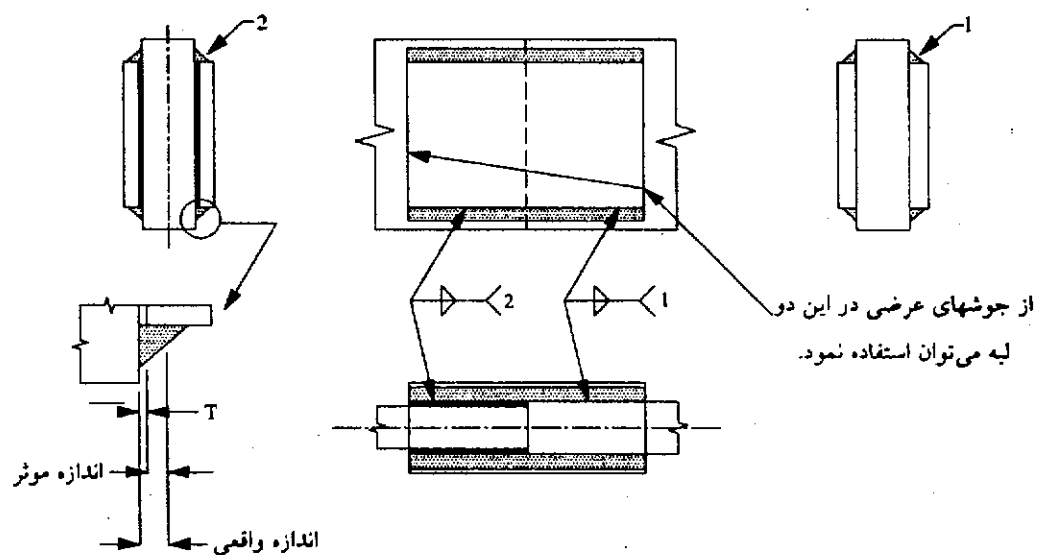

تذکر: سطح مؤثر جوش ۲ باید با جوش ۱ برابر باشد، اما اندازه آن برابر است با اندازه مؤثر آن به علاوه ضخامت ورق پرکننده

شکل ۲-۲- ورق‌های پرکننده با ضخامت کمتر از ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر). (بند ۲-۱۳-۱)

۲-۱۳-۲ ورق‌های پرکننده با ضخامت $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) یا بیشتر. ورق‌های پرکننده با ضخامت ۶ میلی‌متر یا بیشتر باید از کنار لبه‌های ورق وصله اتصال بیرون بزنند و به قطعه اصلی جوش شود. اتصال باید به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند تنش‌های ورق وصله و یا قطعات اتصال را از ورق وصله به ورق پرکننده انتقال دهد و باید به اندازه کافی طویل باشد تا از ایجاد تنش اضافه در ریشه جوش در طول ورق پرکننده جلوگیری شود (شکل ۲-۳).

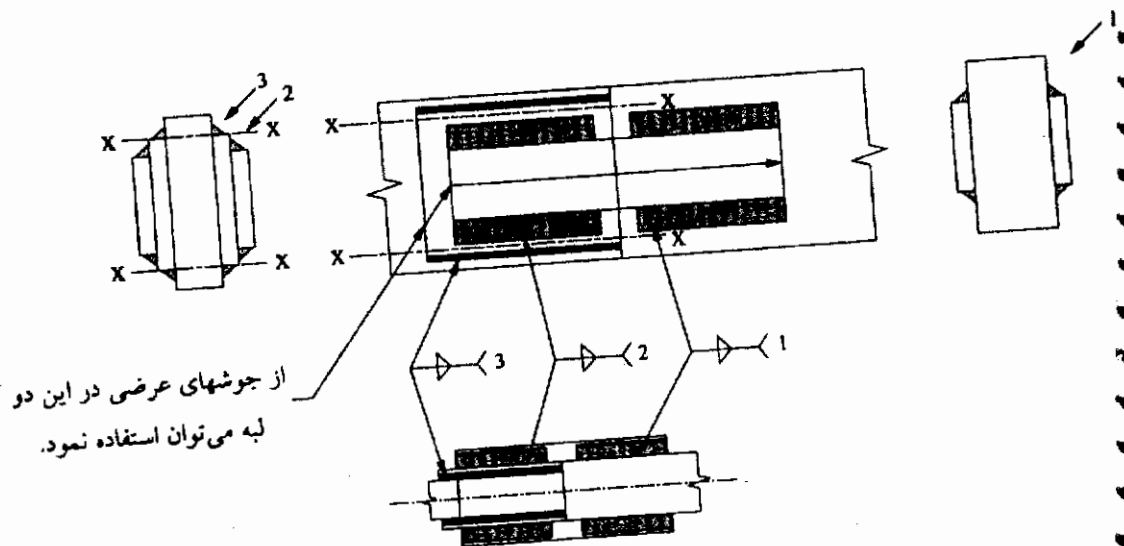

تذکرات:

- ۱- سطح مؤثر جوش ۲ بایستی معادل جوش ۱ باشد. طول جوش ۲ بایستی به اندازه‌ای باشد تا از ایجاد اضافه تنش در جهت X-X در ورق‌های پرکننده جلوگیری نماید.
- ۲- سطح مؤثر جوش ۳ بایستی معادل جوش ۱ باشد و در انتهای جوش‌های ۳ بایستی اضافه تنش در اثر خروج از مرکزیت نیروهای وارده در صفحات پرکننده ایجاد شود.

شکل ۲-۳- ورق‌های پرکننده با ضخامت $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) یا بیشتر (بند ۲-۱۳-۲)

۲- جوش گوشه

۱- جوش‌های گوشه طولی. اگر از جوش‌های گوشه طولی به تنهایی در اتصالات

انتهایی تسمه‌های کششی استفاده می‌شود، طول هر جوش گوشه نباید از فاصله عمودی بین دو نوار جوش کمتر باشد. فاصله عرضی بین دو نوار جوش گوشه طولی در اتصالات انتهایی نباید از ۸ اینچ (۲۰۰ میلی‌متر) بیشتر شود، مگر آن‌که از جوش گوشه عرضی انتهایی و یا از جوش انگشانه و یا جوش کام استفاده شود.

۲-۱۴-۲- جوش گوشه منقطع. برای انتقال تنش‌های محاسباتی می‌توان از جوش‌های گوشه منقطع استفاده نمود.

۲-۱۴-۳- تقویت اتصال کنج و سپری شکل. اگر از جوش گوشه برای تقویت جوش شیاری در اتصالات سپری شکل و یا کنج استفاده می‌شود، اندازه جوش گوشه نباید از ۲۵ درصد ضخامت ورق نازکتر اتصال کمتر باشد، لیکن لزومی ندارد که از ۳/۸ اینچ (۱۰ میلی‌متر) بیشتر باشد.

۲-۱۴-۴- بارگذاری صفحه‌ای در مرکز ثقل. تنش مجاز در حالت بارگذاری صفحه‌ای که از مرکز ثقل یک گروه جوش خطی می‌گذرد مطابق ذیل است.

$$F_v = 0.7 F_{EXX} (1 + 0.5 \sin^{1/2} \theta)$$

که:

F_v = تنش واحد مجاز، به ksi

F_{EXX} = شماره طبقه‌بندی الکتروود، حداقل مقاومت مشخصه، به ksi

θ = زاویه بارگذاری که از محور طولی جوش اندازه‌گیری می‌شود، به درجه

۲-۱۴-۵- مرکز آنی دوران

تنش‌های مجاز در عناصر جوش یک گروه جوش که تحت اثر بارگذاری صفحه‌ای قرار گرفته و تحلیل آن براساس روش مرکز آنی دوران طوری انجام گرفته است که سازگاری تغییر شکل‌ها و رفتار غیرخطی بار تغییر شکل جوش در زوایای مختلف تأمین شده باشد به صورت زیر می‌باشد:

$$F_{vx} = \sum F_{vix}$$

$$F_{vy} = \sum F_{viy}$$

$$F_{vi} = 0.7 F_{EXX} (1 + 0.5 \sin^{1/2} \theta) f(p)$$

$$f(p) = [p (1/9 - 1/9 p)]^{1/2}$$

$$M = \Sigma [F_{viy}(x) - F_{vix}(y)]$$

که در آن:

$$F_{vix} = \text{مؤلفه تنش } F_{vi} \text{ در جهت } x$$

$$F_{viy} = \text{مؤلفه تنش } F_{vi} \text{ در جهت } y$$

$$M = \text{لنگر نیروهای خارجی حول مرکز آنی دوران}$$

$$p = \frac{\Delta v}{\Delta m} = \text{نسبت تغییر شکل عنصر } i \text{ ام به تغییر شکل عنصر دارای تنش حداکثر.}$$

$$\Delta m = 0.209 (\theta + 2)^{-0.37} W$$

$$\Delta u = 1/0.87 (\theta + 6)^{-0.80} W < 0.17 W$$

معمولاً در دورترین عنصر از مرکز آنی دوران ایجاد می‌شود، برحسب اینج.

$$W = \text{اندازه ساق جوش گوشه، برحسب اینج.}$$

$$\Delta v = \frac{r_i \Delta u}{r_{crit}} = \text{تغییر شکل عناصر جوش در سطح تنش متوسط، که به طور خطی متناسب با}$$

تغییر شکل بحرانی که برحسب فاصله از مرکز آنی دوران می‌باشد، محاسبه می‌گردد.

$$r_{crit} = \text{فاصله مرکز آنی دوران از عنصر جوش با } \frac{4v}{r_i} \text{ حداقل، برحسب اینج.}$$

۲-۱۵- اعضای ساخته شده از چند عنصر


اگر از دو یا چند ورق و یا پروفیل برای ساختن یک عضو استفاده می‌شود، برای آن که قطعات مختلف به صورت واحد عمل کنند، باید از جوش‌های (گوشه، انگشتانه و کام) مناسب استفاده کرد، اما مقدار این جوش‌ها نباید از مقادیر جوش‌های محاسباتی لازم برای انتقال تنش‌های بین عناصر این عضو کمتر باشد.

۲-۱۶- حداکثر فاصله بین جوش‌های منقطع

حداکثر فاصله طولی بین جوش‌های منقطع که دو یا چند ورق و یا مقطع نورد شده در تماس با یکدیگر را به هم اتصال می‌دهند نباید از ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) بیشتر شود.


۱۷-۲- اعضای فشاری

در اعضای فشاری ساخته‌شده از چند عنصر، فاصله طولی بین جوش‌های منقطع که یک عنصر به صورت ورق را به اعضای دیگر اتصال می‌دهد، نباید از ۱۲ اینچ (۳۰۵ میلی‌متر) بیشتر باشد، همچنین نباید از مقدار حاصل ضرب ضخامت ورق در $\frac{4000}{\sqrt{F_y}}$ برای F_y برحسب psi و $\frac{322}{\sqrt{F_y}}$ برای F_y برحسب Mpa بیشتر باشد. (F_y = حداقل مقاومت تسلیم مشخصه فولاد مصرفی).
 عرض مهارشده جان، ورق پوششی، یا ورق‌های دیافراگم که بین خطوط جوش قرار دارند، نبایستی از حاصل ضرب ضخامت ورق در $\frac{8000}{\sqrt{F_y}}$ برای F_y برحسب psi و $\frac{664}{\sqrt{F_y}}$ برای F_y برحسب Mpa تجاوز کند. چنانچه عرض مهارشده از این مقدار تجاوز نمود، لیکن قسمتی از عرض که بیشتر از ۸۰۰ برابر ضخامت آن نباشد، الزامات تنش را برآورده سازد، عضو قابل قبول تلقی می‌گردد.

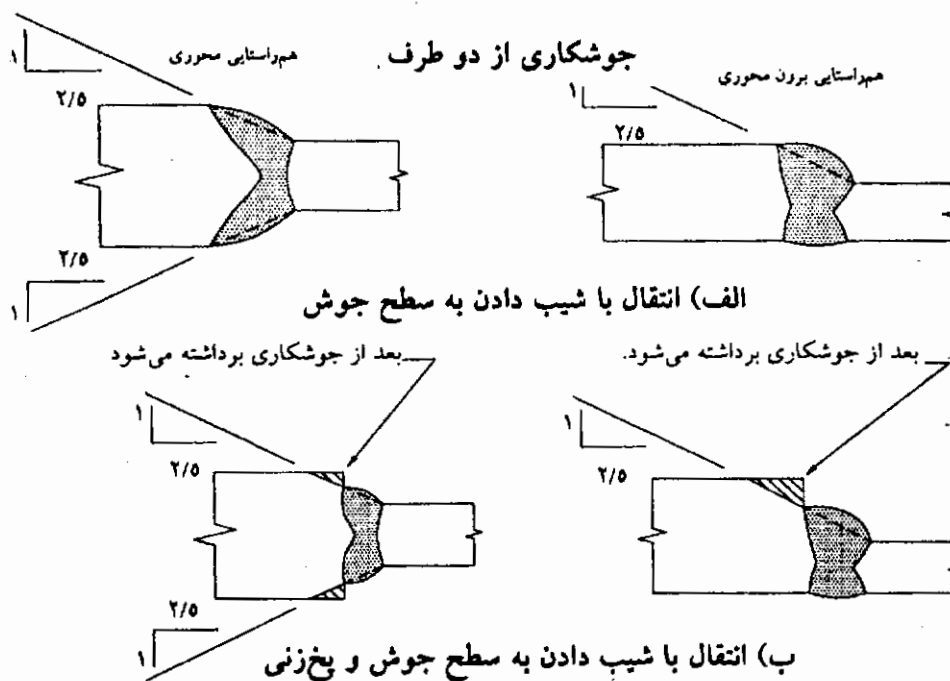


شکل ۲-۴- انتقال در اتصالات لب‌به‌لب در قطعات با ضخامت‌های نامساوی
 (اتصالات اعضای قوطی شکل) (موضوع بند ۲-۴۱)

بعد از جوشکاری برداشته می شود.

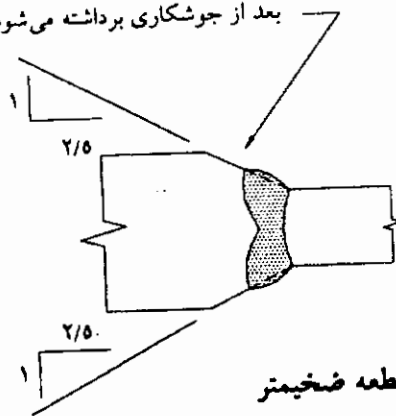


قبل از جوشکاری برداشته می شود.

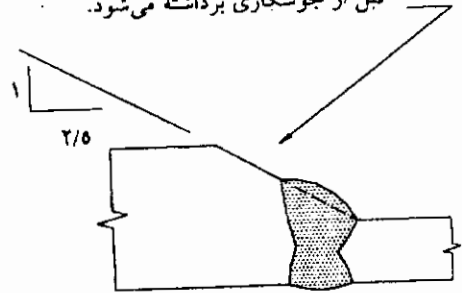

ج) انتقال با پیغزنی قطعه ضخیمتر

جوشکاری از یک طرف

 قطر خارجی قوطی



تدریجاً شعاع داخلی ثابت شود
(الف)



 
حداکثر اختلاف در شعاع داخلی قبل از استفاده از
جوش شیب دار ۱/۸ اینچ (۳ میلیمتر)
(ب)

بعد از جوشکاری مجدداً پیغ زده شود.



۱
۲/۵


ج) انتقال با استفاده از جوش شیب دار



ادامه شکل ۲-۴- انتقال در اتصالات لب به لب در قطعات با ضخامت های نامساوی

(اتصالات اعضای قوطی شکل) (موضوع بند ۲-۴۱)


جوشکاری از یک طرف

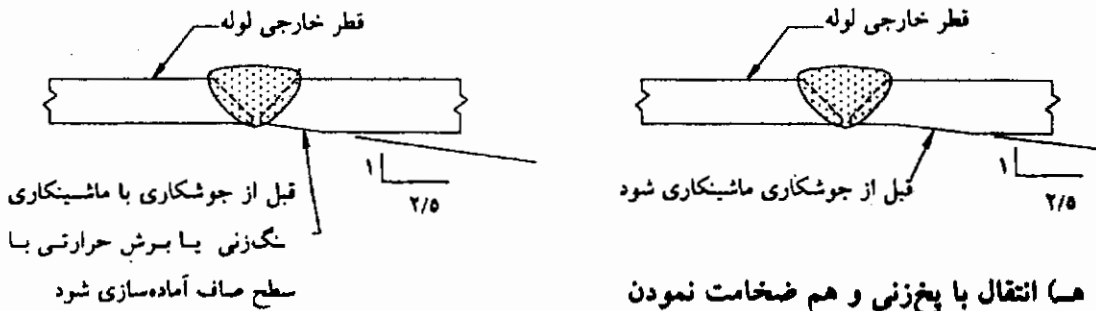

هم‌انتقال با پیخزنی و هم ضخامت نمودن

قطعه ضخیمتر قوطی

(د) انتقال با پیخزنی قوطی ضخیمتر

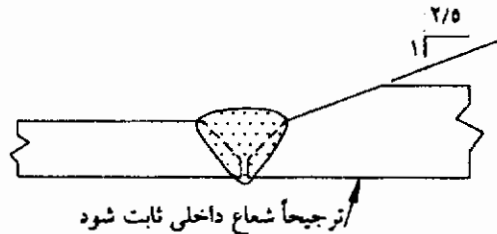

(و) انتقال با پیخزنی قوطی ضخیمتر از بیرون


تذکر:

۱- از هر نوع شیار و یا دارای هر نوع جزئیات مجاز یا تأیید صلاحیت شده می‌تواند استفاده شود.

۲- شیب‌های انتقال نشان داده شده، حداکثر مجاز هستند.

ادامه شکل ۲-۴- انتقال در اتصالات لب‌به‌لب در قطعات با ضخامت‌های نامساوی

(اتصالات اعضای قوطی شکل) (موضوع بند ۲-۴۱)

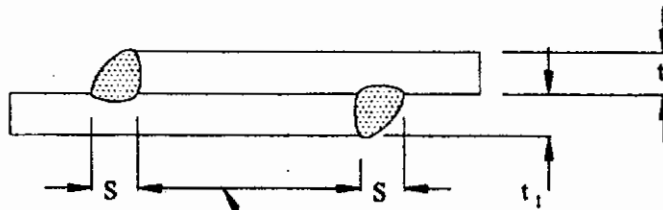

حداقل پنج برابر ضخامت ،
کمتر از ۱ اینچ [۲۵ میلیمتر] نباشد

$$t > t_1 \quad (2)$$

تذکر: (۱) $S =$ به مقدار لازم ؛

شکل ۲-۵- جوش‌های گوشه عرضی در دو وجه مخالف (بند ۲-۴-۸-۱)

۲-۱۸- اعضای کششی



در اعضای کششی ساخته شده از چند عنصر، فاصله طولی بین جوش‌های منقطع که یک ورق را به اعضای دیگر متصل می‌کند و یا اتصال دو ورق به یکدیگر، نباید از ۱۲ اینچ (۳۰۵ میلی‌متر) و یا ۲۴ برابر ضخامت ورق نازکتر بیشتر باشد.

۲-۱۹- برگشت انتهایی


جوش‌های گوشه پهلویی و یا انتهایی که در منتهی‌الیه انتها و یا پهلوهای نبشی‌ها، براکت‌ها، نشیمن تیرها و یا سایر اتصالات مشابه خاتمه می‌یابند، بایستی به اندازه دو برابر اندازه اسمی جوش‌ها به جز مواردی که در بند ۲-۴-۷ مشخص گردیده است، به طور پیوسته در اطراف کنج برگشت داده شوند.

۲-۲۰- انتقال در عرض و ضخامت

اتصال لب‌به‌لب اعضای کششی محوری در یک امتداد با ضخامت‌های متفاوت و یا عرض‌های متفاوت و یا هر دو که برای تنش‌های بزرگتر از یک‌سوم تنش تسلیم مجاز طراحی می‌شوند باید به روشی اجرا شود که شیب قطعات از مقدار ۱ اینچ در $\frac{1}{4}$ اینچ تجاوز نکند (شکل ۲-۶ برای ضخامت‌های نامساوی و شکل ۲-۷ برای عرض‌های نامساوی). انتقال باید با یکی از روش‌های پخ‌زدن قطعه ضخیم‌تر و یا برش مورب قطعه پهن‌تر و یا شیب‌دار نمودن جوش و یا هر ترکیبی از این روش‌ها انجام گیرد.

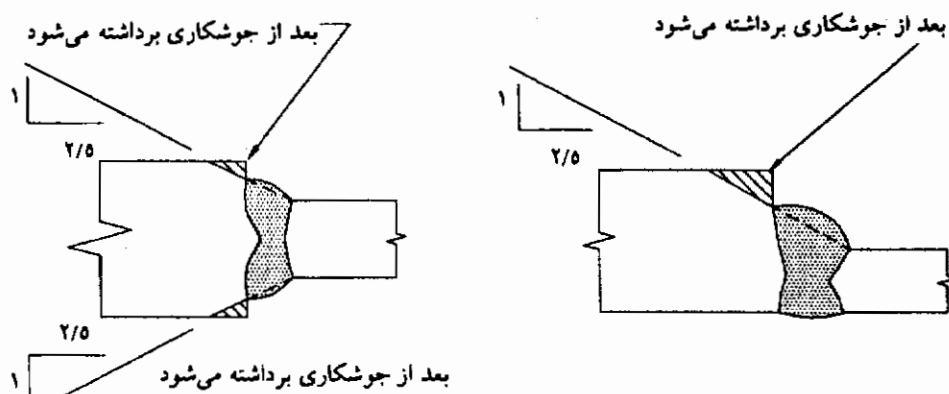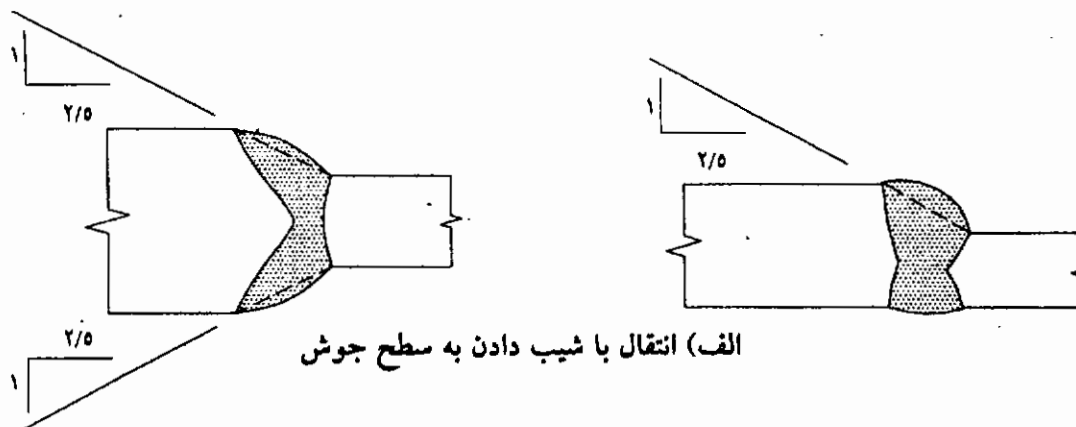

ب) انتقال با شیب دادن به سطح جوش و پی‌زنی

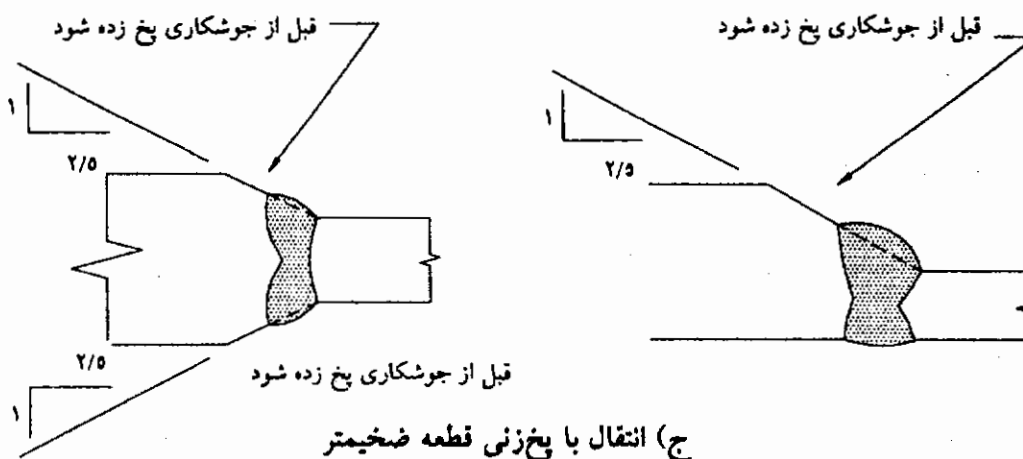


شکل ۲-۶- انتقال در اتصالات لب‌به‌لب در قطعات با ضخامت‌های نامساوی

(اتصالات اعضای غیرتوطی شکل) (بند ۲-۲۰ و ۲-۲۹-۲)

تذکرات:

- ۱- از هر نوع شیار و دارای هر نوع جزئیات مجاز و یا تأیید صلاحیت شده می‌توان، استفاده نمود.
- ۲- شیب‌های انتقال نشان داده شده حداکثر مجاز هستند.

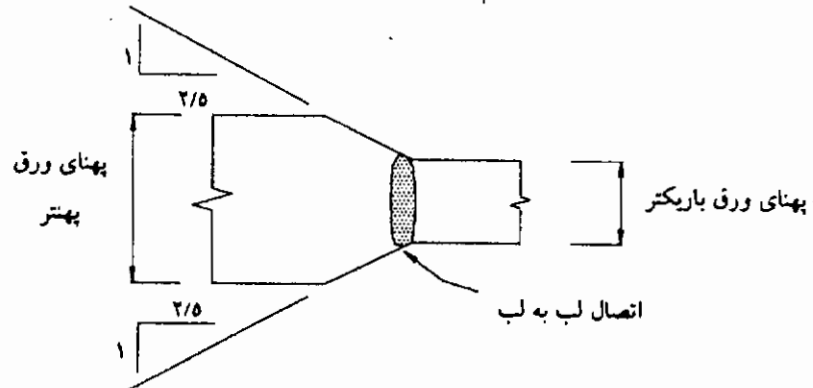

شکل ۲-۷- انتقال در عرض (اعضای غیرقوطی شکل تحت اثر بارگذاری استاتیکی) (بند ۲-۴۰)

بخش پ- الزامات خاص اتصالات اعضای غیرقوطی شکل

تحت بارگذاری سیکلی

۲-۲۱- کلیات

بخش پ فقط برای اعضای غیرقوطی شکل و اتصالات آن‌ها که تحت اثر بارگذاری سیکلی با فرکانس و دامنه به اندازه کافی بزرگ جهت ایجاد ترک و شکست تدریجی (خستگی) قرار می‌گیرند، می‌باشد. بندهای بخش پ باید برای کم کردن احتمال چنین روند شکست، به کار رود. مهندس طراح باید یا جزئیات کامل شامل اندازه جوش‌ها را ارائه کند، یا باید تعداد سیکل بار طراحی و حداکثر مقدار ممان، برش و عکس‌العمل اتصالات را مشخص کند.

۲-۲۱-۱- مقاطع متقارن. در اعضای که دارای مقاطع متقارن هستند، جوش‌های اتصال نیز باید نسبت به محور عضو متقارن باشند و یا برای توزیع نامتقارن تنش، مقدار مجاز متناسبی تعیین گردد.

۲-۲۱-۲- اعضای نبشی. در اعضای نبشی تحت تنش محوری، مرکز ثقل جوش‌های اتصال باید بین محور مرکزی مقطع نبشی و محور مرکزی ساق متصل شده نبشی قرار گیرد. اگر مرکز ثقل جوش‌های اتصال خارج از این ناحیه قرار گیرد، مجموع تنش‌ها شامل آن‌هایی که در اثر خروج از مرکزیت نسبت به مرکز ثقل نبشی ایجاد شده‌اند، نباید از آنچه که در این آیین‌نامه مجاز دانسته است تجاوز کند.

۲-۲۱-۳- جوش‌های پیوسته. وقتی که یک عضو از دو یا چند قطعه ساخته می‌شود، باید در طول اتصالات طولی قطعات، جوش پیوسته کافی برای عملکرد واحد این قطعات اجرا شود.

۲-۲۲- تنش‌های مجاز

به‌جز آنچه که در بندهای ۲-۲۳ و ۲-۲۴ اصلاح شده‌است، تنش‌های مجاز در جوش‌ها نباید از آنچه که در جدول ۲-۳ فهرست شده‌است، تجاوز کند.

۲-۲۳- ترکیب تنش‌ها

در مورد تنش‌های محوری در ترکیب با خمش، تنش مجاز هر نوع باید مطابق الزامات بندهای ۲-۲۲ و ۲-۲۴ باشد و حداکثر تنش ترکیبی محاسباتی باید براساس الزامات مشخصات عمومی قابل استفاده محدود شود.

۲-۲۴- حدود تنش بارگذاری سیکلی

حد تنش مجاز (خستگی) برای سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی باید مطابق جدول ۲-۴ و شکل‌های ۲-۸، ۲-۹ و ۲-۱۰ برای شرایط قابل کاربرد و تعداد سیکل بار طراحی باشد.

۲-۲۵- اتصالات کنج و سپری

۲-۲۵-۱- جوش گوشه تقویتی. جوش‌های شیاری در اتصالات سپری و کنج می‌توانند با جوش گوشه تقویت شود. اندازه ساق جوش نباید کمتر از ۲۵٪ ضخامت ورق نازکتر اتصال باشد، اما لزومی ندارد از ۳/۸ اینچ (۱۰ میلی‌متر) بیشتر باشد.

۲-۲۵-۲- چیدمان جوش‌ها. جوش‌ها در اتصالات سپری و کنج که در محوری موازی با اتصال تحت اثر خمش قرار می‌گیرد، باید دارای آنچنان چیدمانی باشند تا از ایجاد تمرکز تنش‌های کششی در ریشه جوش‌ها اجتناب شود.

۲-۲۶- اتصالات و وصله‌های با جوش شیاری با نفوذ کامل

اتصالات و یا وصله‌های با جوش شیاری اعضای کششی یا فشاری باید با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) اجرا شود. اتصالات و یا وصله‌های با جوش گوشه یا کام، به‌جز موارد ذکرشده در بند ۲-۳۱، باید برای میانگین تنش محاسباتی و مقاومت عضو طراحی شود، لیکن مقاومت جوش نباید از ۷۵٪ مقاومت عضو کمتر باشد. اگر تکرار بارگذاری وجود داشته باشد، حداکثر تنش و حدود تغییرات تنش در چنین اتصالات و وصله‌هایی نباید از تنش خستگی اجازه داده شده در مشخصات عمومی مورد استفاده تجاوز کند.

۲-۲۶-۱- الزامات RT یا UT. صحت جوش‌های شیاری CJP تحت اثر تنش کششی و یا تنش رفت و برگشتی، باید با آزمایش‌های پرتونگاری یا ماورا صوت مطابق بخش ۶ بررسی شود.

جدول ۳-۲ تنش مجاز در اتصالات جوش مقاطع غیرقوی شکل (بند های ۲-۱۰ و ۲-۲۲)

نوع جوش	تنش در جوش ^۱	تنش مجاز اتصال ^۵	حد مقاومت لازم قطر جوش ^۶
جوش‌های شیار با نفوذ کامل	کشش عمود بر سطح موزن	نظیر قطر پایه	قطر جوش سازه‌گر باید به‌کار رود
	کشش عمود بر سطح موزن	نظیر قطر پایه	قطر جوش با مقاومت مساوی و یا یک رتبه (Kst [22 Mpa]) کمتر از قطر جوش سازه‌گر می‌تواند به‌کار رود
	کشش یا فشار موزنی عمود جوش	نظیر قطر پایه	قطر جوش با مقاومت مساوی و یا کمتر از قطر جوش سازه‌گر می‌تواند به‌کار رود
	برش روی سطح موزن	نظیر قطر پایه	می‌تواند به‌کار رود
جوش‌های شیار با نفوذ نسبی	اتصال برای تسلسل انگشلی	۰.۱۵ × مقاومت اسمی قطر جوش در تنش برشی در قطر پایه از ۰.۱۵ × تنش تسلیم آن بیشتر نشود	قطر جوش با مقاومت مساوی و یا کمتر از قطر جوش سازه‌گر می‌تواند به‌کار رود
	اتصال عمود بر سطح موزن	۰.۱۹ × تنش تسلیم آن بیشتر نشود	
	اتصال برای تسلسل انگشلی طراسی تنه‌ه است	۰.۱۵ × مقاومت اسمی قطر جوش در تنش برشی در قطر پایه از ۰.۱۹ × تنش تسلیم آن بیشتر نشود	
	کشش یا فشار موزنی عمود جوش ^۴	نظیر قطر پایه	
	برش موزنی عمود جوش	۰.۱۳ × مقاومت اسمی قطر جوش ^۱	
جوش گون	کشش یا فشار موزنی عمود جوش ^۳	نظیر قطر پایه	قطر جوش با مقاومت مساوی و یا کمتر از قطر جوش مناسب می‌تواند به‌کار رود
	کشش یا فشار موزنی عمود جوش ^۳	نظیر قطر پایه	می‌تواند به‌کار رود
	برش به موزات سطح تسلسل (روی سطح تسلسل)	۰.۱۳ × مقاومت اسمی قطر جوش در تنش برشی در قطر پایه از ۰.۱۴ × تنش تسلیم آن بیشتر نشود	قطر جوش با مقاومت مساوی و یا کمتر از قطر جوش مناسب می‌تواند به‌کار رود

تذکرات:

۱- برای تعریف سطح موزن برای جوش شیار با نفوذ نسبی به بند ۲-۲۳، برای جوش انگشلی و جوش کام به بند ۲-۱۰ مراجعه شود.

- ۲- برای ساختارگاری فلز جوش با فلز پایه اتصال فولادها می‌تواند در این آیین‌نامه به جدول ۱-۳ و ضمیمه نشن مراجعه شود.
- ۳- جوش‌های گوشه و جوش‌های شکاری با تنوژن نسبی که برای اتصال قطعات اعضای ساخته‌شده از چند عنصر نظیر اتصالات بال به جان، به کار می‌رود می‌تواند بدون توجه به تنش‌های فشاری یا کششی موازی محور جوش در این قطعات طراحی شوند.
- ۴- به‌جای آن، به بندهای ۲-۱۴ و ۲-۱۴-۵ مراجعه شود.
- ۵- برای اتصالات تحت اثر بارگشایی سبکی به بندهای ۲-۱۱، ۲-۱۲، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ برای اتصالات تحت اثر بارگشایی استاتیکی به بند ۲-۱۰ مراجعه شود.


جدول ۲-۴- ضوابط تنش خستگی - تنش های کنش یا مگکوس * (امضای غیر قوطی شکل) (بند ۲-۲۴)

شرایط مورد	مربوبیت	(به شکل ۲-۸ مراجعه شود) منطقه تنش	(به شکل ۲-۸ مراجعه شود) منطقه تنش	ملاحظات نمونه
ساخت شده	انواعی	۲ و ۱	الف	ANSI مطابق سطح ۱۰۰۰ با کمتر مطابق ANSI فلاز پایه و فلاز جوش در امضای بدون سطحقات، متعلق مرکب که با جوش های شیار با نفوذ کامل یا نفوذ نسبی پیوسته، با با جوش های گوشه پیوسته به مواتات
		۷ و ۴ و ۳	ب	استعداد تنش های وارده به یکدیگر متصل شده است تنش های مستقیم کششی در پیچ جوش های سخت کشندهای مرضی به پال و جان تیره های اصلی
		۶	پ	فلاز پایه در انتهای رزق های پرشی جوش شده با طول محدود یا انتهای مستطیلی یا پاریک شونده بدون جوش های مرضی آنهاست
		۷	ث	فلاز پایه و فلاز جوش در محل وصله های اجزای نور شدیده، و ساخت شده با مقطع مشابه، با جوش شیار با نفوذ کامل و سگ خورده که سلامت جوش با آزمایش های غیر مخرب ^۱ تأیید شود
جوش های شیار		۹ و ۸	ب	فلاز پایه و فلاز جوش در محل وصله های تمام گروت در پهنا یا در ضخامت با جوش شیار با نفوذ کامل که سگ خورده و شیب آن بر ۱ به ۷/۵ کمتر نباشد و سلامت جوشی شدن (Kali ۲۱۲۰ MPa) و برای مقاومت جوشی شدن بیش از ۹۰ کیگای (۹۰ تا شعاع R $\geq 2R$ که سلامت جوش با آزمایش غیر مخرب ^۱ تأیید شود
اتصالات یا جوش شیار		۱۱-الف	ب	فلاز پایه در جوش های مرضی فلاز پایه و فلاز جوش در محل با مهارت وصله های جوش شده با جوش شیار با نفوذ کامل بدون نیاز به اتصال و با اتصال که دارای شیب کمتر از ۱ به ۷/۵ باشد برای مقاومت جوشی شدن کمتر از (Kali ۲۱۲۰ MPa) و برای مقاومت جوشی شدن بیش از ۹۰ کیگای (۹۰ تا شعاع R $> 2R$ و رضی که تقویت جوش برادانه شده و سلامت جوش با آزمایش غیر مخرب تأیید شود
		۱۱-ب	پ	
		الف ۱۱- ۸۹، ۱۱۰	ب	
		۱۳	ب	فلاز پایه در جوش های مرضی فلاز پایه و فلاز جوش در محل با مهارت وصله های جوش شده با جوش شیار با اتصال می مانند و نسبت پاریکاری طولی و با عرضی و با توأم می مانند و سلامت جوش عمود بر اتصال تنش با آزمایش های غیر مخرب ^۱ تأیید می شود، و قطعه با اتصال ^۲ به شعاع R به محل جوش که با سگ ^۱ حاصل شده است متصل می شود
		۱۳	پ	۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی متر) R (الف)
		۱۳	ب	۱ اینچ (۲۵ میلی متر) R > 24 (ب)
		۱۳	ث	۲ اینچ (۵۰ میلی متر) R > 16 (پ)
		۱۳ و ۱۲	ت	۳ اینچ (۷۶ میلی متر) R ≥ 7 (ت)
		۱۱-ب	پ	
		الف ۱۱- ۸۹، ۱۱۰	ب	


۱۳۱۱،۱۵،۱۶	۲	لازم پایه در جویزهای با جوش شیارى با گورته که تحت بارگذاری طولی طولی می باشد و در سطح انحنای اتصال اتصال کمتر از ۲ اینچ باشد و طول جویزها، ط به موازات خط تنش برابر باشد با بیوت	اتصالات با جوش شیارى یا گورته
۱۲	ت	(۵۰ میل برتر) ۲ اینچ < (الف) (۱۰۰ میل برتر) ۱ اینچ < سگک ۲ اینچ (ب)	
۱۲	ت	۴ اینچ I (ب)	
		لازم پایه در جویزها متصل شده با جوش گورته به موازات اتصال تنش بدون توجه به طول جویزها و در سطح انحنای اتصال R برابر ۲ اینچ یا بیشتر باشد و اتصال جویز سگک آورده باشد	
۱۳	ت	دقی (۱۱۰ میل برتر) ۲ اینچ R (الف)	اتصالات با جوش گورته
۱۳	۲	دقی (۱۵۰ میل برتر) ۲ اینچ R > ۲۴ (الف)	
۱۳	ت	دقی (۵۰ میل برتر) ۲ اینچ R > ۲۴ (ب)	
الف - ۸	ج	تنش برش در کلوی جوش های گورته	جوش گورته
۷، ۱۱	پ	لازم پایه در جوش های منطقی که سخت کننده های مومین به آن متصل می باشد و نیز در نقاط برشگورها	
-	ت	لازم پایه در جوش های منطقی که سخت کننده های طولی را متصل می کنند	
۱۴	ج	تنش برش در سطح برش لیس در نقاط برش نوع ب	جوش کل میخ
-	ت	لازم پایه در محل جوش های انگشته با کام و یا سمارت آن	جوش انگشته و کام

تذکرات: * به جز موارد مشخص شده برای جوش گورته و جوش کل میخ


- ۱- سنگ زدن با بیستی بر اساس بند های ۱-۴-۲۴-۵ و ۱-۴-۲۴-۵ باشد.
- ۲- برای جوش های تحت تنش کشش آزمایش RT یا UT باید با الزامات کیفیت بند های ۱-۱۲-۲ و ۱-۱۲-۲ مطابقت داشته باشد.
- ۳- شیب مطابق الزامات بند ۲-۲۹-۱ باشد.
- ۴- فقط برای جوش های شیارى با نفوذ کامل، کاربرد دارد.
- ۵- تنش برش در کلوی جوش (بارگذاری در هر جهتی که باشد) با بیستی مطابق طبقه بندی ج قرار گیرد.
- ۶- شیب های مشابه با آنچه که در تابلو ۳ لازم دانسته شده است برای طبقه بندی مشخص شده اختیاری هستند. اگر شیب غیر قابل دسترس است طقه ت باید استفاده شود.
- ۷- شعاع انحنای کمتر از ۲ اینچ (۵۰ میل برتر) نیازی به سنگ زدن ندارد.
- ۸- شعاع انحنای باید مطابق الزامات بند ۲-۲۹-۳ باشد.

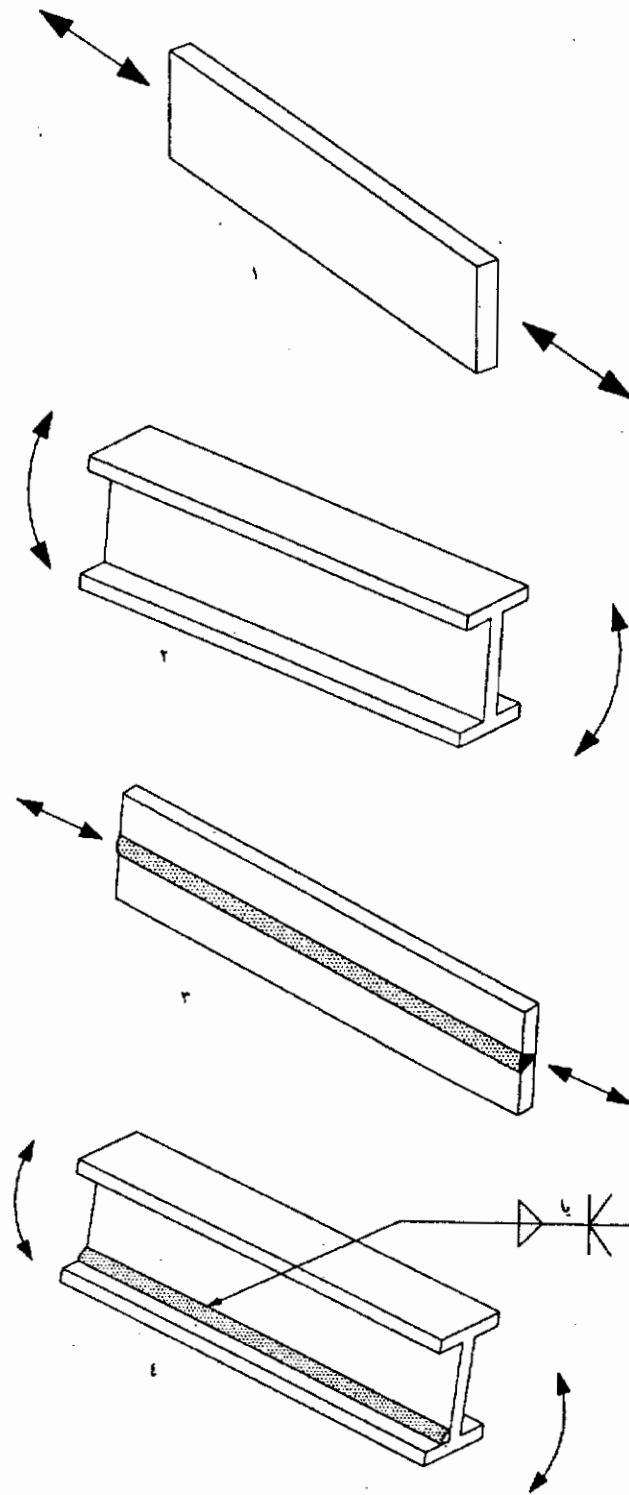


شکل ۲-۸- نمونه‌های مختلف طبقه‌بندی تنش خستگی (بند ۲-۲۴)

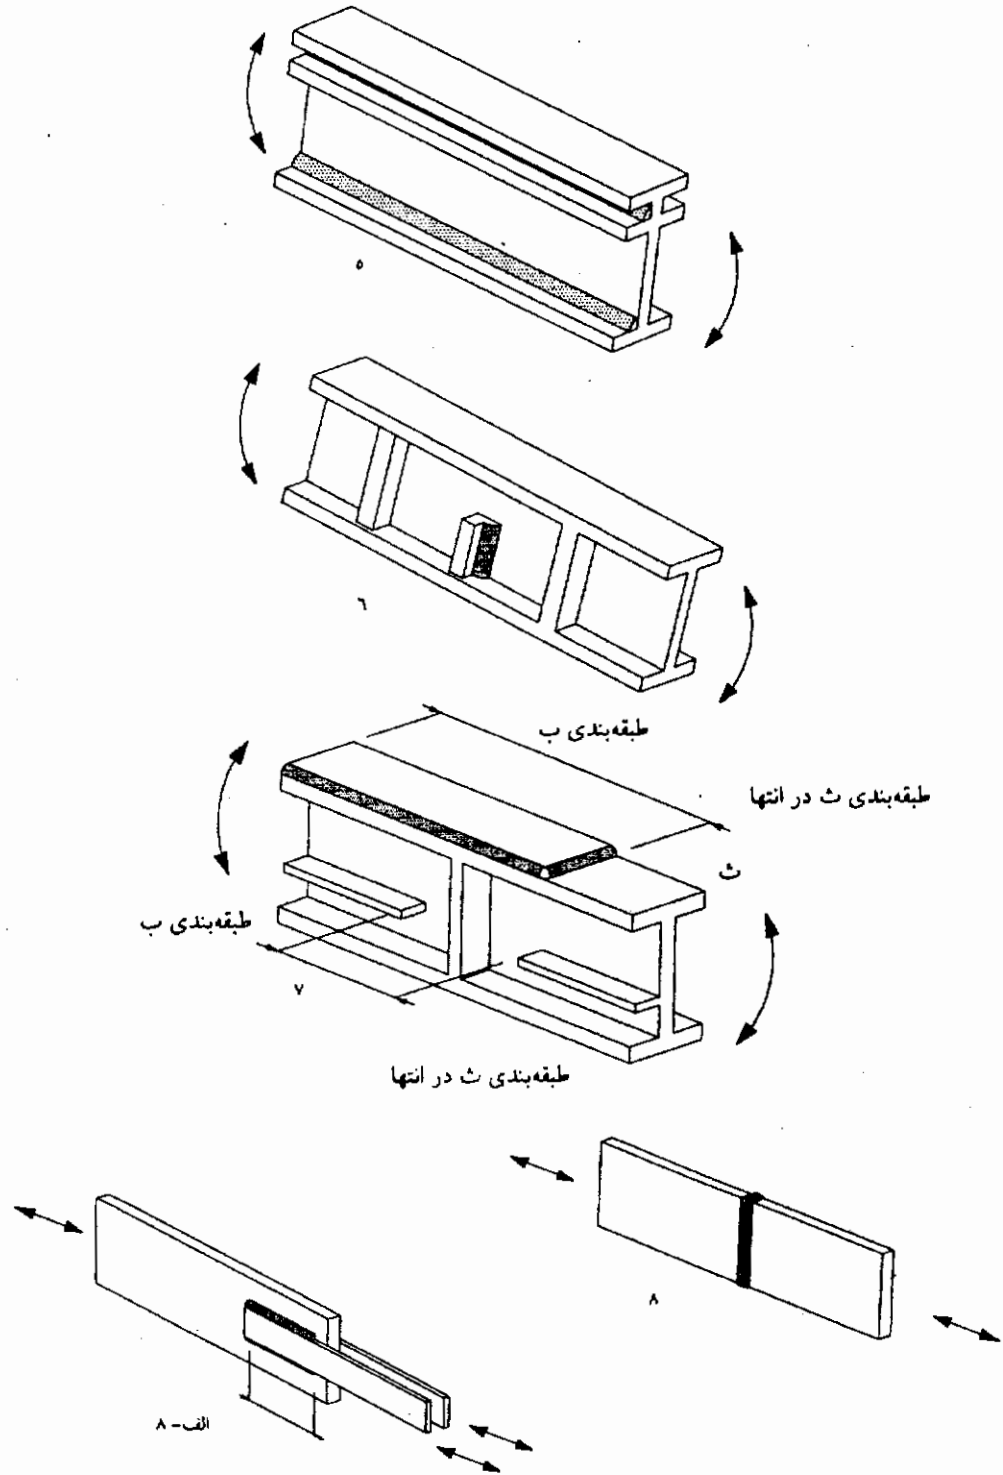


ادامه شکل ۲-۸- نمونه های مختلف طبقه بندی تنش خستگی (بند ۲-۲۴)

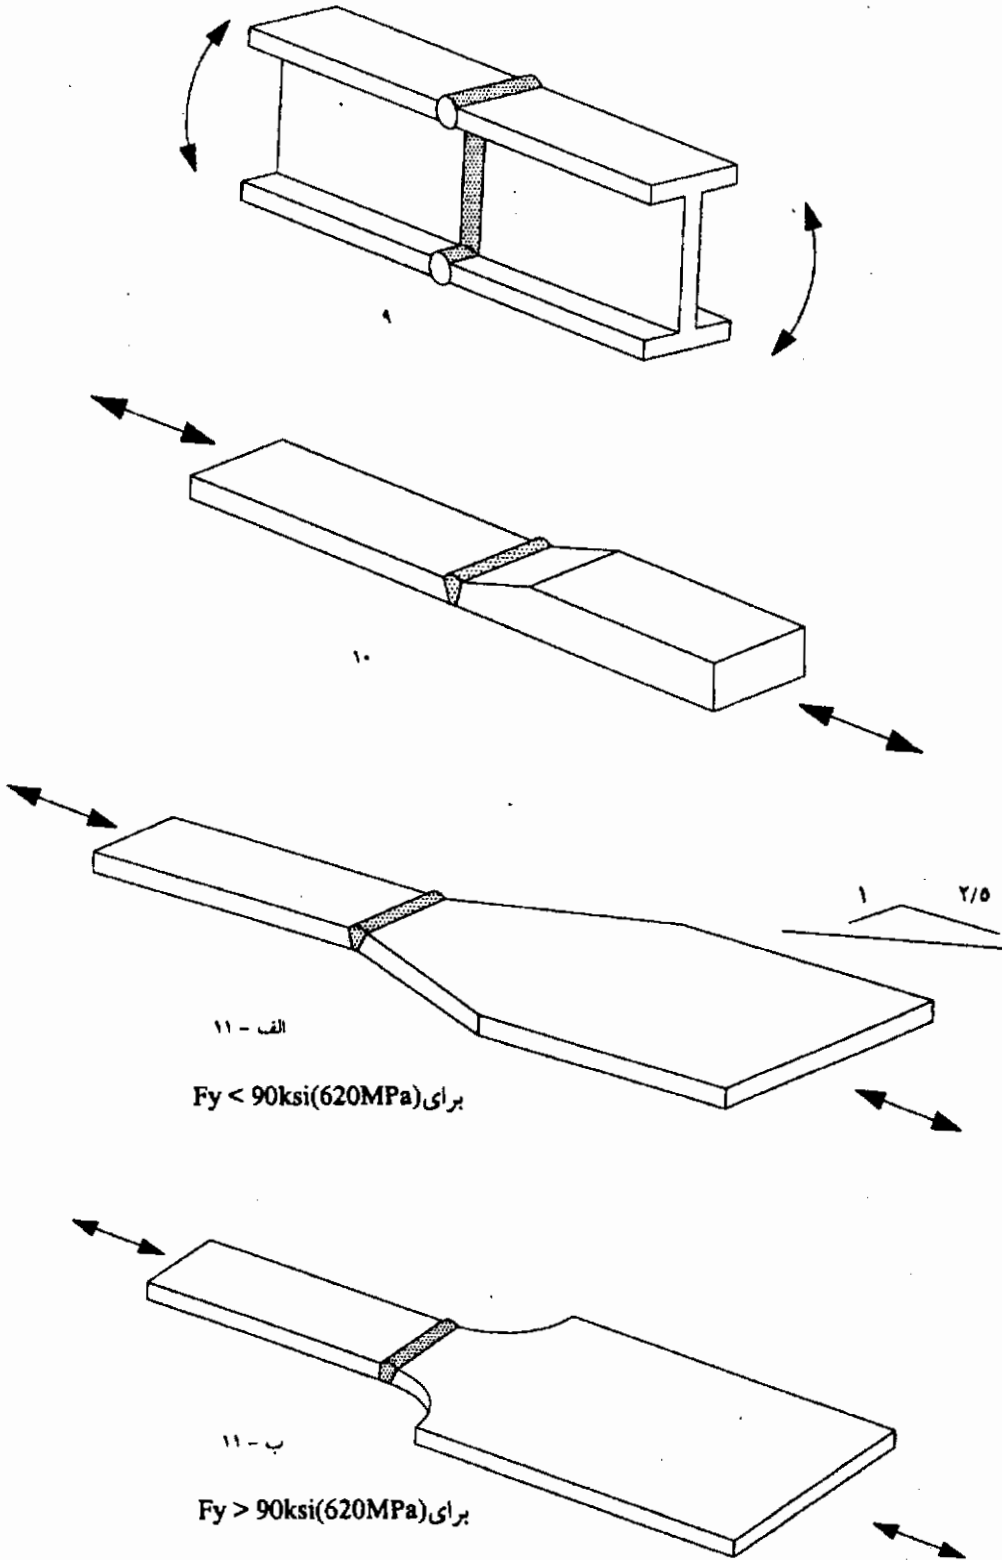


ادامه شکل ۸-۲- نمونه‌های مختلف طبقه‌بندی تنش خستگی (بند ۲-۲۴)

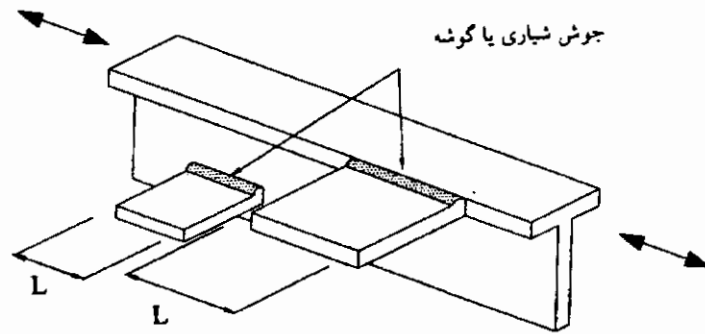


۱۲

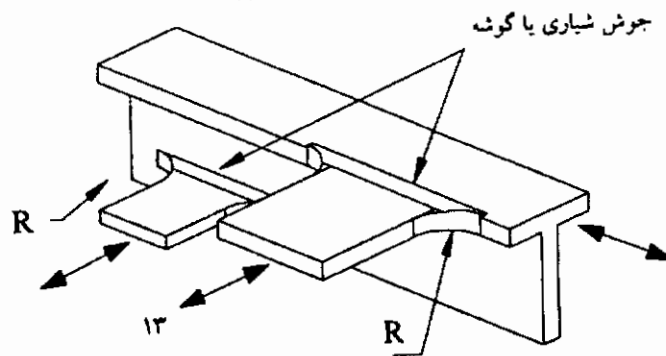

۱۳

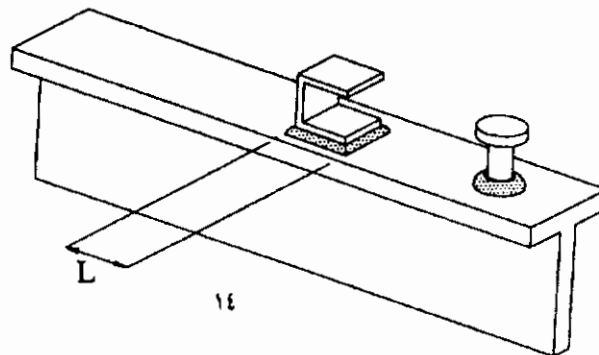


۱۴

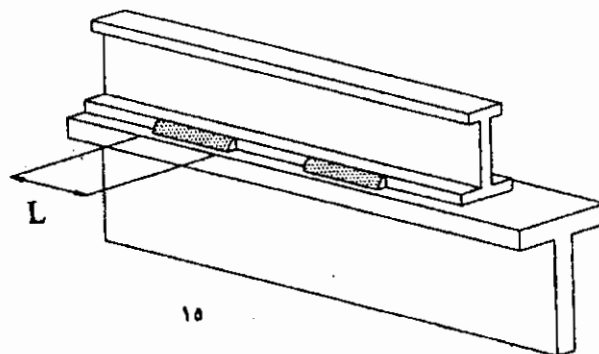


۱۵

ادامه شکل ۲-۸- نمونه‌های مختلف طبقه‌بندی تنش خستگی (بند ۲-۲۴)

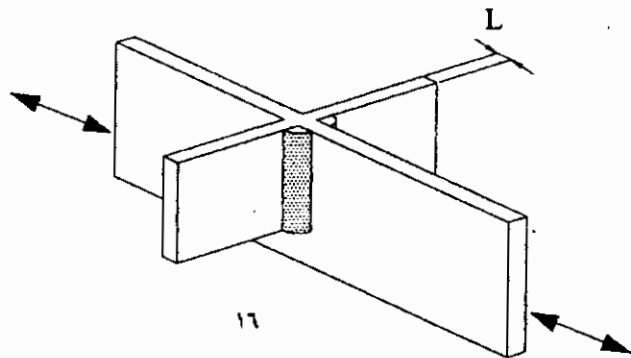


ادامه شکل ۲-۸- نمونه های مختلف طبقه بندی تنش خستگی (بند ۲-۲۴)

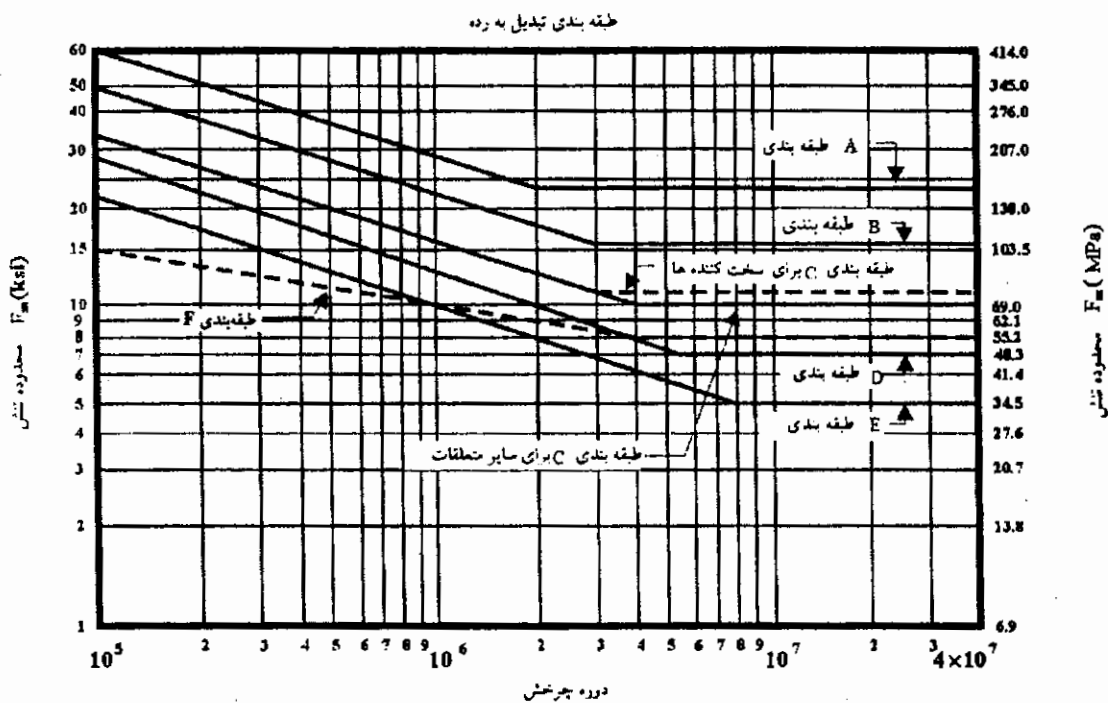

شکل ۲-۹- منحنی های محدوده تنش طراحی برای طبقه بندی های A تا F

(اعضای غیرقوطلی شکل سازه های نامعین) (بند ۲-۲۴)

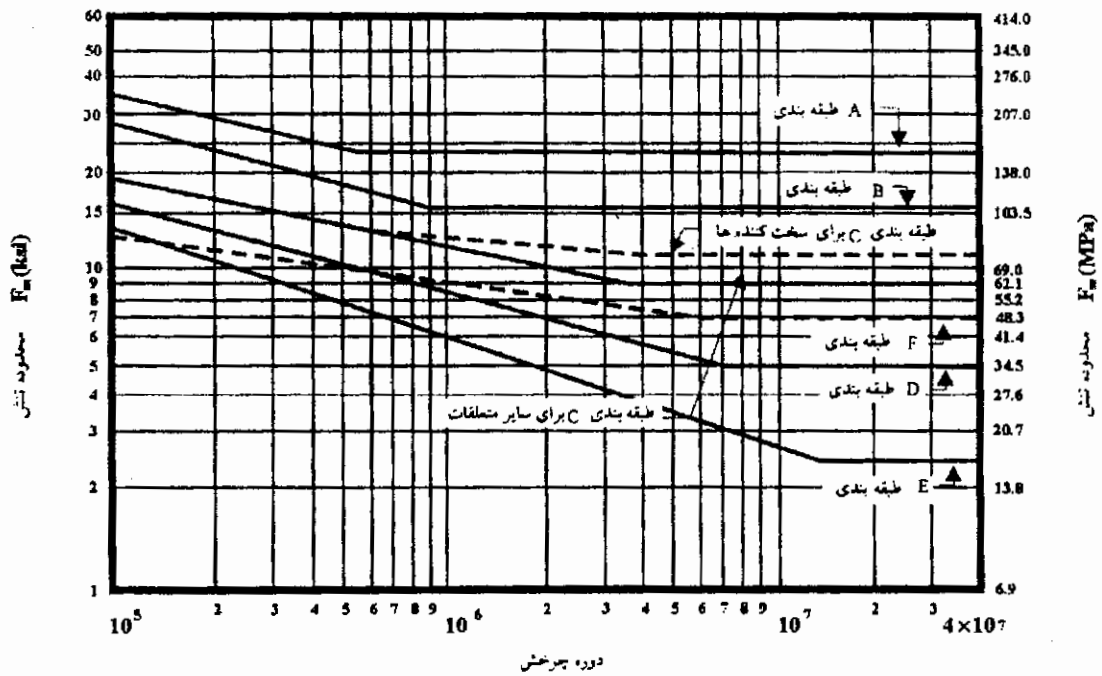

شکل ۲-۱۰- منحنی های محدوده تنش طراحی برای طبقه بندی های A تا F (اعضای غیر قوطی شکل سازه های معین) (بند ۲-۲۴)

۲-۲۷- جوش ها و اتصالات غیر مجاز

۲-۲۷-۱- جوش های شیاری با نفوذ نسبی. اگر معیار طراحی نشان دهد که بارگذاری سیکلی ایجاد شکست خستگی می نماید، نباید از جوش های شیاری با نفوذ نسبی که در جهت عمود بر محور طولی تحت اثر تنش کششی قرار می گیرند، استفاده شود.

۲-۲۷-۲- جوش های شیاری یکطرفه. استفاده از جوش های شیاری یکطرفه در شرایط زیر ممنوع است:

۱- بدون پشت بند یا

۲- با پشت بندی، به غیر از فولاد، که بر اساس فصل ۴ تأیید نشده است.

این ممنوعیت ها برای جوش های شیاری یکطرفه در شرایط زیر کاربرد ندارد:

الف) اعضای فرعی و سایر اعضایی که تحت تنش قرار نمی گیرند.

ب) اتصالات کنج در جهت موازی با تنش محاسباتی، بین قطعات اعضای ساخته شده که اساساً برای تنش محوری طراحی می‌شود.

۲-۲۷-۳- جوش‌های شیار منقطع. اجرای جوش‌های شیار منقطع ممنوع است.

۲-۲۷-۴- جوش‌های گوشه منقطع. اجرای جوش‌های گوشه منقطع، به جز در مورد ۲-۳۰-۱ ممنوع است.

۲-۲۷-۵- محدودیت وضعیت افقی. اجرای جوش‌های جناغی و لاله‌ای در اتصالات لب‌به‌لب به غیر از وضعیت افقی مجاز نیست.

۲-۲۷-۶- جوش‌های انگشتانه و کام. جوش‌های انگشتانه و کام در اعضای کششی اصلی ممنوع است.

۲-۲۷-۷- جوش‌های گوشه کوچکتر از ۳/۱۶ اینچ. اجرای جوش‌های گوشه کوچکتر از ۳/۱۶ اینچ ممنوع است.

۲-۲۸- اتمام جوش‌ها


به جز مواردی که در بند ۲-۳۴-۲ (۲) مجاز شمرده شده است، جوش‌های گوشه تحت‌اثر نیروی کششی که با محور جوش موازی نباشد، نباید در گوشه قطعات یا اعضا تمام شود، بلکه باید در طولی مساوی دو برابر اندازه جوش به‌طور پیوسته در کنج‌ها و در همان سطح برگشت داده شود.

۲-۲۹- انتقال ضخامت و پهنا

۲-۲۹-۱- تغییر ضخامت اتصال لب‌به‌لب کششی. اتصال لب‌به‌لب بین دو قطعه که دارای ضخامت‌های متفاوت بوده و تحت‌اثر تنش کششی قرار دارد، باید دارای انتقال آرام ضخامت با شیبی که از مقدار ۱ به ۲ ۱/۲ تجاوز نکند، باشد. انتقال می‌تواند از طریق شیب‌دادن سطح فلز جوش یا پخ‌زدن قطعه ضخیم‌تر و یا ترکیبی از این دو روش انجام شود. (به شکل ۲-۶ مراجعه شود).

۲-۲۹-۲- تغییر ضخامت اتصال لب‌به‌لب برشی یا فشاری. در اتصال لب‌به‌لب بین قطعات که دارای ضخامت‌های متفاوت بوده و تحت اثر تنش برشی یا فشاری قرار دارد، اگر اختلاف بین دو سطح در هر طرف اتصال بیشتر از ضخامت قطعه نازکتر اتصال باشد، باید دارای یک انتقال مطابق ۱-۲۹-۲ باشد. وقتی تغییر ضخامت کمتر و یا برابر ضخامت قطعه نازکتر باشد سطح جوش بایستی با شیبی که از ۱ به $2\frac{1}{2}$ بیشتر نبوده از سطح ورق نازکتر شیب‌دار شود و یا چنانچه شیب‌دار نمودن با شیب کمتری می‌تواند انجام گیرد به سمت سطح ورق با ضخامت بیشتر صورت گیرد با این استثناء که اتصال اعضای خرپا و اتصال بال تیرها می‌تواند با انتقال آرام مطابق بند ۱-۲۹-۲ انجام گیرد.

۲-۲۹-۳- پهنای اتصال لب‌به‌لب کششی. اتصال لب‌به‌لب بین قطعات با پهنای نامساوی که تحت اثر تنش کششی قرار می‌گیرند باید با انتقال آرام که دارای شیب کمتر از ۱ به $2\frac{1}{2}$ بوده و یا انتقال باید با یک شعاع انحنای حداقل ۲ فوت (۶۱۰ میلی‌متر) که به قطعه باریکتر مماس می‌گردد، انجام گیرد. (به شکل ۱۱-۲ مراجعه شود). انتقال به صورت منحنی شکل برای فولادهایی که دارای مقاومت گسیختگی 90 Ksi (620 Mpa) و بیشتر هستند، الزامی است.

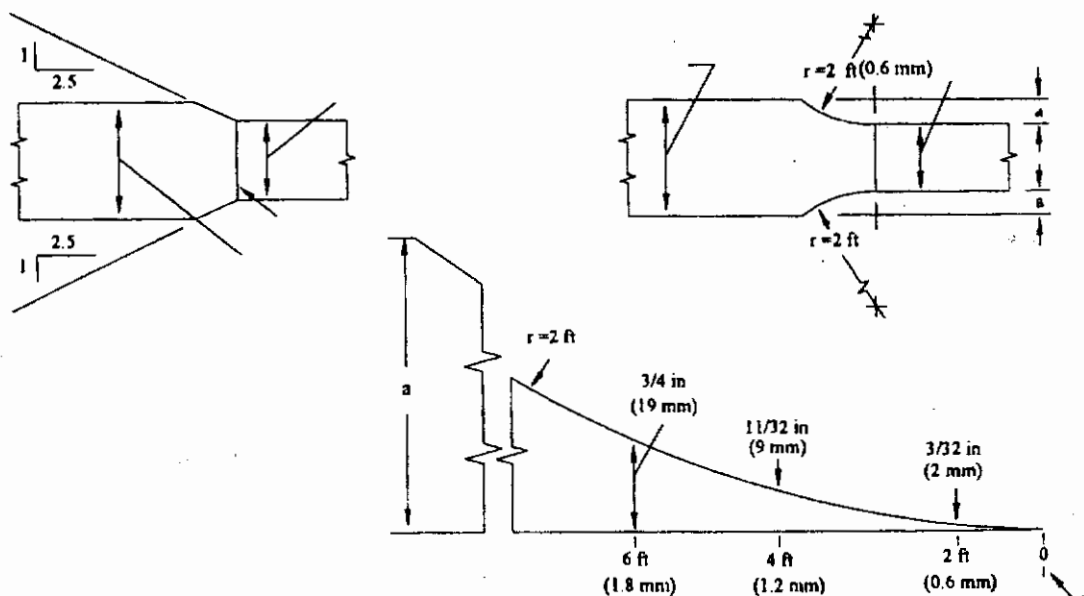

شکل ۱۱-۲- انتقال در عرض (اعضای غیرقووطی شکل تحت اثر بارگذاری سیکلی)

(بند ۱-۲۹-۲)

۲-۳۰- سخت‌کننده‌ها

۲-۳۰-۱- جوش‌های گوشه منقطع. اگر از جوش‌های منقطع برای اتصال سخت‌کننده‌ها به

تیرها و شاهتیرها استفاده شود، باید مطابق شرایط زیر باشد:

حداقل طول هر جوش باید $1\frac{1}{2}$ اینچ (۳۸ میلی‌متر) باشد.

۱- یک جوش باید در هر طرف اتصال اجرا شود. طول هر جوش باید حداقل ۲۵٪ طول اتصال باشد.

۲- حداکثر فضای خالی بین انتها تا انتهای جوش باید دوازده برابر ضخامت قطعه نازکتر اتصال و از ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) بیشتر نباشد.

۳- هر انتهای سخت‌کننده که به جان متصل می‌شود باید از هر دو طرف اتصال جوش شود.

۲-۳۰-۲- چیدمان. اگر از سخت‌کننده‌ها استفاده می‌شود، باید ترجیحاً به صورت جفت در دو سمت مخالف جان اجرا شوند. سخت‌کننده‌ها می‌توانند به بال‌های کششی یا فشاری جوش شوند. تنش خستگی یا حدود تنش در نقاط اتصال به بال کششی یا ناحیه کششی جان باید مطابق الزامات خستگی مشخصات فنی عمومی باشد. از جوش گوشه عرضی برای اتصال سخت‌کننده‌ها به بال‌ها می‌توان استفاده کرد.

۲-۳۰-۳- جوش‌های یک‌طرفه. اگر از سخت‌کننده‌ها فقط در یک طرف جان استفاده می‌شود، باید به بال فشاری جوش شود.

۲-۳۱- اتصالات یا وصله‌ها در اعضای فشاری با اتصالات تماسی مستقیم

اگر اعضای که فقط تحت اثر فشار قرار می‌گیرند در تماس مستقیم و کامل وصله شوند، اجزاء وصله و جوش‌ها، باید بتواند ۵۰ درصد تنش محاسباتی اعضاء را تحمل نماید مگر آن‌که مشخصات فنی مورد استفاده ضوابط دیگری را الزام نمایند. چنانچه چنین اعضای با تماس مستقیم روی صفحات کف اتکاء نمایند، بایستی جوش کافی برای تثبیت مطمئن کلیه قطعات در محل اتصال تأمین گردد.

۲-۳۲- اتصالات رویهم

۲-۳۲-۱- جوش‌های گوشه طولی. چنانچه فقط از جوش گوشه طولی در اتصالات رویهم انتهایی استفاده می‌شود، طول هر جوش گوشه طولی نباید از فاصله عمودی بین دو جوش کمتر باشد. فاصله عرضی بین جوش‌ها نباید بیشتر از ۱۶ برابر ضخامت قطعه نازکتر اتصال باشد، مگر آن‌که شرایط مناسبی (نظیر جوش‌های انگشتانه یا کام میانی) برای جلوگیری از کماتش و جدایی قطعات، تأمین شود. جوش‌های گوشه طولی می‌توانند چه در لبه‌های اعضا و چه در انگشتانه‌ها اجرا شوند.

۲-۳۲-۲- فاصله بین سوراخ‌ها یا انگشتانه‌ها. در صورت استفاده از جوش گوشه در سوراخ‌ها یا انگشتانه‌ها، فاصله خالص بین لبه یک سوراخ یا انگشتانه تا لبه قطعه‌ای که سوراخ و یا انگشتانه در آن قرار دارد در جهت عمود بر راستای تنش وارده، نباید از پنج برابر ضخامت قطعه یا دو برابر پهنای سوراخ یا انگشتانه کمتر باشد. مقاومت قطعه باید براساس مقطع خالص بحرانی فلز پایه تعیین شود.

۲-۳۳- مقاطع ساخته‌شده. شامتیرها (مقاطع I شکل ساخته‌شده) باید ترجیحاً با یک ورق در هر بال، به عبارت دیگر بدون ورق پوششی، ساخته شوند. قسمت بیرون‌زده بال نباید از مقادیر مجاز در مشخصات فنی عمومی تجاوز کند. ضخامت و پهنای بال می‌تواند در طول متفاوت باشد.

۲-۳۴- ورق‌های پوششی

۲-۳۴-۱- ضخامت و پهنای ورق‌های پوششی ترجیحاً باید به یک ورق در هر بال محدود شوند. حداکثر ضخامت ورق‌های پوششی بال (مجموع ضخامت تمام ورق‌های پوششی، اگر بیش از یکی استفاده شود) نباید از $1\frac{1}{2}$ برابر ضخامت بالی که ورق پوششی به آن متصل می‌شود، بیشتر باشد. ضخامت و پهنای یک ورق پوششی می‌تواند متفاوت باشد، به شرطی که اتصال لب‌به‌لب بین قطعات با ضخامت یا پهنای متفاوت ضوابط بند ۲-۲۹ را برآورده سازد. قبل از اتصال ورق‌های پوششی به بال‌ها، جوش‌ها باید به صورت همتراز با بال اجرا شوند.

پهنای یک ورق پوششی، با توجه به رواداری‌های ابعادی مجاز در ASTM A6، باید فضای کافی را برای یک جوش گوشه در طول هر لبه، جهت اتصال بال و ورق پوششی، تأمین کند.

۲-۳۴-۲- طول محدود. ورق پوششی با طول محدود باید بعد از نقطه قطع تئوری به اندازه فاصله انتهایی ادامه یابد، یا بایستی تا مقطعی که تنش در بال تیر برابر با تنش خستگی مجاز بند ۲-۲۴ می‌باشد، هر کدام بزرگتر است، ادامه یابد. نقطه قطع تئوری ورق پوششی مقطعی است که در آن تنش در بال بدون ورق پوششی برابر با تنش مجاز بدون در نظر گرفتن اثرات خستگی باشد. فاصله انتهایی بعد از نقطه قطع تئوری باید به اندازه‌ای باشد که برای تأمین حداقل یکی از شرایط زیر کافی باشد:

۱- ترجیحاً، ادامه ورق پوششی باید به گونه‌ای باشد که انتهای ورق بدون کم شدن پهنای ورق در طول ناحیه ادامه یافته به طور مستطیلی بریده شود و با یک جوش گوشه پیوسته در طول هر دو لبه و انتهای ورق پوششی به بال جوش شود. در این حالت، طول ادامه یافته انتهایی که از انتهای واقعی ورق پوششی اندازه‌گیری می‌شود، باید $1\frac{1}{2}$ برابر پهنای ورق پوششی در نقطه قطع تئوری باشد. همچنین به بند ۲-۲۸ و شکل ۲-۱۲ مراجعه شود.


۲- به طور جایگزین، طول ادامه یافته ورق که در آن هیچگونه جوش در لبه انتهایی صورت نگرفته باشد، با تأمین شرایط زیر حاصل می‌گردد:

الف- طول ادامه‌یافته که تا نقطه قطع واقعی ورق پوششی اندازه‌گیری می‌شود، دو برابر پهنای آن باشد.

ب- پهنای ورق پوششی به صورت متقارن به پهنایی کمتر از $\frac{1}{2}$ پهنای ورق در نقطه قطع تئوری باریک شود به شرطی که از ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر) کمتر نباشد.

پ- جوش گوشه پیوسته در طول هر دو لبه ورق باریک شده، در طول ادامه‌یافته وجود داشته باشد.

جوشها به یکدیگر متصل نشود

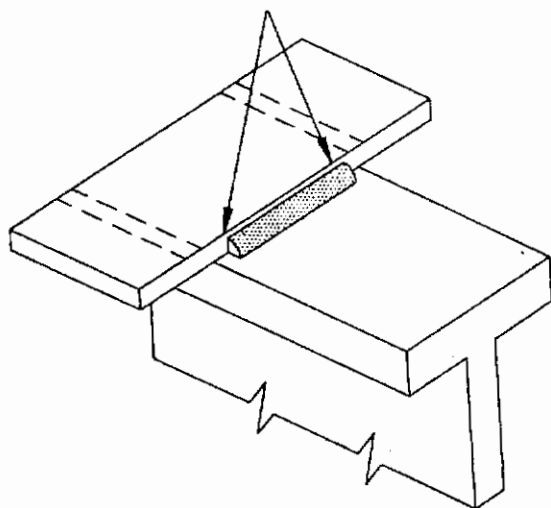

شکل ۲-۱۲- جوش‌های گوشه در دو سمت مخالف فصل مشترک دو ورق (بند ۲-۴-۷-۲)

۲-۳۴-۳- جوش‌های گوشه انتهایی. جوش‌های گوشه که یک ورق پوششی را در ناحیه ادامه‌یافته به بال متصل می‌کنند، باید به صورت پیوسته بوده و دارای اندازه کافی جهت انتقال برش طولی بین ورق پوششی و بال باشد. جوش‌های گوشه در هر قسمت ناحیه ادامه‌یافته باید دارای اندازه کافی جهت توسعه تنش ورق پوششی در تیرها و شامتیرها باشد و در هیچ حالت از مقادیر اجازه داده شده در بند ۵-۱۴ کمتر نباشد.

بخش ت- الزامات خاص اتصالات اعضای قوطی شکل

۲-۳۵- کلیات

الزامات خاص بخش ت فقط برای اتصالات اعضای قوطی شکل به کار می‌رود و باید به همراه الزامات قابل کاربرد بخش الف به کار رود. تمام ضوابط بخش ت در وضعیت‌های بارگذاری استاتیک و سیکلی قابل کاربرد است. ضوابط خستگی بند ۲-۳۶-۶ فقط برای بارگذاری سیکلی به کار می‌رود.

۲-۳۵-۱- خروج از مرکزیت. لنگرهای ناشی از خروجی از مرکزیت اتصالات باید در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شود. به شکل ۲-۱۴-۲-ح برای اتصال با خروجی از مرکزیت مراجعه شود.

۲-۳۶- تنش‌های مجاز

۲-۳۶-۱- تنش‌های فلز پایه. این ضوابط می‌تواند به همراه مشخصات فنی طراحی قابل کاربرد با هر یک از روش‌های طراحی تنش مجاز (ASD) یا ضریب بار و مقاومت (LRFD) به‌کار رود. طراحی اتصالات قوطی‌شکل در بندهای ۲-۳۶-۵، ۲-۳۶-۶ و ۲-۴۰ آمده است، مگر آن‌که مشخصات فنی طراحی موارد دیگری را مشخص کرده باشد. تنش‌های فلز پایه باید مطابق مشخصات فنی طراحی با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیر باشد:

۲-۳۶-۲- محدودیت‌های مقاطع دایروی. محدودیت‌های نسبت قطر به ضخامت برای مقاطع دایروی و بزرگترین عرض تخت به ضخامت برای مقاطع جعبه‌ای شکل که در آن‌ها کماتش موضعی و سایر حالات شکست موضعی در نظر گرفته می‌شود، باید براساس تأمین ضوابط آیین‌نامه طراحی باشد. محدودیت‌های کاربردی این معیار که در بند ۲-۴۰ ارائه شده‌اند، عبارت است از:

۱- لوله‌های با مقطع دایره: $D/t < 3300/F_y$ [برای F_y برحسب ksi]، $478/F_y$ [برای F_y برحسب MPa]

۲- مقاطع جعبه‌ای با اتصالات فاصله‌دار: $D/t \leq 210/\sqrt{F_y}$ [برای F_y برحسب ksi]، $80/F_y$ [برای F_y برحسب MPa] اما کمتر از ۳۵

۳- مقاطع جعبه‌ای با اتصالات رویهم: $D/t \leq 190/\sqrt{F_y}$ [برای F_y برحسب ksi]، $72/F_y$ [برای F_y برحسب MPa]

۲-۳۶-۳- تنش در جوش‌ها. تنش مجاز در جوش‌ها نباید از آنچه که در جدول ۲-۵ آمده و یا آنچه که طبق بندهای ۲-۱۴-۴ و ۲-۱۴-۵ مجاز شمرده شده است به‌جز مواردی که در بندهای ۲-۳۶-۵ و ۲-۳۶-۶ و ۲-۴۰ اصلاح گردیده است، تجاوز کند.

۲-۳۶-۴- تنش‌های فیبری. تنش‌های فیبری ناشی از خمش به‌جز در مورد اعضاء با مقطع فشرده (که قادر به انتشار لنگر پلاستیک کامل می‌باشد) و نیز جوش‌های عرضی مقطع، نبایستی به مقادیر ارائه‌شده برای کشش و فشار اضافه گردد.

۲-۳۶-۵- روش طراحی ضریب بار و مقاومت. ضرایب مقاومت " Φ " که در این بخش

داده شده است در طراحی به روش ضریب بار و مقاومت (LRFD) به صورت زیر به کار برده می شود:

$$\Phi \times (P_U \text{ یا } M_U) = \Sigma (LF \times \text{بار})$$

که P_U یا M_U بار یا لنگر نهایی است و LF ضریب بار که از آیین نامه طراحی AISC به روش LRFD مربوط، مثلاً مشخصات طراحی ساختمان های با سازه های فلزی به روش ضریب بار و مقاومت LRFD به دست می آید.

۲-۳۶-۶- خستگی

۲-۳۶-۶-۱- حدود تغییرات تنش و نوع عضو. در طراحی اعضاء و اتصالاتی که تحت تنش های تکرارشونده ناشی از بار زنده می باشد، باید تعداد سیکل های تنش، حدود تغییرات تنش قابل انتظار، نوع و موقعیت عضو یا جزییات اتصال در نظر گرفته شود.

۲-۳۶-۶-۲- طبقه بندی تنش خستگی. نوع و موقعیت مصالح باید مطابق جدول ۲-۶-۲ طبقه بندی شود.

۲-۳۶-۶-۳- محدودیت های تنش مجاز پایه. اگر مشخصات فنی طراحی دارای ضوابط خستگی باشد، حداکثر تنش نباید از تنش مجاز پایه تجاوز کند و حدود تغییرات تنش در تعداد سیکل های بارگذاری نباید از مقادیر داده شده در شکل ۲-۱۳ تجاوز کند.

۲-۳۶-۶-۴- خسارت تجمعی. وقتی خستگی دربرگیرنده حدود تغییرات تنش با مقدار متغیر و تعداد اعمال متغیر باشد نسبت خسارت تجمعی، D ، که از تجمع بارگذاری های گوناگون به دست می آید، نبایستی از یک تجاوز کند که در آن

$$n = \text{تعداد سیکل های بارگذاری اعمال شده در یک محدوده تغییرات تنش مشخص} = \Sigma \frac{n}{N}$$

$N = \text{تعداد سیکل های بارگذاری که برای یک محدوده تغییرات تنش مطابق شکل ۲-۱۳ مجاز می باشد.}$

۲-۳۶-۶-۵- اعضاء بحرانی. برای اعضاء بحرانی که شکست آنها به تنهایی برای سازه فاجعه آمیز باشد، مقدار D (موضوع بند ۲-۳۶-۶-۴) بایستی به مقدار $1/2$ محدود گردد.

۲-۳۶-۶-۶- بهبود رفتار در برابر خستگی. به منظور رفتار بهتر در برابر خستگی، چنانچه در

اسناد قرارداد قید شده باشد، نیمرخ بهبودیافته‌ای به صورت زیر می‌تواند در جوش‌های اتصالات لوله‌ای T، Y و K شکل به‌کار برده شوند:

۱- یک لایه پوششی می‌تواند روی جوش قرار داده شود به طوری که سطح جوش به صورت آرام و ملایم، مطابق شکل نشان داده شده در ۳-۱۰، به فلز پایه ختم شود. گودی‌های داخل نیمرخ جوش نباید عمیق‌تر از ۰/۰۴ اینچ یا ۱ میلی‌متر نسبت به ضخامت یک صفحه دایره‌ای که قطری برابر با بزرگ‌تر از عضو شاخه‌ای دارد، باشد.

۲- سطح جوش باستی به طور آرام به نیمرخ مطابق شکل ۳-۱۰ تمام گردد. تراز تمام‌شده جوش باستی هم‌تراز محور جوش باشد.

۳- در انتهای پنجه جوش با ابزار مخصوصی تکه‌کاری شده به طوری که تغییر شکل‌های پلاستیک موضعی موجب تنش‌های پس‌ماند فشاری گردد. چنین تکه‌کاری همواره باستی پس از بازرسی چشمی و به دنبال بازرسی از طریق ذرات منافطیسی به شرح زیر به‌کار رود. ملاحظات کافی باستی در خصوص امکان به‌وجود آمدن گودی‌های ریز در حین تکه‌کاری مبدول گردد. به منظور تأیید طبقه‌بندی‌های خستگی نوع X_۱ و K_۱، جوش‌ها (کلبه جوش‌های سازه‌های غیرمقید و یا جاهاییکه تکه‌کاری به‌کار می‌رود) باستی تحت بازرسی به طریق ذرات منافطیسی برای نابوستگی‌های سطوح و نزدیک سطوح انجام گردد. هرگونه عبوری در سطح جوش‌ها که نتوان آن‌ها را با سنگ‌زنی به سطح فلز پایه به آرامی ختم نمود باستی مطابق بند ۵-۲۶-۱-۴ تعمیر نمود.

۲-۳۶-۶-۷- اثرات اندازه و نیمرخ. کاربرد جوش‌هایی که در طبقه‌بندی خستگی فهرست شده در زیر قرار دارند، باستی محدودیت‌های تأمین اندازه جوش و ضخامت فلز پایه به شرح زیر را ارضاء نمایند:

C ₁	۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر)	ضخامت صفحه نازک‌تر در ناحیه انتقال
C _۲	۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر)	قطعه اتصال
D	۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر)	قطعه اتصال
E	۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر)	قطعه اتصال
ET	۱/۵ اینچ (۳۸ میلی‌متر)	عضو شاخه‌ای

F ۰/۷ اینچ (۱۸ میلی‌متر) اندازه جوش

FT ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) اندازه جوش

برای کاربرد مواردی که از حدود فوق تجاوز کند، ملاحظات خاص از طریق کاهش تنش‌های مجاز یا اصلاح نیمرخ جوش بایستی به کار برده شود. برای اتصالات Y، T و K شکل، دو سطح عملکرد خستگی در جدول ۲-۷ فراهم گردیده است. طراح بایستی سطح عملکرد خستگی یک را در جاییکه توجه به خستگی از الزامات طرح است، مشخص نماید. در جاییکه خستگی مورد نظر نباشد، سطح عملکرد خستگی دو حداقل استاندارد قابل قبول می‌باشد.

۲-۳۷- تعریف

اعضاء در سازه‌های قوطی‌شکل باید مطابق شکل ۲-۱۴ تعریف شوند.

۲-۳۸- نمادها

نمادهایی که در فصل ۲، بخش ت استفاده شده‌اند در ضمیمه ل نمایش داده شده است.

جدول ۲-۵- تنش‌های مجاز در جوش‌های اتصالات با مقطع قوطی شکل (بند ۲-۳۱-۳)

نوع جوش	کاربرد در اتصال اضعای قوطی شکل	نوع تنش	طراحی به روش تنش مجاز (ASD)		طراحی به روش ضریب بار (LRFD)		میزان مقاومت لازم برای فلز پرکننده ^۱
			تنش مجاز	مقاومت اسمی	ضریب مقاومت Φ	مقاومت اسمی	
جوش شیار کامل	اتصالات لیب‌تپ طولی (دورهای طولی)	کشش یا فشار به موازات محور جوش برش شش‌ضلعی یا برش ناشی از پیچش	مشابه فلز پایه	۰/۹	۰/۹	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کمتر از فلز پرکننده سازگار می‌تواند استفاده شود	
			۰/۴ فلز پایه	۰/۹	۰/۹		
			۰/۳ فلز پرکننده	۰/۸	۰/۸		
				۰/۹	۰/۸		
جوش شیار کامل	اتصالات لیب‌تپ دایره‌ای (دورهای عرضی)	کشش عمود بر سطح مؤثر برش در سطح مؤثر کشش عمود بر سطح مؤثر	مشابه فلز پایه	۰/۹	۰/۹	از فلز پرکننده سازگار باید استفاده شود	
				۰/۹	۰/۹		
				۰/۸	۰/۸		
				۰/۹	۰/۸		
جوش شیار کامل	اتصالات جوشی در سازه‌های T، Y و K شکل که برای بارگذاری بحرانی نظیر خمستگی طراحی شده، که عموماً نیاز به انجام جوش‌های شیار با نفوذ کامل می‌باشد	کشش، فشار، یا برش در سطح مؤثر جوش شیار که از دو طرف یا با پشت‌بند جوش می‌شود.	مشابه فلز پایه یا مطابق محدودیت منته به اتصال (به بند ۲-۴ ضوابط ASD مراجعه شود)	مشابه فلز پایه یا مطابق محدودیت منته به اتصال (به بند ۲-۴ ضوابط LRFD مراجعه شود)	۰/۸	۰/۸	از فلز پرکننده سازگار باید استفاده شود
					۰/۸	۰/۸	
					۰/۸	۰/۸	
					۰/۸	۰/۸	
جوش گوشه	اتصالات طولی در اضعای قوطی شکل ساخته شده	کشش یا فشار به موازات محور جوش برش در سطح مؤثر	۰/۳ FEXX	۰/۸	۰/۸	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کمتر از فلز پرکننده سازگار می‌تواند استفاده شود	
			۰/۳ FEXX	۰/۸	۰/۸		
جوش گوشه	اتصالات در سازه‌های Y، T و K شکل در اتصالات دایره‌ای زوئیم و اتصالات ملحقه به اضعای قوطی شکل	برش در گوری مؤثر بدون توجه به جهت بارگذاری (به بند ۲-۳۹ و ۲-۴۰-۳-۱-۴ مراجعه شود)	۰/۳ FEXX با بررسی محدودیت منته به اتصال (به بند ۲-۴ ضوابط ASD مراجعه شود)	۰/۸	۰/۸	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کمتر از فلز پرکننده سازگار می‌تواند استفاده شود	
			۰/۳ FEXX با بررسی محدودیت منته به اتصال (به بند ۲-۴ ضوابط LRFD مراجعه شود)	۰/۸	۰/۸		

انگشتانه و کام جوشهای	برش به موازات سطوح تماس (روی سطح مؤثر)		فلز پایه	$0.4 F_y$	کاربرد ندارد	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کتر از فلز پرکننده سازگار می تواند استفاده شود		
			فلز پرکننده	$0.3 F_{EXX}$				
جوشهای شیاری با نفوذ نسبی	درز طولی در اعضای قوطی شکل	کشش یا فشار به موازات محور جوش ^۲	مشابه فلز پایه ^۲		0.9	F_y	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کتر از فلز پرکننده سازگار می تواند استفاده شود	
			فشار عمود بر سطح مؤثر	اتصال برای تماس طراحی نشده است	$0.5 F_{EXX}$ ولی تنش در فلز پایه نباید از $0.6 F_y$ تجاوز کند	0.9	F_y	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کتر از فلز پرکننده سازگار می تواند استفاده شود.
	اتصال برای تماس طراحی شده است	مشابه فلز پایه						
	اتصالات محیطی و طولی تحت بارگذاری عرضی	برش روی سطح مؤثر	کشش روی سطح مؤثر	کشش یا فشار به موازات محور جوش ^۲	$0.3 F_{EXX}$ ولی تنش در فلز پایه نباید از $0.5 F_y$ برای کشش یا $0.4 F_y$ برای برش تجاوز کند	0.75	$0.6 F_{EXX}$	از فلز پرکننده با مقاومت مساوی یا کتر از فلز پرکننده سازگار می تواند استفاده شود
					0.9 فلز پایه	F_y		
	اتصالات T، Y و K شکل در سازه های معمولی	بار عمود بر جوش انتقال یافته و تنش روی گلری مؤثر است. (به بندهای ۲-۳۹ و ۲-۴۰-۱-۳ مراجعه شود)	کشش روی سطح مؤثر	کشش یا فشار به موازات محور جوش ^۲	$0.3 F_{EXX}$ مطابق محدودیت هندسه اتصال (به بند ۲-۴۰ مراجعه شود) ولی تنش در فلز پایه نباید از $0.5 F_y$ برای کشش و فشار یا $0.4 F_y$ برای برش تجاوز کند	0.9 فلز پایه	F_y	از فلز پرکننده سازگار باید استفاده شود
0.8 فلز پرکننده					$0.6 F_{EXX}$			
				یا مطابق محدودیت های هندسه اتصال (به بند ۲-۴۰ ضوابط برای LRFD مراجعه شود)				

جدول ۲-۶) رده بندی تنش برای نوع وموقعیت مواد در مقاطع دایروی (بند ۲-۳۶-۲-۶)

نوع تنش	وضمیت	طبقه بندی تنش
TCBR	لوله ساده بدون درز	A
TCBR	لوله با درز طولی جوش شده	B
TCBR	وصله لب به لب با جوش های شیاری با نفوذ کامل و سنگ خورده و بازرسی شده با RT یا UT (رده R)	B
TCBR	اعضای با سخت کننده های طولی با جوش پیوسته	B
TCBR	وصله های لب به لب با جوش های شیاری با نفوذ کامل	C ₁
TCBR	اعضای با سخت کننده (حلقه) های عرضی	C ₂
TCBR	اعضای دارای ملحقات شامل گیره و براکت و غیره	D
TCBR	اتصالات صلیبی یا T شکل جوشی با نفوذ کامل (به جز در اتصالات قوطی شکل)	D
TCBR در عضو شاخه ای (تذکر: عضو اصلی باید به طور جداگانه مطابق طبقه K ₁ یا K ₂ کنترل شود)	اتصالات طراحی شده در یک اتصال Y, T و K شکل ساده با جوش شیاری با نفوذ کامل مطابق شکل ۳-۸ و ۳-۱۰ (شامل اتصالات رویهم آمده که در آن عضو اصلی در مقطع عرضی الزامات برش سوراخ کننده را برآورده می کند) به تذکر ۲ مراجعه شود.	DT
TCBR در عضو، همچنین جوش باید مطابق طبقه F کنترل شود	اتصالات T یا صلیبی شکل متعادل با جوش شیاری با نفوذ نسبی یا جوش گوشه (به جز در اتصالات قوطی شکل)	E
TCBR در عضو، همچنین جوش باید مطابق طبقه F کنترل شود	اعضای منتهی به کلاف، ورق های پرششی، سخت کننده های طولی، ورق های اتصال و غیره (به جز در موارد اتصالات قوطی شکل)	E
TCBR در عضو شاخه (تذکر: عضو اصلی در اتصالات ساده Y, T و K شکل باید به طور جداگانه تحت طبقه بندی K ₁ , K ₂ کنترل شود و فلز جوش باید تحت طبقه بندی FT و بند ۲-۴۰-۱ بررسی شود)	اتصالات Y, T و K شکل با جوش شیاری با نفوذ نسبی یا جوش گوشه همچنین اتصالات قوطی شکل پیچیده که در آن مقاومت برش سوراخ کننده عضو اصلی نمی تواند تمام بار را تحمل کند و انتقال بار با ورق های رویهم آمده (خروج از مرکزیت منفی) و ورق های اتصال سخت کننده های حلقوی، و غیره صورت می گیرد به تذکر ۲ مراجعه شود.	ET
برش در جوش	جوش انتهایی در ورق پوششی یا کلاف، جوش ها در ورق های اتصال، سخت کننده و غیره	F
برش در جوش (صرف نظر از جهت بارگذاری) به بند ۲-۳۹ مراجعه شود	اتصالات T و صلیبی شکل اعضای شاخه، که تحت بارگذاری کششی یا خمشی قرار دارند و دارای جوش شیاری با نفوذ نسبی یا جوش گوشه هستند (به جز در اتصالات قوطی شکل)	F

ادامه جدول ۶-۲) رده‌بندی تنش برای نوع و موقعیت مواد در مقاطع دایروی (بند ۲-۳۶-۶-۲)

نوع تنش	وضعیت	طبقه‌بندی تنش
برش در جوش (صرفنظر از جهت بارگذاری) به بند ۲-۳۹ مراجعه شود	اتصالات Y, T و K شکل ساده اعضای شاخه که تحت بارگذاری کششی یا خمشی قرار دارند و دارای جوش‌های گوشه یا شیاری با نفوذ نسبی هستند	FT
بزرگترین محدوده تنش یا کرنش بحرانی در سطح خارجی اعضای قطع شده در محل پنجه جوش‌هایی که آن‌ها را اتصال داده و با دقیق‌ترین روش‌های تحلیلی و یا آزمایشگاهی تعیین شده باشند	اعضای قطع شده در اتصالات ساده Y, T و K شکل، یا هر اتصالی که کفایت آن با انجام آزمایش‌های روی مدل با مقیاس دقیق یا با روش‌های علمی (مانند عناصر محدود) به اثبات رسیده باشد	X _r
مطابق X _r	مطابق X _r به‌طوریکه نیمرخ اتصال مطابق بند ۲-۳۶-۶-۲ و ۷-۳۶-۲ اصلاح شده باشد	X _i
تنش بحرانی در محل تغییر زاویه که مطابق تذکره ۴ محاسبه شود	از محل مقاطع مخروطی شکل که تقویت نشده باشد	X _i
برش سوراخ‌کننده برای عضو اصلی مطابق تذکره ۵ محاسبه شود	اتصالات ساده Y, T و K شکل که در آن ضریب گاما R/t _c عضو اصلی از ۲۴ تجاوز نکند (به تذکره ۳ مراجعه شود)	K _r
	مطابق K _r به‌طوریکه نیمرخ اتصال مطابق بند ۲-۳۶-۶-۲ و ۷-۳۶-۲ اصلاح شده باشد	K _i

تذکرات:

- ۱- کشش = T، فشار = C، خمش = B، رفت و برگشت = R، مجموع تنش‌های اسمی محوری و خمش.
- ۲- منحنی‌های تجربی (شکل ۲-۱۳) براساس هندسه اتصال تیپ تهیه شده‌است. اگر ضرایب تمرکز تنش واقعی یا کرنش‌های بحرانی مشخص باشد به‌کارگیری منحنی X_i یا X_r ارجح است.
- ۳- منحنی‌های تجربی (شکل ۲-۱۲) براساس آزمایشات انجام گرفته با ضرایب گاما، R/t_c بین ۱۸ تا ۲۴ بوده که برای اعضای با R/t_c کم در جهت اطمینان بوده لیکن برای اعضای با نسبت R/t_c بزرگتر از ۲۴، تنش‌های مجاز با ضریب زیر کاهش داده شود.

$$\frac{\text{تنش مجاز خستگی}}{\text{تنش از منحنی K}} = \left(\frac{24}{R/t_c} \right)^{1/7}$$

در جایی که ضرایب واقعی تمرکز تنش یا کرنش‌های بحرانی مشخص باشد، استفاده از منحنی‌های X_i یا X_r ارجح است.

$$SCF = \frac{1}{\cos \bar{\Psi}} + \sqrt{1.7 \tan \bar{\Psi}} \sqrt{\gamma_b} \quad \text{۴- ضریب تمرکز تنش:}$$

که:

$$\bar{\Psi} = \text{زاویه تغییر در محل انتقال}$$

$$\gamma_b = \text{شعاع انحنا به ضخامت قوطی در محل انتقال}$$

۵- محدوده برش سوراخ‌کننده رفت و برگشتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V_P = T \sin \theta [\alpha f_a + \sqrt{(\sqrt{1.7} f_{by})^2 + (\sqrt{1.5} f_{bz})^2}]$$


که θ و T قبلاً تعریف شده‌اند و

$$f_a = \text{محدوده تنش اسمی رفت و برگشتی عضو شاخه‌ای برای بار محوری}$$

$$f_{by} = \text{محدوده تنش خمشی درون صفحه‌ای رفت و برگشتی}$$

$$f_{bz} = \text{محدوده سیکلی تنش خمشی خارج از صفحه‌ای رفت و برگشتی}$$

$\alpha = \text{در جدول ۲-۹ تعریف شده است.}$

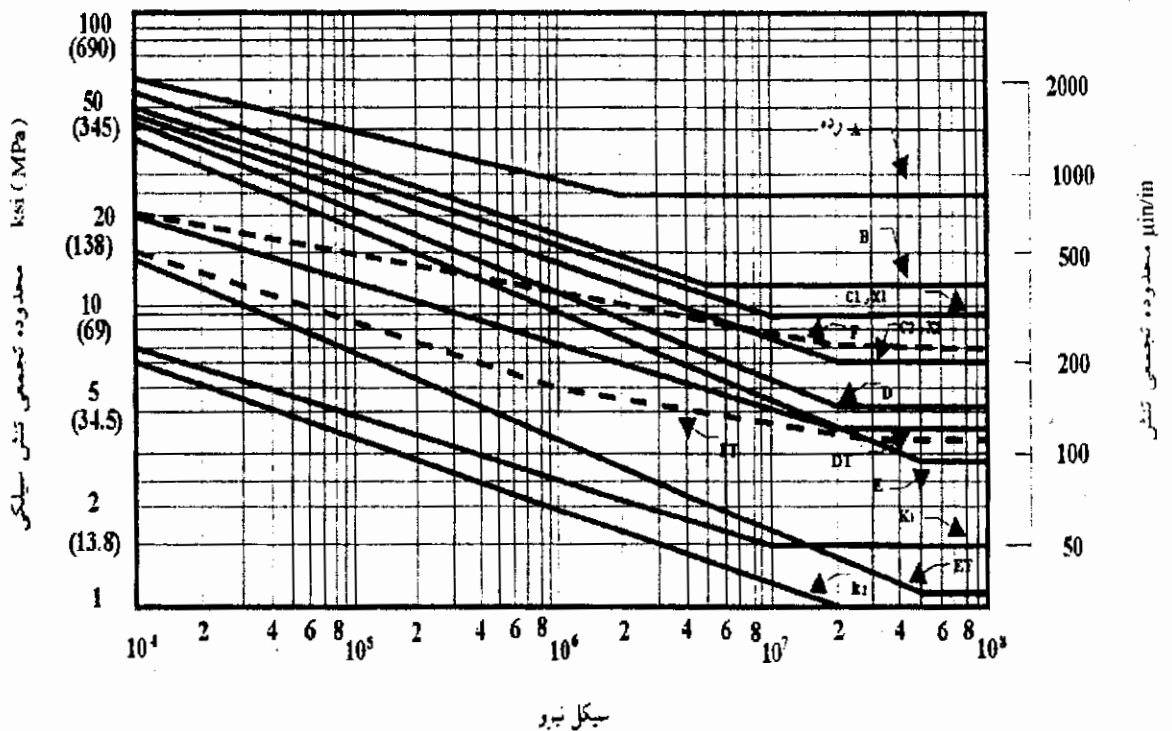


شکل ۲-۱۳- محدوده تنش و کرنش خستگی مجاز برای رده‌های مختلف تنش



(مراجعه به جدول ۲-۶) سازه‌های با مقاطع قوطی شکل در معرض هوا (بند ۲-۳۶-۳-۶)

جدول ۷-۲- محدودیت های طبقه بندی خستگی روی اندازه جوش، یا ضخامت و نیمرخ جوش
(اتصالات قوطی شکل) (بند ۲-۳۶-۶-۷)


سطح دو	سطح یک	
محدودیت ضخامت عضو شاخه ای برای طبقه بندی های K_2 و X_2 (میلی متر) اینچ	محدودیت ضخامت عضو شاخه ای برای طبقه بندی های X_1 , K_1 , DT (میلی متر) اینچ	نیمرخ جوش
۰/۱۲۵ (۱۶)	۰/۳۷۵ (۱۰)	تخت استاندارد (شکل ۳-۸)
۱/۵ (۳۸)	۰/۱۲۵ (۱۶)	تقویت شده با جوش گوشه پنجه (شکل ۳-۹)
نامحدود	۱ (۲۵)	مقعر (شکل ۳-۱۰) با آزمایش مطابق بند ۲-۳۶-۶-۱
—	نامحدود	مقعر ملایم (شکل ۳-۱۰) که مطابق بند ۲-۳۶-۶-۲ (۲) کاملاً سنگ خورده باشد

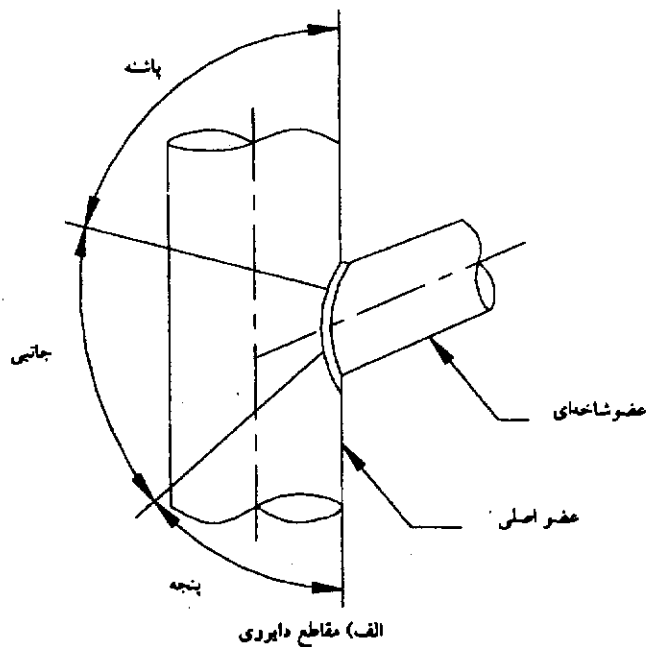


شکل ۲-۱۴- قسمت های مختلف اتصالات اعضای قوطی شکل (بند ۲-۳۷)

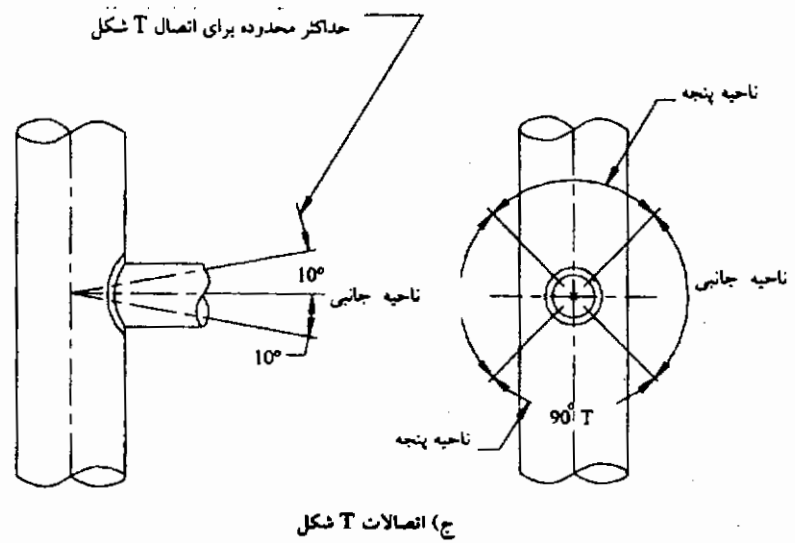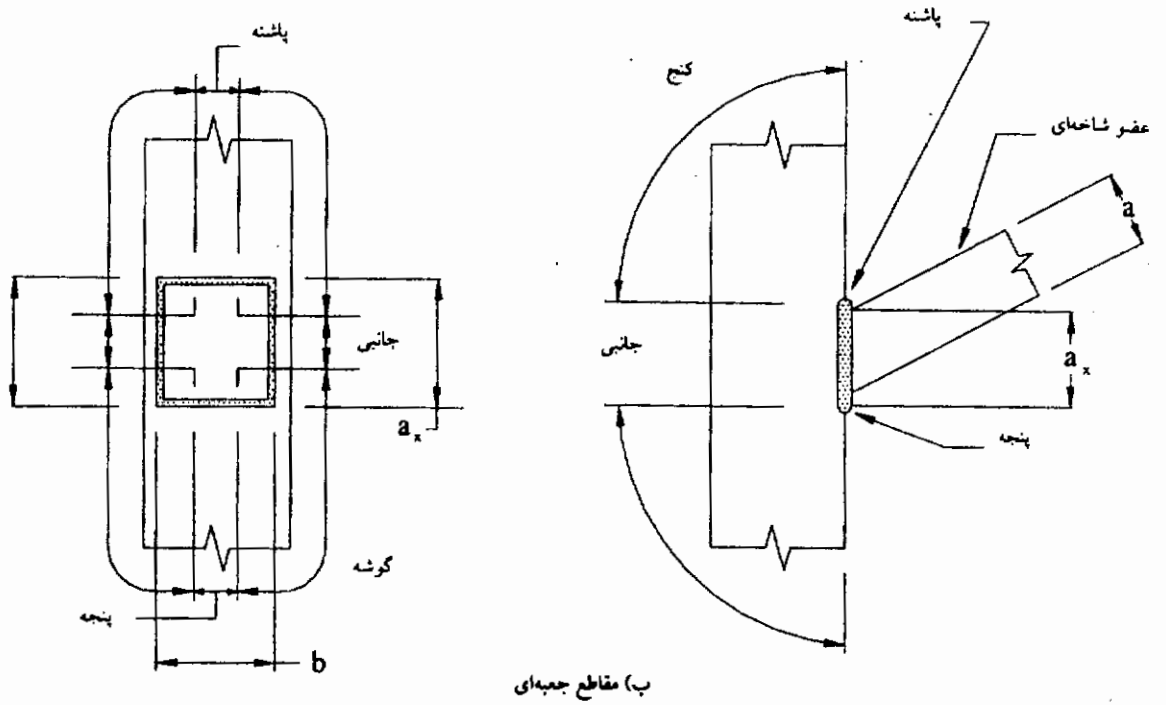


ادامه شکل ۲-۱۴- قسمت‌های مختلف اتصالات اعضای قوطی شکل (بند ۲-۳۷)

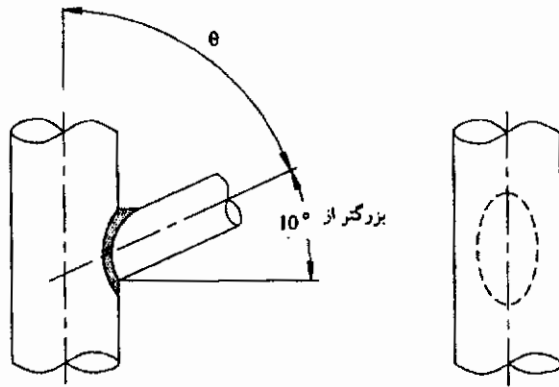

د) اتصالات Y شکل

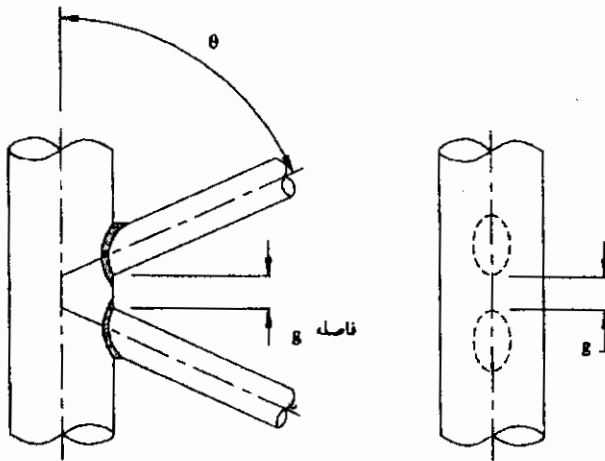


ه) اتصالات K شکل


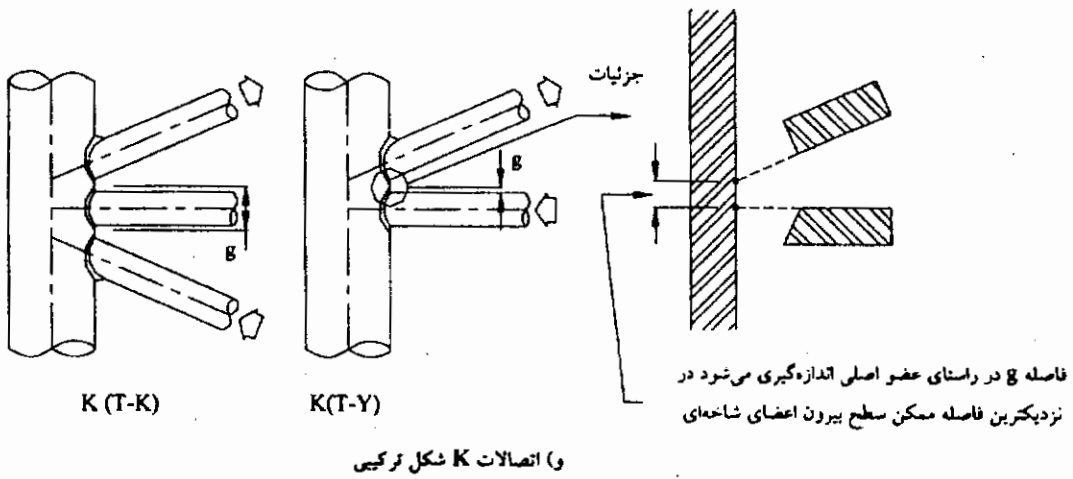


و) اتصالات K شکل ترکیبی


ادامه شکل ۲-۱۴- قسمت‌های مختلف اتصالات اعضای قوطی شکل (بند ۲-۳۷)

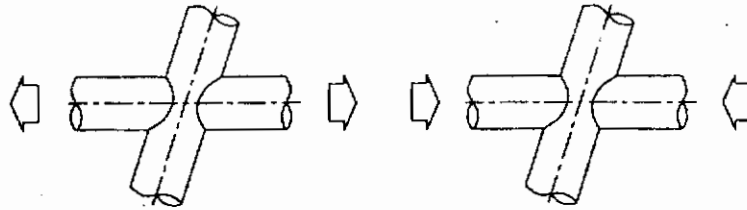

ز) اتصالات صلیبی

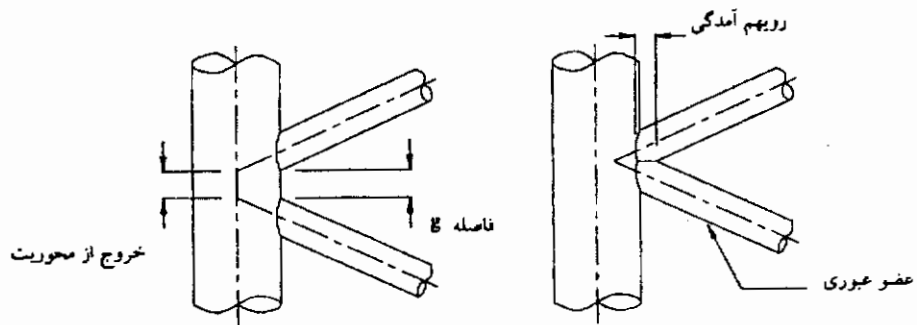
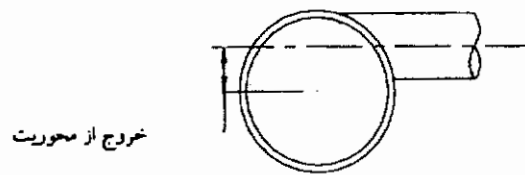


ح) تغییرات نسبت به اتصالات هم محور

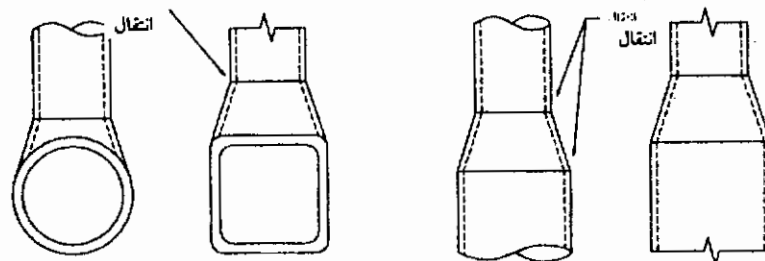

ک) اتصالات با اتصال

ادامه شکل ۲-۱۴- قسمت های مختلف اتصالات اعضای قوطی شکل (بند ۲-۳۷)

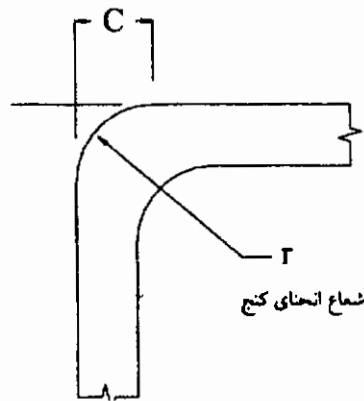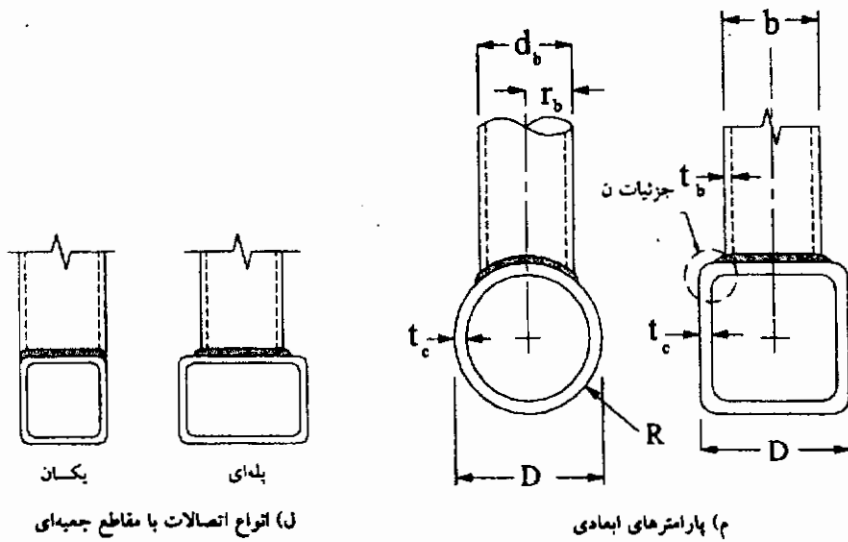

(ن) اندازه‌گیری شعاع انحناي كنچ

مقاطع لوله‌ای	مقاطع جمعیه‌ای	پارامتر
d_b / D یا r_b / R	b / D	β
—	a_x / D	η
R / t_c	$D / 2t_c$	γ
t_b / t_c	t_b / t_c	τ
زاویه بین محورهای اعضاء		θ
زاویه بین دو سطح در یک نقطه جوش		ψ
اندازه كنچ که از نقطه شروع انحناء با استفاده از یک گونیای ۹۰ درجه که در كنچ قرار می‌گیرد اندازه‌گیری می‌شود.		c

ادامه شکل ۲-۱۴- قسمت‌های مختلف اتصالات اعضای قوطی شکل (بند ۲-۳۷)

۲-۳۹- طراحی جوش

۲-۳۹-۱- جوش‌های گوشه

۲-۳۹-۱-۱- سطح مؤثر. سطح مؤثر باید مطابق بند ۲-۴-۳ و شرایط زیر باشد: طول مؤثر جوش گوشه در اتصالات T، Y و K شکل باید بر طبق بندهای ۲-۳۹-۴ یا ۲-۳۹-۵، با استفاده از شعاع و یا ابعاد سطحی عضو شاخه‌ای که تا محور جوش اندازه‌گیری می‌شود، تعیین شود.

۲-۳۹-۱-۲- محدودیت‌های β بتا برای جزییات پیش تأیید شده. جزییات پیش تأیید شده جوش‌های گوشه در اتصالات T، Y و K شکل اعضای قوطی شکل، در شکل ۲-۳ نمایش داده شده‌است. در این جزییات برای اتصالات دایروی $\beta \leq \frac{1}{3}$ و برای مقاطع جعبه‌ای $\beta \leq 0.18$ محدود می‌شود. در این اتصالات همچنین محدودیت‌های بند ۲-۹-۳ برای یک مقطع جعبه‌ای با شعاع کنج بزرگ بایستی رعایت شوند. برای نگهداری عضو شاخه‌ای و جوش در سطح تخت ممکن است حد کوچکتری برای β لازم باشد.

۲-۳۹-۱-۳- اتصالات رویهم. اتصالات رویهم لوله‌های تلسکوپی (همانند آنچه در ستون‌های با مقطع متغیر بکار می‌رود) که در آن‌ها بار از طریق جوش منتقل می‌گردد، به وسیله جوش گوشه مطابق شکل ۲-۱۵ انجام می‌گردد.

۲-۳۹-۲- جوش‌های شیاری. سطح مؤثر باید براساس بند ۲-۳-۲ و شرایط زیر باشد: طول مؤثر جوش شیاری در اتصالات T، Y و K شکل باید براساس بند ۲-۳۹-۴ یا ۲-۳۹-۵ با استفاده از شعاع متوسط r_{ms} یا ابعاد سطحی عضو شاخه‌ای تعیین شود.

۲-۳۹-۲-۱- جزییات پیش تأیید شده جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی. جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی پیش تأیید شده در اتصالات T، Y و K شکل باید مطابق شکل ۲-۵ باشد. مهندس طراح باید از شکل ۲-۵ به همراه جدول ۲-۸ جهت محاسبه حداقل اندازه جوش به منظور تعیین حداکثر تنش در جوش استفاده کند، به جز در مواردی که مطابق بند ۲-۴۰-۱-۳(۲) از انجام چنین محاسباتی صرف‌نظر شده‌است. به منظور تعیین حداقل اندازه جوش، میزان کاهش Z را بایستی از فاصله بین نقطه تحت تنش و سطح تئوریک جوش کسر نمود.

۲-۳۹-۲-۲- جزئیات پیش تأیید شده جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات Y, T و K شکل که بدون پشت‌بند از یک طرف جوش می‌شود. برای ویژگی‌های جزئیات به بند ۳-۱۳-۴ مراجعه شود. اگر بهبود عملکرد در برابر خستگی مد نظر باشد، جزئیات انتخابی باید براساس الزامات نیمرخ مطابق بند ۲-۳۶-۶-۶ و جدول ۲-۷ باشد.

۲-۳۹-۳- تنش در جوش‌ها. اگر محاسبه تنش مجاز در مقاطع دایروی لازم باشد، تنش اسمی در جوش اتصال اعضای شاخه به عضو اصلی در اشکال ساده اتصالات Y, T و K شکل، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f_{weld} = \frac{t_b}{t_w} \left[\frac{f_a}{k_a} \left[\frac{r_m}{r_w} \right] + \left[\frac{f_b}{k_b} \right] \frac{r_m^y}{r_w^y} \right]$$

که:


t_b = ضخامت عضو شاخه‌ای.

t_w = اندازه گلولی مؤثر جوش.

f_a و f_b = تنش‌های اسمی محوری و خمشی در عضو شاخه‌ای.

برای تعیین r_m و r_w به شکل ۲-۱۶ مراجعه شود.


k_a و k_b ضرایب طول مؤثر و مقطع عضو می‌باشد که در بندهای ۲-۳۹-۴ و ۲-۳۹-۵ ارایه شده است.

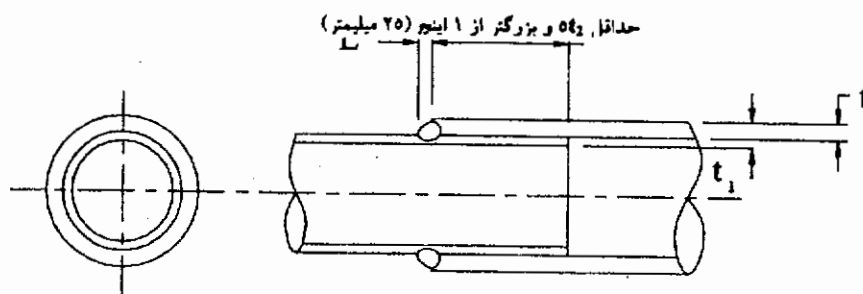

شکل ۲-۱۵- جوش گوشه در اتصالات رویهم (اعضاء قوطی شکل) (بند ۲-۳۹-۱-۳)

جدول ۲-۸- مقدار کاهش Z برای محاسبه حداقل بعد جوش در اتصالات قوطی شکل T، Y و K شکل با جوشهای شیاری با نفوذ نسبی (بند ۲-۳۹-۱)

وضعیت جوشکاری زاویه شیار ϕ	وضعیت جوشکاری عمودی یا بالاسری			وضعیت جوشکاری تخت یا افقی		
	روش جوشکاری	Z (اینچ)	Z (میلیمتر)	روش جوشکاری	Z (اینچ)	Z (میلیمتر)
$\phi \geq 60^\circ$	SMAW	۰	۰	SMAW	۰	۰
	FCAW-S	۰	۰	FCAW-S	۰	۰
	FCAW-G	۰	۰	FCAW-G	۰	۰
	GMAW	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	GMAW	۰	۰
	GMAW-S	۰	۰	GMAW-S	۰	۰
$60^\circ > \phi \geq 45^\circ$	SMAW	۱/۸	۳	SMAW	۱/۸	۳
	FCAW-S	۱/۸	۳	FCAW-S	۰	۰
	FCAW-G	۱/۸	۳	FCAW-G	۰	۰
	GMAW	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	GMAW	۰	۰
	GMAW-S	۱/۸	۳	GMAW-S	۱/۸	۳
$45^\circ > \phi \geq 30^\circ$	SMAW	۱/۴	۶	SMAW	۱/۴	۶
	FCAW-S	۱/۴	۶	FCAW-S	۱/۸	۳
	FCAW-G	۳/۸	۱۰	FCAW-G	۱/۴	۶
	GMAW	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	GMAW	۱/۴	۶
	GMAW-S	۳/۸	۱۰	GMAW-S	۱/۴	۶

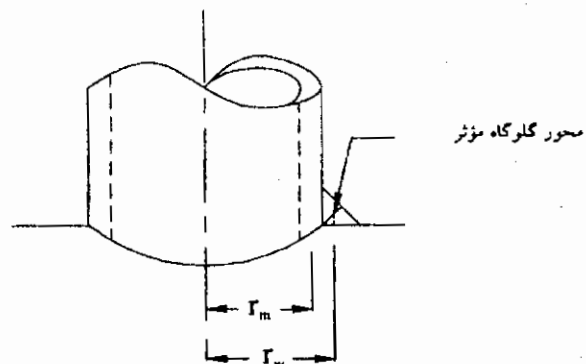

شکل ۲-۱۶- جوش گوشه در اتصالات T، Y و K شکل (بند ۲-۳۹-۳)

در روش مقاومت نهایی یا روش LRFD، در هر دو مقطع دایروی و جعبه‌ای رابطه زیر برای تعیین ظرفیت باربری محوری P به کار می‌رود: $P_u = Q_w \cdot L_{eff}$ که:

Q_w = ظرفیت باربری خطی جوش (Kips/inch) و L_{eff} = طول مؤثر جوش.
 برای جوش‌های گوشه، $Q_w = 0.7 t_w F_{EXX}$ با $\Phi = 0.8$ که در آن F_{EXX} = حداقل مقاومت کششی فلز جوش طبقه‌بندی شده است.

۲-۳۹-۴- طول اتصالات اعضای با مقطع دایروی. طول جوش‌ها و طول فصل مشترک در اتصالات T، Y و K شکل باید به صورت $2\pi r K_a$ محاسبه شود که در آن r شعاع مؤثر فصل مشترک است (به بندهای ۲-۳۹-۲ و ۱-۱-۳۹-۲ و ۲-۴۰-۱-۳ (۴) مراجعه شود).

$$K_a = x + y + 3\sqrt{(x^2 + y^2)}$$

$$x = 1 / (\pi \sin \theta)$$

$$y = \frac{1}{3\pi} \left[\frac{3 - \beta^2}{2 - \beta^2} \right]$$

که:

θ = زاویه بین محورهای دو عضو.

β = نسبت قطر، عضو شاخه‌ای / عضو اصلی، که قبلاً تعریف شده است.

تذکر: به صورت تقریبی می‌توان از مقادیر زیر استفاده کرد.

$$K_a = \frac{1 + 1 / \sin \theta}{2}$$

برای بار محوری

$$K_b = \frac{3 + 1 / \sin \theta}{4 \sin \theta}$$

برای خمش صفحه‌ای

$$K_b = \frac{1 + 3 / \sin \theta}{4}$$

برای خمش خارج از صفحه‌ای

۲-۳۹-۵- طول اتصالات اعضای با مقطع جعبه‌ای

۲-۳۹-۵-۱- اتصالات K و N شکل. طول مؤثر جوش در اتصالات K و N شکل صفحه‌ای

فاصله‌دار بین اعضای با مقطع جعبه‌ای، که تحت اثر بارگذاری استاتیکی عمدتاً محوری قرار می‌گیرند به صورت زیر می‌باشد:

$$2a_x + b \quad \text{برای } \theta \geq 60^\circ$$

$$2a_x + 2b \quad \text{برای } \theta \leq 50^\circ$$

بنابراین در حالت $\theta \leq 50^\circ$ طول پاشنه، پنجه و اطراف عضو شاخه‌ای می‌تواند به طور کامل مؤثر در نظر گرفته شود. برای $\theta \geq 60^\circ$ ، طول پاشنه در توزیع بارگذاری متغیر به صورت غیرمؤثر در نظر گرفته می‌شود و برای $50^\circ < \theta < 60^\circ$ باید از درونیابی خطی استفاده کرد.

۲-۳۹-۵-۲- اتصالات T، Y و X شکل. طول مؤثر جوش در اتصالات T، Y و X شکل صفحه‌ای بین مقاطع جعبه‌ای که تحت بارگذاری استاتیکی عمدتاً محوری قرار می‌گیرند باید به صورت زیر محاسبه شود: $\theta \leq 50^\circ$

$$\theta \leq 50^\circ \text{ برای } 2a_x + b$$

$$\theta \geq 60^\circ \text{ برای } 2a_x + 2b$$

برای $50^\circ < \theta < 60^\circ$ باید از درونیابی خطی استفاده کرد.

۲-۴۰- محدودیت‌های مقاومت اتصالات جوشی

۲-۴۰-۱- اتصالات T، Y و K شکل اعضای با مقطع دایروی (به بند ۲-۴۲-۱-۱ مراجعه شود).

۲-۴۰-۱-۱- شکست موضعی. در اتصال T، Y و K شکل که اعضای شاخه‌ای با جوش ساده به‌طور جداگانه به عضو اصلی متصل می‌شود، تنش‌های موضعی در سطح بالقوه شکست در دیواره عضو اصلی، مقاومت قابل کاربرد اتصال جوشی را محدود می‌کند. تنش برشی که در چنین شکستی ایجاد می‌شود، نه تنها به مقاومت فولاد عضو اصلی بستگی دارد، بلکه به هندسه اتصال نیز بستگی دارد. چنین اتصالاتی باید براساس معیارهای (۱) برش سوراخ‌کننده یا (۲) بار نهایی، مطابق زیر طراحی شوند. روش برش سوراخ‌کننده، یک معیار طراحی براساس تنش مجاز (ASD) است که دربرگیرنده ضریب اطمینان است. در روش طراحی ضریب بار و مقاومت (LRFD) از معیار بار نهایی استفاده می‌شود، که ضریب مقاومت Φ توسط طراح تعیین می‌شود، به بند ۲-۳۶-۵ مراجعه شود.

۱- روش برش سوراخ‌کننده. تنش برشی وارده در سطح بالقوه شکست (به شکل ۲-۱۷

مراجعه شود) نباید از تنش برشی سوراخ‌کننده مجاز تجاوز کند.

تنش برشی سوراخ‌کننده وارده عبارت است از:


$$V_p = \tau f_n \sin \theta \text{ وارده}$$

تنش برشی سوراخ‌کننده مجاز عبارت است از:

$$V_p = Q_q \cdot Q_f \cdot F_{y0} / (0.85)$$

تنش مجاز V_p همچنین باید به تنش برشی مجاز مشخص شده در مشخصات فنی طراحی (مثلاً $0.18 F_{y0}$) محدود شود.

واژه‌هایی که در معادلات اخیر به کار رفتند به صورت زیر تعریف می‌شوند:

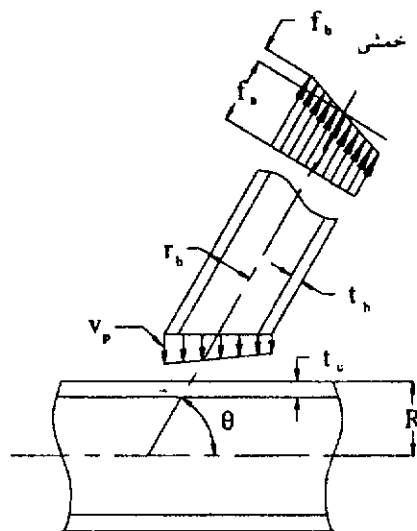

شکل ۲-۱۷- تنش برشی سوراخ‌کننده (بند ۲-۴۰-۱-۱)

τ ، θ ، γ ، β و سایر پارامترهای هندسه اتصال در شکل ۲-۱۴ (م) تعریف شده است.

f_n تنش اسمی محوری یا تنش اسمی خمشی (f_b) در عضو شاخه‌ای است.

F_{y0} = حداقل مقاومت تسلیم مشخصه عضو اصلی اما کوچکتر از $\frac{2}{3}$ مقاومت کششی است.

Q_q و Q_f به ترتیب ضریب اصلاح هندسه و ضریب عکس‌العمل تنش است که در جدول ۲-۹ آمده است.

برای خمش حول دو محور (مثلاً y و z) برآیند تنش مؤثر خمشی در مقاطع دایروی یا جعبه‌ای به شکل زیر است:

$$f_b = \sqrt{f_{by}^2 + f_{bz}^2}$$

برای ترکیب تنش‌های خمشی و محوری معادله زیر باید برآورده شود:

$$\left[\frac{V_p \text{ وارد}}{V_p \text{ مجاز}} \right]^{1/2} + \left[\frac{V_p \text{ وارد}}{V_p \text{ مجاز}} \right]_{\text{خمشی}} \leq 1.0$$

۲- روش LRFD (بارها تا وضعیت نهایی ضریب‌دار می‌شوند به ۲-۳۶-۵ مراجعه شود).

بارگذاری عضو شاخه‌ای که باعث شکست پلاستیک در دیواره عضو اصلی می‌شود عبارت است از:

$$P_u \sin \theta = t_c F_{yo} [\sqrt{\pi} \beta Q_f] Q_f \text{ بار محوری}$$

$$M_u \sin \theta = t_c F_{yo} [d_b / 4] [\sqrt{\pi} \beta Q_f] Q_f \text{ لنگر خمشی}$$

با ضریب مقاومت $\Phi = 0.8$

محاسبه Q_f باید با U^2 که به صورت $(P_c / AF_{yo}) + (M_c / SF_{yo})$ تعریف شود انجام گردد که P_c و M_c بار و لنگر ضریب‌دار عضو اصلی، A مساحت و S مدول مقطع می‌باشد. این بارگذاری‌ها همچنین به مقاومت برشی عضو به صورت زیر محدود می‌شود:

$$P_u \sin \theta \leq \pi d_b t_c F_{yo} / \sqrt{3}$$

$$M_u \sin \theta \leq d_b^2 t_c F_{yo} / \sqrt{3}$$

با ضریب مقاومت $\Phi = 0.95$

که در آن:

$$t_c = \text{ضخامت دیواره عضو اصلی}$$

$d_b =$ قطر عضو شاخه‌ای و سایر واژه‌ها در بند ۲-۴۰-۱-۱(۱) تعریف شده‌اند. حالت حدی برای ترکیب بار محوری P و لنگر خمشی M به صورت زیر محدود می‌شود:

$$(P / P_u)^{1/2} + M / M_u \leq 1.0$$

۲-۴۰-۱-۲- گسیختگی کلی. مقاومت و پایداری یک عضو اصلی در یک اتصال قوطی شکل، با هر نوع تقویت باید با استفاده از دانش فنی موجود براساس آیین‌نامه طراحی بررسی شود. گسیختگی کلی، خصوصاً در اتصالات صلیبی شکل و اتصالات تحت بارگذاری فشاری بسیار شدید می‌باشد، به اشکال ۲-۱۴ (ز) و (ی) مراجعه شود. چنین اتصالاتی را می‌توان با افزایش ضخامت عضو اصلی یا با استفاده از دیافراگم‌ها و حلقه‌ها یا یقه‌هایی تقویت کرد.

جدول ۲-۹- مقادیر مقاومت اتصال (مقاطع دایروی) (بند ۲-۴۰-۱-۱)

برای بار محوری (به تذکر ۶ مراجعه شود)	$Q_q = \left(\frac{1/7}{\alpha} + \frac{0/18}{\beta} \right) Q_\beta \cdot N^{(\alpha-1)}$	معرفه هندسه و بارگذاری
برای خمش	$Q_q = \left(\frac{2/1}{\alpha} + \frac{0/6}{\beta} \right) Q_\beta \cdot N^{(\alpha-0/67)}$	عضو شاخه‌ای Q_q
برای $\beta \leq 0/6$	$Q_\beta = 1/0$	Q_β
برای $\beta > 0/6$	$Q_\beta = \frac{0/3}{\beta(1-0/1833\beta)}$	(برای محاسبه Q_q لازم است)
برای بار محوری در اتصالات K شکل فاصله‌دار که تمام اعضا در یک صفحه قرار دارند و بارهای عمود بر عضو اصلی، متعادل هستند (به تذکر ۳ مراجعه شود)	$\alpha = 1/0 + 0/Ng/d_b$ $1/0 \leq \alpha \leq 1/7$	پارامتر خارج از دایره‌ای شدن عضو اصلی α (که برای محاسبه Q_q لازم است)
برای بارگذاری محوری در اتصالات T و Y شکل	$\alpha = 1/7$	
برای بارگذاری محوری در اتصالات صلیبی شکل	$\alpha = 2/4$	
برای خمش درون صفحه‌ای (به تذکر ۵ مراجعه شود)	$\alpha = 0/67$	
برای خمش خارج از صفحه‌ای (به تذکر ۵ مراجعه شود)	$\alpha = 1/0$	
برای بارگذاری محوری در عضو شاخه‌ای برای خمش درون صفحه‌ای در عضو شاخه‌ای برای خمش خارج صفحه‌ای در عضو شاخه‌ای	$Q_f = 1 - \lambda \gamma \bar{U}^2$ $\lambda = 0/30$ $\lambda = 0/44$ $\lambda = 0/18$	عبارت تنش تعاملی عضو اصلی Q_f (به تذکر ۴ و ۵ مراجعه شود)

تذکرات:

۱- λ و β پارامترهای هندسی هستند که در شکل ۲-۱۴ (م) تعریف شده است.

۲- F_{w0} حداقل مقاومت مشخصه جاری شدن عضو اصلی، که لزومی ندارد از $\frac{1}{3}$ مقاومت نهایی کششی بیشتر باشد.


۳- فاصله g در شکل‌های ۲-۱۴ (د) و (ج) و (و) تعریف شده است، به قطر عضو شاخه‌ای است.

۴- \bar{U} ضریب کاریزد (ضریب مقدار واقعی به مقدار مجاز) برای فشار طولی (محوری، خمشی) در عضو اصلی اتصال مورد نظر.

$$\bar{U} = \left[\frac{f_a}{\sqrt{F_{y0}}} \right]^2 + \left[\frac{f_b}{\sqrt{F_{y0}}} \right]^2$$

۵- در حالت ترکیب خمش درون صفحه‌ای و خارج از صفحه‌ای، از درون‌یابی خطی برای مقادیر α و λ استفاده کنید.

۶- برای گسیختگی کلی (فشار عرضی) به بند ۲-۴۰-۱-۲ نیز مراجعه کنید.

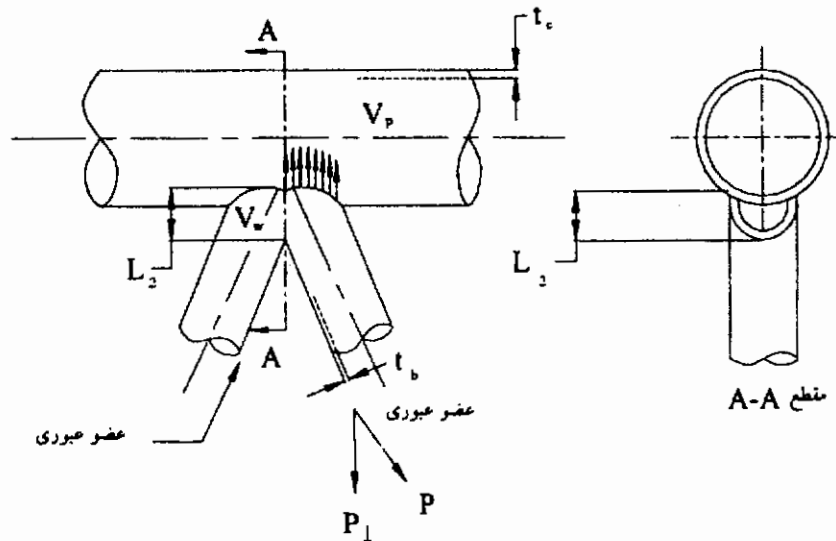

شکل ۲-۱۸ جزئیات اتصال رویهم (بند ۲-۴۰-۱-۶)

۱- در اتصالات تقویت نشده صلیبی شکل در اعضای با مقطع دایروی، بار عرضی مجاز عضو اصلی ناشی از بار محوری فشاری در عضو شاخه‌ای P نباید تجاوز کند از:

$$P \sin \theta = t_c' F_y (\sqrt{1 + \sqrt{1 + \beta}}) Q_p Q_f$$

۲- در اتصالات تقویت شده در اعضای دایروی که با استفاده از «حلقه تقویتی» دارای ضخامت افزایش یافته t_c و طول L می‌باشد. بار محوری مجاز عضو شاخه‌ای P، به صورت زیر به کار می‌رود:

$$L < 2/5 D \quad \text{برای} \quad P = P_{(1)} + [P_{(2)} - P_{(1)}] \frac{L}{2/5 D}$$

$$L \geq 2/5 D \quad \text{برای} \quad P = P_{(2)}$$

که $P_{(1)}$ با استفاده از ضخامت اسمی عضو اصلی در معادله بخش (۱) بدست می‌آید، و $P_{(2)}$ با استفاده از ضخامت تقویت اتصال در همان معادله، بدست می‌آید. وضعیت حدی نهایی به صورت $1/8$ برابر وضعیت مجاز ASD است، با $\Phi = 0/8$

۳- در اتصالات K شکل مقاطع دایروی که در آن لازم است ضخامت عضو اصلی ضوابط برش موضعی مطابق بند ۲-۴۰-۱-۱ را برآورده سازد، چنانچه حداقل به اندازه $\frac{D}{4}$ خارج از جوش اتصال عضو شاخه‌ای ادامه یابد نیازی به بررسی شکست کلی نمی‌باشد.

۲-۴۰-۱-۳- توزیع بار غیریکنواخت (تأمین اندازه جوش)

۱- به علت اختلاف بین انعطاف‌پذیری عضو اصلی که عمود بر سطحش تحت اثر بارگذاری قرار می‌گیرد و عضو شاخه‌ای که تنش‌های موازی با سطح را تحمل می‌کند، انتقال بار در جوش‌ها بسیار غیریکنواخت است و امکان گسیختگی موضعی قبل از رسیدن اتصال به بارگذاری طراحی وجود دارد. جهت جلوگیری از شکست تدریجی در جوش و اطمینان از رفتار شکل‌پذیر اتصال، تأمین حداقل جوش در اتصالات ساده T، Y یا K شکل باید طوری باشد تا در مقاومت شکست نهایی خود بتوانند بارهای نظیر مقاومت گسیختگی عضو فرعی یا مقاومت موضعی (برش سوراخ‌کننده) عضو اصلی را، هرکدام که کوچکتر است، تحمل نماید. مقاومت شکست نهایی در جوش‌های گوشه و جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی باید به صورت $2/7$ برابر تنش مجاز پایه برای مقاومت کششی 70 ksi (480 Mpa) یا 70 ksi (410 Mpa) و $2/2$ برابر تنش مجاز پایه برای مقاومت‌های بیشتر باشد. برش سوراخ‌کننده نهایی می‌تواند به صورت $1/8$ برابر V_p مجاز که در بند ۲-۴۰-۱-۱ آمده است، باشد.

۲- این شرط در جزییات اتصال پیش‌تأیید شده در شکل ۳-۸ (نفوذ کامل) و زیربند ۳-۱۲-۴ (نفوذ نسبی)، اگر از مصالح مناسب مطابق (جدول ۳-۱) استفاده شود، در نظر گرفته شده است.

۳- اگر الزامات اندازه گلوی مؤثر زیر برای جزییات جوش گوشه پیش‌تأیید شده در شکل ۲-۳ رعایت شود، مقاومت جوش‌ها را می‌توان سازگار در نظر گرفت.

(الف) $E = 0.7 t_b$ برای طراحی تنش سرویس الاستیک در اتصالات قوطی‌های فولادی با مقطع دایروی $[F_y \leq 40 \text{ ksi} (280 \text{ MPa})]$ که با جوش قوی‌تر اجرا می‌شود. (مقاومت طبقه‌بندی شده $F_{EXX} = 70 \text{ ksi}$)

(ب) $E = t_b$ برای طراحی مقاومت نهایی (LRFD) در اتصالات قوطی‌های با مقطع دایروی یا مقاطع جعبه‌ای $[F_y \leq 40 \text{ ksi} (280 \text{ MPa})]$ که با جوش‌هایی مطابق شرایط جدول ۱-۳ اجرا می‌شوند.

(ج) $E =$ کمترین دو مقدار t_c و $1/0.7 t_b$ برای سایر موارد.

۴- جوش‌های گوشه کوچکتر از آنچه که در شکل ۲-۳ لازم است، به طوری که بارهای طراحی را تحمل می‌کنند، باید حداقل برای حاصلضرب تنش‌های محاسبه شده مطابق بند ۲-۳۹-۳ در ضرایب زیر جهت تحمل توزیع غیریکنواخت بار، طراحی شوند:

	ASD	LRFD
E60XX, E70XX	۱/۳۵	۱/۵
مقاومت‌های بالاتر	۱/۶	۱/۸

۲-۴۰-۱-۴- انتقال. اتصالات مقعر و اندازه انتقال در قوطی‌هایی که در زیر نیاورده شده باید برای تنش‌های موضعی ناشی از تغییر جهت در ناحیه انتقال، کنترل شوند (به تذکر ۴ در جدول ۲-۶ مراجعه شود).

استثناء: قوطی‌های با مقطع دایروی که دارای D/t کمتر از ۳۰ هستند و شیب انتقال در آن‌ها کمتر از ۱ به ۴ می‌باشد و تحت اثر بارهای استاتیک قرار می‌گیرند، مستثنی هستند.

۲-۴۰-۱-۵- سایر شکل‌ها و بارگذاری‌ها

۱- عبارت «اتصالات T, Y و K شکل» اغلب برای توصیف اتصالات قوطی است که در آن اعضای شاخه‌ای به یک عضو اصلی در یک گره سازه‌ای جوش می‌شود. محدودیت‌های خاصی نیز برای اتصالات صلیبی X شکل در بندهای ۲-۴۰-۱-۱ و ۲-۴۰-۱-۲ ارایه شده است. در مورد اتصالات N شکل که یک حالت خاص از اتصالات K شکل هستند که در آن یکی از شاخه‌ها بر عضو اصلی عمود است، نیز همین محدودیت‌ها کاربرد دارد.

۲- طبقه‌بندی اتصالات به صورت T، Y و K یا صلیبی باید براساس مسیر بار برای هر وضعیت بارگذاری به‌کار رود، یک اتصال K شکل را در نظر بگیرید، بار سوراخ‌کننده در یک عضو شاخه‌ای باید توسط بارهای سایر مهارها در همان صفحه و در همان طرف اتصال متعادل شود. در اتصالات T و Y شکل، بار سوراخ‌کننده به صورت عکس‌العمل برشی در عضو اصلی می‌باشد. در اتصالات صلیبی بار سوراخ‌کننده از میان عضو اصلی به مهارهای دیگر در طرف مخالف اتصال انتقال داده می‌شود. در اعضای شاخه‌ای که قسمتی از بارشان را به صورت اتصال K شکل و قسمتی به صورت اتصالات صلیبی، T یا Y شکل تحمل می‌کنند، باید از درونیابی خطی بر اساس جزء از کل و یا از محاسبه آلفا استفاده کرد.

۳- برای اتصالات چندصفحه‌ای، محاسبه آلفا که در ضمیمه چهارم ارائه شده است، می‌تواند برای تعیین تأثیرهای سودمند و یا زیان‌آور بارهای متعدد اعضای شاخه‌ای روی عضو اصلی استفاده شود. گرچه، برای اتصالات تحت بارگذاری مشابه در یک صفحه مانند اتصالات جفت TT و KK در جزییات خرپاها، نباید برای ظرفیت باربری نسبت به اتصالات یک صفحه‌ای معادل افزایشی در نظر گرفت.

۲-۴۰-۱-۶- اتصالات با رویهم‌آمدگی. در اتصالات با رویهم‌آمدگی، که در آن قسمتی از بار مستقیماً از یک شاخه به شاخه دیگر از طریق جوش مشترک آن‌ها انتقال می‌یابد، بررسی‌های زیر باید انجام شود:

۱- بار مجاز هر عضو P_1 ، که عمود بر محور اصلی می‌باشد به صورت $P_1 = (V_p t_c l_1) + (2V_w t_w l_2)$ که در آن، V_p برش سوراخ‌کننده مجاز طبق ۲-۴۰-۱-۱ است

و

t_c = ضخامت عضو اصلی

l_1 = طول جوش واقعی برای آن قسمتی از عضو شاخه‌ای که در تماس با عضو اصلی است.

V_p = برش سوراخ‌کننده عضو اصلی در اتصال K شکل ($\alpha = 1/10$)

V_w = تنش برشی مجاز برای جوش بین اعضای شاخه‌ای (جدول ۲-۵)

t_w = اندازه جوش کمتر (اندازه مؤثر) یا ضخامت t_b عضو شاخه‌ای نازکتر.

l_p = طول جوش قسمت روی هم آمدگی که عمود بر عضو اصلی اندازه گیری می شود. این تعاریف در شکل ۱۸-۲ نشان داده شده اند.

وضعیت حدی نهایی به صورت $1/8$ برابر تنش مجاز ASD است با $\Phi = 0.8$.

۲- بار ترکیبی مجاز موازی با محور عضو اصلی نباید از $V_{nw} \Sigma l_p$ تجاوز کند که عبارت است از مجموع طول جوش واقعی برای تمام مهارهایی که در تماس با عضو اصلی هستند.

۳- مقدار رویهم آمدگی باید ترجیحا متناسب با حداقل ۵۰ درصد مقدار P_1 باشد. در هیچ حالتی نباید ضخامت جدار عضو شاخه ای از ضخامت جدار عضو اصلی بیشتر باشد.


۴- اگر اعضای شاخه ای بارهای کاملا متفاوتی را تحمل کند یا یک عضو شاخه ای دارای ضخامت جدار بیشتر از دیگری باشد و یا هر دو، عضو شاخه ای ضخیم تر یا تحت بارگذاری سنگین تر، ترجیحا باید در کل محیط خود به عضو اصلی جوش شود.

۵- بار عرضی خالص در پاشنه ترکیبی اتصال باید شرایط ۱-۱-۴۰-۲ و ۲-۱-۴۰-۲ را برآورده سازد.

۶- حداقل اندازه جوش گوشه باید دارای اندازه مؤثر t_b برای $F_y < 40 \text{ ksi}$ (۲۸۰ MPa)، $1/2 t_b$ برای $F_y > 40 \text{ ksi}$ (۲۸۰ MPa) باشد.

۲-۴۰-۲- اتصالات قوطی T، Y و K شکل (به بخش ۲-۴۲-۱) مراجعه شود. معیارهایی که در این فصل ارائه شده، همگی به صورت بارنهایی و بدون ضرایب اطمینان می باشند. ضرایب مقاومتی در روش LRFD ارائه شده اند. در روش ASD ظرفیت مجاز، از تقسیم ظرفیت نهایی بر یک ضریب اطمینان برابر $\Phi = 1/44$ بدست می آید. انتخاب بارگذاری ها و ضرایب بار باید براساس مشخصات فنی طراحی باشد. به بخش های ۲-۱-۲ و ۲-۳۶-۵ مراجعه شود. اتصالات باید برای هر یک از حالات گسیختگی که در زیر ارائه می شود، کنترل شوند. این محدودیت ها برای اتصالات بین مقاطع قوطی شکل با ضخامت جدار یکنواخت در خرپاهای صفحه ای که در آنها بارگذاری اعضای شاخه ای اولیه به صورت محوری است، می باشد. اگر از مقاطع فشرده مصالح شکل پذیر و جوش های با مقاومت سازگار استفاده شود، می توان از خمش ثانویه اعضای شاخه ای صرف نظر کرد (خمش ثانویه ناشی از اثر تغییر شکل اتصال و یا چرخش در

خرپاهای مثلثی است. از خمش اعضای شاخه ای در اثر بارگذاری در قاب های دارای حرکت جانبی، نمی توان صرف نظر کرد و باید برای آنها طراحی صورت گیرد. به بخش ۲-۴۰-۵-۲ مراجعه شود).

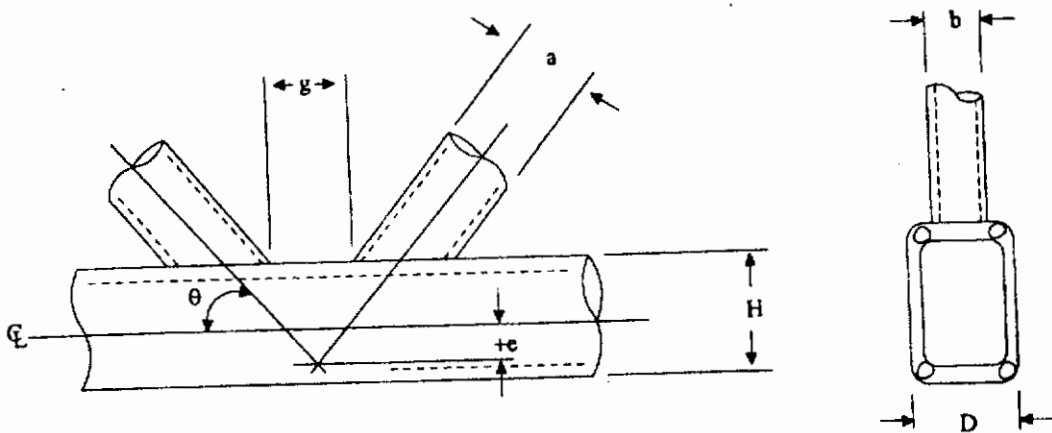

شکل ۲-۱۹- محدودیت های اتصال T، Y و K شکل (موضوع بند ۲-۴۰-۲)

معیارهای این بخش، بر اساس محدودیت های نشان داده شده در شکل ۲-۱۹ قرار می گیرد. ۲-۴۰-۱-۲-۲-۱- گسیختگی موضعی. بار محوری عضو شاخه ای P_u که در آن گسیختگی پلاستیک در جدار عضو اصلی اتفاق می افتد عبارت است از:

$$P_u \sin \theta = F_{y0} t_c \left[\frac{\gamma \eta}{1 - \beta} + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \beta}} \right] Q_f$$

برای اتصالات صلیبی، T و Y شکل $0.185 < \beta < 0.25$ و $\Phi = 1$ است.

همچنین $P_u \sin \theta = F_{y0} t_c \left[\sqrt{1.8} \beta_{eff} \sqrt{\gamma} \right] Q_f$ و $\Phi = 0.9$ برای اتصالات K و N شکل

$$B_{eff} \geq 0.1 + \frac{\gamma}{0.5} \quad \text{و} \quad g/D = \xi \geq 0.15(1 - \beta)$$

که F_{y0} مقاومت مشخصه گسیختگی حداقل برای عضو اصلی و t_c ضخامت جدار عضو اصلی و γ برابر $t_c D/2$ است (D = پهنای عضو اصلی): β, η, θ, ξ ضرایب شکل اتصال است که در شکل ۲-۱۴ (ل) آمده است: (β_{eff} برابر β معادل است که در زیر تعریف می‌شود) و $\bar{U} = 1/3 - 0.14 \bar{U} / \beta (Q_f \leq 1)$ ؛ از $Q_f = 1/0$ (برای تنش در عضو اصلی) که در آن \bar{U} عبارتست از ضریب تنش عضو اصلی:

$$\bar{U} = \frac{f_a}{F_{y0}} + \frac{f_b}{F_{y0}}$$

$$\beta_{eff} = (b \text{ شاخه کنشی} + a \text{ شاخه نشاری} + b \text{ شاخه کنشی} + a \text{ شاخه نشاری}) / 4 D$$

این بارگذاری‌ها همچنین باید در اثر محدودیت‌های مقاومت برشی مواد عضو اصلی نیز مدنظر قرار گیرند.

$$P_u \sin \theta = (F_{y0} / \sqrt{3}) t_c D [\gamma \eta + \beta \beta_{eop}]$$

برای اتصالات صلیبی، T یا Y شکل با $\beta > 0.185$ و مقدار Φ برابر 0.95 در نظر گرفته شده و

$$P_u \sin \theta = (F_{y0} / \sqrt{3}) t_c D [\gamma \eta + \beta_{eop} + \beta_{gap}]$$

برای اتصالات K شکل و N شکل بدون رویهم آمدگی که در آن $\beta \geq 0.1 + \gamma/50$ و $\Phi = 0.95$

(اگر اعضای شاخه‌ای مربعی با پهنای مساوی باشند، نیازی به این کنترل نیست) که در آن:

$$\beta = \beta_{gap}$$

$$\xi \geq 1/5 (1 - \beta)$$

$$\beta_{eop} = \beta_{gap}$$

برای تمام سایر اتصالات

۲-۲-۴۰-۲- شکست عمومی. مقاومت و پایداری عضو اصلی در یک اتصال با اعضای قوطی

با هر نوع تقویتی باید با استفاده از روش‌های فنی موجود براساس آیین‌نامه طراحی تعیین شود.

۱- شکست عمومی خصوصاً در اتصالات صلیبی و همچنین در اتصالات تحت بارگذاری

نشاری خردکننده اتفاق می‌افتد، این چنین اتصالات را می‌توان با افزایش ضخامت جدار

عضو اصلی یا با استفاده از دیافراگم، لایی یا به صورت یقه تقویت کرد.

در اتصالات اعضای قوطی در یک صفحه تقویت نشده، بار نهایی عمود بر عضو اصلی

ناشی از بار محوری عضو فرعی P به مقدار زیر محدود می‌شود:

$$P_u \sin \theta = 2 t_c F_{y0} (a_x + 0.5 t_c)$$

که در آن $\Phi = 0.1$ برای بارهای کششی و $\Phi = 0.8$ برای بارهای فشاری و

$$P_u \sin \theta = \frac{8700 t_c^2}{H - 4t_c} \sqrt{F_{y0}} (Q_f)$$

که در آن $\Phi = 0.8$

برای اتصالات صلیبی و عکس‌العمل انتها که در فشار قرار دارند یا

$$P_u \sin \theta = 270 t_c^2 [1 + 2a_x / H] \sqrt{F_{y0}} (Q_f)$$

که در آن $\Phi = 0.75$ برای تمام سایر بارگذاری‌ها، بارگذاری‌های فشاری اعضای فرعی (واحدها به ksi).

۲- در اتصالات K و N شکل فاصله‌دار، برش عضو اصلی جهت تحمل بارهای عرضی در محدوده بین اعضای شاخه‌ای بایستی به همراه اندرکنش آن‌ها با بارهای محوری عضو اصلی کنترل شود. این کنترل‌ها برای شرایط $U \leq 0.44$ در مقاطع قوطی شکل پله‌ای با $\beta + \eta \leq H/D$ (ارتفاع عضو اصلی در خرابای صفحه‌ای) لازم نیست.

۲-۳-۴- توزیع بار غیریکنواخت (پهنای مؤثر). به علت اختلاف بین انعطاف‌پذیری عضو اصلی که عمود بر سطحش تحت بارگذاری قرار می‌گیرد و عضو شاخه‌ای که تنش‌های غشایی موازی با سطح خود را تحمل می‌کند، انتقال بار در جوش‌ها بسیار غیریکنواخت است و امکان گسیختگی موضعی قبل از رسیدن اتصال به بارگذاری طراحی وجود دارد. جهت جلوگیری از گسیختگی پیش‌رونده و اطمینان از رفتار شکل‌پذیر اتصال، اعضای شاخه‌ای و جوش‌ها باید به صورت زیر کنترل شوند:

۱- کنترل عضو شاخه‌ای: ظرفیت محوری پهنای مؤثر P_u مربوط به عضو شاخه‌ای باید در تمام اتصالات N و K شکل فاصله‌دار و سایر اتصالاتی که دارای $\beta > 0.85$ کنترل شود (توجه شود که این کنترل برای اعضای شاخه‌ای با مقطع مربعی با پهنای مساوی لازم نیست).

$$P_u = F_y t_b [2a + b_{gap} + b_{eoi} - 4t_b]$$

با $\Phi = 0.95$ که:

F_y = حداقل مقاومت مشخصه برای عضو شاخه‌ای.

t_b = ضخامت جدار عضو شاخه‌ای.

a, b = ابعاد شاخه [به شکل ۲-۱۴ (ب) مراجعه شود]

$b = b_{gap}$ برای اتصالات N و K شکل با $\xi \leq 1/5(1-\beta)$

برای سایر اتصالات $b_{eoi} = b_{gap}$

$$b_{eoi} = \left(\frac{ob}{\gamma\tau} \right) \frac{F_{yo}}{F_y} \leq b$$

ذکر: $\tau \leq 1/10$ و $F_y \leq F_{yo}$ فرض شده است.

۳- کنترل جوش. جوش‌هایی که در اتصالات T, Y یا K شکل به کار می‌روند باید طوری باشد که مقاومت شکست نهایی آن از کمترین دو مقدار مقاومت گسیختگی عضو شاخه‌ای یا مقاومت موضعی عضو اصلی بیشتر باشد.

۴- اگر از جزییات اتصال پیش تأییدشده مطابق شکل ۳-۶ (نفوذ کامل و نفوذ نسبی) و مصالح مناسب مطابق جدول (۱-۳) استفاده شود، کفایت این کنترل تأمین شده است.

۵- برش‌های گوشه باید مطابق ۲-۳۹-۵ کنترل شوند.

۶- ۲-۴۰- اتصالات با رویهم آمدگی. اتصالات رویهم آمده مشکلات طراحی عضو اصلی با انتقال مستقیم قسمت زیادی از بار عرضی از یک عضو به عضو دیگر، کاهش می‌دهند، به شکل ۲-۴۱ مراجعه شود.

۷- بدودیت‌های آرایه شده در این بخش برای اتصالات تحت بارگذاری استاتیکی که با شرایط:

بزرگترین و ضخیم‌ترین عضو، عضو اصلی باشد.

$$\beta \geq 0.25$$

عضو شاخه‌ای رویهم آمده ۰/۷۵ تا ۱ برابر اندازه عضو اصلی بوده و حداقل ۲۵٪ وجه آن روی عضو اصلی متصل شده باشد.

هر دو عضو شاخه‌ای دارای مقاومت تسلیم یکسان باشند.

۸- تمام اعضای شاخه‌ای و عضو اصلی دارای مقاطع قوطی شکل فشرده با نسبت پهنا به ضخامت کمتر از ۳۵ برای شاخه‌ها و کمتر از ۴۰ برای عضو اصلی باشند.

۹- قیمت داشته باشد، قابل استفاده بوده و بایستی کنترل‌های زیر در مورد آن‌ها انجام گردد:

۱- ظرفیت باربری محوری P_u در قوطی رویهم آمده برای ۲۵ تا ۵۰ درصد رویهم آمدگی با استفاده از $\Phi = 0.95$ برابر است با

$$P_u = F_y t_b [Q_{ol} (\gamma a - \lambda t_b) + b_{co} + b_{el}]$$

که در آن

$$Q_{ol} = \frac{\text{رویهم آمدگی } \%}{\% 50}$$

و برای ۵۰ تا ۸۰ درصد رویهم آمدگی:

$$P_u = F_y t_b [(\gamma a - \lambda t_b) + b_{eo} + b_{el}]$$

و برای ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رویهم آمدگی:

$$P_u = F_y t_b [(\gamma a - \lambda t_b) + b + b_{el}]$$

و برای بیشتر از ۱۰۰ درصد رویهم آمدگی:

$$P_u = F_y t_b [(\gamma a - \lambda t_b) + b + \gamma b_{el}]$$

که b_{eo} پهنای مؤثر سطحی است که به عضو اصلی جوش شده است. b_{el} و $b_{eo} = \frac{(ob)F_{yo}}{\gamma(\tau)F_y} \leq b$


پهنای مؤثر سطحی است که عضو شاخه‌ای پایه جوش شده است. $b_{el} = \frac{ob}{\gamma_i \tau_i} \leq b$ ک

$\gamma_i = \frac{b}{2t_b}$ عضو شاخه‌ای پایه — $\tau_i = \frac{\text{عضو شاخه‌ای رویهم آمده } t}{\text{عضو شاخه‌ای پایه } t}$ و سایر عبارات قبلا تعریف

شده است.

۱- برای بار عرضی خالص در تصویر ترکیبی اعضای روی عضو اصلی باید همانند اتصال T در شکل Y در نظر گرفته شود.

۲- برای بیش از ۱۰۰٪ رویهم آمدگی، برش طولی باید با فرض اینکه فقط تصویر جدارهای جانبی عضو شاخه‌ای پایه روی عضو اصلی مؤثر هستند، کنترل گردند.

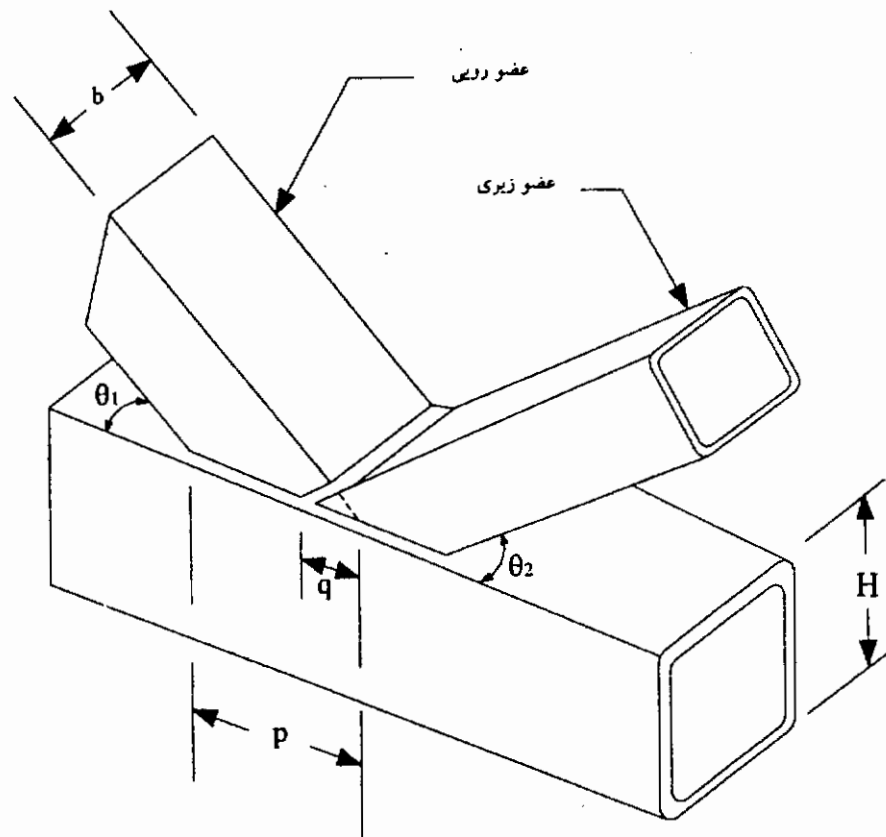

شکل ۲-۲-۲۰- رویهم آمدگی در اتصالات Y, T و K شکل (بند ۲-۴۰-۲-۴)

۲-۴۰-۵- خمش. لنگر خمشی اولیه M ناشی از بارگذاری در تیرهای کنسول، و قاب‌های بار نشده و غیره باید در طراحی به صورت یکبار محور اضافی P در نظر گرفته شود:

$$P = \frac{M}{JD \sin \theta}$$

به صورت $\eta D/4$ برای خمش صفحه‌ای و به صورت $\beta D/4$ برای خمش خارج از صفحه‌ای منظور می‌شود. تأثیرات بار محوری در خمش صفحه‌ای و خمش خارج از صفحه‌ای به صورت یک افزایش در نظر گرفته شود. محاسبه لنگرها در تصویر اتصال عضو خنجره‌ای روی عضو اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

۲-۴۰-۶- سایر ساختارها. اتصالات صلیبی، Y, T شکل فاصله‌دار، و K و N شکل با طبع قوطی فشرده دایروی به یک عضو اصلی با مقطع جعبه‌ای با استفاده از $7/8 \times 5$ ظرفیت شده در بندهای ۲-۴۰-۱ و ۲-۴۰-۲ طراحی می‌شود، با این تفاوت که ابعاد مقطع

جعبه‌ای «a» و «b» در هر رابطه به جای قطر عضو شاخه‌ای، d_b (محدود به مقاطع فشرده با $0.14 \leq \beta \leq 0.18$) جایگزین می‌شوند.

۲-۴۱- انتقال ضخامت

اتصالات لب به لب فشاری در اعضای محوری اصلی با ضخامت یا اندازه‌های متفاوت باید با یک شیبی که از ۱ به $2\frac{1}{4}$ تجاوز نکند، انجام شود. انتقال با پخ زدن قطعه ضخیم‌تر، شیب دادن به فلز جوش، یا با ترکیبی از این روش‌ها انجام می‌شود. (به شکل ۲-۴ مراجعه شود).

۲-۴۲- محدودیت‌های مواد

اتصالات قوطی که تحت اثر تمرکز تنش‌های موضعی قرار می‌گیرند، ممکن است به ازای بار طراحی به گسیختگی موضعی یا کرنش‌های پلاستیک برسند. در طول مدت سرویس، بارگذاری سیکلی ممکن است باعث ایجاد ترک‌های خستگی نموده و تقاضای شکل‌پذیری اضافی خصوصا تحت بارگذاری دینامیکی بنماید. این تقاضا خصوصا در طراحی‌های تقویت‌های قوی جداره‌های اتصال قوطی برای حالت برش سوراخ‌کننده شدیدتر می‌باشد.

۲-۴۲-۱- محدودیت‌ها

۲-۴۲-۱-۱- مقاومت جاری شدن. ضوابط طراحی بند ۲-۴۰ برای اتصالات جوش اعضای قوطی شکل با مقطع دایروی که دارای حداقل مقاومت جاری شدن F_y بیشتر از 60 ksi (415 Mpa) هستند یا برای مقاطع جعبه‌ای با F_y بیشتر از 52 ksi (360 Mpa) کاربرد ندارد.

۲-۴۲-۱-۲- احتیاط در مورد فولاد ASTM A500. قطعات ساخته شده که دارای مشخصات فوق می‌باشد، برای کاربردهایی نظیر اجزای تحت بارگذاری دینامیکی در سازه‌های جوشی، که خصوصیات نمونه زخم‌دار در درجه حرارت پایین مهم می‌باشد، مناسب نیست. اگر از این نوع فولاد در اتصالات T، Y و K شکل اعضای قوطی شکل استفاده شود، باید تمهیدات خاص یا با عملیات حرارتی همراه باشد.

۲-۴۲-۱-۳- کاهش تنش جاری شدن مؤثر. در طراحی اتصالات قوطی شکل باید از تنش جاری شدن مؤثر کاهش یافته به صورت F_{ye} (به تذکر ۲ از جدول ۲-۹ مراجعه شود) برای فولادهای مطابق ASTM زیر استفاده کرد:

A514, A517, A537, A572, A588, A595, A618, A633, A709, A710, A808, API5L, X42 و X52

۲-۴۲-۱-۴- فولادهای نامناسب برای اتصالات قوطی. در شرایطی که الزامات طاقت نمونه زخم‌دار برآورده نشود، فولادهای زیر برای استفاده در اعضای اصلی در اتصالات قوطی شکل مناسب نیست. (به ۲-۴۲-۲-۲ مراجعه شود).

A514, A517, A572, A588, A595, A709 و API5L, X42 و X52

۲-۴۲-۱-۵- اتصالات جعبه‌ای T, Y و K شکل. در طراحی اتصالات جعبه‌ای T, Y و K شکل، شرایط خاصی که در استفاده از نوع فولاد مطرح می‌شود بایستی منظور گردد.

۲-۴۲-۲- طاقت نمونه زخم‌دار فلز پایه در اعضای قوطی

۲-۴۲-۲-۱- الزامات طاقت نمونه شاری. اعضای قوطی جوشی در کشش باید تحت آزمایش شاری با انرژی جذب شده ۲۰ پوند- فوت در ۷۰ درجه فارنهایت (۲۷ ژول در ۲۰ درجه سانتیگراد) برای وضعیت‌های زیر قرار گیرد:

۱- فلز پایه با ضخامت ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر) یا بیشتر با حداقل مقاومت جاری شدن 40ksi (280Mpa) یا بیشتر. آزمایش طاقت نمونه زخم‌دار شاری باید براساس ASTM A673 انجام شود. منظور از یک عضو کششی آن است که دارای تنش کششی بیشتر از 10ksi (70MPa) تحت بار طراحی باشد.

۲-۴۲-۲-۲- الزامات LAST. قوطی‌هایی که به عنوان عضو اصلی در گره‌های سازه‌ای استفاده می‌شوند و طراحی آن‌ها براساس بازگذاری سیکلی یا خستگی کنترل‌کننده می‌باشد (مثلاً اتصال قوطی شکل در اتصالات T, Y و K شکل) باید دارای جذب انرژی ۲۰ پوند- فوت در کمترین درجه حرارت سرویس پیش‌بینی شده (LAST, Lowest Anticipated Service Temperature) برای وضعیت‌های زیر را از خود

نشان دهد:

- ۱- فلز پایه با ضخامت ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر) یا بیشتر.
- ۲- فلز پایه با ضخامت ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) یا بیشتر با مقاومت جاری شدن ksi ۵۰ یا بیشتر.
اگر الزامات LAST مشخص نشده باشد، یا سازه تحت بارگذاری میکلی یا خستگی قرار نگرفته باشد، آزمایش باید در درجه حرارتی که از ۴۰ درجه فارنهایت (۴ درجه سانتیگراد) بیشتر نباشد، انجام شود. آزمایش شاره‌ی باید مؤید رفتار تمام شده قوطی‌ها بوده و براساس ASTM A673 انجام شود.
- ۲-۲-۳- طاق‌ت نمونه زخم‌دار دیگر. در صورت ذکر در مدارک قرارداد باید از شرایط دیگری که برای طاق‌ت نمونه زخم‌دار مشخص شده باشد، استفاده شود. طاق‌ت نمونه زخم‌دار بایستی در ارتباط با درجه نامعینی سازه و بحرانی بودن شرایط سازه در قدم‌های اولیه طراحی مورد نظر قرار گیرد.

فصل ۳- پیش تأیید مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

۳-۱- حدود کاربرد

اگرچه مشخصات فنی روند جوشکاری در وضعیت پیش‌تأییدشده از انجام آزمایش‌های لازم برای تعیین صلاحیت مطابق فصل ۴ معاف می‌باشند لیکن تمام WPS‌های مربوط به آنها باید تهیه و نوشته شوند. برای آنکه WPS در وضعیت پیش‌تأییدشده تلقی شود باید در آنها تمامی الزامات قابل کاربرد فصل ۳ رعایت گردند. WPS‌هایی که مطابق با مشخصات فصل ۳ نمی‌باشند، باید براساس الزامات فصل ۴ تعیین صلاحیت شوند. در استفاده از اتصالات در وضعیت پیش‌تأییدشده، نباید مهندس طراح، قضاوت مهندسی خود را برای تعیین مناسب این اتصالات در مجموعه‌های جوشی، نادیده انگارد. جوشکاران، دستگاه‌های جوشکاری و خال‌جوشکارانی که با WPS‌های در وضعیت پیش‌تأییدشده به‌کار گرفته می‌شوند، باید براساس فصل ۴، بخش پ تعیین صلاحیت شوند.

۳-۲- فرآیندهای جوشکاری

۳-۲-۱- فرآیندهای جوشکاری در وضعیت پیش‌تأییدشده. مشخصات فنی روند جوشکاری با روش‌های جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار (SMAW)، جوشکاری زیر پودری (SAW)، جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) (به جز روش انتقال اتصال کوتاه) و جوشکاری توپودری (FCAW) که براساس تمامی موارد فصل ۳ تهیه شده باشند، باید به عنوان WPS‌های تأیید صلاحیت شده، در نظر گرفته شوند و نیازی به انجام آزمایش نمی‌باشد. بنابراین برای تهیه WPS در وضعیت پیش‌تأییدشده، رعایت تمامی ضوابط قابل کاربرد فصل ۳ الزامی است (به بند ۳-۱ مراجعه شود).

۳-۲-۲- فرآیندهای جوشکاری مورد قبول آیین‌نامه. جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW) و جوشکاری گاز الکتریکی (EGW) و جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود تنگستنی (GTAW)

و جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (انتقال اتصال کوتاه) [GMAW-S]، به شرط آنکه WPSهای مربوط به آنها براساس الزامات فصل ۴ تأیید صلاحیت شوند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. برای GMAW-S به ضمیمه الف مراجعه شود. لازم به ذکر است که محدودیت‌های متغیرهای اساسی برای GMAW در جدول ۴-۵ می‌تواند برای GMAW-S نیز استفاده شود.

۳-۲-۳- سایر فرآیندهای جوشکاری. سایر فرآیندهای جوشکاری که در بندهای ۱-۲-۳ و ۲-۲-۳ آورده نشده‌اند، به شرط آنکه براساس آزمایش‌های ارایه شده در فصل ۴ و همچنین تأیید مهندس طراح تأیید صلاحیت شوند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. در ارتباط با آزمایش‌ها، پیمانکاری که WPS را تهیه می‌کند باید حدود متغیرهای اساسی را برای آن فرآیند جوشکاری خاص تعیین کند. محدوده متغیرهای اساسی براساس مشاهدات تجربی یا براساس آزمایش‌های مکرر تعیین می‌شود. هر تغییری در متغیرهای اساسی خارج از محدوده فوق نیاز به تأیید صلاحیت مجدد دارد.

۳-۳- ترکیب فلز پایه / فلز پرکننده. فقط از فلزات پایه و فلزات پرکننده‌ای که در جدول ۱-۳ آمده‌اند می‌توان در WPSهای در وضعیت پیش‌تأیید شده استفاده نمود. (برای تأیید صلاحیت فلزات پایه و فلزات پرکننده فهرست شده یا نشده در جدول ۱-۳ به بند ۴-۱-۱ مراجعه شود). برای تعیین فلز پرکننده سازگار با فلز پایه باید از جدول ۱-۳ به همراه رابطه بین مقاومت فلز پرکننده و مقاومت فلز پایه که در زیر آورده شده، استفاده گردد.

ارتباط	فلز پایه	شرایط مقاومتی لازم برای فلز پرکننده
سازگاری	هر فولاد به خودش و یا به فولادهای دیگر در همان گروه	هر فلز پرکننده که در همان گروه فهرست‌بندی شده است
	هر فولادی در یک گروه به هر فولاد دیگر در گروه دیگر	هر فلز پرکننده‌ای که در گروه مقاومتی پایین‌تر قرارداد (برای SMAW باید الکتروود کم هیدروژن باشد)
زیرگروهی	هر فولادی به هر فولاد دیگر در هر گروه	هر فلز پرکننده‌ای که در گروه مقاومتی پایین‌تر قرار دارد (برای SMAW باید الکتروود کم هیدروژن باشد)

تذکره: برای تعیین شرایط مقاومتی فلز پرکننده مناسب با فلز پایه به جداول ۲-۳ یا ۲-۵ مراجعه شود.

۳-۴- تأیید مهندس طراح برای اتصالات کمکی. مهندس طراح می‌تواند استفاده از مواد دیگری را که از نظر ترکیب شیمیایی در حدود یکی از مواد فهرست‌بندی قرار می‌گیرد را با WPS پیش تأییدشده برای اتصالات کمکی تأیید نماید. فلز پرکننده و درجه حرارت پیشگرمایش مورد نیاز باید مطابق بند ۳-۵ براساس ترکیب شیمیایی و مقاومت مواد مشابه باشد.

۳-۵- حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری. درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری باید به اندازه‌ای باشد که از ایجاد ترک جلوگیری شود. در جدول ۳-۲ حداقل درجه حرارت پیشگرمایش بین عبورهای جوشکاری برای فولادهای این آیین‌نامه آمده است.

۳-۵-۱- ترکیب فلزات پایه برحسب ضخامت آن‌ها. حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری برای یک اتصالی که دارای فلزات پایه با حداقل درجه حرارت‌های پیشگرمایش متفاوت براساس جدول ۳-۲ (مطابق طبقه‌بندی و ضخامت) می‌باشد، باید بالاترین این حداقل درجه حرارت‌های پیشگرمایش منظور شود.

۳-۵-۲- انتخاب ضمیمه ک. حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای حین جوشکاری می‌تواند براساس ترکیب شیمیایی فولاد، به صورت اختیاری تعیین شود. برای این منظور می‌توان از روش‌های شناخته شده در ضمیمه ک و یا روش‌های تأییدشده توسط مهندس طراح استفاده کرد. در هر صورت اگر روش‌های فوق درجه حرارت پیشگرمایش کمتری را نسبت به اعداد جدول ۳-۲ نتیجه دهد، مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS) آن باید براساس بخش ۴ تعیین صلاحیت شود. روش‌هایی که در ضمیمه ک بیان شده‌است، براساس نتایج آزمایش‌های ترک می‌باشد و ممکن است که درجه حرارت پیشگرمایش بیشتری نسبت به حداقل درجه حرارت پیشگرمایش مطابق جدول ۳-۲ ارایه نماید.

مقادیر داده شده در ضمیمه فوق تعیین شرایطی را که در آن خطرپذیری ترک خوردگی در اثر ترکیب شیمیایی، قیود، سطح هیدروژن و درجه حرارت ورودی جوشکاری کمتر را افزایش دهد، تضمین می‌نماید.

۳-۵-۳- درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای حین جوشکاری در روش SAW

درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری در روش SAW با الکترودهای موازی و یا متعدد باید مطابق جدول ۲-۳ انتخاب شود. برای جوش‌های شیاری یا گوشه تک عبوره، برای ترکیب فلزات پایه، و با تأیید مهندس طراح درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری می‌تواند تعیین شود، به طوری که سختی را در ناحیه متأثر از جوش در فلز پایه، به ۲۵۵ واحد سختی ویکرز برای فولادهایی که دارای حداقل مقاومت کششی کمتر از ۶۰ ksi (۴۱۵ Mpa) و ۲۸۰ واحد سختی ویکرز برای فولادهایی که دارای مقاومت کششی بزرگتر از ۶۰۰۰ و کمتر از ۷۰ ksi (۴۸۵ Mpa) هستند، کاهش دهد.

تذکره: شماره سختی ویکرز باید براساس *ASTM E۹۲* تعیین شود، اگر روش دیگری برای تعیین سختی استفاده می‌شود، باید شماره سختی معادل از *ASTM E۱۴۰* تعیین شود و آزمایش باید براساس مشخصات فنی قابل کاربرد *ASTM* باشد.

۳-۵-۱- الزامات سختی. تعیین سختی در ناحیه متأثر از جوش باید در شرایط زیر انجام شود:

۱- مشاهده اولیه مقطع جوش از نمونه آزمایش.
۲- روی سطح عضو حین پیشرفت کار. سطح باید قبل از انجام آزمایش سختی صاف و هموار شود:

الف- تعداد چنین آزمایش در ناحیه متأثر از جوش باید حداقل یک آزمایش از فلز ضخیم‌تر اتصال در هر ۵۰ فوت (۱۵ متر) جوش شیاری یا یک جفت جوش گوشه باشد.

ب- بعد از آنکه روند کار مورد تأیید مهندس طراح قرار گرفت، انجام آزمایش تعیین سختی می‌تواند متوقف شود.



جدول ۳-۱- ترکیب پیش تأییدشده فلز پایه با فلز پرکننده جهت همخوانی مقاومت (بند ۳-۳)

گروه	الزامات فولاد پایه				الزامات فلز پرکننده					
	مشخصات فولاد	حداقل مقاومت تسلیم		مقاومت کششی		روش جوشکاری	مشخصات فنی الکتروده مطابق AWS	رده بندی الکتروده		
		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa					
۱	ASTM A 36 (≤3/4 in. [20 mm])	۳۶	۲۵۰	۵۸-۸۰	۴۰۰-۵۵۰	SMAW	A5.1	E60XX,E70XX		
	ASTM A 53 Grade B	۳۵	۲۴۰	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۵					
	ASTM A 106 Grade B	۳۵	۲۴۰	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۵					
	ASTM A 131 Grades A,B,CS,D,DS,E	۳۴	۲۳۵	۵۸-۷۱	۴۰۰-۴۹۰				A5.5	E70XX-X
	ASTM A 139 Grade B	۳۵	۲۴۱	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۴					
	ASTM A 381 Grade Y35	۳۵	۲۴۰	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۵	SAW	A5.17	F6XX-EXXX,F6XX-ECXXX F7XX-EXXX,F7XX-ECXXX		
	ASTM A 500 Grade A	۳۳	۲۲۸	حداقل ۴۵	حداقل ۳۱۰					
	ASTM A 500 Grade B	۴۲	۲۹۰	حداقل ۵۸	حداقل ۴۰۰				A5.23	F7XX-EXXX-XX, F7XX-BCXXX-XX
	ASTM A 501	۳۶	۲۵۰	حداقل ۵۸	حداقل ۴۰۰	GMAW	A5.18	ER70S-X,E70C-XC, E70C-XM (بجز الکترودهای با پسوند GS-)		
	ASTM A 516 Grade 55	۳۰	۲۰۵	۵۵-۷۵	۳۸۰-۵۱۵					
	ASTM A 516 Grade 60	۳۲	۲۲۰	۶۰-۸۰	۴۱۵-۵۵۰					
	ASTM A 524 Grade I	۳۵	۲۴۰	۶۰-۸۵	۴۱۵-۵۸۶	GMAW	A5.18	ER70S-X,E70C-XC, E70C-XM (بجز الکترودهای با پسوند GS-)		
	ASTM A 524 Grade II	۳۰	۲۰۵	۵۵-۸۰	۳۸۰-۵۵۰					
ASTM A 573 Grade 65	۳۵	۲۴۰	۶۵-۷۷	۴۵۰-۵۳۰						

ادامه جدول ۳-۱- ترکیب پیش تأییدشده فلز پایه با فلز پرکننده جهت همخوانی مقاومت (بند ۳-۳)

گروه	الزامات فولاد پایه					الزامات فلز پرکننده			
	مشخصات فولاد	حداقل مقاومت تسلیم		مقاومت کششی		روش جوشکاری	مشخصات فنی الکتروود مطابق AWS	رده بندی الکتروود	
		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa				
I	ASTM A 709	Grade 58	۳۲	۲۲۰	۵۸-۷۱	۴۰۰-۴۹۰	A5.28	ER70S-XXX, E70C-XXX	
		Grade 36 (≤3/4 in. [20 mm])	۳۶	۲۵۰	۵۸-۸۰	۴۰۰-۵۵۰	FCAW	A5.20 E6XT-X, E6XT-XM E7XT-X, E7XT-XM (بجز الکتروودهای یا پیوند -14, -13, -10, -3, -2M, -2 برای ضخامت‌های بزرگتر از ۱۲ میلی‌متر)	
	API 5L	Grade B	۳۵	۲۴۰	۶۰	۴۱۵			
	ABS	Grade X42	۴۲	۲۹۰	۶۰	۴۱۵			A5.29
		Grade A, B, D, CS, DS			۵۸-۷۱	۴۰۰-۴۹۰			
		Grade E			۵۸-۷۱	۴۰۰-۴۹۰			
II	ASTM A 36	(>3/4 in. [20 mm])	۳۶	۲۵۰	۵۸-۸۰	۴۰۰-۵۵۰	SMAW	A5.1	E7015, E7016, E7018, E7028
	ASTM A131	Grades AH32, DH32, EH32	۴۵	۳۱۵	۶۸-۸۵	۴۷۰-۵۸۵	A5.5	E7015-X, E7016-X, E7018-X	
			۵۱	۳۵۰	۷۱-۹۰	۴۹۰-۶۲۰			
	ASTM A 441			۴۰-۵۰	۲۷۵-۳۱۵	۶۰-۷۰	۴۱۵-۴۸۵		

ادامه جدول ۳-۱- ترکیب پیش تأیید شده فلز پایه با فلز پرکننده جهت همخوانی مقاومت (بند ۳-۳)

گروه	الزامات فولاد پایه					الزامات فلز پرکننده					
	مشخصات فولاد	مقاومت تسلیم		مقاومت کششی		روش جوشکاری	مشخصات فنی الکترود مطابق AWS	رده بندی الکترود			
		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa						
II	ASTM A 516	Grade 65	۳۵	۲۴۰	۶۵-۸۵	۴۵۰-۵۸۵	SAW	F7XX-EXXX,F7XX-ECXXX			
		Grade 70	۳۸	۲۶۰	۷۰-۹۰	۴۸۲-۶۲۰					
	ASTM A 529	Grade 50	۵۰	۳۴۵	۷۰-۱۰۰	۴۸۲-۶۹۰					
		Grade 55	۵۵	۳۸۰	۷۰-۱۰۰	۴۸۲-۶۹۰					
	ASTM A 537	Class 1	۴۵-۵۰	۳۱۰-۳۴۵	۶۵-۹۰	۴۵۰-۶۲۰					
	ASTM A 572	Grade 42	۴۲	۲۹۰	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۵					
		Grade 50	۵۰	۳۴۵	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰					
		Grade 55	۵۵	۳۸۰	حداقل ۷۰	حداقل ۴۸۵					
	ASTM A588	4 in. (کوچکتر) [100 mm]	۵۰	۳۴۵	حداقل ۷۰	حداقل ۴۸۵					
	ASTM A 595	Grade A	۵۵	۳۸۰	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰			GMAW	A5.18	ER70S-X,E70C-XC E70C-XM (بجز الکترودهای با پرند GS -)
		Grades B and C	۶۰	۴۱۵	حداقل ۷۰	حداقل ۴۸۰					
	ASTM A606		۴۵-۵۰	۳۱۰-۳۴۰	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰					
	ASTM A 618	Grades Ib, II,III	۴۶-۵۰	۳۱۵-۳۴۵	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰					
	ASTM A 633	Grade A	۴۲	۲۹۰	۶۳-۸۳	۴۳۰-۵۷۰					

فصل ۳- پیش تأیید مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

ادامه جدول ۳-۱- ترکیب پیش تأییدشده فلز پایه با فلز پرکننده جهت همخوانی مقاومت (بند ۳-۳)

گروه	الزامات فولاد پایه					الزامات فلز پرکننده			
	مشخصات فولاد	حداقل مقاومت تسلیم		مقاومت کششی		روش جوشکاری	مشخصات فنس الکترود مطابق AWS	رده بندی الکترود	
		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa				
II	ASTM A 633	Grades C,D (2-1/2 in. کوچکتر) [65 mm])	۵۰	۳۴۵	۷۰-۹۰	۴۸۵-۶۲۰	FCAW	A5.28	ER70S-XXX,E70C-XXX
	ASTM A 709	Grade 36(>3/4 in.[20 mm])	۳۶	۲۵۰	۵۸-۸۰	۴۰۰-۵۵۰	FCAW	A5.20	E7XT-X,E7XT-XM (بجز الکترودهای با پسوند 14,-13,-10,-3,-2M,-2 11- برای ضخامت های بزرگتر از ۱۲ میلی متر)
		Grade 50	۵۰	۳۴۵	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰			
		Grade 50W	۵۰	۳۴۵	حداقل ۷۰	حداقل ۴۸۵			
	ASTM A 710	Grade A, Class 2 > 2 in.[50mm]	۵۵	۳۸۰	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰			
	ASTM A 808	(2-1/2 in. کوچکتر) [65 mm])	۴۲	۲۹۰	حداقل ۶۰	حداقل ۴۱۵			
	ASTM A 913	Grade 50	۵۰	۳۴۵	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰			
ASTM A 992		۵۰-۶۵	۳۴۵-۴۵۰	حداقل ۶۵	حداقل ۴۵۰		A5.29	E7XTX-X,E7XTX-XM	
III	API 2W	Grade 60	۶۰-۹۰	۴۱۴-۶۲۱	حداقل ۷۵	حداقل ۵۱۷	SMAW	A5.5	E8015-X,E8016-X,E8018-X
	API 2Y	Grade 60	۶۰-۹۰	۴۱۴-۶۲۱	حداقل ۷۵	حداقل ۵۱۷			
	ASTM A 572	Grade 60	۶۰	۴۱۵	حداقل ۷۵	حداقل ۵۱۵	SAW	A5.23	F8XX-EXXX-XX, F8XX-ECXXX-XX
		Grade 65	۶۵	۴۵۰	حداقل ۸۰	حداقل ۵۵۰			
	ASTM A 537	Class 2	۴۶-۶۰	۳۱۵-۴۱۵	۸۰-۱۰۰	۵۵۰-۶۹۰			

آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی



ادامه جدول ۱-۳- ترکیب پیش تأیید شده فلز پایه با فلز پرکننده جهت همخوانی مقاومت (بند ۳-۳)

گروه	الزامات فولاد پایه				الزامات فلز پرکننده				
	مشخصات فولاد	حداقل مقاومت تسلیم		مقاومت کششی		روش جوشکاری	مشخصات فنی الکتروود مطابق AWS	رده بندی الکتروود	
		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa				
III	ASTM A 633	Grade E	۵۵-۶۰	۳۸۰-۴۱۵	۷۵-۱۰۰	۵۱۵-۶۹۰	GMAW	A5.28	ER80S-XXX
	ASTM A 710	Grade A, Class 2 ≤ 2 in, [50mm]	۶۰-۶۵	۴۱۵-۴۵۰	حداقل ۷۲	۴۹۵			E80C-XXX
	ASTM A 710	Grade A, Class 3 > 2 in, [50mm]	۶۰-۶۵	۴۱۵-۴۵۰	حداقل ۷۰	۴۸۵			
	ASTM A 913	Grade 60	۶۰	۴۱۵	حداقل ۷۵	۵۲۰	FCAM	A5.29	E8XTX-X,
		Grade 65	۶۵	۴۵۰	حداقل ۸۰	۵۵۰			E8XTX-XM
IV	ASTM A 709	Grade HPS70W	۷۰	۴۸۵	۹۰-۱۱۰	۶۲۰-۶۶۰	SMAW	A5.5	E9015-X, E9016-X, E9018-X, E9018-M
	ASTM A 852		۷۰	۴۸۵	۹۰-۱۱۰	۶۲۰-۶۶۰	SAW	A5.23	F9XX-EXXX-XX, F9XX-ECXXX-XX
							GWAM	A5.28	ER90S-XXX, E90C-XXX
						FCAW	A5.29	E9XTX-X, E9XTX-XM	

تذکرات: (مراجعه شود به صفحه ۹۴)

فصل ۳- پیش تأیید مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

جدول ۳-۲- حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای حین جوشکاری در وضعیت پیش تأیید شده (بند ۳-۵)

رد	مشخصات فولاد		روش جوشکاری	ضخامت ضخیم ترین قطعه در ناحیه جوشکاری		حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری		
				اینچ	میلیمتر	فانتهایت	سانتیگراد	
A	ASTM A36 ASTM A53 ASTM A106 ASTM A131 ASTM A139 ASTM A381 ASTM A500 ASTM A501	Grade B Grade B Grade A, B, CS, D, DS, E Grade B Grade Y35 Grade A Grade B	ASTM A516 ASTM A524 ASTM A529 ASTM A570 ASTM A573 ASTM A709 API 5L ABS Grades I & II All Grades Grade 65 Grade 36 Grade B Grade X42 Grades A, B, D, CS, DS Grade E	جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش دار	۱/۸ تا ۳/۴	۲۰ تا ۳	لازم ندارد	
				به غیر از الکترودهای کم هیدروژن	بالای ۳/۴ تا ۱-۱/۲	بالای ۲۰ تا ۳۸	۱۵۰	۶۶
					بالای ۱/۲ تا ۲ ۱/۲	بالای ۲۸ تا ۶۵	۲۲۵	۱۰۷
					بالای ۲ ۱/۲	بالای ۶۵	۳۰۰	۱۵۰
B	ASTM A36 ASTM A53 ASTM A106 ASTM A106 ASTM A139 ASTM A381 ASTM A441	Grade B Grade B Grades A, B, CS, D, DS, E AH 32 & 36 DH 32 & 36 EH 32 & 36 Grade B Grade Y35	ASTM A570 ASTM A572 ASTM A573 ASTM A588 ASTM A595 ASTM A606 ASTM A607 ASTM A618 ASTM A613 ASTM A709 ASTM A808 API 5L All Grades Grades 42, 50 Grade 65 Grades A, B, C Grades 45, 50, 55 Grades 1b, II, III Grades A, B Grades C, D Grades 36, 50, 50W Grade B	جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش دار کم هیدروژن، جوش زیرپودری	۱/۸ تا ۳/۴	۲۰ تا ۳	لازم ندارد	
					بالای ۳/۴ تا ۱ ۱/۲	بالای ۲۰ تا ۳۸	۵۰	۱۰

آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی

ادامه جدول ۲-۲- حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و دین عبورهای حین جوشکاری در وضعیت پیش‌ناید شده (بند ۳-۵)

ردیف	مشخصات فولاد	روش جوشکاری	محدول درجه حرارت		پیشگرمایش و دین عبورهای جوشکاری	سایگراف			
			محدول درجه حرارت ضعیف‌ترین نقطه در ناحیه جوشکاری	پیشگرمایش و دین عبورهای جوشکاری					
			انج	میلیمتر	فارنهایت	سانتیگراد			
B	ASTM A300 Grade A Grade B ASTM A501 ASTM A516 60 & 65 & 70	ASTM A524 ASTM A529 ASTM A537 Grade I & II ABS	Grade X42 Grades 42, 50 Grades AH 32 & 36 DH 32 & 36 EH 32 & 36 Grades A, B, D, CS, DS Grade E	جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۲ ۱/۲	بالای ۶۵	۲۲۵	۱۰۷
				جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۳ ۱/۴ تا ۱/۸	۲۰ تا ۳	۵۰	۱۰
C	ASTM A 572 ASTM A 633 API 5L ASTM A 913° ASTM A 710 ASTM A 710 ASTM A 709 ASTM A 852 API 2W API 2Y Grade 60 Grade 60	Grade E Grade X52 Grades 60, 65 Grade A, Class 2 (≤2 in. [50 mm]) Grade A, Class 3 (>2 in. [50 mm]) Grade 70W	جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۳/۴	بالای ۲۰	۱۵۰	۶۵	
			جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۱ ۱/۲	بالای ۳۸	۱۵۰	۶۵	
			جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۲ ۱/۲	بالای ۶۵	۲۲۵	۱۱۰	
			جوشکاری قوس الکتریکی یا الکترود روبوش‌دار	کم‌هیدروژن، جوش زیرپودری ^۲	۲ ۱/۲	بالای ۶۵	۲۲۵	۱۱۰	
D	ASTM 710 Grade A (All classes)								

پیشگرمایش لازم ندارد.

تذکرات جدول ۱-۳

- در اتصالات با فلزات پایه از گروه‌های مختلف، مریک از فلزات پرکننده زیر منبراند استفاده شود.
- (۱) فلز پرکننده‌هایی که با فلز پایه با مقاومت بالاتر سازگار باشد، با ۲۴ فلز پرکننده با روکش کم هیدروژن که با فلز پایه با مقاومت کمتر سازگار باشد.
- اگر جوش‌ها تنش‌زدایی می‌شود و روان‌دیوم موجود در فلز جوش جایگزین نیابسی از ۰.۰۵ درصد بیشتر باشد.
- برای الزامات تنش معیار فلز پرکننده سازگار به جدول ۲-۳ و ۲-۵ مراجعه شود.
- محدودیت‌های حرارت روزدی مطابق بند ۷-۵ نیابسی برای فولاد ASTM A913 رده ۲۱۰ یا ۱۶۵ بکار گرفته شود.
- به منظور همخوانی با خصوصیات حالت شربه و با مشخصه‌های ضد خوردگی فلز پایه ممکن است استفاده از مواد جوشکاری و WPS خاصی نظیر E80XX-X الکرودهای کم هیدروژن لازم باشد.

تذکرات جدول ۲-۳

- رتبی که درجه حرارت فلز پایه از ۳۲ درجه تا زینبایت کمتر باشد، فلز پایه باید حداقل ۷۰ درجه تا زینبایت (۲۱ درجه سانتی‌گراد) پیشگرم شده و این درجه حرارت در طول مدت جوشکاری ثابت باقی بماند.
- برای اصلاح و تغییر درجه حرارت پیشگرمایش در جوشکاری زیرپودری با الکرودهای موزایی و با قصد به بند ۲-۵-۳ مراجعه شود.
- به پیشگرمایش نیازی ندارد، برای الکرود E80XX-X مانند گروه C
- برای مشخصات درجه حرارت فلز پایه و درجه حرارت محیط به بندهای ۲-۵-۱ و ۲-۵-۱ مراجعه شود.

۳-۶- حدود تغییرات متغیرهای WPS

تمام WPS های پیش‌نابند شده باید توسط سازنده، تولیدکننده و یا پیمانکار به عنوان WPS در وضعیت پیش‌نابند نوشته شود، و باید برای استفاده یا آزمایش در دسترس افراد مربوطه باشد. WPS های تهیه شده می‌تواند بهر شکلی باشد (به ضمیمه سه مراجعه شود). متغیرهای جوشکاری (۱) تا (۴) زیر باید در WPS های نوشته شده با توجه به حدود متغیرهای معرفی شده در جدول ۴-۵ برای هر روند جوشکاری، مشخص باشد. هر تغییری در این متغیرها، باید به عنوان تغییر در متغیرهای اساسی تلقی شده و نیاز به تعیین صلاحیت مجدد و یا بازنویسی WPS تهیه شده دارد.

۱- آمپراژ (سرعت ورودی سیم جوش)

۲- ولتاژ

۳- سرعت حرکت جوشکاری

۴- میزان جریان گاز محافظ

۳-۶-۱- ترکیب WPS ها. می‌توان از ترکیب WPS های تعیین صلاحیت شده و پیش‌نابند شده، بدون انجام آزمایش تعیین صلاحیت این ترکیب‌ها به شرط آنکه حدود متغیرهای اساسی به کار رفته در هر روند جوشکاری مورد توجه قرار گیرد، استفاده گردد.


۳-۷- مشخصات عمومی WPS

تمام الزامات جدول ۳-۷ باید برای WPS های پیش‌نابند شده در نظر گرفته شود.

۳-۷-۱- الزامات جوشکاری در وضعیت عمودی از پایین به بالا. در تمام عبورها در وضعیت جوشکاری عمودی، روند جوشکاری باید از پایین به بالا باشد، به جز در مورد تعمیر بریدگی کنار جوش که می‌تواند از بالا به پایین باشد به شرطی که درجه حرارت پیشگرمایش مطابق جدول ۳-۲ بوده لیکن از ۲۱ درجه سانتی‌گراد کمتر نباشد. در هر صورت وقتی که قطعات قوطی شکل جوش می‌شوند، روند جوشکاری می‌تواند از پایین به بالا یا از بالا به پایین باشد، لیکن جوشکار باید برای همان جهت تعیین صلاحیت شده باشد.

۳-۷-۲- محدودیت‌های پهنا و عمق عبور. در هر عبور جوش هیچکدام از پهنای حداکثر

ناحیه جوش شده و عمق ناحیه جوش شده (در همان خط عبور جوش) نباید از پهناى سطح تمام شده جوش بیشتر گردد. (به شکل ۱-۳ مراجعه شود)

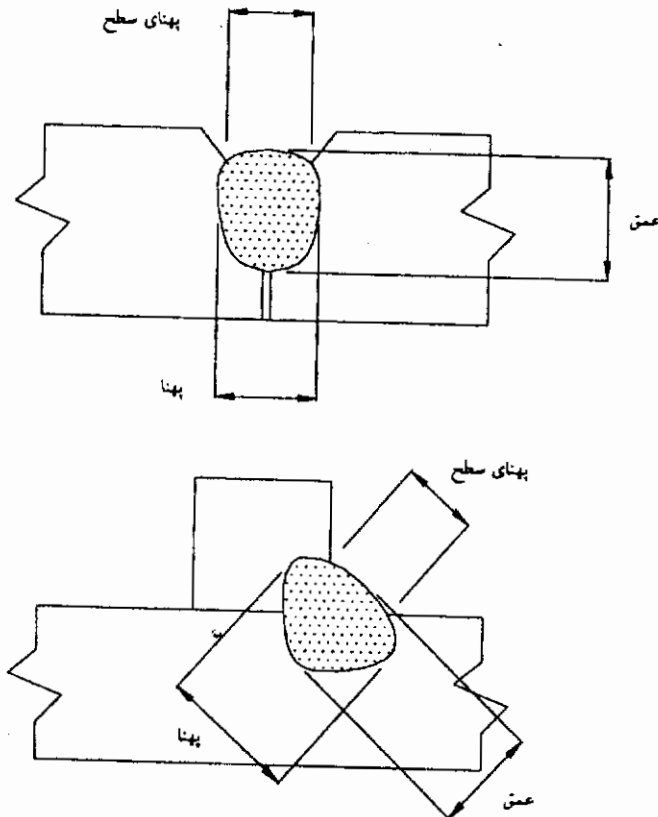

شکل ۱-۳- جوشی که در آن عمق و پهناى حداکثر جوش از پهناى سطح جوش بیشتر است. (بند ۳-۷-۲)

جدول ۳-۳- الزامات فلز پرکننده جهت استفاده با فولاد ASTM A588 در معرض هوا (بند ۳-۷-۳)

الکترودهای تأییدشده ^۱	مشخصات فلز پرکننده	روش
تمام الکترودهایی که در آنالیز A5.5 فلز جوش جایگزین مطابق C3, C2L, C2, C1L, C1, B2L یا WX باشد.	A5.5	SMAW
تمام ترکیب‌های سیم جوش و پودری که در آنالیز A5.23 فلز جوش جایگزین مطابق Ni2, Ni, Ni3 یا Ni4 W باشد.	A5.23	SAW ^۲

ادامه جدول ۳-۳- الزامات فلز پرکننده جهت استفاده با فولاد ASTM A588 در معرض هوا
(بند ۳-۷-۳)

مشخصات فلز پرکننده	روش	الکترودهای تأییدشده ^۱
A5.29	FCAW	تمام الکترودهایی که فلز جوش جایگزین در آنالیز A5.29 فلز جوش جایگزین مطابق K2.B2L، Ni1، Ni2، Ni3، Ni4 یا W باشد.
A5.28	GMAW ^۲	تمام الکترودهای که در آنالیز A5.28 فلز جوش جایگزین مطابق B2L، G، Ni1، Ni2، Ni3 باشد.

تذکرات:

۱- علاوه بر الزامات آنالیز شیمیایی اشاره شده فلز پرکننده بایستی الزامات جدول ۱-۳ را نیز برآورده سازد. استفاده از همان نوع فلز پرکننده در فهرست مشخصات فنی AWS که دارای یک رده مقاومت کششی بالاتر باشد نیز مجاز است.

۲- فلز مذاب جایگزین بایستی دارای همان آنالیز شیمیایی فلز جوش برای هر یک از الکترودها باشد.

۳- الکترودهای ترکیبی (دارای مغزه فلزی) به صورت زیر نامگذاری می‌گردند:

SAW حرف "C" بین حروف "E" و "X" قرار می‌گیرد. به عنوان مثال E7AX-ECXXX-Ni1

GMAW حرف "S" به جای حرف "C" جایگزین می‌گردد و حرف "R" حذف می‌گردد

به عنوان مثال E80C-Ni1

۳-۷-۳- الزامات جوشکاری فولادهای در تماس با هوا. برای فولادهای A588 در تماس هوا و به صورت لخت و رنگ‌نشده برای مقاومت خوردگی اتمسفری و خصوصیات رنگی فلز جوش الکتروود و یا ترکیب الکتروود- پودر جوش باید الزامات جدول ۳-۳ برآورده شود. استثناءهای الزامات فوق به شرح زیر می‌باشند:

۳-۷-۳-۱- جوش‌های شیاری با یک عبور. در جوش‌های شیاری یک عبوره یا یک عبور در هر طرف، می‌توان از هر فلز پرکننده، برای فلزات پایه گروه II جدول ۱-۳ استفاده کرد.

۳-۷-۳-۲- جوش‌های گوشه با یک عبور. در جوش‌های گوشه تک عبوره تا اندازه‌های زیر، می‌توان از هر فلز پرکننده‌ای برای فلزات پایه گروه II جدول ۱-۳ استفاده کرد:

SMAW ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر)

SAW ۵/۱۶ اینچ (۸ میلی‌متر)

GMAW FCAW ۵/۱۶ اینچ (۸ میلی‌متر)

۸-۳-۸- مشخصات عمومی جوشکاری زیرپودری با الکترودهای موازی و یا

متعدد

۸-۳-۱- جوشکاری خط عبور ریشه با روش GMAW. جوش‌های گوشه و لب به لب را می‌توان با استفاده از روش جوشکاری گاز GMAW در خط عبور ریشه و متعاقب آن برای خط عبورهای بعدی از جوشکاری زیرپودری با الکترودهای موازی و یا متعدد استفاده کرد، به شرط آنکه روش جوشکاری گاز مطابق با مشخصات فنی این بخش باشد و نیز فاصله بین قوس الکتریکی جوش گاز و قوس الکتریکی جوش زیرپودری از ۱۵ اینچ (۳۸۰ میلی‌متر) بیشتر نباشد.

۹-۳-۹- الزامات جوش‌های گوشه

برای حداقل اندازه جوش‌های گوشه به جدول ۵-۸ مراجعه شود.

۹-۳-۱- جزئیات (برای مقاطع غیرقوسی شکل). برای محدودیت‌های جوش‌های گوشه در وضعیت پیش‌تأیید به شکل‌های ۲-۱ و ۲-۵ مراجعه شود.

۹-۳-۲- جزئیات (مقاطع قوسی شکل). وضعیت پیش‌تأیید شده جوش گوشه در اتصالات اعضای قوسی شکل باید مطابق شرایط زیر باشد:

۱- WPS های پیش‌تأیید شده. جزئیات جوش‌های گوشه در اتصالات اعضای قوسی شکل با روش‌های جوشکاری با الکترودهای روبوش‌دار، جوشکاری گازی یا جوشکاری توپودری که بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت WPS می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، در شکل ۲-۳ نمایش داده شده است. (برای محدودیت‌ها به ۲-۳۹-۱-۲ مراجعه شود). این جزئیات همچنین برای روش GMAW-S که براساس ۴-۱۲-۴-۳ تعیین صلاحیت می‌شود نیز می‌تواند استفاده شود.

۲- جزئیات جوش‌های گوشه در وضعیت پیش‌تأیید در اتصالات رویهم در شکل ۲-۱۵ نمایش داده شده است.

۳-۹-۳- اتصالات سه‌پری شکل مایل. جزئیات جوش‌های گوشه در اتصالات سه‌پری شکل مایل که می‌توان بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت WPS فصل ۴ اجرا شوند، در شکل ۱۱-۳ نمایش داده شده‌است و بایستی محدودیت‌های بند ۳-۲ را برآورده سازند.

۳-۹-۳-۱- محدودیت زاویه بین دو سطح. اگر زاویه بین دو سطح در اتصال سه‌پری شکل مایل از ۱۰۰ درجه بیشتر باشد، باید مطابق شکل ۱۱-۳ قسمت پ آماده‌سازی شود تا فضای کافی برای جوش مورد نیاز فراهم شود. مقدار ماشین‌کاری و سنگ‌کاری نباید بیشتر از مقدار مورد نیاز جهت رسیدن به اندازه جوش لازم (W) باشد.

۳-۹-۳-۲- حداقل اندازه جوش. حداقل اندازه جوش گوشه در اتصالات سه‌پری شکل مایل که در شکل ۱۱-۳ قسمت‌های الف، ب و پ نمایش داده شده‌است، باید مطابق با جدول ۵-۸ باشد. حداقل اندازه باید نیازهای طراحی را برآورده سازد.

۳-۱۰- الزامات جوش‌های انگشتانه و کام

جزئیات جوش‌های انگشتانه و کام که با یکی از روش‌های جوشکاری SMAW، GMAW (به جز انتقال اتصال کوتاه) و یا FCAW انجام می‌شود در بندهای ۳-۱۰-۱ تا ۳-۱۰-۳ و نیز ۲-۵-۲ تا ۲-۵-۴ و ۶-۵-۲ بیان شده که می‌تواند بدون انجام تعیین صلاحیت WPS مطابق فصل ۴ به شرط رعایت محدودیت‌های فنی بند ۵-۲۵ اجرا شود.

۳-۱۰-۱- محدودیت‌های اندازه قطر سوراخ‌ها. حداقل قطر سوراخ در جوش کام نباید از ضخامت قطعه به علاوه ۸ میلی‌متر کمتر باشد و ترجیحاً به ضریبی از $\frac{1}{16}$ اینچ (۲ میلی‌متر) گردد. حداکثر قطر سوراخ برابر است با حداکثر دو مقدار $\frac{2}{25}$ برابر ضخامت قطعه و حداقل قطر سوراخ به علاوه ۳ میلی‌متر هر کدام که بزرگ‌تر باشد.

۳-۱۰-۲- طول انگشتانه. طول انگشتانه نباید از ده برابر ضخامت قطعه بیشتر باشد. پهنای انگشتانه نباید از ضخامت قطعه به علاوه ۸ میلی‌متر کمتر باشد و ترجیحاً به ضریبی از


$\frac{1}{16}$ اینچ (۲ میلی‌متر) گردد. حداکثر پهنای انگشتانه برابر است با حداقل پهنای به علاوه ۳ میلی‌متر و یا $\frac{2}{25}$ برابر ضخامت قطعه، هر کدام که بزرگ‌تر باشد.

۳-۱۰-۳- عمق پرکردن. عمق پرکردن انگشته و یا کام با جوش در فلز با ضخامت ۵/۸ اینچ (۱۶ میلی‌متر) و کمتر برابر با ضخامت قطعه است. در فلز ضخیم‌تر از ۵/۸ اینچ (۱۶ میلی‌متر) باید حداقل برابر با نصف ضخامت قطعه بوده و در هر صورت از ۵/۸ اینچ (۱۶ میلی‌متر) کمتر نباشد.


۳-۱۱- الزامات عمومی جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی و نفوذ کامل اتصالات

	$E = 0.7t$	$E = t$	$E = 1.07t$
$\psi < 60^\circ$ پاشنه	$1/5t$	$1/5t$	بزرگ‌تر از $5t$
$\psi \leq 100^\circ$ جانی	t	$1/4t$	$1/5t$
$100^\circ - 110^\circ$ جانی	$1/5t$	$1/6t$	$1/75t$
$100^\circ - 120^\circ$ جانی	$1/2t$	$1/8t$	$2t$
$\psi > 120^\circ$ پنجه	t پنج	$1/4t$ پنج	پنج کامل شیاری $60 - 90^\circ$





برای $\psi > 120^\circ$ به منظور تأمین گل‌کله کافی، لبه باید آماده‌سازی شود.

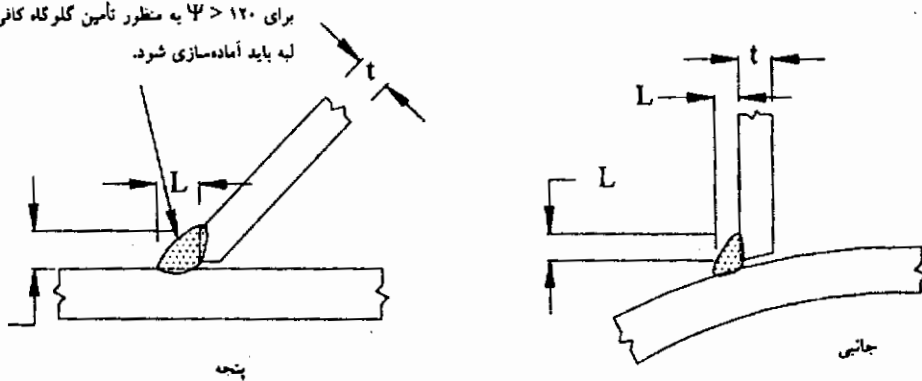

شکل ۳-۲- جوش گوشه در وضعیت پیش‌تأیید شده در اتصالات با اعضای قوطی شکل در روش‌های جوشکاری SMAW, GMAW و FCAW (بند ۳-۹-۲)

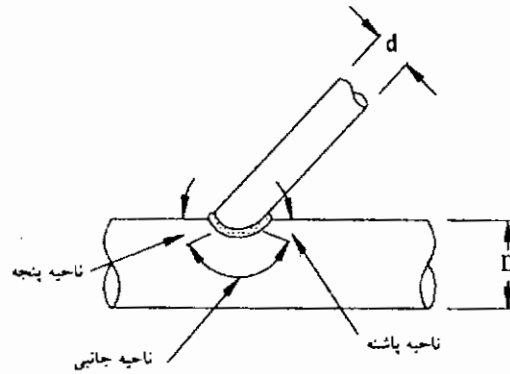

به منظور تأمین گلوگاه کافی برای لبه
 $\Psi < 120^\circ$ بایستی آماده سازی شود.

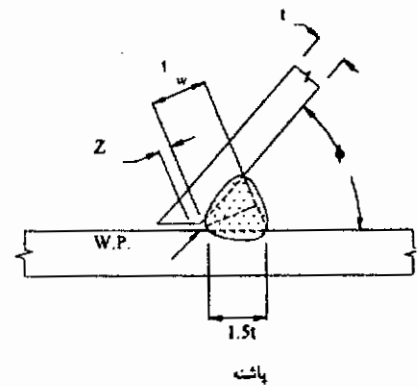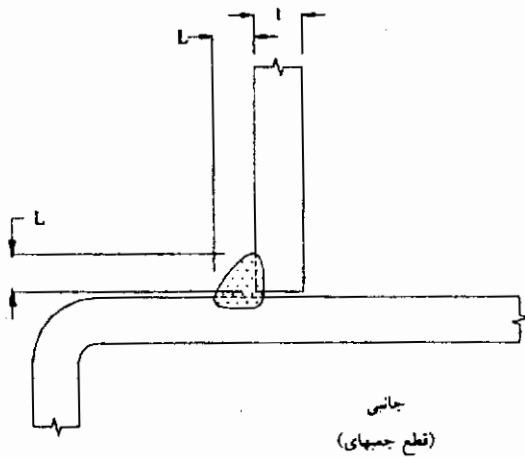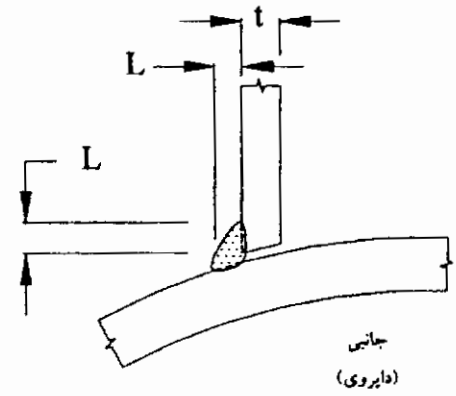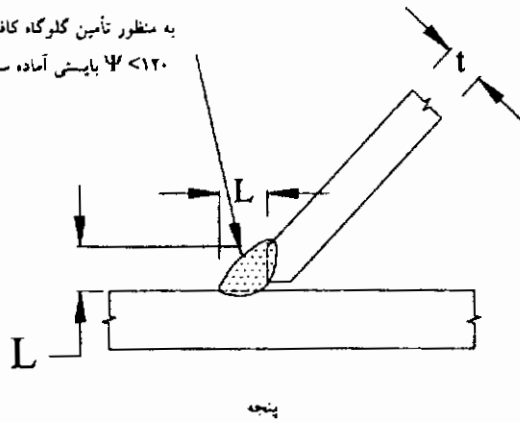

شکل ۳-۲- جوش گوشه در وضعیت پیش‌تائید شده در اتصالات با اعضای قوطی شکل در

روش‌های جوشکاری SMAW، GMAW و FCAW (بند ۳-۹-۲)

۳-۱۱-۱- FCAW/GMAW به جای SAMW. جزئیات آماده‌سازی اتصالات شیاری برای روش SMAW در وضعیت پیش تأیید را می‌توان برای جوش GMAW یا FCAW نیز مورد استفاده قرار داد.

۳-۱۱-۲- آماده‌سازی اتصالات کنج. برای اتصالات کنج، آماده‌سازی قسمت بیرونی شیار می‌تواند در هر یک از اعضا و یا در هر دو قطعه انجام شود، به شرط آنکه ساختار اصلی شیار تغییر نکند و فاصله بین لبه‌ها به اندازه کافی باشد تا عملیات جوشکاری بدون ایجاد ذوب‌شدگی زیاد انجام شود.

۳-۱۱-۳- شکافت ریشه اتصال. همانطور که در بندهای ۳-۱۲-۳ و ۳-۱۳-۳ بیان شده‌است اندازه شکافت ریشه می‌تواند متفاوت باشد. بهر صورت برای جوشکاری خودکار و یا جوشکاری ماشینی که با یکی از روش‌های FCAW، GMAW و SAW انجام می‌شود، حداکثر تغییرات اندازه شکافت ریشه (حداقل تا حداکثر شکافت در یک اتصال مونتاژ شده) نباید از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) بیشتر باشد. قبل از انجام عملیات جوشکاری خودکار باید به طور موضعی تغییرات بیشتر از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) تعمیر و اصلاح شود.

۳-۱۲- الزامات جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی

جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی که بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت WPS مطابق بخش ۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد، در شکل ۳-۳ نمایش داده شده‌است و باید محدودیت‌های اندازه مشخص شده در ۳-۱۲-۳ در آن‌ها رعایت شود.

۳-۱۲-۱- تعریف. به جز آنچه در بند ۳-۱۳-۴ و شکل ۳-۴ (B-L1-S) آمده، جوش‌های شیاری بدون ورق پشت‌بند که فقط از یک طرف جوشکاری می‌شوند و جوش‌های شیاری که از دو طرف جوشکاری می‌شوند، اما عملیات تخلیه جوش از پشت انجام نمی‌شود، به عنوان جوش‌های نفوذی با نفوذ نسبی در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱۲-۲- اندازه جوش. اندازه جوش (E) یک جوش با نفوذ نسبی در وضعیت پیش تأیید در شکل ۳-۳ براساس نوع روش جوشکاری، طراحی اتصال، زاویه پخ و وضعیت جوشکاری

مورد استفاده در حین ساخت، بیان شده‌است.

فهرست علائم و اختصارات برای شکل‌های ۳-۳ و ۴-۳

علائم نوع اتصال	
اتصال لب به لب	B
اتصال کنج	C
اتصال سپری	T
اتصال لب به لب یا کنج	BC
اتصال سپری و یا کنج	TC
اتصال لب به لب، سپری و یا گوشه	BTC

علائم ضخامت فلز پایه و نفوذ	
ضخامت محدود- اتصال با نفوذ کامل	L
ضخامت نامحدود- اتصال با نفوذ کامل	U
اتصال با نفوذ نسبی	P

علائم نوع جوش	
شیاری بدون پیخ	1
شیاری جناغی یک طرفه	2
شیاری جناغی دو طرفه	3
شیاری نیم‌جناغی یک طرفه	4
شیاری نیم‌جناغی دو طرفه	5
شیاری لاله‌ای یک طرفه	6
شیاری لاله‌ای دو طرفه	7
شیاری نیم‌لاله‌ای یک طرفه	8
شیاری نیم‌لاله‌ای دو طرفه	9
شیاری با پیخ محدب	10

علائم روش جوشکاری اگر به غیر از جوشکاری با الکتروود روپوش‌دار باشد.	
جوشکاری زیرپودری	S
جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ	G
جوشکاری توپودری	F


روش‌های جوشکاری	
جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار	SMAW
جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ	GMAW
جوشکاری توپودری	FCAW
جوشکاری زیرپودری	SAW

وضعیت‌های جوشکاری	
تخت	F
افقی	H
عمودی	V
بالاسری	OH

اندازه‌ها	
شکافت ریشه	R
زاویه ینخ	α, β
اندازه پیشانی ینخ	f
شعاع ینخ لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای	r
عمق شیار در جوش شیاری با نفوذ نسبی	S, S ₁ , S ₂
به ترتیب اندازه جوش متناسب با S ₂ , S ₁ و S	E, E ₁ , E ₂

تعریف اتصال

حروف کوچک مانند a, b, c برای متمایز نمودن تعریف اتصالانی است که دارای تعریف مشابه می‌باشند.

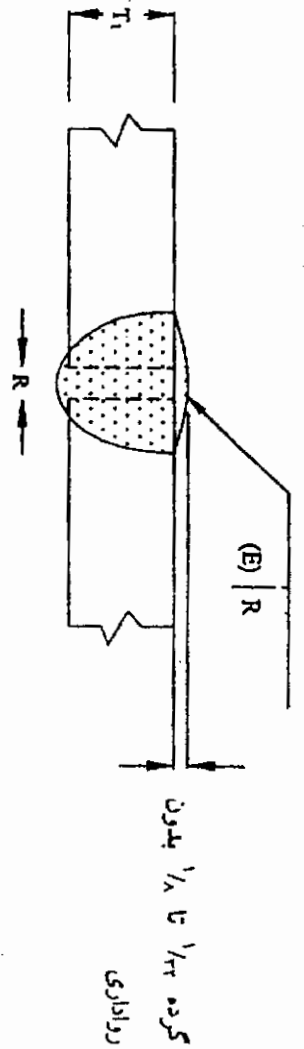


(۱) جوش شیاری ساده (بدون پیچ)
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	اندازه جوش (B)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری		ضخامت فلز پایه		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها	مطابق جزئیات (بند ۱-۱۳-۳)	T ₂	T ₁		
B	$T_1 = \frac{1}{16}$	تمام	$\pm 1/16$	$+ 1/16, -0$	$R = 1/16$ تا 0	-	حداکثر 1/8	B-P1a
B,D	$\frac{T_1}{2}$	تمام	$\pm 1/16$	$+ 1/16, -0$	$R = \frac{T_1}{2}$ حداقل	-	حداکثر 1/4	B-P1c

شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PRP) پیش‌نابیده شده (بند ۳-۱۲)

(۱) جوش شیار ساده (بدون بیخ)
(B) اتصال لب به لب

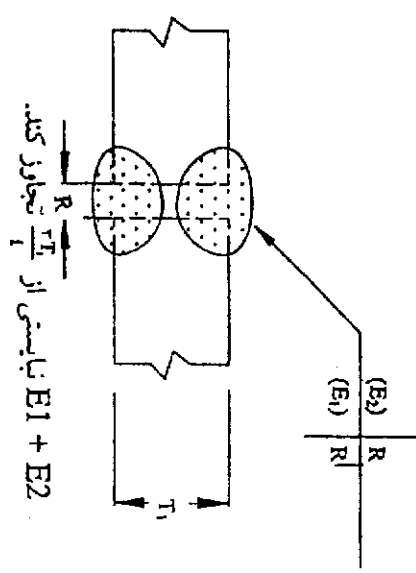

نظرات	مجموع اندازه جوش (E1+E2)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		ضخامت فلز پایه		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	T ₂	T ₁		
D	$\frac{3T_1}{4}$	تمام	$\pm 1/16$	$+ 1/16, \dots$	$R = \frac{T_1}{4}$	-	حداکثر ۱/۴	B-P1b SMAW


ادامه شکل ۳-۳- جزییات اتصالات با جوش شیار با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۲)

(۲) جوش شیاری جناهی یک طرفه
(B) اتصال لب به لب
(C) اتصال کنج

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
B, D, E, N	S	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 +10°, -5°	0, +1/16 +U, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/32 α = 60°	U	حداقل 1/4	BC-P2	SMAW
A, B, E, N	S	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 +10°, -5°	0, +1/16 +U, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 α = 60°	U	حداقل 1/4	BC-P2-GF	GMAW FCAW
B, E, N	S	F	+1/16, -0 ±1/16 +10°, -5°	±0 +U, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/4 α = 60°	U	حداقل 7/16	BC-P2-S	SAW


ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌نابیده شده (بند ۳-۱۲)

(۳) جوش شیاری جانبی دو طرفه
(۵) اتصال لب به لب

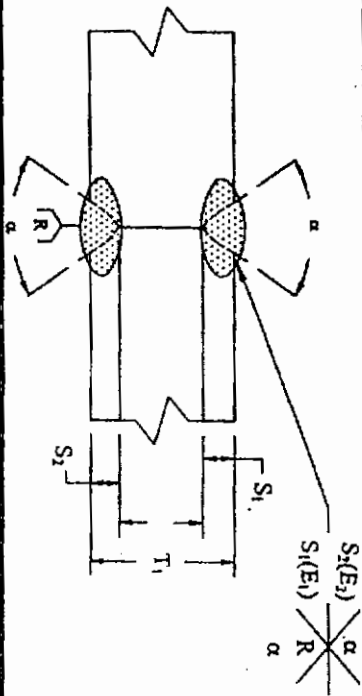

تذکرات	مجموع ابعاد جوش (E1+E2)	وسمیت های مجاز جوشکاری	آمادسازی شیار		شکلات ریشه پشایی شیار زاویه شیار	ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)		T2	T1		
D, E, Mp, N	S1+S2	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 +1.0°, -0.5°	+1/16, -0.5° , +U, -0° +1.0°, -0.5°	R = 0 حداقل 1/8 α = 1.0°	-	1/2 حداقل	B-P3	SMAW
A, E, Mp, N	S1+S2	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 +1.0°, -0.5°	+1/16, -0.5° +U, -0° +1.0°, -0.5°	R = 0 حداقل 1/8 α = 1.0°	-	1/2 حداقل	B-P3-GF	GMAW FCAW
E, Mp, N	S1+S2	نخت	+1/16, -0° ±1/16 +1.0°, -0.5°	±0 +U, -0° +1.0°, -0.5°	R = 0 حداقل 1/8 α = 1.0°	-	3/4 حداقل	B-P3-S	SAW

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PRP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۲-۳)

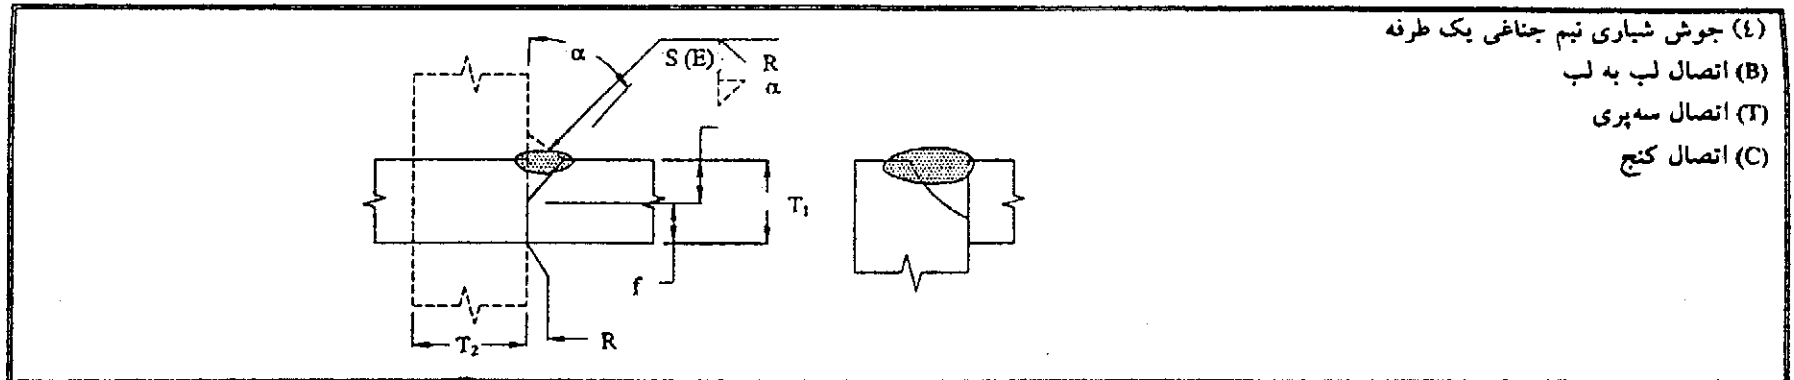


(E) جوش شیاری نیم جناغی یک طرفه
 (B) اتصال لب به لب
 (T) اتصال سه‌پری
 (C) اتصال کنج

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
B,D,E,I,N,V	S-1/8	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, -0° نامحدود +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 α = 45°	U	U	BTC-P4	SMAW
A,B,E,I,N,V	S	F,H	+1/8, -1/16 ±1/16	+1/16, -0° نامحدود	R = 0 حداقل f = 1/8 α = 45°	U	حداقل 1/8	BTC-P4-GF	GMAW FCAW
	S-1/8	V,OH	+10°, -5°	+10°, -0°					
B,E,I,N,V	S	F	+1/16, -0 ±1/16 +10°, -5°	±0 +U, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 α = 60°	U	حداقل 7/16	TC-P4-S	SAW

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲)



آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی

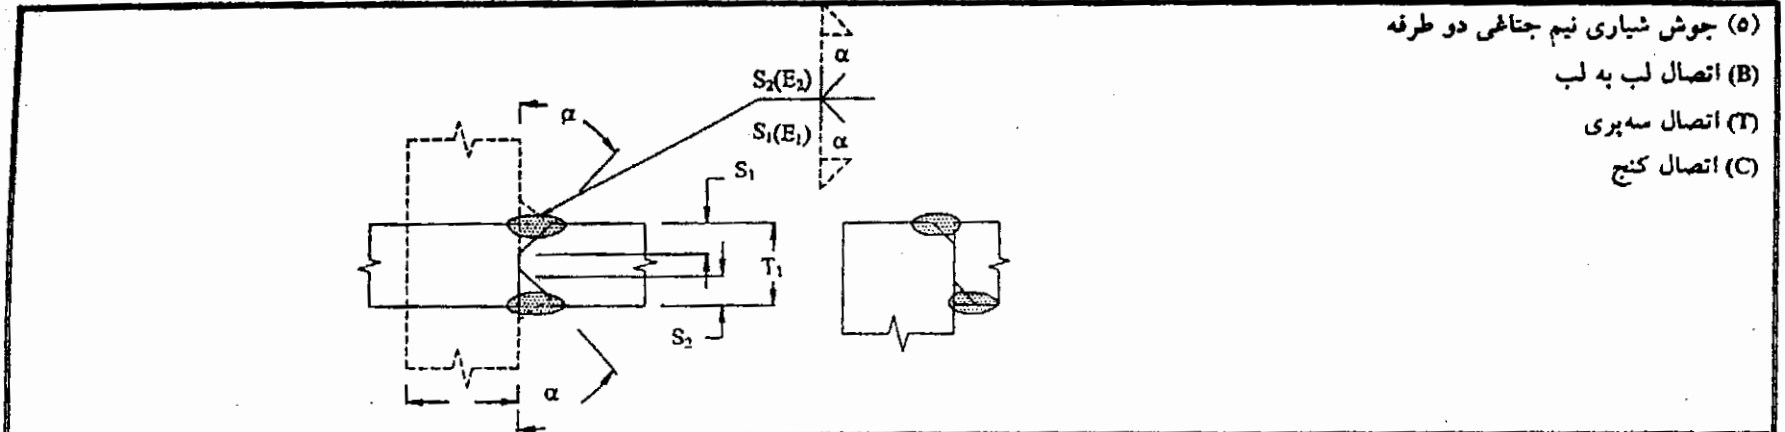


(۵) جوش شیاری نیم جتاغی دو طرفه
 (B) اتصال لب به لب
 (T) اتصال سه پری
 (C) اتصال کنج

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E_1+E_2)	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیاری			ضخامت فلز پایه ($U = \text{نامحدود}$)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری ها		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T_2	T_1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D, E, J, M, P, N, V	$S_1+S_2 - 1/4$	تمام	$+1/8, -1/16$ $\pm 1/16$ $+10^\circ, -5^\circ$	$+1/16, -0^\circ$ نامحدود $+10^\circ, -0^\circ$	$R = 0$ حداقل $f = 1/8$ $\alpha = 45^\circ$	U	حداقل $5/16$	BTC-PS	SMAW
A, E, J, M, P, N, V	S_1+S_2	F, H	$+1/8, -1/16$ $\pm 1/16$ $+10^\circ, -5^\circ$	$+1/16, -0^\circ$ نامحدود $+10^\circ, -0^\circ$	$R = 0$ حداقل $f = 1/8$ $\alpha = 45^\circ$	U	حداقل $1/2$	BTC-PS-GF	GMAW FCAW
	$S_1+S_2 - 1/4$	V, OH	$+10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$	$\alpha = 45^\circ$				
E, J, M, P, N, V	S_1+S_2	F	$+1/16, -0$ $\pm 1/16$ $+10^\circ, -5^\circ$	± 0 $+U, -0$ $+10^\circ, -0^\circ$	$R = 0$ حداقل $f = 1/4$ $\alpha = 60^\circ$	U	حداقل $3/4$	TC-PS-S	SAW

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۲)

(۶) جوش شیاری لاله‌ای یک طرفه
 (B) اتصال لب به لب
 (C) اتصال کنج

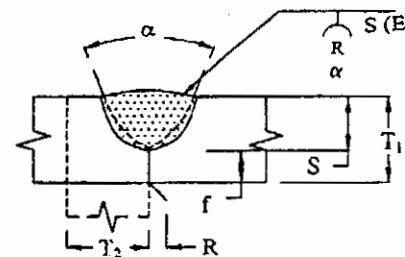


تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیار انحنای شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
B,D,E,N	S	تمام	+۱/۸, -۱/۱۶ ±۱/۱۶ ±۱/۱۶ +۱۰°, -۵°	+۱/۱۶, -۰ +U, -۰ +۱/۴, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f = ۱/۳۲ r = ۱/۴ α = ۴۵°	U	حداقل ۱/۴	BC-P6	SMAW
A,B,E,N	S	تمام	+۱/۸, - ۱/۱۶ ±۱/۱۶ ±۱/۱۶ +۱۰°, -۵°	+۱/۱۶, -۰ +U, -۰ +۱/۴, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f = ۱/۸ r = ۱/۴ α = ۲۰°	U	حداقل ۱/۴	BC-P6-GF	GMAW FCAW
B,E,N	S	F	+۱/۱۶, -۰ ±۱/۱۶ ±۱/۱۶ +۱۰°, -۵°	±۰ +U, -۰ +۱/۴, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f = ۱/۴ r = ۱/۴ α = ۲۰°	U	حداقل ۷/۱۶	BC-P6-S	SAW

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌نماید شده (بند ۳-۱۲)




(V) جوش شیاری لاله ای دو طرفه
(B) اتصال لب به لب

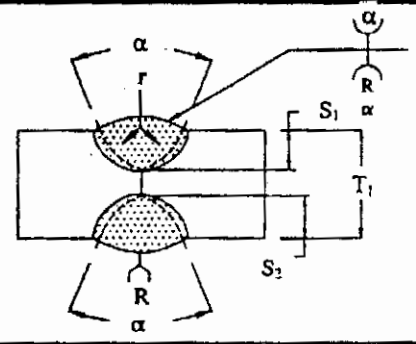

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E ₁ +E ₂)	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری ها		شکافت ریشه پیشانی شیار انحنای شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D, E, Mp, N	S ₁ +S ₂	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, - 0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 1/4 α = 45°	-	حداقل 1/2	B-P7	SMAW
A, E, Mp, N	S ₁ +S ₂	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, - 0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 1/4 α = 20°	-	حداقل 1/2	B-P7-GF	GMAW FCAW
E, Mp, N	S ₁ +S ₂	F	+1/16, - 0 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	± 0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 1/4 α = 20°	-	حداقل 3/4	B-P7-S	SAW

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۲)

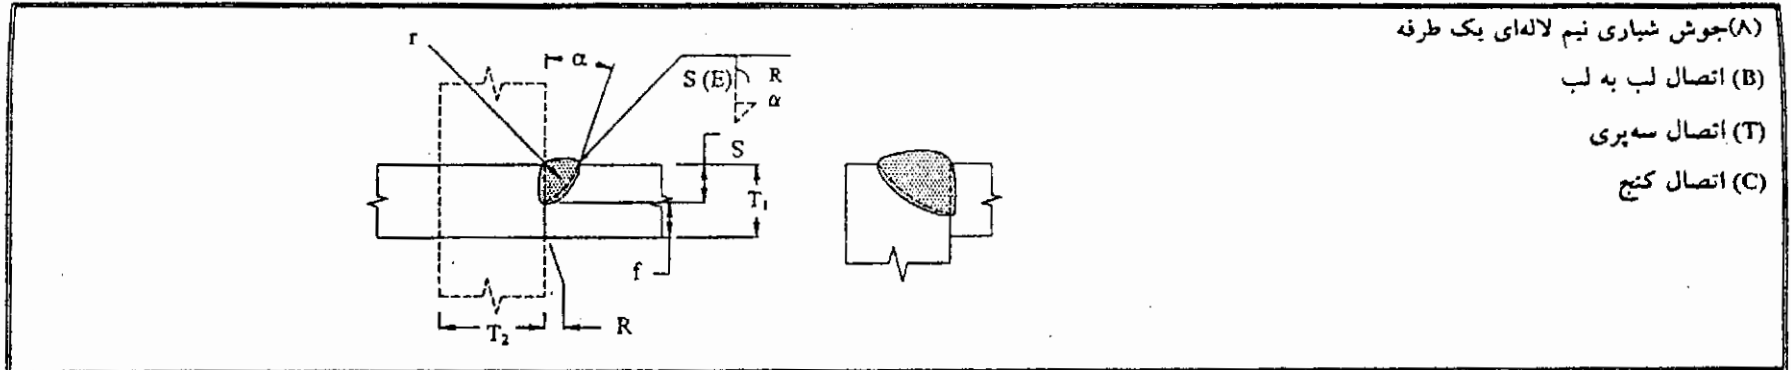

- (A) جوش شیاری نیم لاله‌ای یک طرفه
- (B) اتصال لب به لب
- (T) اتصال سه‌پری
- (C) اتصال کنج

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیاری انحنای شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D,E,I,N,V	S	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, - 0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 3/8 α = 45°	U	حداقل 1/4	TC-P8*	SMAW
D,E,I,N,V	S	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, - 0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 3/8 α = 30°	U	حداقل 1/4	BC-P8**	SMAW


شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلیمتر است).

A,E,J,N,V	S	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, -0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حدافل 1/8 r = 3/8 α = 45°	U	حدافل 1/4	TC-P8-GF*	GMAW FCAW
A,E,J,N,V	S	تمام	+1/8, - 1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, -0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حدافل 1/8 r = 3/8 α = 30°	U	حدافل 1/4	BC-P8-GF**	GMAW FCAW
E,J,N,V	S	F	+ 1/16, -0 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	±0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حدافل 1/4 r = 1/2 α = 45°	U	حدافل 7/16	TC-P8-S*	SAW
E,J,N,V	S	F	+ 1/16, -0 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	±0 +U, -0 +1/4, -0 +10°, -0°	R = 0 حدافل 1/4 r = 1/2 α = 20°	U	حدافل 7/16	C-P8-S**	SAW

* در وجه داخل اتصالات گوشه کاربرد دارد.

** در وجه خارج اتصالات گوشه کاربرد دارد.

شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلیمتر است).

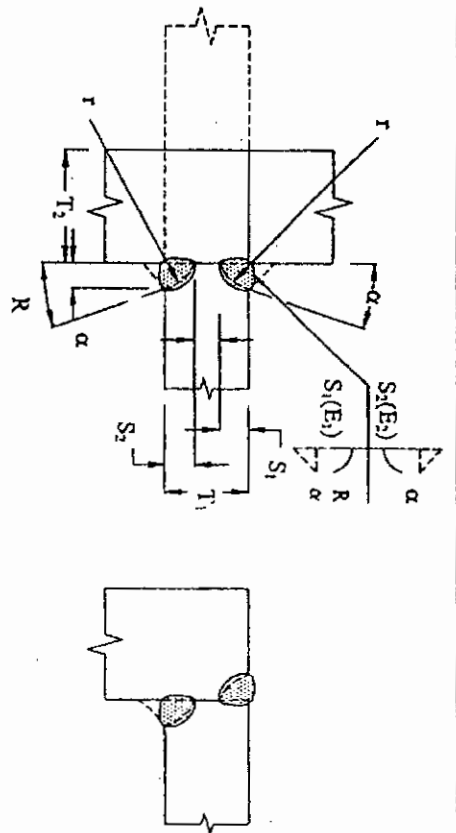

(۹) جوش شیاری نیم لانه‌ای در طرفه

(B) اتصال لب به لب

(T) اتصال سه‌پری

(C) اتصال کنج

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E1+E2)	میزان جوشکاری	آماده‌سازی شیار		شکافت ریشه	ضخامت فلز پایه (U = نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			مطابق ساخت (رند ۳-۱۲)	مطابق جزئیات (رند ۳-۱۲)		روداری‌ها	ریشه		
D, E ₁ , M _P , N, V	S ₁ +S ₂	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, -0° +U, -0° +1/4, -0° +10°, -0°	R = 0 حداقل 1/8 T = 3/8 α = 45°	U	حداقل 1/2	BTC-P9*	SMW


ادامه شکل ۳-۳- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (RPP) پیش‌تأیید شده (رند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است).

A,J,Mp, N,V	S ₁ +S ₂	تمام	+1/8, -1/16 ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	+1/16, - +U, - +1/4, - +10°, -10°	R = 0 حداقل f = 1/8 r = 3/8 α = 45°	U	حداقل 1/2	BTC-P9- GF**	GMAW FCAW
E,J,Mp, N,V	S ₁ +S ₂	F	+1/16, - ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	± +U, - +1/4, - +10°, -10°	R = 0 حداقل f = 1/4 r = 1/2 α = 20°	U	حداقل 3/4	C-P9-S*	SAW
E,J,Mp, N,V	S ₁ +S ₂	F	+1/16, - ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	± +U, - +1/4, - +10°, -10°	R = 0 حداقل f = 1/4 r = 1/2 α = 20°	U	حداقل 3/4	C-P9-S**	SAW
E,J,Mp,N	S ₁ +S ₂	F	+1/16, - ±1/16 ±1/16 +10°, -5°	± +U, - +1/4, - +10°, -10°	R = 0 حداقل f = 1/4 r = 1/2 α = 45°	U	حداقل 3/4	T-P9-S	SAW

* در قسمت داخل اتصالات گوشه کاربرد دارد.

** در قسمت خارج اتصالات گوشه کاربرد دارد.


ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلیمتر است).

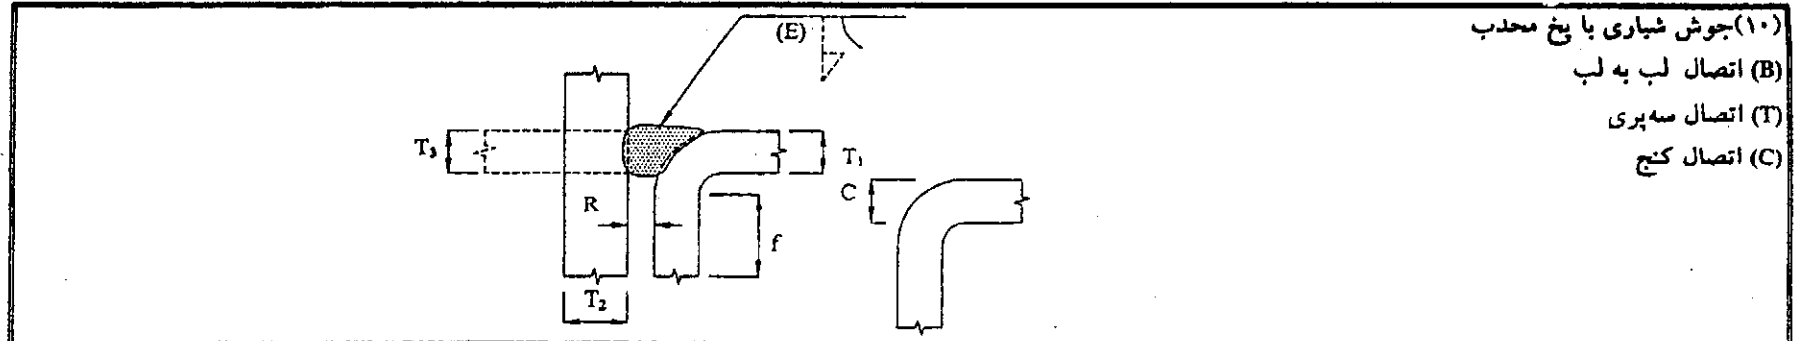

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)			نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیار انحنای خم	T ₃	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)						
D, J, N, Z	$0.8 T_1$	تمام	+1/8, -1/16 + U, -1/16 + محدودیت ندارد, -0	+1/16, -0 + U, -0 + محدودیت ندارد, -0	R = 0 حداقل $f = 3/16$ حداقل $C = \frac{3 T_1}{2}$	حداقل T ₁	U	حداقل 3/16	BTC-P10	SMAW
A, J, N, Z	$0.8 T_1$	تمام	+1/8, -1/16 + U, -1/16 + محدودیت ندارد, -0	+1/16, -0 + U, -0 + محدودیت ندارد, -0	R = 0 حداقل $f = 3/16$ حداقل $C = \frac{3 T_1}{2}$	حداقل T ₁	U	حداقل 3/16	BTC-P10-GF	GMAW FCAW
J, N, Z	$0.8 T_1$	F	+1/16, -0 + U, -1/16 + محدودیت ندارد, -0	± 0 + U, -0 + محدودیت ندارد, -0	R = 0 حداقل $f = 1/2$ حداقل $C = \frac{3 T_1}{2}$	کاربرد ندارد	حداقل 1/2	حداقل 1/2	T-P10-S	SAW

* برای مقطع نورد سرد (A500) محدودیت برای اندازه C وجود ندارد.


شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلیمتر است).

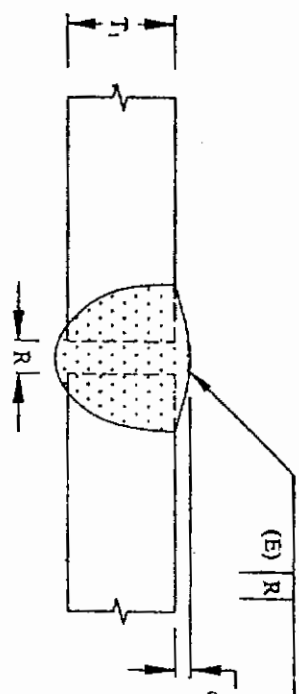

(۱) جوش شیاری ساده (بدون بیخ)
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	اندازه جوش (B)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		ضخامت فلز پایه (L= نامحدود)	نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها	شکلات ریشه			
B,D	$T_1 - 1$	تمام	مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)	-	B-P1a	SMAW
B,D	$\frac{T_1}{2}$	تمام	± 2	$+2, -0$	$R = 0 \text{ تا } 2$ حداقل $R = \frac{T_1}{2}$	B-P1c	

ادامه شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PRP) پیش‌تأییدشده (بند ۳-۱۲-۳) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

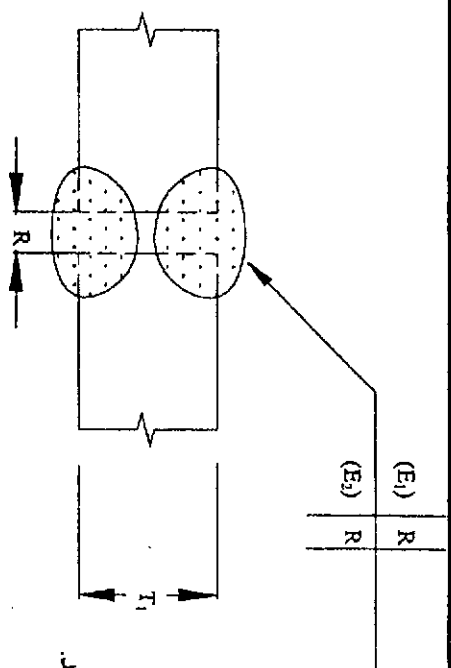

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است.


(۱) جوش شیار ساده (بدون بیخ)

(۲) اتصال لب به لب

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E ₁ +E ₂)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)	نام اتصال	روش جوشکاری	
			رواداری‌ها	شکافت ریشه				
D	$\frac{3T_1}{4}$	تمام	مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)	T ₂	T ₁	B-P1b	SMAW
			±۲	+۲, -۰	$R = \frac{T_1}{4}$	-	حداکثر ۶	

شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیار با نفوذ نسبی (PTP) پیش تأیید شده، (بند ۳-۱۲) (اندازه‌ها به میلی‌متر است)

(۲) جوش شیاری جناغی یک طرفه
(B) اتصال لب به لب
(C) اتصال کنج

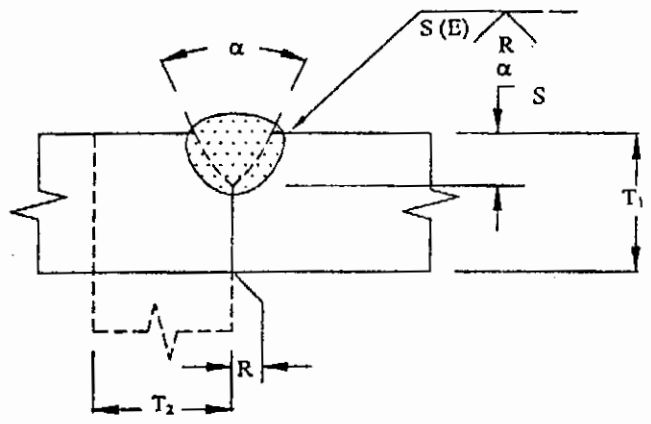

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است


تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)		حدافل ۱	حدافل ۶		
B,D,E,N	S	تمام	+۳, -۲ ± ۲ +۱۰°, -۵°	۰, +۲ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حدافل ۱ α = ۶۰°	U	حدافل ۶	BC-P2	SMAW
A,B,E,N	S	تمام	+۳, -۲ ± ۲ +۱۰°, -۵°	۰, +۲ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حدافل ۳ α = ۶۰°	U	حدافل ۶	BC-P2-GF	GMAW FCAW
B,E,N	S	F	+۲, -۰ ± ۲ +۱۰°, -۵°	± ۰ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حدافل ۶ α = ۶۰°	U	حدافل ۱۱	BC-P2-S	SAW

شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأییدشده، (بند ۳-۱۲) (اندازه‌ها به میلی‌متر است)

(۳) جوش شیاری جناغی دو طرفه
اتصال لب به لب (B)

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E1+E2)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T2	T1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D,E,Mp,N	S1+S2	تمام	+۳, -۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	-۰, +۲ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f=۳ α=۶۰°	-	حداقل ۱۲	B-P3	SMAW
A,E,Mp,N	S1+S2	تمام	+۳, -۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	-۰, +۲ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f=۳ α=۶۰°	-	حداقل ۱۲	B-P3-GF	GMAW FCAW
E,Mp,N	S1+S2	F	+۲, -۰ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +U, -۰ +۱۰°, -۰°	R=۰ حداقل f=۶ α=۶۰°	-	حداقل ۲۰	B-P3-S	SAW

شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأییدشده، (بند ۳-۱۲) (اندازه‌ها به میلی‌متر است)

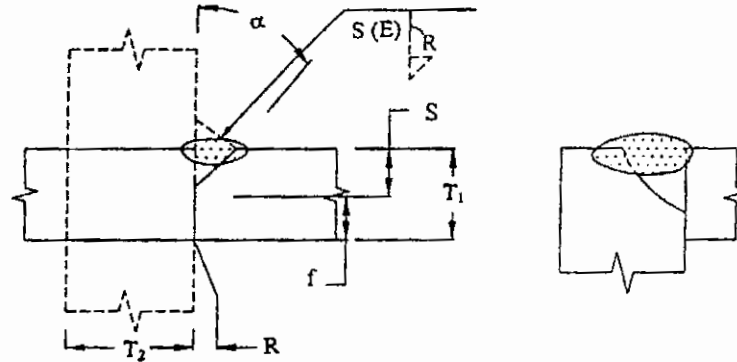

(E) جوش شیاری نیم جناغی یک طرفه

(B) اتصال لب به لب

(C) اتصال کنج

(T) اتصال سه‌پری

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (U=نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
B,D,E,J,N,V	S-۳	تمام	+۳, -۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۱۰°, -۵°	R = ۰ حداقل f = ۳ α = ۴۵°	U	U	BTC-P4	SMAW
A,B,E,J,N,V	S	F,H	+۳, -۲ ±۲	+۲, -۰ +U, -۰	R = ۰ حداقل f = ۳ α = ۴۵°	U	حداقل ۶	PTC-P4-GF	GMAW FCAW
	S-۳	V,OH	+۱۰°, -۵°	+۱۰°, -۵°					
B,E,J,N,V	S	F	+۲, -۰ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +U, -۰ +۱۰°, -۵°	R = ۰ حداقل f = ۶ α = ۶۰°	U	حداقل ۱۱	TC-P4-S	SAW


شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش تأییدشده، (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

(۵) جوش شیاری نیم جناغی دو طرفه

(B) اتصال لب به لب

(C) اتصال کنج

(T) اتصال سه‌پری

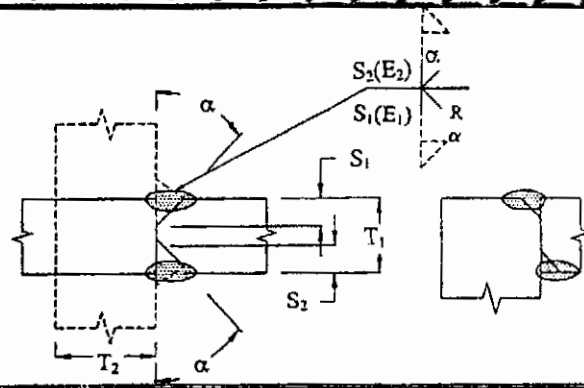


تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E1+E2)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیبار			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیبار زاویه شیبار	T2	T1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D,E,J,Mp,N,V	S1+S2-6	تمام	+3, -2 ±2 +10°, -5°	+2, -0 +U, -0 +10°, -0°	R=0 حداقل f=3 α=45°	U	حداقل 8	BTC-P5	SMAW
A,E,J,Mp,N,V	S1+S2	F,H	+3, -2 ±2 +10°, -5°	+2, -0 +U, -0 +10°, -0°	R=0 حداقل f=3 α=45°	U	حداقل 12	BC-P5-GF	GMAW FCAW
	S1+S2-6	V,OH							
E,J,Mp,N,V	S1+S2	F	+2, -0 ±2 +10°, -5°	±0 +U, -0 +10°, -0°	R=0 حداقل f=6 α=60°	U	حداقل 20	TC-P5-S	SAW

شکل ۳-۳ (ادامه دارد) جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأییدشده، (بند ۳-۱۲) (اندازه‌ها به میلی‌متر است)


(۶) جوش شیاری لاله‌ای یک طرفه
(B) اتصال لب به لب
(C) اتصال کنج

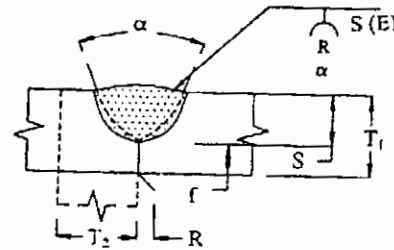


تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیار شعاع شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
B,D,E,N	S	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۱ r = ۶ α = ۴۵°	U	حداقل ۶	BC-P6	SMAW
A,B,E,N	S	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۶ α = ۴۵°	U	حداقل ۶	BC-P6-GF	GMAW FCAW
B,E,N	S	F	-۲, -۰ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۶ r = ۶ α = ۲۰°	U	حداقل ۱۱	BC-P6-S	SAW

شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است).
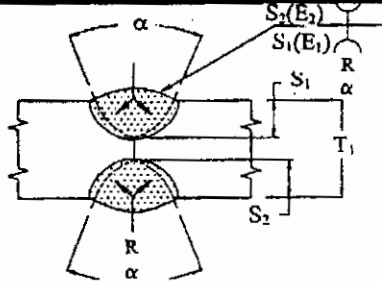
<p>(۷) جوش شیاری لاله‌ای دو طرفه (B) اتصال لب‌به‌لب</p>  <p>تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است</p>									
تذکرات	مجموع اندازه جوش (E ₁ +E ₂)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداداری		شکافت ریشه پیشانی شیاری شعاع شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D, E, Mp, N	S1+S2	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۶ α = ۴۵°	-	حداقل ۱۲	B-P7	SMAW
A, E, Mp, N	S1+S2	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۶ α = ۳۰°	-	حداقل ۱۲	B-P7-GF	GMAW FCAW
E, Mp, N	S1+S2	F	+۲, -۰ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۶ r = ۶ α = ۳۰°	-	حداقل ۲۰	B-P7-S	SAW

شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است).

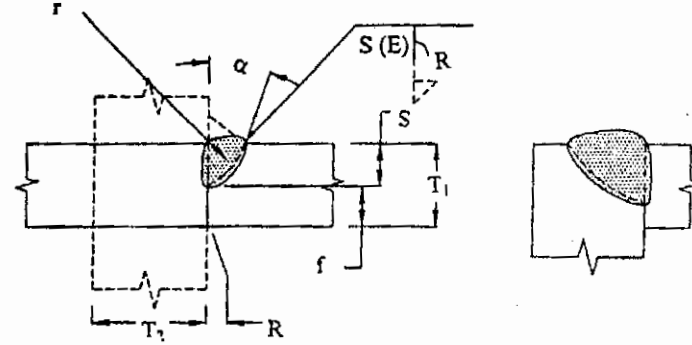

(A) جوش شیاری لاله‌ای یک طرفه

(B) اتصال لب‌به‌لب

(T) اتصال سه‌پری

(C) اتصال کنج

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D,E,I,N,V	S	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۱۰ α = ۴۵°	U	حداقل ۶	TC-P8*	SMAW
D,E,I,N,V	S	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۱۰ α = ۳۰°	U	حداقل ۶	BC-P8**	SMAW
A,E,I,N,V	S	تمام	+۳, -۲	+۲, -۰	R = ۰	U	حداقل ۶	TC-P8-GF*	GMAW

			± 2 ± 2 $+10^\circ, -5^\circ$	$+U, -0$ $+6, -0$ $+10^\circ, -0^\circ$	حداقل $f=3$ $r=10$ $\alpha=45^\circ$				FCAW
A,E, J,N,V	S	تمام	$+3, -2$ ± 2 ± 2 $+10^\circ, -5^\circ$	$+2, -0$ $+U, -0$ $+6, -0$ $+10^\circ, -0^\circ$	$R=0$ حداقل $f=3$ $r=10$ $\alpha=30^\circ$	U	حداقل 6	BC-P8-GF**	GMAW FCAW
E,J,N,V	S	F	$+2, -0$ ± 2 ± 2 $+10^\circ, -5^\circ$	± 0 $+U, -0$ $+6, -0$ $+10^\circ, -0^\circ$	$R=0$ حداقل $f=6$ $r=13$ $\alpha=45^\circ$	U	حداقل 11	TC-P8-S*	SAW
E,J,N,V	S	F	$+2, -0$ ± 2 ± 2 $+10^\circ, -5^\circ$	± 0 $+U, -0$ $+6, -0$ $+10^\circ, -0^\circ$	$R=0$ حداقل $f=6$ $r=13$ $\alpha=30^\circ$	U	حداقل 11	C-P8-S**	SAW

* در وجه داخلی اتصالات گوشه کاربرد دارد.

** در وجه خارجی اتصالات گوشه کاربرد دارد.


شکل ۳-۳- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلیمتر است).

(۹) جوش شیاری لاله‌ای دو طرفه

(B) اتصال لب‌به‌لب

(T) اتصال سه‌پری

(C) اتصال کنج

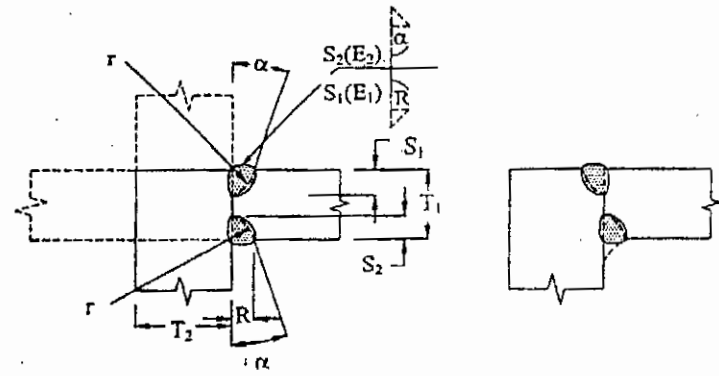


تمام اندازه‌ها به میلیمتر است

تذکرات	مجموع اندازه جوش (E ₁ +E ₂)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری		شکافت ریشه پیشانی شیار شعاع شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)					
D, E, J, Mp, W, V	S ₁ +S ₂	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۱۰ α = ۴۵°	U	حداقل ۱۲	BTC-P9*	SMAW
A, D, Mp, N, V	S ₁ +S ₂	تمام	+۳, -۲ ±۲ ±۲ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +U, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداقل f = ۳ r = ۱۰ α = ۳۰°	U	حداقل ۶	BTC-P9-GF**	GMAW FCAW

A, E, J, N, V	S ₁ +S ₂	F	+۲, -۰ ±۲ ±۲	±۰ +U, -۰ +۱, -۰ +۱۰۰, -۱۰۰	R = ۰ حداقل ۱ r = ۱۳ α = ۴۵°	U	۲۰ حداقل	C-P9-S*	SAW
E, J, M, P, N, V	S ₁ +S ₂	F	+۲, -۰ ±۲ ±۲	±۰ +U, -۰ +۱, -۰ +۱۰۰, -۱۰۰	R = ۰ حداقل ۱ r = ۱۳ α = ۲۰°	U	۲۰ حداقل	C-P9-S**	SAW
E, J, M, P, N	S ₁ +S ₂	F	+۲, -۰ ±۲ ±۲	±۰ +U, -۰ +۱, -۰ +۱۰۰, -۱۰۰	R = ۰ حداقل ۱ r = ۱۳ α = ۴۵°	U	۲۰ حداقل	T-P9-S	SAW

* در وجه داخلی اتصالات گوشه کاربرد دارد.
** در وجه خارجی اتصالات گوشه کاربرد دارد.

شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیارى با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تایید شده (بند ۳-۱۲) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است)

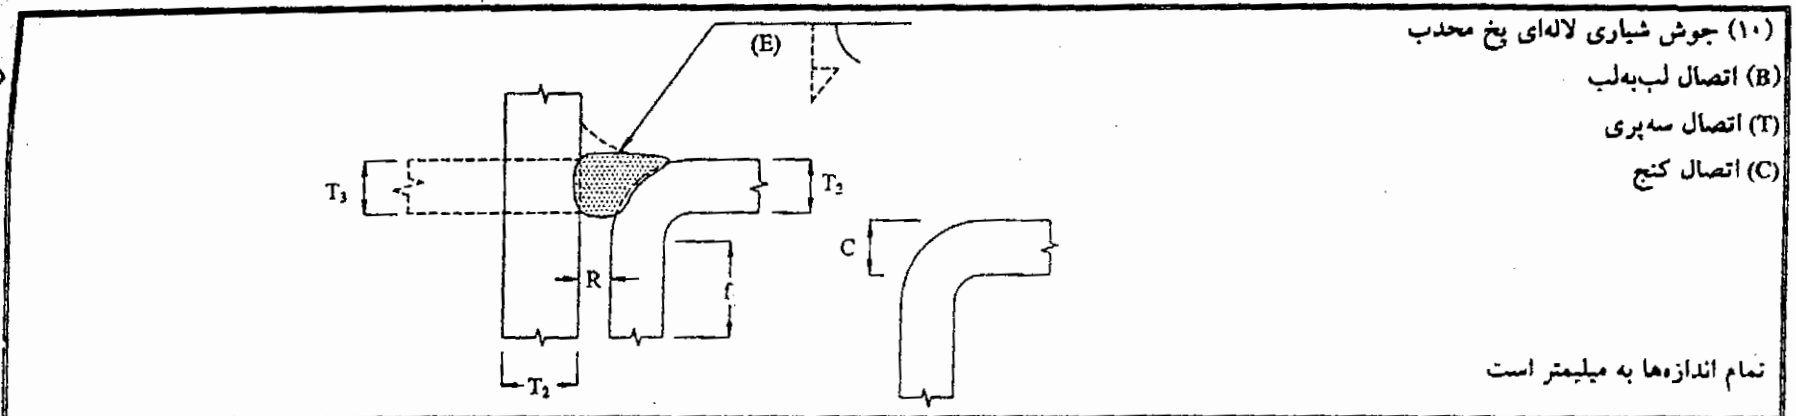


(۱۰) جوش شیاری لاله‌ای پیچ محدب
(B) اتصال لب‌به‌لب
(T) اتصال سه‌پری
(C) اتصال کنج

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	اندازه جوش (E)	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیبار			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)			نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری		شکافت ریشه پیشانی شیبار شعاع خم	T ₃	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۲-۳)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۲-۳)						
D, J, N, Z	$\frac{5}{8} T_1$	تمام	+۳, -۲ +U, -۲ + محدودیت ندارد, -۰	+۲, -۰ +U, -۰ + محدودیت ندارد, -۰	R=۰ حداقل f=۵ حداقل C = $\frac{3T_1}{4}$	حداقل T ₁	U	حداقل ۵	BTC-P10	SMAW
A, J, N, Z	$\frac{5}{8} T_1$	تمام	+۳, -۲ +U, -۲ + محدودیت ندارد, -۰	+۲, -۰ +U, -۰ + محدودیت ندارد, -۰	R=۰ حداقل f=۵ حداقل C = $\frac{3T_1}{4}$	حداقل T ₁	U	حداقل ۵	BTC-P10-CF	GMAW FCAW
J, N, Z	$\frac{5}{8} T_1$	F	+۲, -۰ +U, -۲ محدودیت ندارد, +۰	±۰ +U, -۰ محدودیت ندارد, +۰	R=۰ حداقل f=۱۳ حداقل C = $\frac{3T_1}{2}$	کاربرد ندارد	حداقل ۱۲	حداقل ۱۲	T-P10-S	SAW

شکل ۳-۳- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۲) (اندازه‌ها به میلی‌متر است).

آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی

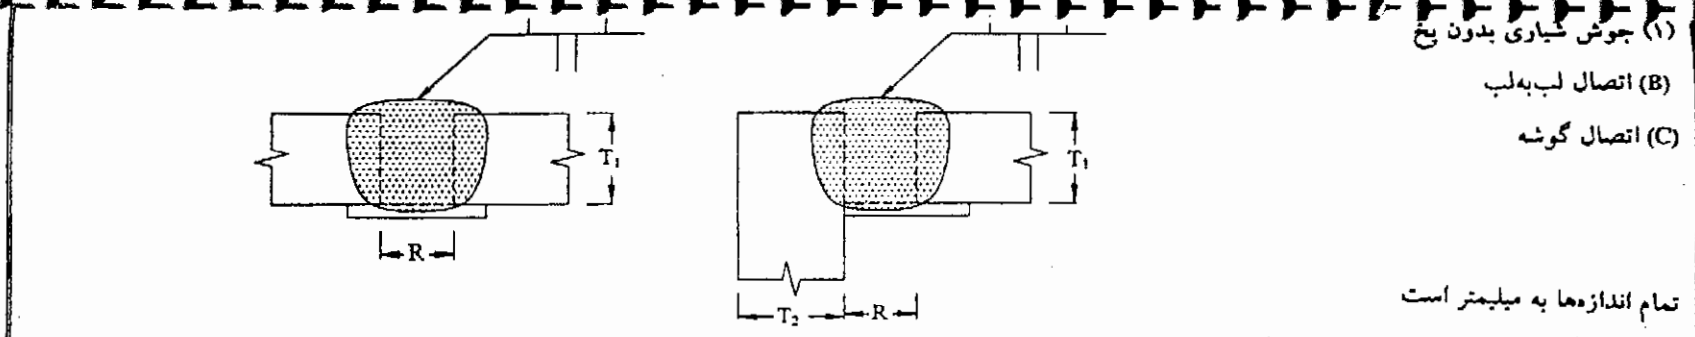

تذکرات	گاز محافظ FCAW در	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۱۳-۱)					
D, N	-	تمام	+1/4, -1/16	+1/16, -0	R = T ₁	-	حداکثر 1/4	B-L1a	SMAW
D, N	-	تمام	+1/4, -1/16	+1/16, -0	R = T ₁	U	حداکثر 1/4	C-L1a	
A, N	لازم نیست	تمام	+1/4, -1/16	+1/16, -0	R = T ₁	-	حداکثر 3/8	B-L1a-GF	FCAW GMAW


شکل ۳-۴- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۳)

(۱) جوش شیاری بدون پیخ
(B) اتصال لب به لب

نعلیه جوش از پشت

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,N	-	تمام	+1/16, -1/8	+1/16, -0	$R = \frac{T_1}{2}$	-	حداکثر 1/4	B-L1b	SMAW
A,C,N	لازم نیست	تمام	+1/16, -1/8	+1/16, -0	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	-	حداکثر 3/8	B-L1b-GF	GMAW FCAW
N	-	F	+1/16, -0	±0	R = 0	-	حداکثر 3/8	B-L1-S	SAW
C,N	-	F	+1/16, -0	±0	R = 0	-	حداکثر 5/8	B-L1a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزییات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

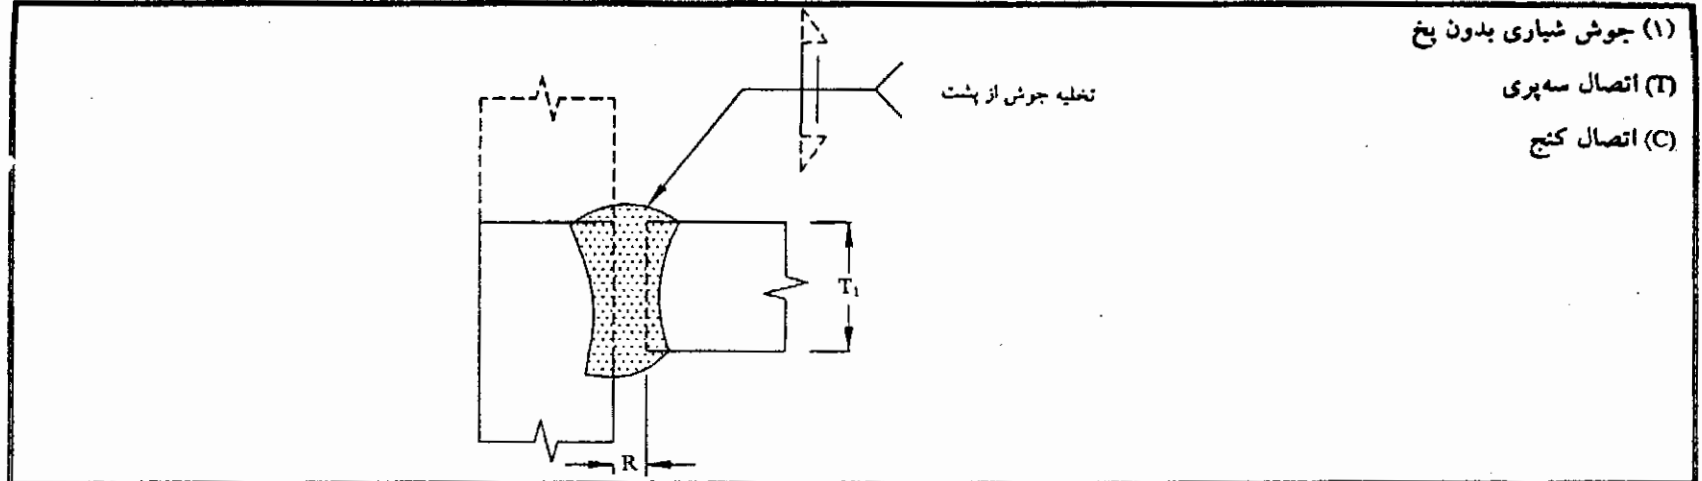


تذکرات	گاز محافظ FCAW در	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۱-۱۳-۳)	مطابق جزئیات (بند ۱-۱۳-۳)					
C,D,J	-	تمام	+1/16 , -1/8	+1/16 , -0	$R = \frac{T_1}{2}$	U	حداکثر 1/4	TC-L1b	SMAW
A,C,J	لازم نیست	تمام	+1/16 , -1/8	+1/16 , -0	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	حداکثر 3/8	TC-L1-GF	GMAW FCAW
C,J	-	F	+1/16 , -0	± 0	$R = 0$	U	حداکثر 3/8	TC-L1-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأییدشده (بند ۱۲-۳)


رواداری		مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)		مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)		ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
		R = 1/4 , -1/16		R = 1/4 , -1/16		T ₂	T ₁		
		α = +10° , -5°		α = +10° , -5°					
		تمام		تمام					
		F, V, OH		F, V, OH				B-U2a	SMAW
		لازم است		لازم نیست					
		F, V, OH		F, V, OH				B-U2a-GF	GMAW FCAW
		لازم نیست		لازم نیست					
		F, V, OH		F, V, OH					
		F		F		حداکثر ۲		B-L2a-S	SAW
		F		F		U		B-U2-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

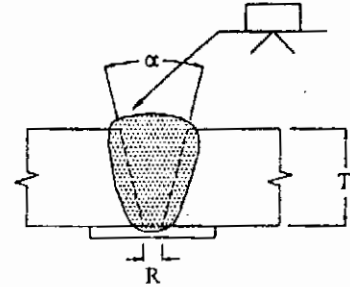


(۲) جوش شیاری جناغی یک طرفه
(B) اتصال لب به لب

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

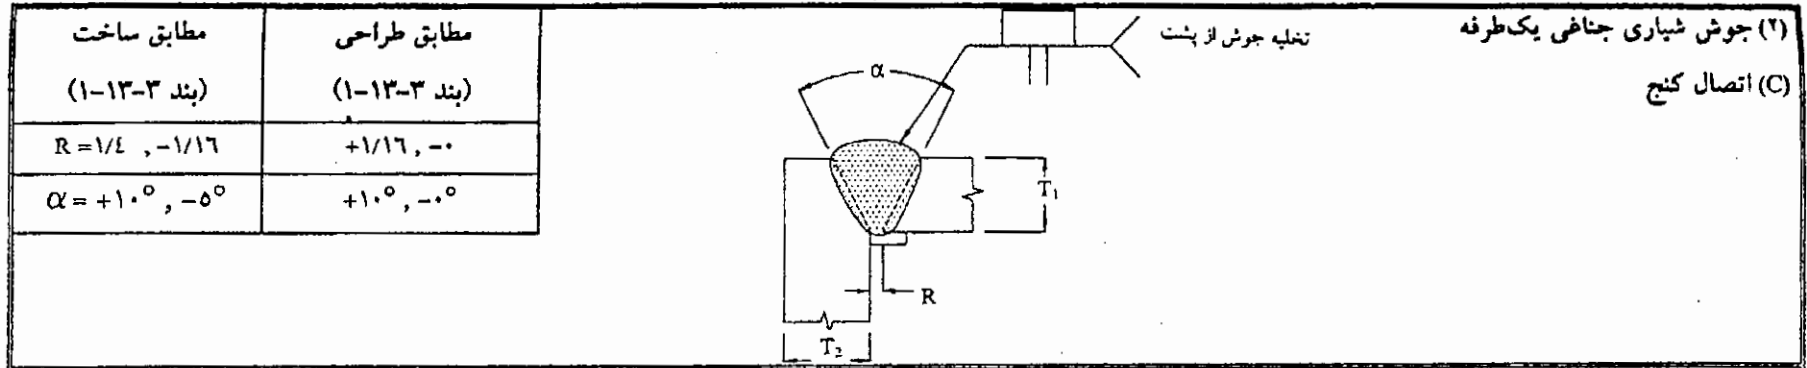

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
D,N	-	تمام	α = 45°	R = 1/4	-	U	C-U2a	SMAW
D,N	-	F,V,OH	α = 30°	R = 3/8	-	U	C-U2a-GF	GMAW FCAW
D,N	-	F,V,OH	α = 20°	R = 1/2	-	U		
A	لازم است	F,V,OH	α = 30°	R = 3/16	-	U		
A,N	لازم نیست	F,V,OH	α = 30°	R = 3/8	-	U	C-L2a-S	SAW
A,N	لازم نیست	F,V,OH	α = 45°	R = 1/4	-	حداکثر ۲		
N	-	F	α = 30°	R = 1/4	-	U	C-U2-S	SAW
N	-	F	α = 20°	R = 5/8	-	U	C-U2-S	SAW

شکل ۳-۴- جزییات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تایید شده (بند ۱۳-۳)

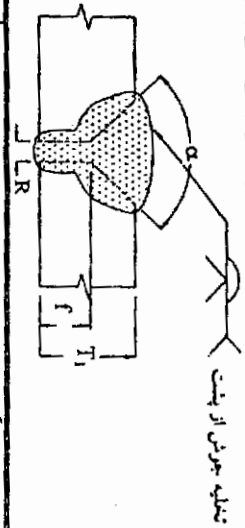


شکل ۱) جوش تیارى چنانچه يک طرفه (B) اتصال لبه لب

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی تیار		شکافت ریشه پیشانی تیار زاویه تیار	ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			مطابق ساخت (بند ۱-۱۳-۳)	مطابق جزئیات (بند ۱-۱۳-۳)		T ₂	T ₁		
C,D,N	-	تمام	+1/16, -1/8 محدودیت ندارد +1.0°, -5°	+1/16, -0° +1/16, -0° +1.0°, -5°	R = 0 تا 1/8 f = 0 تا 1/8 α = 1.0°	-	U	B-U2	SMAW
A,C,N	لازم نیست	تمام	+1/16, -1/8 محدودیت ندارد +1.0°, -5°	+1/16, -0° +1/16, -0° +1.0°, -5°	R = 0 تا 1/8 f = 0 تا 1/8 α = 1.0°	-	U	B-U2-GF	GMAW FCAW
C,N	-	F	+1/16, -0° +1/16 -1.0°, -5°	R = ±t f = +t, -f α = +1.0°, -1.0°	R = 0 حداکثر f = 1/4 α = 1.0°	-	بیشتر از 1/2 تا 1	B-L2c-S	SAW
					R = 0 حداکثر f = 0/8 α = 1.0°	-	بیشتر از 1/2 تا 1-1/2		

شکل ۳-۴- اتصال جزئیات اتصال با جوش تیارى با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۱-۱۳-۳)

(۲) جوش شیاری جناغی یک‌طرفه
(C) اتصال کنج

تغیبه جوش از پشت

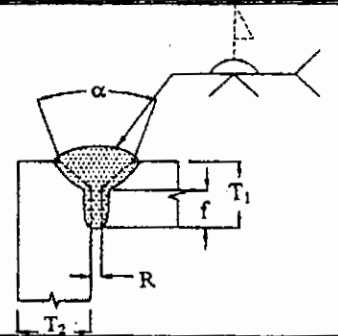


تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,J,N	-	تمام	+1/16, -1/8 محدودیت ندارد +10°, -5°	+1/16, -0 +1/16, -0 +10°, -10°	R = 0 تا 1/8 f = 0 تا 1/8 α = 60°	U	U	C-U2	SMAW
A,C,J,N	لازم نیست	تمام	+1/16, -1/8 محدودیت ندارد +10°, -5°	+1/16, -0 +1/16, -0 +10°, -10°	R = 0 تا 1/8 f = 0 تا 1/8 α = 60°	U	U	C-U2-GF	GMAW FCAW
C,J,N	-	F	+1/16, -0 ±1/16 +10°, -5°	±0 +0, -1/4 +10°, -10°	R = 0 تا 1/8 حد اکثر f = 1/4 α = 60°	U	U	C-U2b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأییدشده (بند ۳-۱۳)

رواداری			
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)		
$R = +1/4, -0$	± 0		
$f = +1/16, -0$	± 0		
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$		
$+1/16, -0$	± 0	SAW	لایه
$+1/8, -0$	± 0	SMAW	

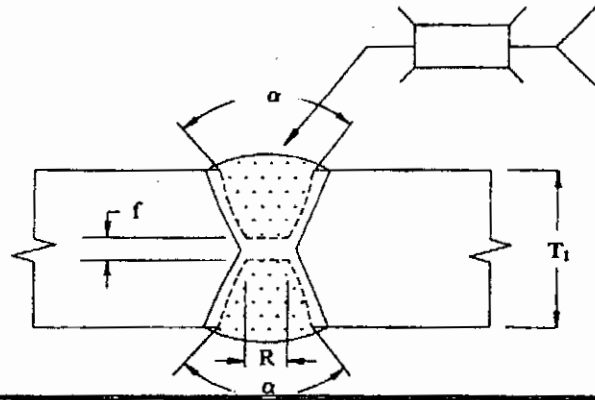


(۳) جوش شیارى جناغى دوطرفه
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیار	پیشانی شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
C,D,M,N	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$f = 0$ تا $1/8$	$R = 1/4$	-	U $1/8 \times R =$ لایه	B-U3a	SMAW
	-	F,V,OH	$\alpha = 30^\circ$	$f = 0$ تا $1/8$	$R = 3/8$				
	-	F,V,OH	$\alpha = 20^\circ$	$f = 0$ تا $1/8$	$R = 1/2$				
C,M,N	-	F	$\alpha = 20^\circ$	$f = 0$ تا $1/4$	$R = 5/8$	-	U $1/4 \times R =$ لایه	B-U3a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیارى با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

فقط برای B-U3c-S		
T_1		S_1
تا	بیشتر از	۱-۳/۸
۲-۱/۲	۲	
۳	۲-۱/۲	۱-۳/۴
۳-۵/۸	۳	۲-۱/۸
۴	۳-۵/۸	۲-۳/۸
۴-۳/۴	۴	۲-۳/۴
۵-۱/۲	۴-۳/۴	۳-۱/۴
۶-۱/۴	۵-۱/۲	۳-۳/۴

برای $T_1 \leq 2$ یا $T_1 > 6 - 1/4$
 $S_1 = 2/3 (T_1 - 1/4)$

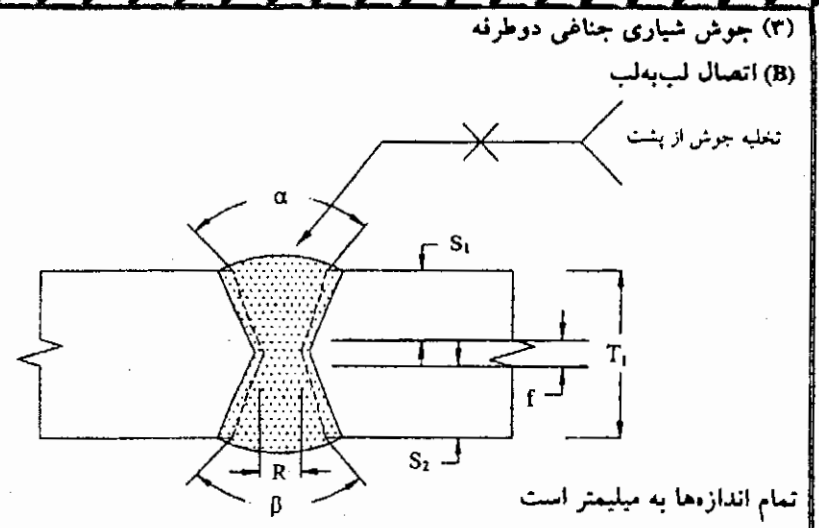

تمام اندازه‌ها به میلیمتر است

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پشانی شیار زاویه شیار	T_2	T_1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,M,N	-	تمام	+1/16, -1/8	+1/16, -0	$R = 0$ تا 1/8	-	U	B-U3b	SMAW
A,C,M,N	لازم نیست	تمام	بدون محدودیت +10°, -5°	+1/16, -0 +10°, -0	$f = 0$ تا 1/8 $\alpha = \beta = 60^\circ$	-	U	B-U3-GF	GMAW FCAW
C,M,N	-	F	+1/16, -0 +1/4, -0 +10°, -0	+1/16, -0 +1/4, -0 +10°, -0	$R = 0$ حداقل $f = 1/4$ $\alpha = \beta = 60^\circ$	-	U	B-U3c-S	SAW


شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۳)

۱۴۰

آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی

(۴) جوش شیاری نیم جناغی یک طرفه
(B) اتصال لب به لب


رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +1/8, -1/16$	$+1/16, -0$
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$

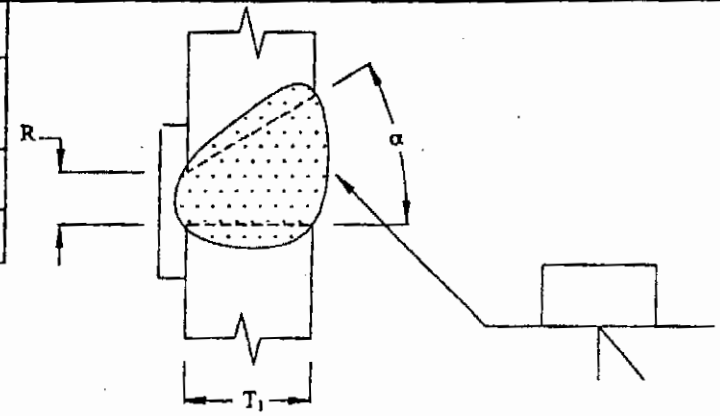

تمام اندازه ها به میلیمتر است


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیاری		ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
Br,D,N	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/8$	-	U	B-U4a	SMAW
B,D,N	-	تمام	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/8$	-	U		
A,Br,N	لازم است	تمام	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/16$	-	U		
A,Br,N	لازم نیست	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/8$	-	U	C-U4a-GF	GMAW FCAW
A,Br,N	لازم نیست	F	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/8$	-	U		
Br,N	-	F	$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/8$	U	U	B-U4a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

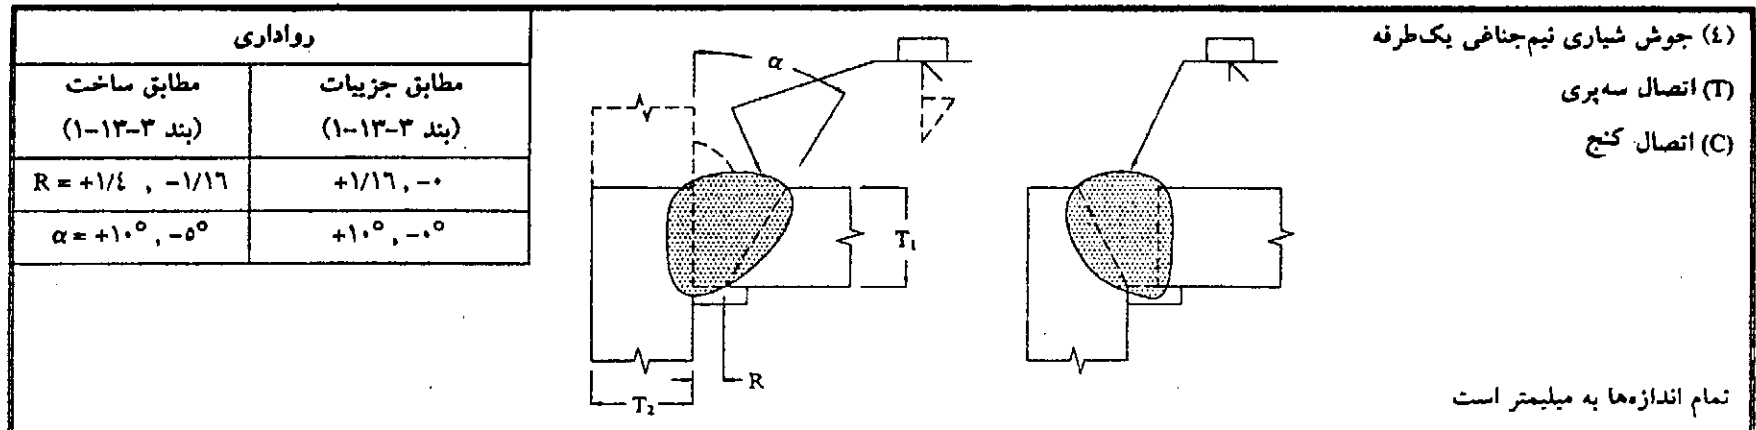

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری		ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
D, J, N, V	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/4$	U	U	TC-U4a	SMAW
D, J, N, V	-	F, V, OH	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/8$	U	U	TC-U4a-GF	GMAW FCAW
A, J, N, V	لازم است	تمام	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/16$				
A, J, N, V	لازم نیست	F	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/8$				
A, J, N, V	لازم نیست	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/4$	U	U	TC-U4a-S	SAW
J, N, V	-	F	$\alpha = 30^\circ$	$R = 3/8$				
			$\alpha = 45^\circ$	$R = 1/4$				

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تایید شده (بند ۳-۱۳)

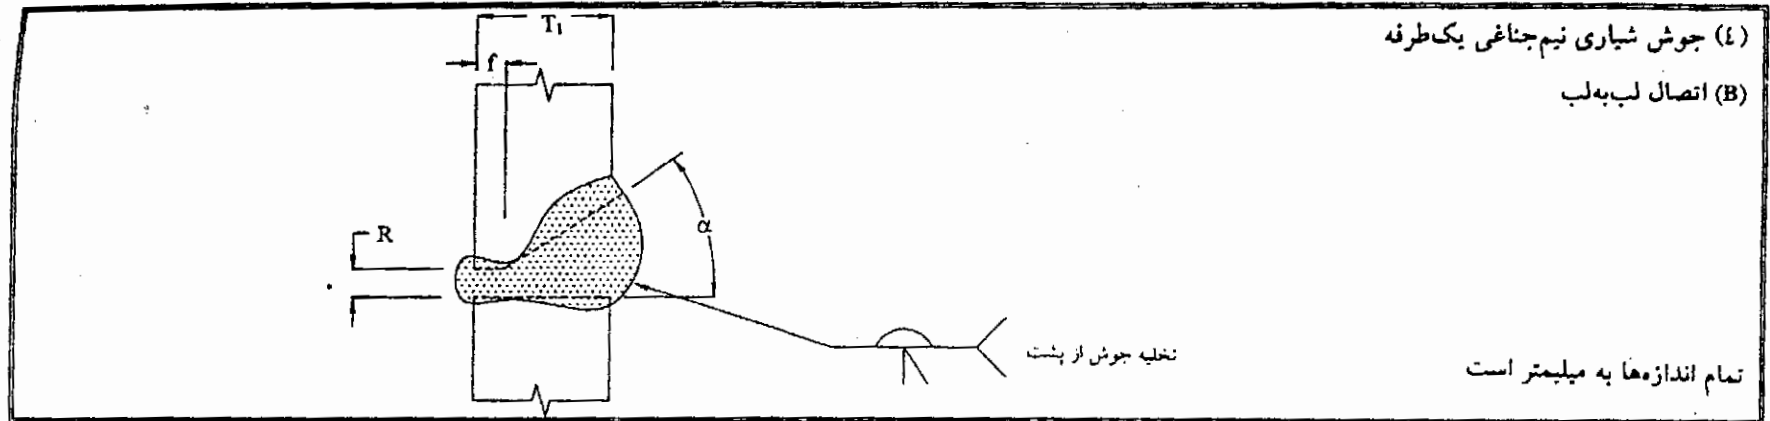


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری		شکافت ریشه شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
Br,C,D,N	-	تمام	+1/16, -1/8	+1/16, -0	R=0 تا 1/8	-	U	B-U4b	SMAW
A,Br,C,N	لازم نیست	تمام	محدودیت ندارد +10°, -5°	+1/16, -0 +10°, -0°	f=0 تا 1/8 α=45°	-	U	B-U4b-GF	GMAW FCAW
Br,C,N	-	F	1/4, -0 ±1/16 +10°, -5°	±0 +0, -1/8 +10°, -0°	R=0 f=1/4 α=60°	-	U	B-U4b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

(۴) جوش شیاری نیم جناهی یکطرفه

(T) اتصال سه پوی

(C) اتصال کنج

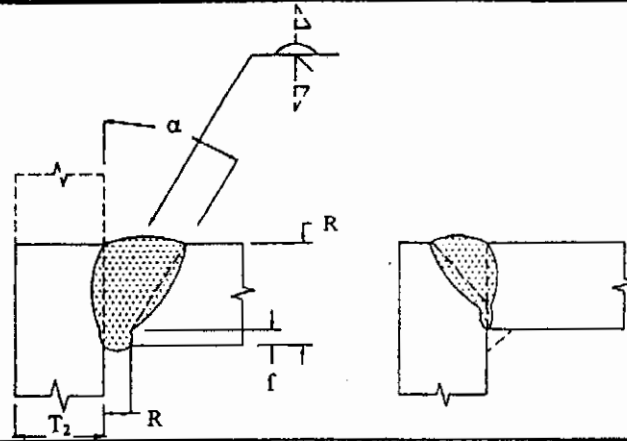

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,J,V,N	-	تمام	+1/16, -1/8	+1/16, -0	R=0 تا 1/8	U	U	TC-U4b	SMAW
A,C,J,N,V	لازم نیست	تمام	محدودیت ندارد +10°, -5°	+1/16, -0 +10°, -0°	f=0 تا 1/8 α=45°	U	U	TC-U4b-GF	GMAW FCAW
C,J,N,V	-	F	+1/8, -0 ±1/16 +10°, -5°	±0 +0, -1/8 +10°, -0°	R=0 حداکثر f=1/8 α=60°	U	U	TC-U4b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری		لایه		<p>(5) جوش شبیری نیم جناغی دوطرفه (B) اتصال لب به لب (T) اتصال سه پری (C) اتصال کنج</p> <p>تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است</p>
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)			
$R = +1/4, -0$	± 0			
$f = \pm 1/16$	$+1/16, -0$			
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$			
$+1/8, -0$	$+1/16, -0$			

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیار	پیشانی شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
Br, C, M, N	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$f = 1/8$ تا $f = 1/4$	$R = 1/4$	U	U $1/8 \times R = \text{لایه}$	B-U5b	SMAW
C, D, J, M, N, V	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	$f = 0$ تا $1/8$	$R = 1/4$	U	U $1/4 \times R = \text{لایه}$	TC-U5a	
C, D, J, M, N, V	-	F, OH	$\alpha = 30^\circ$	$f = 0$ تا $1/8$	$R = 3/8$				

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شبیری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

(۵) جوش شیاری نیم جناغی دو طرفه
(B) اتصال لب به لب

تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
Br,C,D,M,N	-	تمام	+۱/۱۶ , -۱/۱۸ محدودیت ندارد $\alpha + \beta =$ +۱۰° , -۵°	+۱/۱۶ , -۰ +۱/۱۶ , -۰ $\alpha + \beta =$ +۱۰° , -۰°	R = ۰ تا ۱/۸ f = ۰ تا ۱/۸ $\alpha = ۴۵^\circ$ $\beta = ۰^\circ$ تا ۱۵°	-	U	B-U5a	SMAW
A,Br,C,M,N	لازم نیست	تمام	+۱/۱۶ , -۱/۱۸ محدودیت ندارد $\alpha + \beta =$ +۱۰° , -۵°	+۱/۱۶ , -۰ +۱/۱۶ , -۰ $\alpha + \beta =$ +۱۰° , -۰°	R = ۰ تا ۱/۸ f = ۰ تا ۱/۸ $\alpha = ۴۵^\circ$ $\beta = ۰^\circ$ تا ۱۵°	-	U	B-U5-GF	GMAW FCAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نمونه (بند ۳-۱۳)

(۵) جوش شیاری نیم جناغی دو طرفه
 (T) اتصال سه پری
 (C) اتصال کنج

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیاری زاویه شیاری	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,J,M,N,V	-	تمام	+۱/۱۶ , -۱/۱۸	+۱/۱۶ , -۰	R = ۰ تا ۱/۸	U	U	TC-USb	SMAW
A,C,J,M,N,V	لازم نیست	تمام	محدودیت ندارد +۱۰° , -۵°	+۱/۱۶ , -۰ +۱۰° , -۰°	f = ۰ تا ۱/۸ α = ۴۵°	U	U	TC-US-GF	GMAW FCAW
C,J,M,N,V	-	F	+۱/۱۶ , -۰ ±۱/۱۶ +۱۰° , -۵°	±۰ +۰ , -۳/۱۶ +۱۰° , -۰°	R = ۰ حداکثر ۳/۱۶ α = ۶۰°	U	U	TC-US-S	SAW


شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

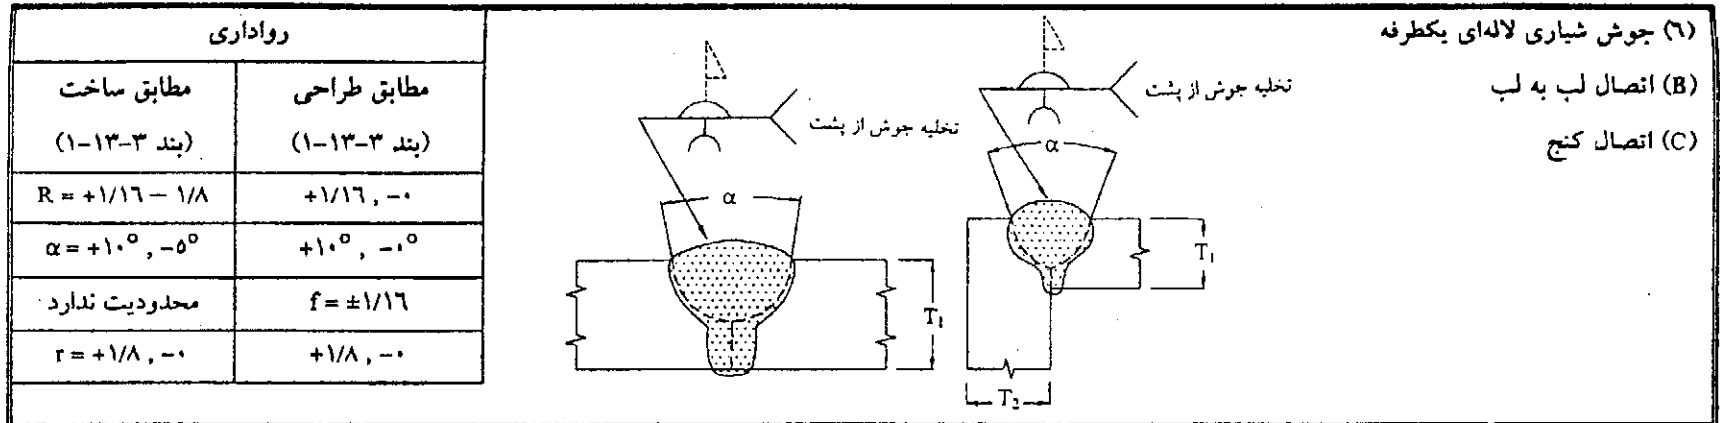

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
							r = 1/4	f = 1/8		
C,D,N	-	تمام	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 45^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	B-U6	SMAW
C,D,N	-	E,OH	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	C-U6	
C,D,J,N	-	تمام	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 45^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	C-U6	
C,D,J,N	-	E,OH	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	C-U6	
A,C,N	لازم نیست	تمام	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	B-U6-GF	GMAW FCAW
A,C,J,N	لازم نیست	تمام	r = 1/4	f = 1/8	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 1/8	U	U	C-U6-GF	

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نماید شده (بند ۳-۱۳)

مطابق جزییات (بند ۱-۱۳-۳)		مطابق ساعت (بند ۱-۱۳-۳)		رواداری	
B-U7-GF و B-U7		برای B-U7-GF و B-U7			
R	$+1/16, -1/8$	$+1/16, -0$			
α	$+10^{\circ}, -0^{\circ}$	$+10^{\circ}, -0^{\circ}$			
نامحدود	$f = \pm 1/16, -0$	$f = \pm 1/16, -0$			
τ	$\pm 1/16$	$+1/4, -0$			
B-U7-S برای					
R	$+1/16, -0$	± 0			
f	$\pm 1/16$	$+0, -1/4$			

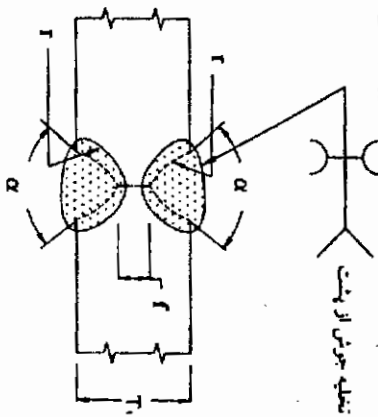


(۷) جوش شیاری لانه ای دو طرفه
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار				ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری	
			شیار	پشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁			
C,D,M,N	-	تمام	$\tau = 1/4$	$f = 1/8$	$\alpha = 45^{\circ}$	$R = 0$	$1/8$	-	U	B-U7	SMAW
C,D,M,N	-	تمام و F	$\tau = 1/4$	$f = 1/8$	$\alpha = 20^{\circ}$	$R = 0$	$1/8$	-	U	B-U7-GF	GMAW FCAW
A,C,M,N	لازم نیست	تمام	$\tau = 1/4$	$f = 1/8$	$\alpha = 20^{\circ}$	$R = 0$	$1/8$	-	U	B-U7-S	SAW
C,M,N	-	F	$\tau = 1/4$	حداکثر $f = 1/4$	$\alpha = 20^{\circ}$	$R = 0$	-	U	-	-	-

شکل ۳-۴- جزییات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۱-۱۳-۳)

(۸) جوش شیاری نیم لاله‌ای یکطرفه
(B) اتصال لب به لب

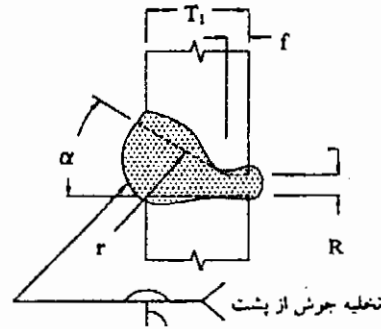


رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +1/16, -1/8$	$+1/16, -0$
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$
نامحدود	$f = \pm 1/16, -0$
$r = \pm 1/16$	$+1/4, -0$

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
Br,C,D,N	—	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 45^\circ$	$R = 0$ تا $1/8$	—	U	B-U8	SMAW
A,Br,C,N	لازم نیست	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0$ تا $1/8$	—	U	B-U8-GF	GMAW FCAW
Br,C,N	—	F	$r = 3/8$	$+1/4, -0$ $\pm 1/16$ $-10^\circ, -5^\circ$	± 0 $+0, -1/8$ $10^\circ, -0$	$R = 0$ حداکثر $f = 1/4$ $\alpha = 45^\circ$	U	U	B-UB-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +1/16, -1/8$	$+1/16, -0$
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$
نامحدود	$f = \pm 1/16, -0$
$r = \pm 1/16$	$+1/4, -0$

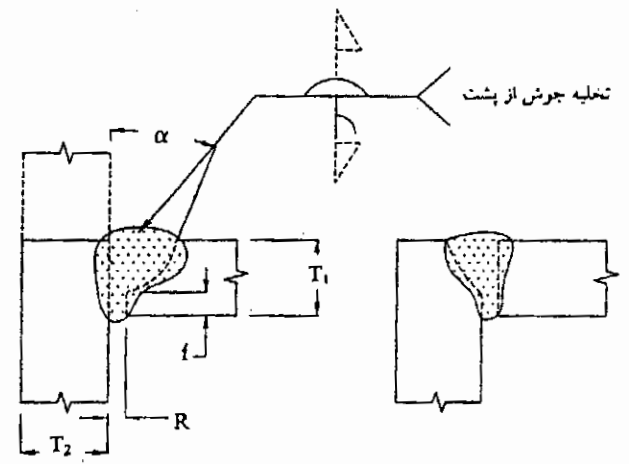


(۸) جوش شیاری نیم لاله‌ای بکطرفه
(T) اتصال سه‌پری
(C) اتصال کنج

توجهات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
							T ₂	T ₁		
C,D,J,N,V	-	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 45^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U	TC-U8a	SMAW
C,D,J,N,V	-	F,OH	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U	TC-U8a-GF	GMAW FCAW
A,C,J,N,V	لازم نیست	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U	TC-U8a-S	SAW
C,J,R,V	-	F	$r = 3/8$	$+1/4, -0$ $\pm 1/16$ $+10^\circ, -5^\circ$	± 0 $+0, -1/8$ $+10^\circ, -0^\circ$	$R = 0$ $f = 1/4$ حداکثر $\alpha = 45^\circ$	U	U	TC-U8a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +1/16, -1/8$	$+1/16, -0$
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$
نامحدود	$f = \pm 1/16, -0$
$r = \pm 1/16$	$+1/8, -0$

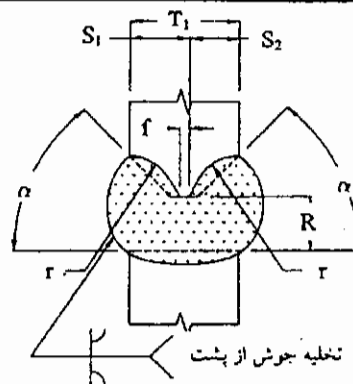


(۹) جوش شیاری نیم لاله‌ای دوطرفه
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری				ضخامت فلز پایه (U = نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیاری	پیشانی شیاری	زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
Br,C,D,M,N	-	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 45^\circ$	$R = 0$ تا $1/8$	-	U	B-U9	SMAW
A,Br,C,M,N	لازم نیست	تمام	$r = 1/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0$ تا $1/8$	-	U	B-U9-GF	GMAW FCAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأیید شده (بند ۳-۱۳)


روداداری											
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)										
$R = +1/16, -1/8$	$+1/16, -0$										
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$										
نامحدود	$f = +1/16, -0$										
$r = \pm 1/16$	$+1/8, -0$										

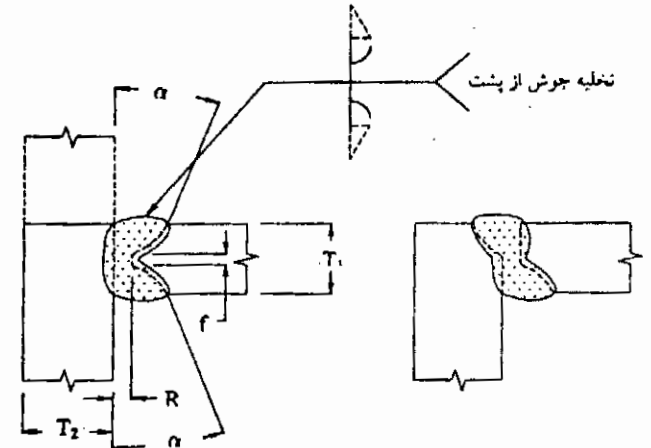

(۹) جوش شیاری نیم لاله‌ای دو طرفه
(T) اتصال سه پری
(C) اتصال کنج

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری				ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیاری	پیشانی شیاری	زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₁	T ₁		
							T ₁	T ₁		
C,D,J,M,N	-	تمام	$r = 3/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 45^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U	TC-U9a	SMAW
C,D,J,M,N	-	F,OH	$r = 1/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U	TC-U9a-GF	GMAW FCAW
A,C,J,M,N	لازم نیست	تمام	$r = 1/8$	$f = 1/8$	$\alpha = 30^\circ$	$R = 0 \text{ تا } 1/8$	U	U		

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأییدشده (بند ۳-۱۳)

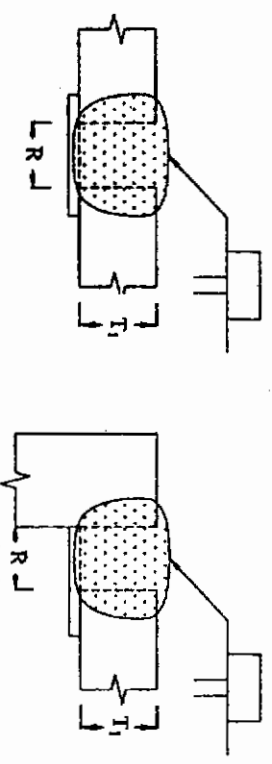

(۱) جوش شیاری ساده (بدون بیخ)

(B) اتصال لب به لب

(C) اتصال گوشه


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		شکلات ریشه	ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری	مطابق جزئیات (بند ۱-۱۳-۳)		T ₂	T ₁		
D ₁ N	-	تمام	+۱, -۲	+۲, -۰	R = T ₁	-	حداکثر ۱	B-L1a	SMAW
D ₂ N	-	تمام	+۱, -۲	+۲, -۰	R = T ₁	U	حداکثر ۱	C-L1a	FCAW GMAW
A ₁ N	لازم نیست	تمام	+۱, -۲	+۲, -۰	R = T ₁	-	حداکثر ۱۰	B-L1a-GF	

شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نابیده (بند ۱-۱۳-۳) (تمام اندازه‌ها به میلی‌متر است).

(۱) جوش شیاری ساده (بدون پیخ)
(B) اتصال لب به لب


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضیعت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,N	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = \frac{T_1}{2}$	-	حداکثر ۶	B-L1b	SMAW
A,C,N	لازم نیست	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = 0 \text{ تا } 3$	-	حداکثر ۱۰	B-L1b-GF	GMAW FCAW
N	-	F	+۲, -۰	±۰	$R = 0$	-	حداکثر ۱۰	B-L1-S	SAW
C,N	-	F	+۲, -۰	±۰	$R = 0$	-	حداکثر ۱۶	B-L1a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه ها به میلیمتر است).

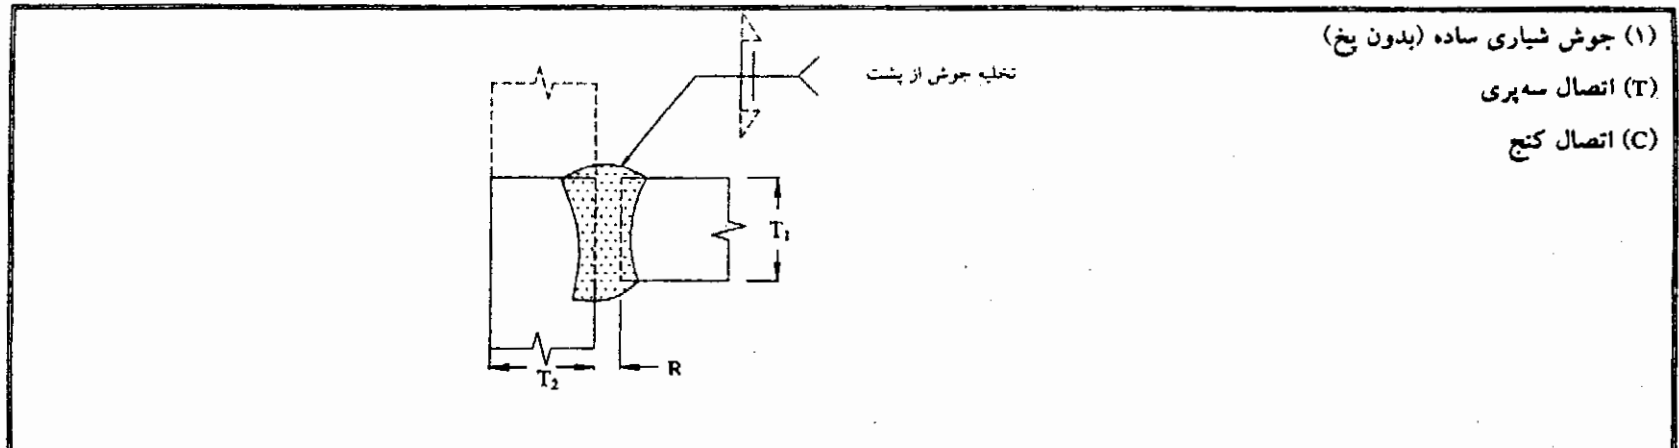

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,J	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = \frac{T_1}{2}$	U	حداکثر ۶	TC-L1-b	SMAW
A,C,J	لازم نیست	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = 0 \text{ تا } 3$	U	حداکثر ۱۰	TC-L1-GF	GMAW FCAW
C,J	-	F	+۲, -۰	±۰	$R = 0$	U	حداکثر ۱۰	TC-L1-S	SAW


شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نابید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).

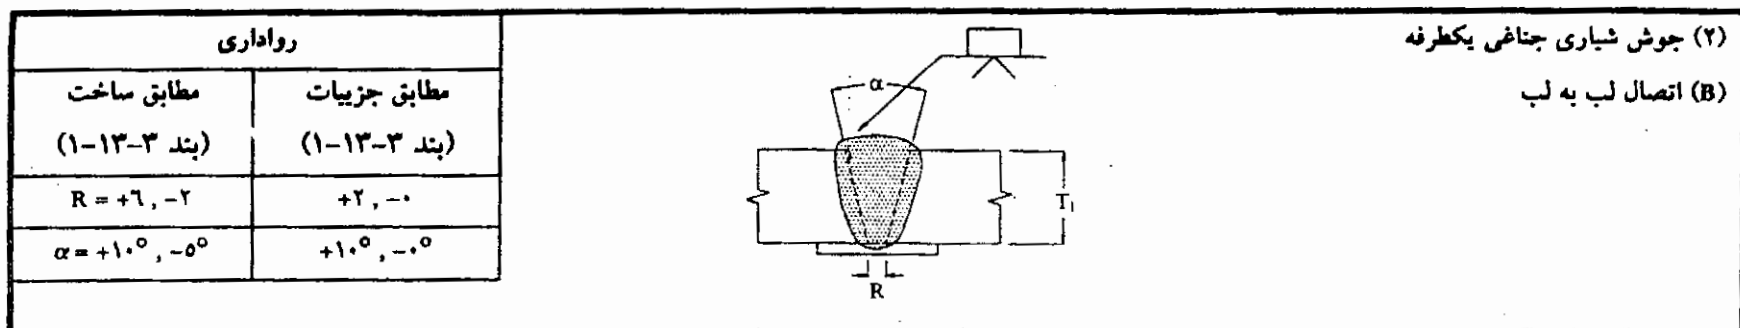

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری		ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
D,N	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	R = 6	-	U	B-U2a	SMAW
D,N	-	F,V,OH	$\alpha = 30^\circ$	R = 10				
D,N	-	F,V,OH	$\alpha = 20^\circ$	R = 13				
A,N	لازم است	F,V,OH	$\alpha = 30^\circ$	R = 5	-	U	B-U2a-GF	GMAW FCAW
A,N	لازم نیست	F,V,OH	$\alpha = 30^\circ$	R = 10				
A,N	لازم نیست	F,V,OH	$\alpha = 45^\circ$	R = 6				
N	-	F	$\alpha = 30^\circ$	R = 6	-	حداکثر ۵۰	B-L2a-S	SAW
N	-	F	$\alpha = 20^\circ$	R = 16	-	U	B-U2-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).

رواداری								(۲) جوش شیاری جناغی یکطرفه (C) اتصال کنج	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)								
R = +۶, -۲	+۲, -۰								
$\alpha = +۱۰^{\circ}, -۵^{\circ}$	+۱۰, -۰								
تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار		ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری	
			زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁			
D,N	-	تمام	$\alpha = 45^{\circ}$	R = ۶	U	U	C-U2a	SMAW	
D,N	-	F,V,OH	$\alpha = 30^{\circ}$	R = ۱۰					
D,N	-	F,V,OH	$\alpha = 20^{\circ}$	R = ۱۳					
A	لازم است	F,V,OH	$\alpha = 30^{\circ}$	R = ۵	U	U	C-Ua-GF	GMAW FCAW	
A,N	لازم نیست	F,V,OH	$\alpha = 30^{\circ}$	R = ۱۰					
A,N	لازم نیست	F,V,OH	$\alpha = 45^{\circ}$	R = ۶					
N	-	F	$\alpha = 30^{\circ}$	R = ۶	U	حداکثر ۵۰	C-L2a-S	SAW	
N	-	F	$\alpha = 20^{\circ}$	R = ۱۶	U	U	C-U2-S	SAW	

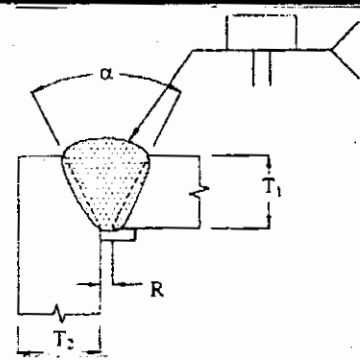


شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تائیدشده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).

(۲) جوش شیاری چنانچه یکطرفه
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	گاز محافظ FCAW در	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,N	-	تمام	+۲, -۳ محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۲, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ تا ۳ f = ۰ تا ۳ α = ۶۰°	-	U	B-U2	SMAW
A,C,N	لازم نیست	تمام	+۲, -۳ محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۲, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ تا ۳ f = ۰ تا ۳ α = ۶۰°	-	U	B-U2-GF	GMAW FCAW
C,N	-	F	+۲, -۰ ±۲ +۱۰°, -۵°	R = ±۰ f = +۰, -f α = +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداکثر f = ۶ α = ۶۰°	-	بیشتر از ۱۲ تا ۲۵	B-L2c-S	SAW
					R = ۰ حداکثر f = ۱۲ α = ۶۰°	-	بیشتر از ۲۵ تا ۳۸		
					R = ۰ حداکثر f = ۱۶ α = ۶۰°	-	بیشتر از ۳۸ تا ۵۰		

شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه ها به میلیمتر است).


(۲) جوش شیاری جناغی یکطرفه
(C) اتصال گوشه

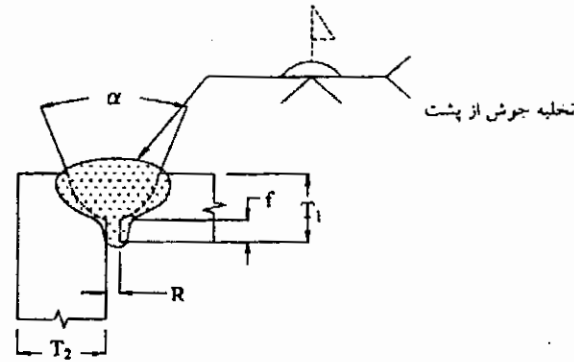

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,J,N	-	تمام	+۲, -۳ محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۲, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ تا ۳ f = ۰ تا ۳ α = ۶۰°	U	U	C-U2	SMAW
A,C,J,N	لازم نیست	تمام	+۲, -۳ محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۲, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ تا ۳ f = ۰ تا ۳ α = ۶۰°	U	U	C-U2-GF	GMAW FCAW
C,J,N	-	F	+۲, -۰ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +۰, -۶ +۱۰°, -۰°	R = ۰ تا ۳ f = ۰ تا ۳ α = ۶۰°	U	U	C-U2b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نماید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).

۱۶۰

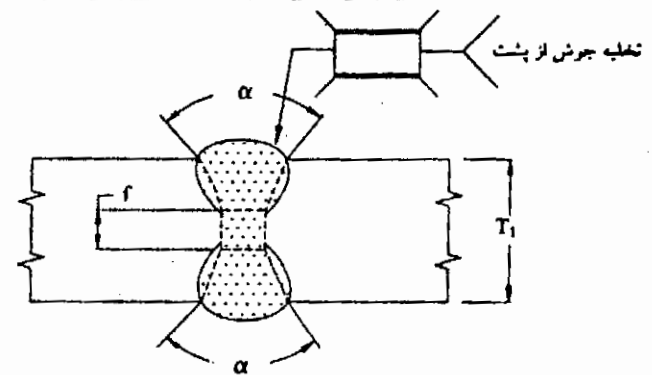روداری			
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)		
R = +۶, -۰	±۰		
f = +۲, -۰	±۰		
α = +۱۰°, -۵°	+۱۰°, -۵°		
+۲, -۰	±۰	SAW	لایه
+۳, -۰	±۰	SMAW	

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیار	پیشانی شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
C,D,M,N	-	تمام	α = ۴۵°	f = ۰ تا ۳	R = ۶	-	U ۳ × R = لایه	B-U3a	SMAW
	-	F,V,OH	α = ۳۰°	f = ۰ تا ۳	R = ۱۰				
	-	F,V,OH	α = ۲۰°	f = ۰ تا ۳	R = ۱۳				
C,M,N	-	F	α = ۲۰°	f = ۰ تا ۶	R = ۱۶	-	U ۶ × R = لایه	B-U3a-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).


آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی

فقط برای B-U3c-S			آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
تذکرات	تذکرات	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	رواداری		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,M,N	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	R = ۰ تا ۳	-	U	B-U3b	SMAW
A,C,M,N	لازم نیست	تمام	محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۱۰°, -۰°	f = ۰ تا ۳ α = β = ۶۰°	-	U	B-U3-GF	GMAW FCAW
C,M,N	-	F	+۲, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۶, -۰ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حد اقل f = ۶ α = β = ۶۰°	-	U	B-U3c-S	SAW


شکل ۳-۴- جزییات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تایید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه‌ها به میلی‌متر است).

T ₁		S ₁
تا	بیشتر از	
۶۰	۵۰	۳۵
۸۰	۶۰	۴۵
۹۰	۸۰	۵۵
۱۰۰	۹۰	۶۰
۱۲۰	۱۰۰	۷۰
۱۴۰	۱۲۰	۸۰
۱۶۰	۱۴۰	۹۰

برای $T_1 > ۱۶۰$ یا $T_1 \leq ۵۰$
 $S_1 = ۲/۳ (T_1 - ۶)$

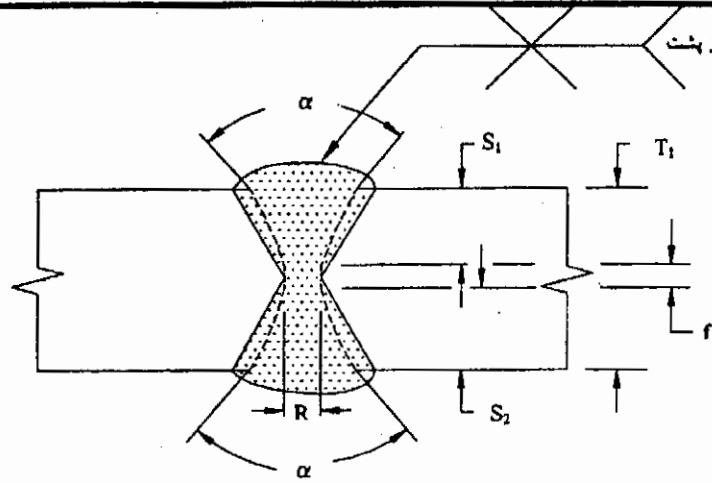

(۳) جوش شیاری جنافی دوطرفه (B) اتصال لب به لب

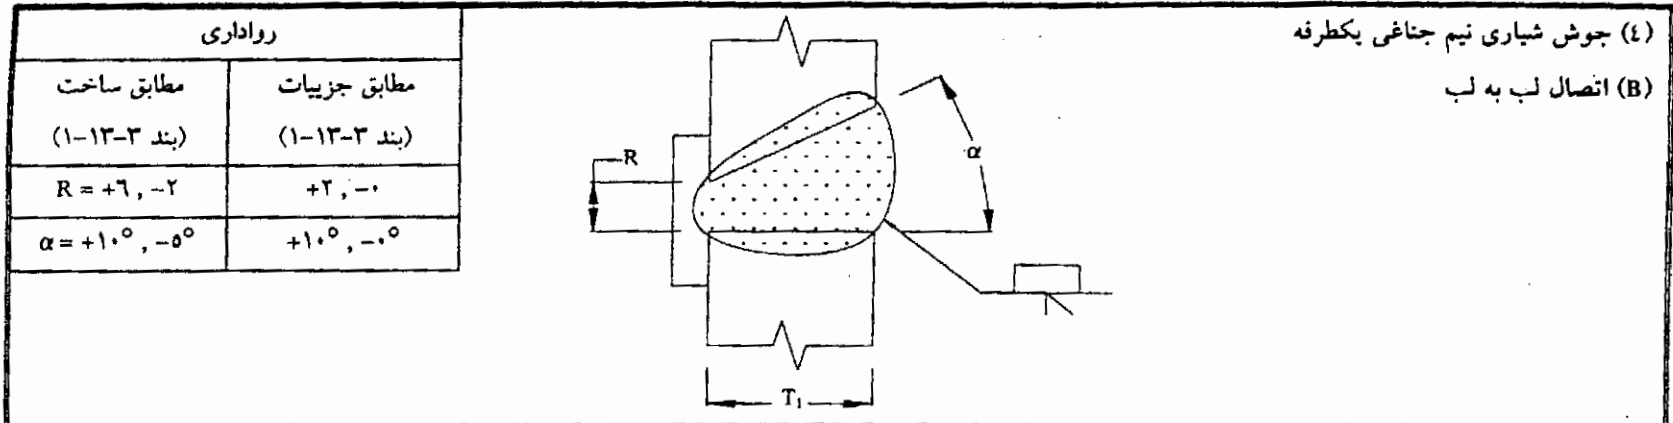

(۴) جوش شیاری نیم جتاغی یکطرفه
(B) اتصال لب به لب

روداداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +6, -2$	$+2, -0$
$\alpha = +10^\circ, -5^\circ$	$+10^\circ, -0^\circ$


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت های مجاز جوشکاری	آماده سازی شیاری		ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیاری (بند ۳-۱۳-۱)	شکافت ریشه (بند ۳-۱۳-۱)	T ₂	T ₁		
Br,D,N	-	تمام	$\alpha = 45^\circ$	R = 6	-	U	B-U4a	SMAW
Br,D,N	-	تمام	$\alpha = 30^\circ$	R = 10	-	U	B-U4a	SMAW
A,Br,N	لازم است	تمام	$\alpha = 30^\circ$	R = 5	-	U	C-U4a-GF	GMAW FCAW
A,Br,N	لازم نیست	تمام	$\alpha = 45^\circ$	R = 6	-	U	C-U4a-GF	GMAW FCAW
A,Br,N	لازم نیست	F	$\alpha = 30^\circ$	R = 10	-	U	C-U4a-GF	GMAW FCAW
Br,N	-	F	$\alpha = 30^\circ$	R = 10	U	U	B-U4a-S	SAW
			$\alpha = 45^\circ$	R = 6	U	U		

شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳) (اندازه ها به میلیمتر است).

روداری		مطابق جزئیات (بند ۱-۱۳-۳)		مطابق ساخت (بند ۱-۱۳-۳)		ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
		R = +۶, -۲		R = +۶, -۲		T ₂	T ₁		
		α = +۱۰°, -۵°		α = +۱۰°, -۵°					
D,J,N,V	-	تمام	α = ۴۵°	R = ۶	U	U	TC-U4a	SMAW	
D,J,N,V	-	F,V,OH	α = ۳۰°	R = ۱۰	U	U	TC-U4a-GF	GMAW FCAW	
A,J,N,V	لازم است	تمام	α = ۳۰°	R = ۵	U	U			
A,J,N,V	لازم نیست	F	α = ۳۰°	R = ۱۰					
A,J,N,V	لازم نیست	تمام	α = ۴۵°	R = ۶	U	U	TC-U4a-S	SAW	
J,N,V	-	F	α = ۳۰°	R = ۱۰					
			α = ۴۵°	R = ۶					


شکل ۳-۴- جزئیات اتصالات با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأیید شده (بند ۱۳-۳) (اندازه‌ها به میلیمتر است).

(۴) جوش شیاری نیم جناهی یکطرفه
(B) اتصال لب به لب

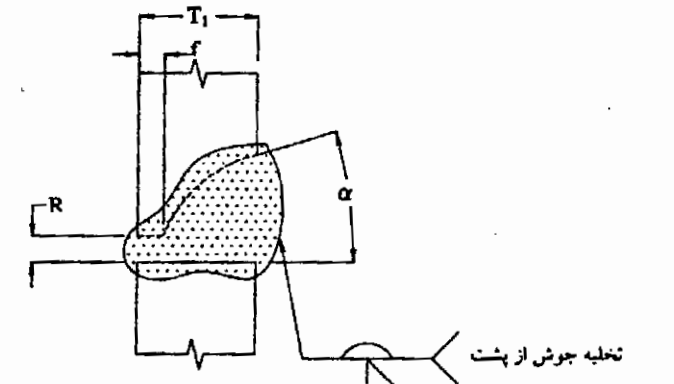

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (نامحدود = U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزییات (بند ۳-۳-۱)					
Br,C,D,N	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	R = ۰ تا ۳	-	U	B-U4b	SMAW
A,Br,C,N	لازم نیست	تمام	محدود نیست +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۱۰°, -۰°	f = ۰ تا ۳ α = ۴۵°	-	U	B-U4b-GF	GMAW FCAW
Br,C,N	-	F	+۶, -۰ ± ۲ +۱۰°, -۵°	± ۰ +۰, -۳ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حد اکثر f = ۶ α = ۶۰°	U	U	B-U4b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزییات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۲-۱۳)


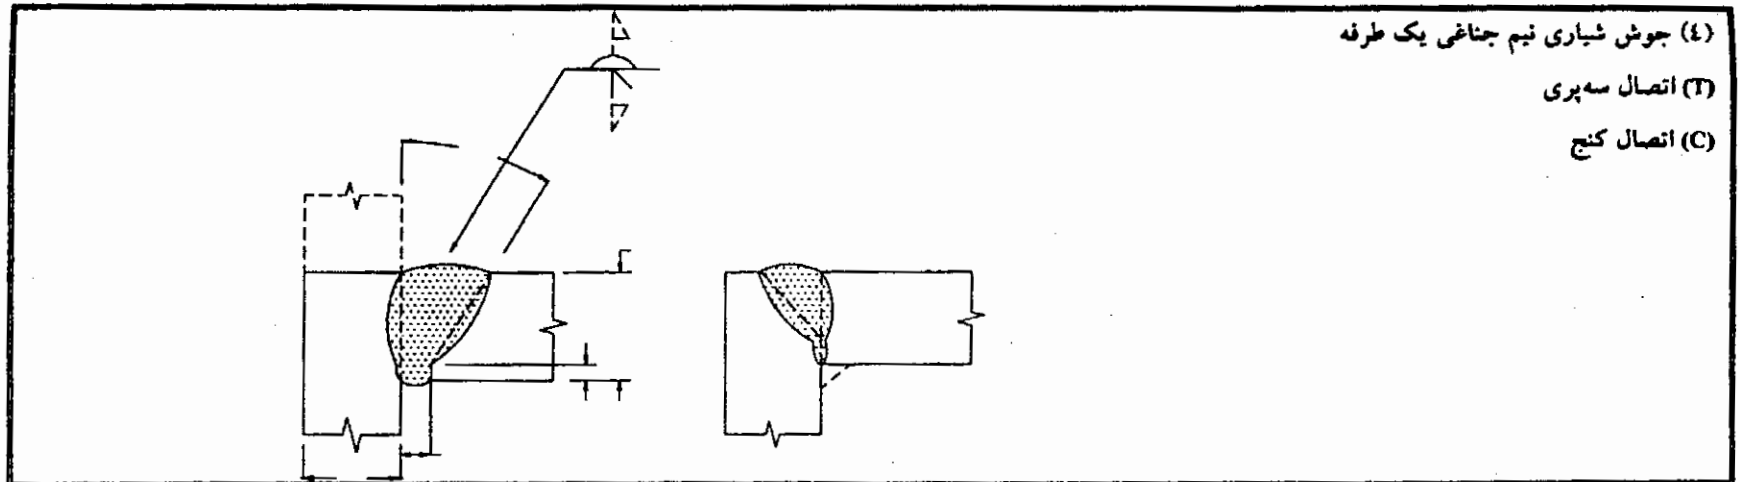


تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه ($V=7$ نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			روداری‌ها		شکافت ریشه پیشانی شیار زاویه شیار	T_2	T_1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
C,D,I,N,V	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = 0 \text{ تا } 3$	U	U	TC-U4b	SMAW
A,C,I,N,V	لازم نیست	تمام	محدودیت ندارد +۱۰۰, -۵۰	+۲, -۰ +۱۰۰, -۰۰	$f = 0 \text{ تا } 3$ $\alpha = 45^\circ$	U	U	TC-U4b-GF	GMAW FCAW
C,I,N,V	-	F	+۶, -۰ ± 2 +۱۰۰, -۵۰	± 0 +۰, -۳ +۱۰۰, -۰۰	$R = 0$ حداکثر ۳ $\alpha = 60^\circ$	U	U	TC-U4b-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تأییدشده (بند ۳-۱۳)

روداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
-۰, +۶	R, -۰
±۱/۶	f = ۱/۶, -۰
-۱۰°, -۵°	α = +۱۰°, -۰°
+۳, -۰	+۱/۶, -۰

لایه

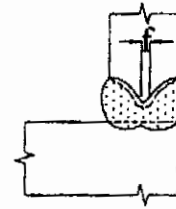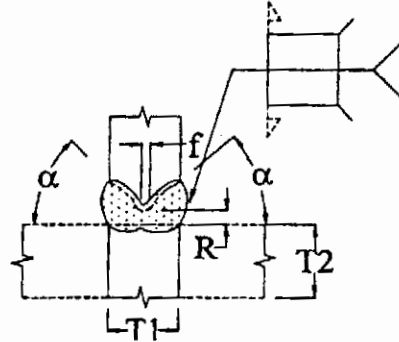

(۵) جوش شیاری نیم جناغی دو طرفه


(B) اتصال لب به لب

(T) اتصال سه پری

(C) اتصال کنج

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			زاویه شیار	پیشانی شیار	شکافت ریشه	T _۲	T _۱		
B,C,D,M,N	-	تمام	α = ۴۵°	f = ۰ تا ۳	R = ۶	U	U لایه R × ۳ =	B-USb	SMAW
C,D,J,M,N,V	-	تمام	α = ۴۵°	f = ۰ تا ۳	R = ۶	U	U لایه R × ۶ =	TC-USa	
C,D,J,M,N,V	-	F,OH	α = ۳۵°	f = ۰ تا ۳	R = ۱۰				

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

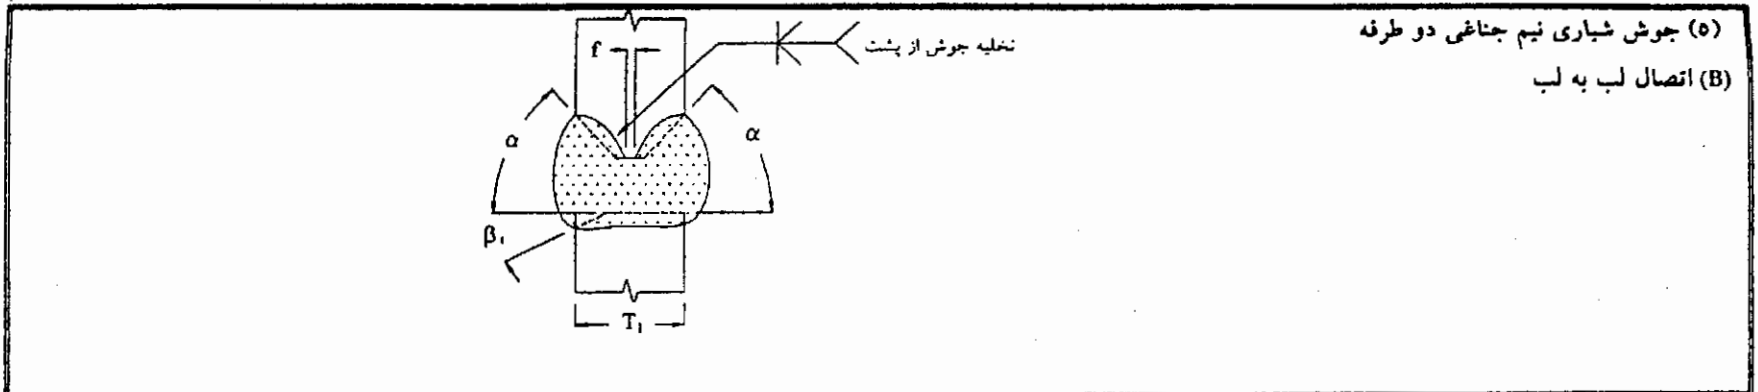

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه پشانی شیار زاویه شیار	T2	T1		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)					
Br,C,D,M,N	-	تمام	+۲, -۳ محدودیت ندارد $\alpha + \beta = +10^\circ, -5^\circ$	+۲, -۰ +۲, -۰ $\alpha + \beta = +10^\circ, -10^\circ$	$R = 0$ تا ۳ $f = 0$ تا ۳ $\alpha = 45^\circ$ $\beta = 0^\circ$ تا 15°	-	U	B-U5a	SMAW
A,Br,C,M,N	لازم نیست	تمام	+۲, -۳ محدودیت ندارد $\alpha + \beta =$ $+10^\circ, -5^\circ$	+۲, -۰ +۲, -۰ $\alpha + \beta =$ $+10^\circ, -10^\circ$	$R = 0$ تا ۳ $f = 0$ تا ۳ $\alpha = 45^\circ$ $\beta = -10^\circ$ تا $+15^\circ$	-	U	B-U5-GF	GMAW FCAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیار با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نابند شده (بند ۳-۱۳)

(۵) جوش شیاری نیم جناغی دو طرفه
(T) اتصال سه پری
(C) اتصال گوشه

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار			ضخامت فلز پایه (U = نامحدود)		نام اتصال	روش جوشکاری
			رواداری‌ها		شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
			مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۸)					
C,D,J,M,N,V	-	تمام	+۲, -۳	+۲, -۰	$R = 0.5t$	U	U	TC-USb	SMAW
A,C,J,M,N,V	لازم نیست	تمام	محدودیت ندارد +۱۰°, -۵°	+۲, -۰ +۱۰°, -۰°	$f = 0.5t$ $\alpha = 45^\circ$	U	U	TC-US-GF	GMAW FCAW
C,J,M,N,V	-	F	+۲, -۰ ± 2 +۱۰°, -۰°	± 0 +۰, -۵ +۱۰°, -۰°	$R = 0$ حداکثر $f = 5$ $\alpha = 60^\circ$	U	U	TC-US-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

(۶) جوش شیاری لاله‌ای یک طرفه
(B) اتصال لب به لب
(C) اتصال کنج

رواداری‌ها	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
R = +۲, -۳	+۲, -۰
$\alpha = +۱۰^\circ, -۵^\circ$	+۱۰°, -۰°
محدودیت ندارد	$f = \pm 1/6$
r = +۳, -۰	+۳, -۰

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری				ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیاری	زاویه شیاری	پیشانی شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
C,D,N	-	تمام	r = 6	f = 3	$\alpha = 45^\circ$	R = 0 تا 3	U	U	B-U6	SMAW
C,D,N	-	F,OH	r = 6	f = 3	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 3	U	U		
C,D,J,N	-	تمام	r = 6	f = 3	$\alpha = 45^\circ$	R = 0 تا 3	U	U	C-U6	
C,D,J,N	-	F,OH	r = 6	f = 3	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 3	U	U		
A,C,N	لازم نیست	تمام	r = 6	f = 3	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 3	U	U	B-U6-GF	GMAW FCAW
A,C,J,N	لازم نیست	تمام	r = 6	f = 3	$\alpha = 20^\circ$	R = 0 تا 3	U	U	B-U6-GF	

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نماید شده (بند ۳-۱۳)


۱۷۰

آیین نامه جوشکاری سازه های فولادی

رواداری ها		تغلیه جوش از پشت							ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	آماده سازی شیار					T ₂	T ₁				
برای B-U7-GF, B-U7		شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه							
R = +۲, -۳	+۲, -۰	r = ۶	f = ۳	α = ۴۵°	R = ۰ تا ۳	-	U	B-U7	SMAW			
α = +۱۰°, -۵°	+۱۰°, -۰°	r = ۶	f = ۳	α = ۲۰°	R = ۰ تا ۳	-	U	B-U7-GF	GMAW FCAW			
محدودیت ندارد	f = ±۲, -۰	r = ۶	f = ۳	α = ۲۰°	R = ۰ تا ۳	-	U	B-U7-S	SMAW			
r = ±۲	+۶, -۰	r = ۶	f = ۶ حداکثر	α = ۲۰°	R = ۰	-	U					
برای B-U7-S		وضعیت های مجاز جوشکاری		گاز محافظ در FCAW		تذکرات						
R = +۲, -۰	±۰	تمام		-		C,D,M,N						
f = ±۲	+۰, -۶	F,OH		لازم نیست		C,D,M,N						
		تمام		-		A,C,M,N						
		F		-		C,M,N						

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +۲, -۳$	$+۲, -۰$
$\alpha = +۱۰^{\circ}, -۵^{\circ}$	$+۱۰^{\circ}, -۱^{\circ}$
محدودیت ندارد	$f = +۲, -۰$
$r = \pm ۲$	$+۶, -۰$

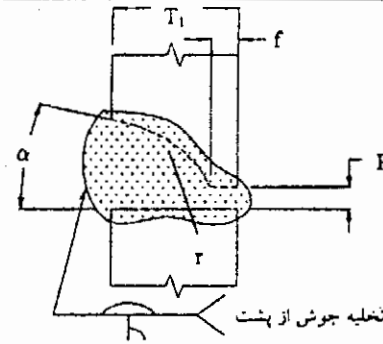


(۸) جوش شیاری نیم لاله‌ای یک طرفه
(B) اتصال لب به لب

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیاری				ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیاری	پیشانی شیاری	زاویه شیاری	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
Br,C,D,N	-	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۴۵^{\circ}$	$R = ۰ تا ۲$	-	U	B-U8	SMAW
A,Br,C,N	لازم نیست	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۳۰^{\circ}$	$R = ۰ تا ۲$	-	U	B-U8-GF	GMAW FCAW
Br,C,N	-	F	$r = ۱۰$	$+۶, -۰$ ± ۲ $+۱۰^{\circ}, -۵^{\circ}$	± ۰ $+۰, -۳$ $+۱۰^{\circ}, -۱^{\circ}$	$R = ۰$ حداکثر $f = ۶$ $\alpha = ۴۵^{\circ}$	U	U	B-U8-S	SAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌نماید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
+۲, -۳	R = +۲, -۰
+۱۰°, -۵°	$\alpha = +۱۰°, -۰°$
محدودیت ندارد	f = +۲, -۰
±۲	r = +۶, -۰

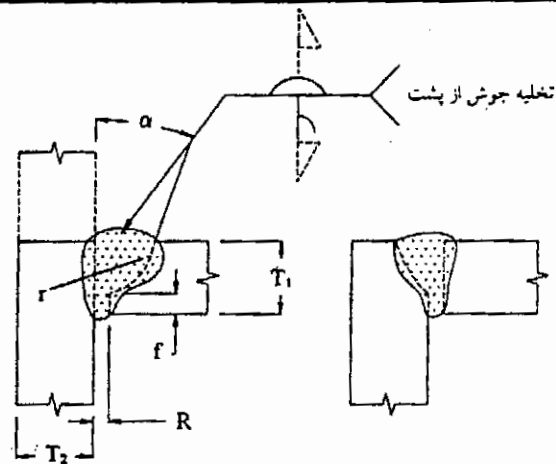

(A) جوش شیاری نیم لاله‌ای یک طرفه
(T) اتصال سه پری
(C) اتصال کنج

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T ₂	T ₁		
C,D,J,N,V	-	تمام	r = ۱۰	f = ۳	$\alpha = ۴۵°$	R = ۰.۵۳	U	U	TC-U8a	SMAW
C,D,J,N,V	-	F,OH	r = ۱۰	f = ۳	$\alpha = ۴۵°$	R = ۰.۵۳	U	U	TC-U8a-GF	GMAW FCAW
A,C,J,N,V	لازم نیست	تمام	r = ۱۰	f = ۳	$\alpha = ۴۵°$	R = ۰.۵۳	U	U	TC-U8a-S	SAW
C,J,R,V	-	F	r = ۱۰	+۶, -۰ ±۲ +۱۰°, -۵°	±۰ +۰, -۳ +۱۰°, -۰°	R = ۰ حداکثر ۶ $\alpha = ۴۵°$	U	U		

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

رواداری											
مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)										
$R = +۲, -۳$	$+۲, -۰$										
$\alpha = +۱۰^\circ, -۵^\circ$	$+۱۰^\circ, -۰^\circ$										
محدودیت ندارد	$f = +۲, -۰$										
$r = \pm ۲$	$+۳, -۰$										

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (نامحدود U=)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T _۲	T _۱		
Br,C,D,M,N	-	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۴۵^\circ$	$R = ۰ تا ۳$	-	U	B-U9	SMAW
A,Br,C,M,N	لازم نیست	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۳۰^\circ$	$R = ۰ تا ۳$	-	U	B-U9-GF	GMAW FCAW

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش‌تایید شده (بند ۳-۱۳)

(۹) جوش شیاری نیم لاله‌ای دو طرفه
 (T) اتصال سه پری
 (C) اتصال کنج

رواداری	
مطابق جزئیات (بند ۳-۱۳-۱)	مطابق ساخت (بند ۳-۱۳-۱)
$R = +۲, -۰$	$+۲, -۳$
$\alpha = +۱۰^\circ, -۰^\circ$	$+۱۰^\circ, -۵^\circ$
$f = +۲, -۰$	محدودیت ندارد
$r = +۳, -۰$	± ۲

تذکرات	گاز محافظ در FCAW	وضعیت‌های مجاز جوشکاری	آماده‌سازی شیار				ضخامت فلز پایه (نامحدود U)		نام اتصال	روش جوشکاری
			شعاع شیار	پیشانی شیار	زاویه شیار	شکافت ریشه	T2	T1		
C,D,J,M,N,V	-	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۴۵^\circ$	$R = ۰.۵۳$	U	U	TC-U9a	SMAW
C,D,J,M,N,V	-	F,OH	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۳۰^\circ$	$R = ۰.۵۳$	U	U	TC-U9a-GF	GMAW FCAW
A,C,J,M,N,V	لازم نیست	تمام	$r = ۱۰$	$f = ۳$	$\alpha = ۳۰^\circ$	$R = ۰.۵۳$	U	U		

شکل ۳-۴- جزئیات اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) پیش تأیید شده (بند ۳-۱۳)

A: برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ در اتصال اتصال جوش و به برای روش GTAW (جوشکاری قوس الکتریکی) مشخصات فنی جوشکاری (WPS) در این سند آمده است.
 B: اتصال قطب از یک طرف جوش می‌شود.
 C: مشخصات قطب جوش از پشت تا رستند به طور سالم انجام شود.
 D: می‌توان جوشگاه اتصال برای روش SMAW یا برای GMAW یا برای FCAW و (GMAW-SC) یا برای SMAW روش جوشکاری را مشخص کرد.
 E: حداقل انداز جوش (B) ۵ در جدول ۳-۲ آمده در مشخصات جوشکاری.
 F: جوشکاری برای تقویت جوشکاری در اتصال جوش و تقویت جوشکاری است. این جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است.
 M: جوشکاری برای جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است. این جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است.
 N: جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است. این جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است.
 V: در اتصال جوشکاری در این سند آمده است. این جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است.
 Z: اتصال جوشکاری در این سند آمده است. این جوشکاری در اتصال جوشکاری در این سند آمده است.

جدول ۳-۴- حداقل اندازه جوش شیاری با نفوذ نسبی (بند ۳-۱۲-۱-۲)

ضخامت فلز ضخیم‌تر اتصال		حداقل اندازه جوش*	
اینچ (میلی‌متر)	اینچ	میلی‌متر	اینچ
۳/۱۶ (۵) تا ۱/۸ (۳)	۱/۱۶	۲	
بالای ۱/۴ (۶) تا ۳/۱۶ (۵)	۱/۸	۳	
بالای ۱/۲ (۱۲) تا ۱/۴ (۶)	۳/۱۶	۵	
بالای ۳/۴ (۲۰) تا ۱/۲ (۱۲)	۱/۴	۶	
بالای ۱ (۲۵) تا ۳/۴ (۲۰)	۵/۱۶	۸	
بالای ۱ ۱/۴ (۳۸) تا ۱ ۱/۲ (۴۱)	۳/۸	۱۰	
بالای ۲ ۱/۴ (۵۷) تا ۲ ۱/۲ (۶۰)	۱/۲	۱۲	
بالای ۶ (۱۵۰)	۵/۸	۱۶	

* بجز آنکه نیازی نیست اندازه جوش از ضخامت قطعه نازک‌تر اتصال بیشتر باشد.

۳-۱۲-۱-۲-۱- حداقل اندازه جوش پیش تأیید شده. حداقل اندازه جوش شیاری با نفوذ نسبی در جوش‌های شیاری با پیخ یک طرفه یا دو طرفه جناغی، نیم‌جناغی، لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای در جدول ۳-۴ نمایش داده شده است.

حداقل اندازه جوش در جوش‌های PJP لب‌به‌لب بدون پیخ B-P1 و جوش‌های شیاری با پیخ محدب BTC-P10 از شکل ۳-۳ قابل محاسبه است. نقشه‌های کارگاهی باید عمق شیاری طراحی شده (S) را برای اندازه جوش (E) لازم، مطابق بند ۳-۱۲-۲ مشخص کند.

۳-۱۲-۳- ابعاد اتصال. ابعاد اتصالات با جوش شیاری که در بند ۳-۱۲-۳ مشخص شده است می‌تواند از طراحی تا نقشه‌های جزئیات در حد رواداری‌های نشان داده شده در ستون "مطابق جزئیات" شکل ۳-۳ باشد. از رواداری‌های ساخت در شکل ۳-۳ می‌توان برای ابعاد نشان داده شده در نقشه‌های جزئیات استفاده کرد. شیاری‌های لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای را می‌توان قبل یا بعد از مونتاژ آماده‌سازی کرد.

۳-۱۲-۴- جزئیات (اعضای قوطی شکل). جزئیات جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی در اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش تأیید باید مطابق شرایط زیر باشد:

۱- جوش‌های شیاری PJP در اعضای قوطی شکل، به جز اتصالات T، Y و K شکل را می‌توان بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت استفاده کرد، به شرط آن که شرایط محدودیت‌های ابعادی اتصال، مطابق با شکل ۳-۳ باشد.

۲- از جوش‌های PJP در اتصالات Y، T و K شکل اعضای قوطی شکل که با یکی از روش‌های SMAW یا GMAW یا FCAW انجام می‌شود، می‌توان بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت استفاده کرد، به شرط آن که شرایط محدودیت‌های ابعادی اتصال مطابق با شکل ۳-۳ باشد. این جزئیات همچنین برای روش GMAW-S که براساس بند ۴-۱۲-۴-۳ تعیین صلاحیت می‌شود نیز کاربرد دارد.

۳-۱-۴-۱۲-۳ اتصالات جمع‌بندی هم‌اندازه. جزئیات جوش شیاری PJP، ابعاد کنج و شعاع قوطی اصلی در شکل ۳-۵ نمایش داده شده‌است. می‌توان از جوش گوشه در نواحی پنجه و پاشنه اتصال استفاده کرد (به شکل ۳-۲ مراجعه شود). اگر ابعاد کنج یا شعاع انحنا قوطی اصلی و یا هر دو کمتر از آنچه که در شکل ۳-۵ مشخص شده‌است باشد، باید یک نمونه اتصال از جزئیات جانبی تهیه شده و مقطع زده شود تا اندازه جوش تعیین شود. جوش آزمایشی باید در وضعیت افقی اجرا شود. از این شرایط می‌توان در حالتی که قوطی شاخه‌ای مطابق شکل ۳-۶ برای جوش شیاری CJP پخ زده می‌شود، صرف‌نظر کرد.

۳-۱۳- الزامات جوش شیاری با نفوذ کامل

جوش‌های شیاری با نفوذ کامل که می‌تواند بدون انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت WPS مطابق بخش ۴ انجام شود، در شکل ۳-۴ با جزئیات بیان شده‌است و با در نظر گرفتن محدودیت‌های بند ۳-۱۳-۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۱۳-۱ ابعاد اتصال. ابعاد جوش‌های شیاری که در بند ۳-۱۳ مشخص شده‌است می‌تواند در حد رواداری‌های نشان داده شده در ستون «مطابق جزئیات» شکل ۳-۴ در طراحی و نقشه‌های جزئیات تغییر یابند. از رواداری‌های ساخت در شکل ۳-۴ می‌توان برای ابعاد نشان داده شده در نقشه‌های جزئیات استفاده کرد.

۳-۱۳-۲ آماده‌سازی پخ لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای. پخ‌های لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای و طرف دیگر

عملیات تخلیه جوش از پشت در اتصالات جناغی شکل دو طرفه، شکل ریشه اتصال باید مشابه با اتصال لاله‌ای یا نیم‌لاله‌ای در وضعیت پیش‌تأیید باشد.

۳-۱۳-۳- اتصالات لب‌به‌لب اعضای قوطی شکل. برای جوش‌های شیاری اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش‌تأیید موارد زیر باید بکار روند:

۱- WPS‌های در وضعیت پیش‌تأیید. اگر جوشکاری از دو طرف یا انجام جوشکاری از یک طرف به همراه پشت‌بند، امکان‌پذیر باشد، از هر WPS و جزئیات شیاری مناسب که در فصل ۳ در وضعیت پیش‌تأیید باشد می‌توان استفاده کرد، به جز روش جوشکاری SAW که فقط برای قطرهای بزرگ‌تر یا مساوی ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) در وضعیت پیش‌تأیید قرار می‌گیرد. جزئیات اتصال جوشی بایستی مطابق فصل ۳ باشد.

۲- جزئیات اتصالی که در وضعیت پیش‌تأیید قرار ندارد. برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب‌به‌لب که از یک طرف بدون پشت‌بند جوش می‌شوند، جزئیات اتصال در وضعیت پیش‌تأیید وجود ندارد. به بند ۴-۱۲-۲ مراجعه شود.

۳-۱۳-۴- اتصالات K و Y، T شکل اعضای قوطی. در این بخش جزئیات اتصال برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل که از یک طرف بدون پشت‌بند در اتصالات K و Y، T شکل اعضای قوطی اجرا می‌شوند، بیان شده‌است. محدوده محیطی جزئیات الف، ب، پ و ت در شکل ۳-۶ و شکل ۳-۷ نمایش داده شده‌است و محدوده زوایای بین دو سطح [ψ] در جدول ۳-۵ مشخص شده‌است. ابعاد اتصال شامل زوایای شیاری در اشکال ۳-۶ و ۳-۸ مشخص شده‌است.

در صورت در نظر گرفتن خستگی در طراحی جهت تعیین مقطع جوشی بایستی روش ارایه شده در بند ۲-۳۶-۶-۷ مدنظر قرار گیرد. مقاطع جوش دیگر که برای مقاطع ضخیم‌تر قابل کاربرد می‌باشد در شکل ۳-۹ ارایه گردیده‌است. در وضعیتی که الزامات خاص خستگی وجود نداشته باشد، این مقاطع برای اعضاء شاخه‌ای با ضخامت بیشتر از $\frac{5}{8}$ اینچ (۱۶ میلی‌متر) کاربرد دارد.

مقاطع جوش مناسب که مطابق با الزامات بند ۲-۳۶-۶-۶ و ۲-۳۶-۶-۷ می‌باشد در شکل ۳-۱۰ نشان داده شده‌است. در وضعیتی که الزامات خاص خستگی وجود نداشته باشد،

شکل ۱۰-۳ نشان داده شده است. در وضعیتی که الزامات خاص خستگی وجود نداشته باشد، این مقاطع برای اعضاء شاخه‌ای با ضخامت بیشتر از $1 - \frac{1}{4}$ اینچ (۳۸ میلی‌متر) کاربرد دارد. (برای بارگذاری فشاری استاتیکی لازم نیست).

در جزئیات جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات Y، T و K شکل مقاطع جعبه‌ای که در شکل ۶-۳ نشان داده شد، بایستی محدودیت‌های بند ۳-۱۳-۳ رعایت گردد. ابعاد اتصال و زوایای شیار بایستی از محدوده مشخص شده در جدول ۶-۳ و اشکال ۶-۳ و ۸-۳ تا ۱۰-۳ تجاوز نماید. پشانی شیار اتصال صفر بوده مگر آنکه برای آن مقدار مشخص شده باشد که در جزئیات می‌تواند بیشتر از صفر باشد. ولی بایستی از $1/16$ اینچ (۲ میلی‌متر) بیشتر باشد و از مقادیر مشخص شده می‌تواند کمتر باشد.

جدول ۵-۳- جزئیات اتصال در وضعیت پیش‌تأیید در اتصالات Y، T و K شکل

با جوش شیاری با نفوذ کامل؛ اعضاء قوطی شکل (بند ۳-۱۳-۴ و شکل ۷-۳)

جزئیات	محدوده قابل کاربرد زاویه محلی بین سطوح ψ
الف	۱۳۵ تا ۱۸۰ درجه
ب	۵۰ تا ۱۵۰ درجه
پ	۳۰ تا ۷۵ درجه
ت	۱۵ تا ۴۰ درجه

زوایای شیار کمتر از ۳۰ درجه در وضعیت پیش‌تأیید قرار نمی‌گیرد.

تذکرات:


الف- جزئیات اتصال (الف تا ت) برای قسمت مشخصی از اتصال براساس زاویه محلی بین سطوح ψ که به طور پیوسته حول عضو شاخه‌ای در حال تغییر می‌باشد تعیین می‌گردد.

ب- محدوده زاویه و ابعاد ارایه شده در جزئیات الف تا ت شامل حداکثر رواداری مجاز می‌باشد.


پ- جهت تعریف زاویه محلی بین سطوح به ضمیمه چهارم مراجعه گردد.

۳-۱۳-۴-۱- جزئیات اتصال. جزئیات جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات Y، T و K شکل اعضاء قوطی در بند ۳-۱۳-۴ بیان شده‌است، این جزئیات برای روش جوشکاری با الکتروود روپوش‌دار (SMAW) و جوشکاری توپودری (FCAW) در وضعیت پیش‌تأیید

می‌باشند. علاوه بر این جزئیات برای روش جوشکاری GMAW-S که براساس بند ۴-۱۲-۳ تعیین صلاحیت می‌شوند نیز کاربرد دارند.


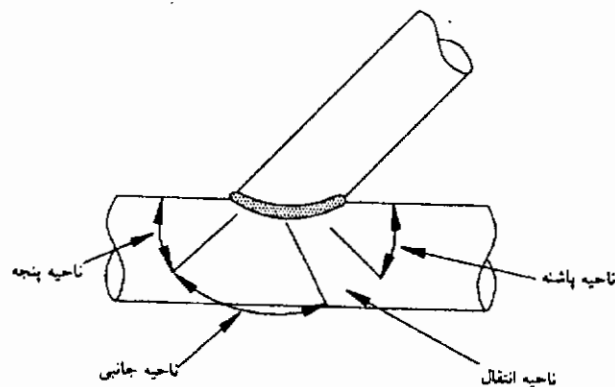


الف) اتصال مقاطع دایروی

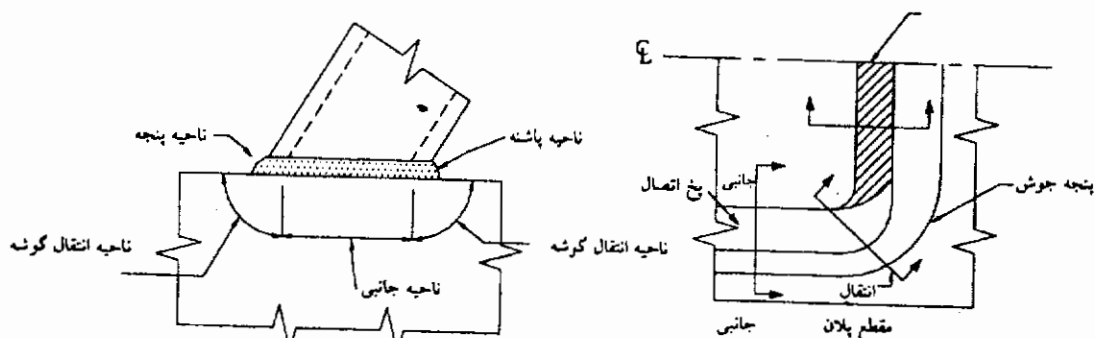


ب) اتصال مقاطع جمبه‌ای پله‌ای

شکل ۳-۵- جزئیات اتصالات T، Y و K شکل با جوش شیاری با نفوذ نسبی در اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش‌تأیید (بند ۳-۱۲-۴)

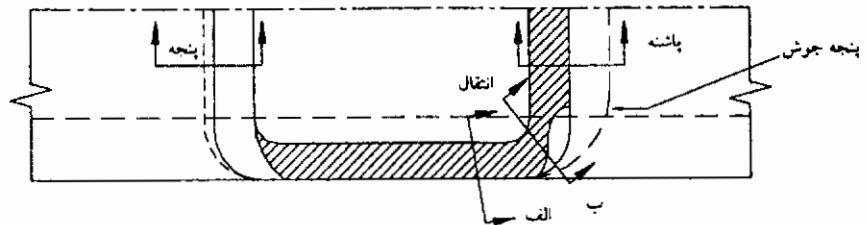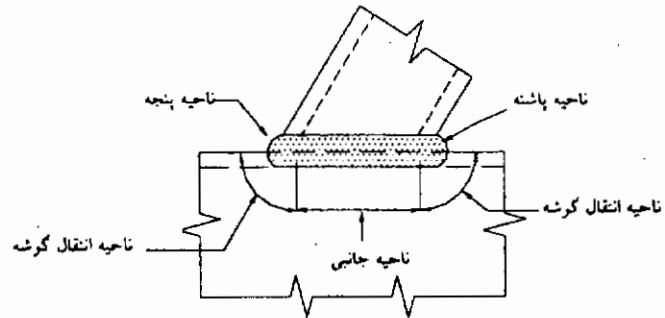

ج) اتصال مقاطع جمع‌های یکسان

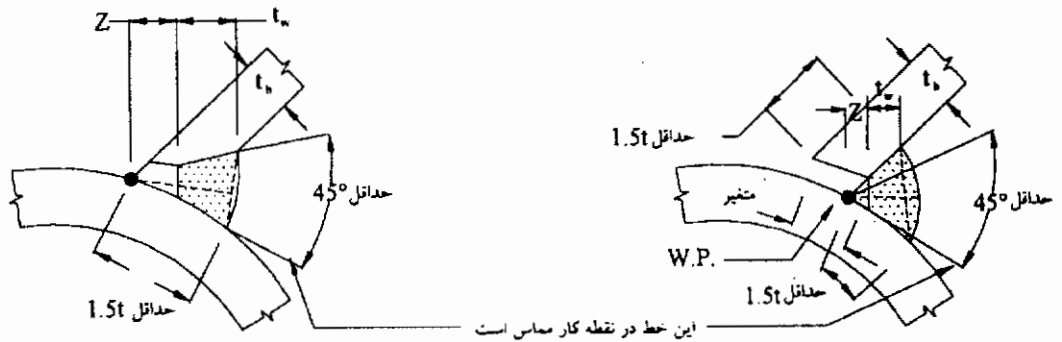


انتقال الف


انتقال ب

ادامه شکل ۳-۵- جزئیات اتصالات T، Y و K شکل با جوش شیاری با نفوذ نسبی در اعضای

قوطی شکل در وضعیت پیش‌تأیید (بند ۳-۱۲-۴)


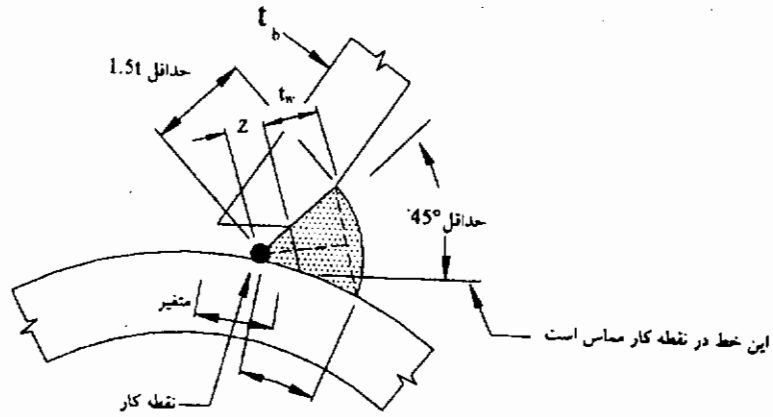


$\Psi = 60^\circ$ تا 75°
انتقال یا پاشنه

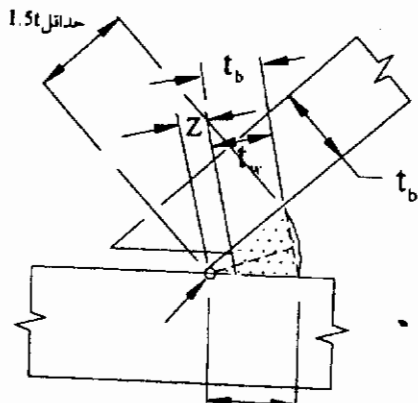


$\Psi = 30^\circ$ تا 60°
پاشنه


حدافل 1.5t

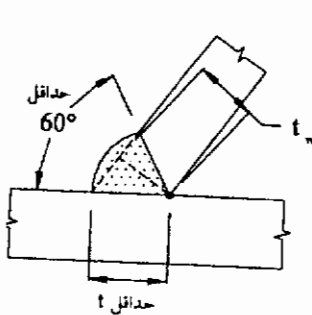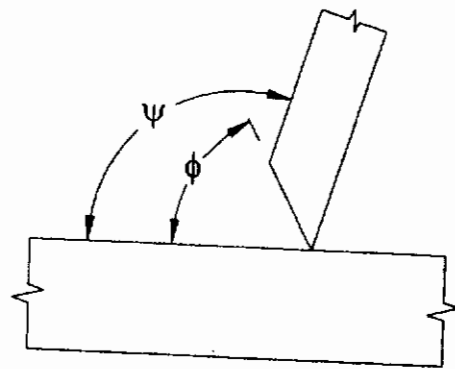

$\Psi = 150-105$
پنجه

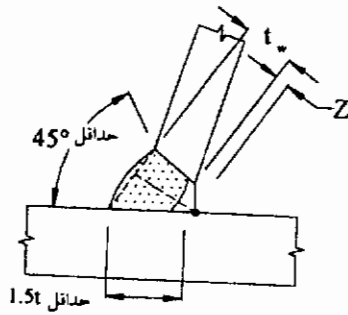



$\Psi = 105-90$
پنجه یا پاشنه

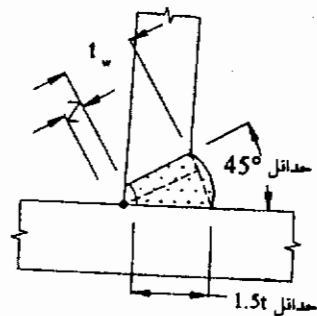

$\Psi = 90-75$
جانبی یا پاشنه

ادامه شکل ۳-۵- جزئیات اتصالات T، Y و K شکل با جوش شیاری با نفوذ نسبی در اعضای

قوطلی شکل در وضعیت پیش‌تأیید (بند ۳-۱۲-۴)

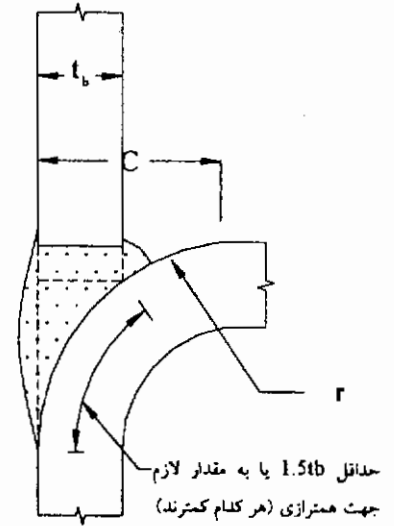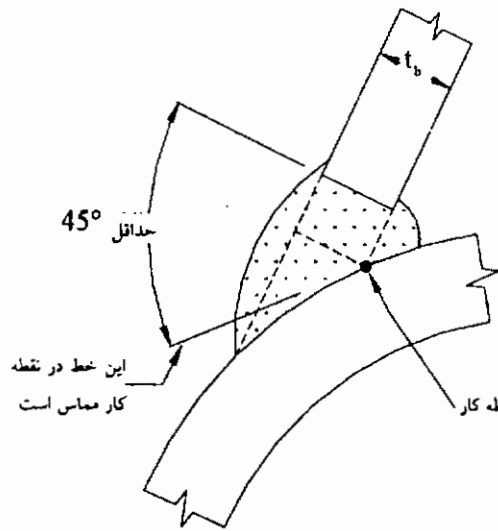


تذکرات:

- ۱- ضخامت قطعه نازک‌تر.
- ۲- پیخ زنی جهت آماده‌سازی لبه به جز در نواحی پاشنه.
- ۳- شکافت ریشه ۰ تا ۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر).
- ۴- برای زیر ۳۰ درجه الزامی نیست.
- ۵- اندازه جوش (گلوگاه مؤثر) $Z_{1.0} \geq 1$ اندازه کاهش نشان داده شده در جدول ۱-۲.
- ۶- برای اندازه ساق کوچک‌تر از ۱/۵۱ محاسبات مطابق بند ۲-۴۰-۱-۳ می‌باشد.

ادامه شکل ۳-۵- جزئیات اتصالات T، Y و K شکل با جوش شیاری با نفوذ نسبی در اعضای


قوئی شکل در وضعیت پیش‌تائید (بند ۳-۱۲-۴)

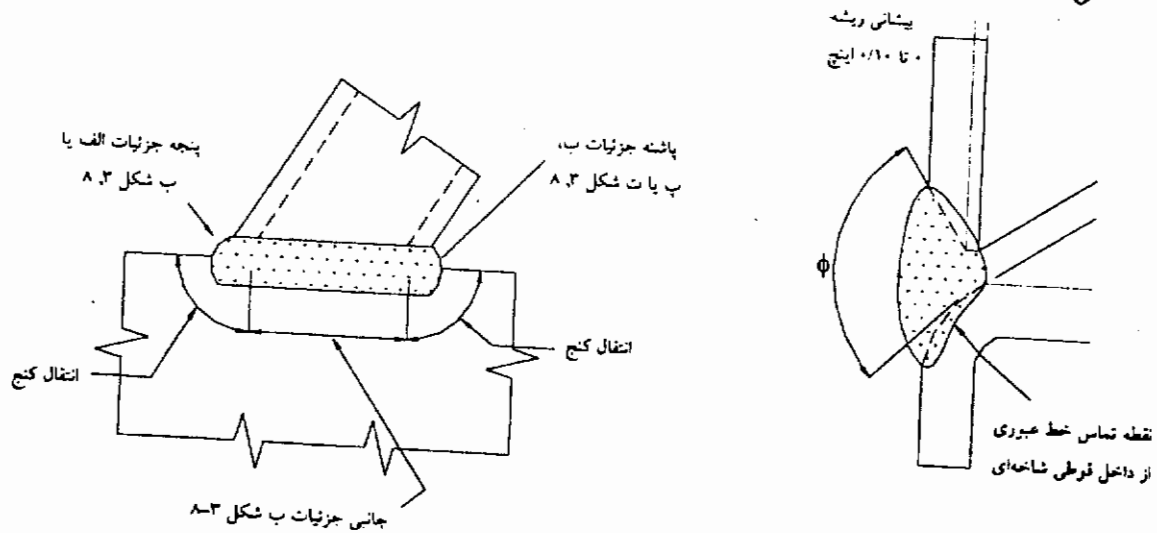

تذکرات:

- ۱- از جزئیات الف، ب، ج و د نشان داده شده در شکل ۸-۳ و تمام تذکرات جدول ۳-۶ استفاده شود.
- ۲- جزئیات آماده‌سازی جوش‌های کنج باید دارای یک انتقال هموار از یک جزئیات به دیگری باشد. جوشکاری بایستی به طور پیوسته به دور کنج‌ها صورت گیرد، به طوری که کنج‌ها کامل شده و نقاط شروع و پایان جوش در قسمت‌های تخت باشد.
- ۳- بسته به ضخامت به اشکال ۸-۳، ۹-۳ و ۱۰-۳ مراجعه شود (بند ۲-۳۶-۷-۱۰).

شکل ۳-۶- جزئیات اتصالات T، Y و K با جوش شیاری با نفوذ کامل در اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش‌تأیید (بند ۳-۱۳-۴)

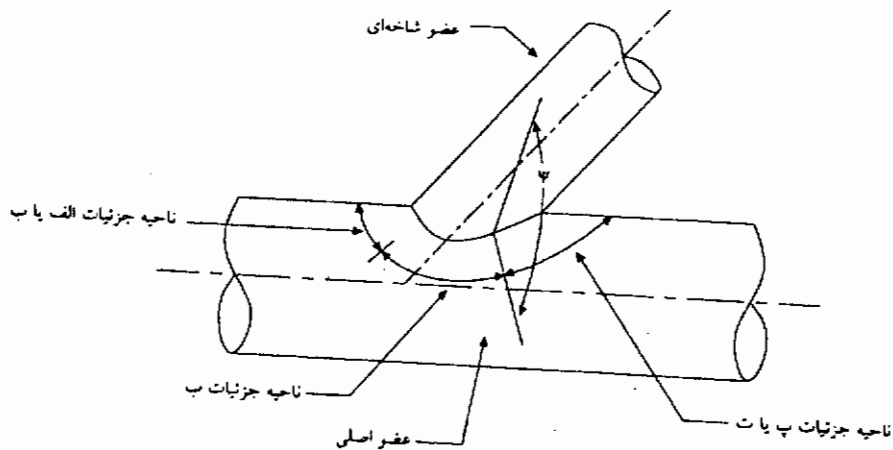

شکل ۳-۷ تعاریف و انتخاب جزئیات در اتصالات T، Y و K با جوش شیاری با نفوذ کامل در اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش‌تأیید (بند ۳-۱۳-۴ و جدول ۳-۵)

جدول ۳-۶- ابعاد اتصال و زوایای یخ برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات Y, T و K شکل اعضای قوطی در وضعیت پیش‌تایید با روش‌های جوشکاری SMAW, GMAW-S و FCAW (بند ۳-۱۳-۴)

زاویه یخ	جزئیات الف $\psi = 180^\circ - 135^\circ$		جزئیات ب $\psi = 150^\circ - 90^\circ$		جزئیات پ $\psi = 75^\circ - 30^\circ$	جزئیات ت $\psi = 40^\circ - 15^\circ$	
	حداکثر	حداقل			.		
شکافت ریشه (R)			۹۰°		۱۰°	حداکثر w و ϕ	
			۱۰° یا ۴۵° برای $\psi > 105^\circ$		۱۰°	۳ میلی‌متر (اینچ ۱/۸) ۵ میلی‌متر (اینچ ۳/۱۶)	۲۵°-۴۰° ۱۵°-۲۵°
	حداکثر	FCAW-S SMAW (۱) GMAW-S FCAW-G (۲)	FCAW-S SMAW (۱)	GMAW-S FCAW-G (۲) ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) برای $\phi > 45^\circ$	FCAW-S SMAW (۱)	۳ میلی‌متر (اینچ ۱/۸) ۶ میلی‌متر (اینچ ۱/۴) ۱۰ میلی‌متر (اینچ ۳/۸) ۱۳ میلی‌متر (اینچ ۱/۲)	۳۰°-۴۰° ۲۵°-۳۰° ۲۰°-۲۵° ۱۵°-۲۰°
	حداقل	۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر) ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) برای $\psi > 90^\circ$ حداقل ندارد	۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر) ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) برای $\psi > 120^\circ$ حداقل ندارد	۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر)	۵/۱۶ اینچ (۸ میلی‌متر) برای $\phi \leq 45^\circ$ ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر)	GMAW-S FCAW-G (۲)	
زاویه شیاری ϕ	حداکثر ۹۰°		۶۰° برای $\psi \leq 105^\circ$		۴۰° اگر بیشتر باید از جزئیات ب استفاده شود.		

ادامه جدول ۲-۳

جزئیات الف	جزئیات ب	جزئیات پ	جزئیات ت
زاویه شیار ϕ حداقل 45°	جزئیات ب $\psi = 150^\circ - 50^\circ$ اگر کمتر باشد باینشی از جزئیات پ استفاده شود.	جزئیات پ $\psi = 75^\circ - 30^\circ$ $1/2 \psi$	$\psi = 40^\circ - 150^\circ$
$t_b \geq$	$t_b \geq$ برای $\psi > 90^\circ$ $t_b / \sin \psi$ برای $\psi < 90^\circ$	$t_b / \sin \psi$ ولی نیازی نیست از $1/8 \phi$ تجاوز نماید.	$\geq 2 t_b$
جوش کامل L	$t_b / \sin \psi$ ولی نیازی نیست از $1/8 \phi$ تجاوز نماید.	من تواند با جوش تأمین شود	

در ضمن این صورت به اندازه لازم جهت تأمین ϕ

زاویه شیار (د) کمتر از 30° درجه را تأیید صلاحیت نمی‌کند.

*** صورتهای اولیه جوش پشت بند تا جایی که امکان تأمین جوش سالم فراهم باشد، در محاسبه پهنای شیار (R) لحاظ نمی‌شود.

تذکرات:

- ۱- این جزئیات ریشه برای روش‌های جوشکاری SMAW و FCAM-S کاربرد دارد.
- ۲- این جزئیات ریشه برای روش‌های جوشکاری GMAW-S و FCAM-Q کاربرد دارد.
- ۳- برای روش GMAW-S به بند ۴-۱۲-۳ مراجعه شود. این جزئیات برای روش GMAW (انتقال پاششی) کاربرد ندارد.
- ۴- برای حداقل نیمیخ جوش استاندارد (ضخامت محدود) به شکل ۳-۸ مراجعه شود.
- ۵- برای نیمیخ جوش تقویت شده به شکل ۳-۹ مراجعه شود.
- ۶- برای نیمیخ جوش غیر به شکل ۳-۱۰ مراجعه شود (به بندهای ۲-۱۲-۲ و ۲-۱۳-۲ مراجعه شود) ۷- مراجعه شود.

جدول ۳-۷- الزامات WPS های در وضعیت پیش تائید (بند ۳-۷)


GMAW PCA ^۱	SAW ^۱			SMW	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	مستند
	تک	موازی	معمود				
اینچ ۱/۸			اینچ ۱/۴	اینچ ۵/۱۶ اینچ ۱/۴ اینچ ۳/۱۶	گوشه (تذکره ۱) شکاری (تذکره ۱) عبور ریشه	تحت	
اینچ ۱/۸			اینچ ۱/۴	اینچ ۳/۱۶	کلیج	افقی	حداکثر قطر الکترود
اینچ ۳/۳۲			-	(تذکره ۲) ۳/۱۶	ممنوع	عمودی	
اینچ ۵/۱۶			-	(تذکره ۲) ۳/۱۶	ممنوع	بالاسری	
در معموده پیشهای سازنده تلاز برکننده	نامعمود	۱۳۰۰ A	۱۰۰۰ A	در معموده پیشهای سازنده تلاز برکننده	کلیج عبور ریشه شکاری با شکافت ریشه عبور ریشه جوش شکاری بدون شکافت ریشه جوش شکاری عبورهای جوشی عبور خارجهن جوش شکاری	همه حالات	حداکثر شدت جریان
		۷۰۰ A					
		۹۰۰ A					
		۱۳۰۰ A					
اینچ ۳/۸			نامعمود	اینچ ۳/۸		تحت	
اینچ ۵/۱۶				اینچ ۵/۱۶		افقی	حداکثر ضخامت عبور ریشه
اینچ ۱/۲				اینچ ۱/۲	همه انواع	عمودی	(تذکره ۴)
اینچ ۵/۱۶				اینچ ۵/۱۶		بالاسری	

ادامه جدول ۷-۳- الزامات WPSهای پیش‌نماید (بند ۷-۳)

نوع	نام مورد		نوع	ملاحظات	ممنوع
	نام مورد	نام مورد			
۷/۴ اینچ	نام مورد	۷/۴ اینچ	۳/۸ اینچ	ممنوع حالات برای تخت و انقباض (برای SAW)	ممنوع
۷/۲ اینچ		نام مورد	۳/۸ اینچ		
۳/۸ اینچ	۵/۱۶ اینچ	۷/۲ اینچ	۵/۱۶ اینچ	کلیج	ممنوع (تذکره ۳)
۱/۲ اینچ			۷/۲ اینچ		
۵/۱۶ اینچ		-	۵/۱۶ اینچ	تنگنا ریشه بزرگتر از ۷/۲ اینچ	ممنوع
لاپه‌ها جدا شود	لاپه‌ها جدا شود	لاپه‌ها جدا شود یا الکترودها با ناسله باشد			
	اگر اینچ $1 > W$ لاپه‌ها جدا شود	برای الکترودهای پشت سرهم اگر اینچ $0.8 > W$ لاپه‌ها جدا شود	اگر اینچ $0.8 > W$ لاپه‌ها جدا شود	تنگنا ریشه بزرگتر از ۷/۲ اینچ	ممنوع حالات برای تخت و انقباض (برای SAW)
تذکره			-	ممنوع	ممنوع

تذکرات:

- (۱) به جز عیوب ریشه.
- (۲) ۵/۳۲ اینچ برای EXVII و الکترودهای با هیدروژن پایین.
- (۳) برای 4588 تلر، رنگ‌نشده در تماس با هوا به بند ۳-۷-۳ مراجعه شود.
- (۴) برای سفیدرنگ‌های عقیق به پهنای بند ۳-۷-۳ مراجعه شود.
- (۵) در انقباض غیرقوی شکل در وضعیت‌های جوشکاری تخت، انقباض با پهنای لایه (۱۶ میلی‌متر) $0.8 > W$ لاپه‌ها جدا شود. در وضعیت جوشکاری عمودی برای انقباض غیرقوی شکل و در وضعیت جوشکاری 5G یا 6G برای انقباض قوی شکل، اگر پهنای لایه (۲۵ میلی‌متر) $1 > W$ لاپه‌ها جدا شود.
- (۶) برای GMARS پیش‌نماید نمی‌شود.

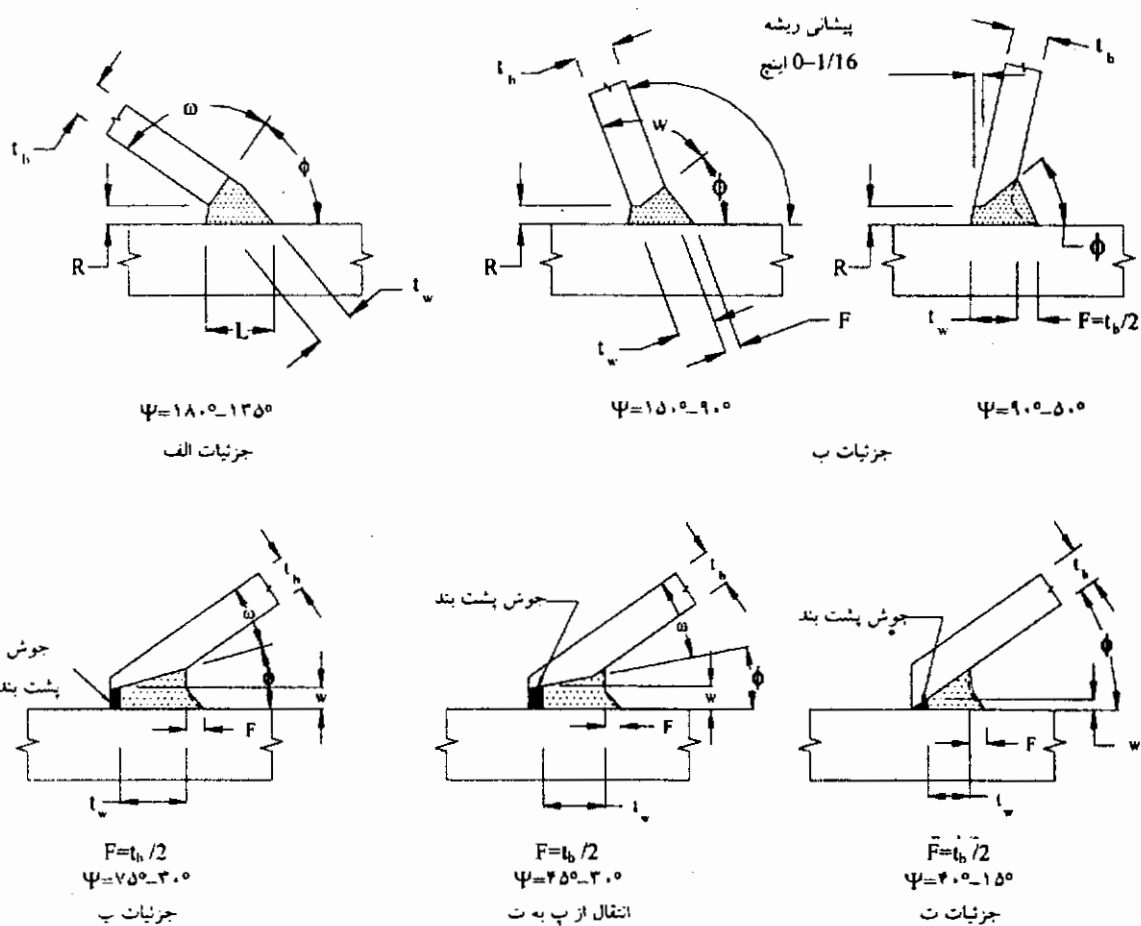


تذکرات:

- ۱- برای تعریف t_b, t_w, R, L, w و ϕ به جدول ۳-۶ مراجعه شود.
- ۲- حداقل نیمرخ تحت جوش به صورت خط پر نشان داده شده است.
- ۳- یک نیمرخ مقعر به صورت خط چین نیز قابل کاربرد می باشد.
- ۴- تحذب، رویهم افتادگی و سایر عیوب تحت محدودیت های بند ۰-۲۴ قرار می گیرد.
- ۵- محدودیت های ضخامت عضو شاخه ای t_b تحت بند ۲-۳۳-۶-۷ قرار می گیرد.

شکل ۳-۸- جزئیات اتصال برای جوش های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات T، Y و K شکل

اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش تائید - نیمرخ های جوش تخت استاندارد برای ضخامت


محدود (بند ۳-۱۳-۴)

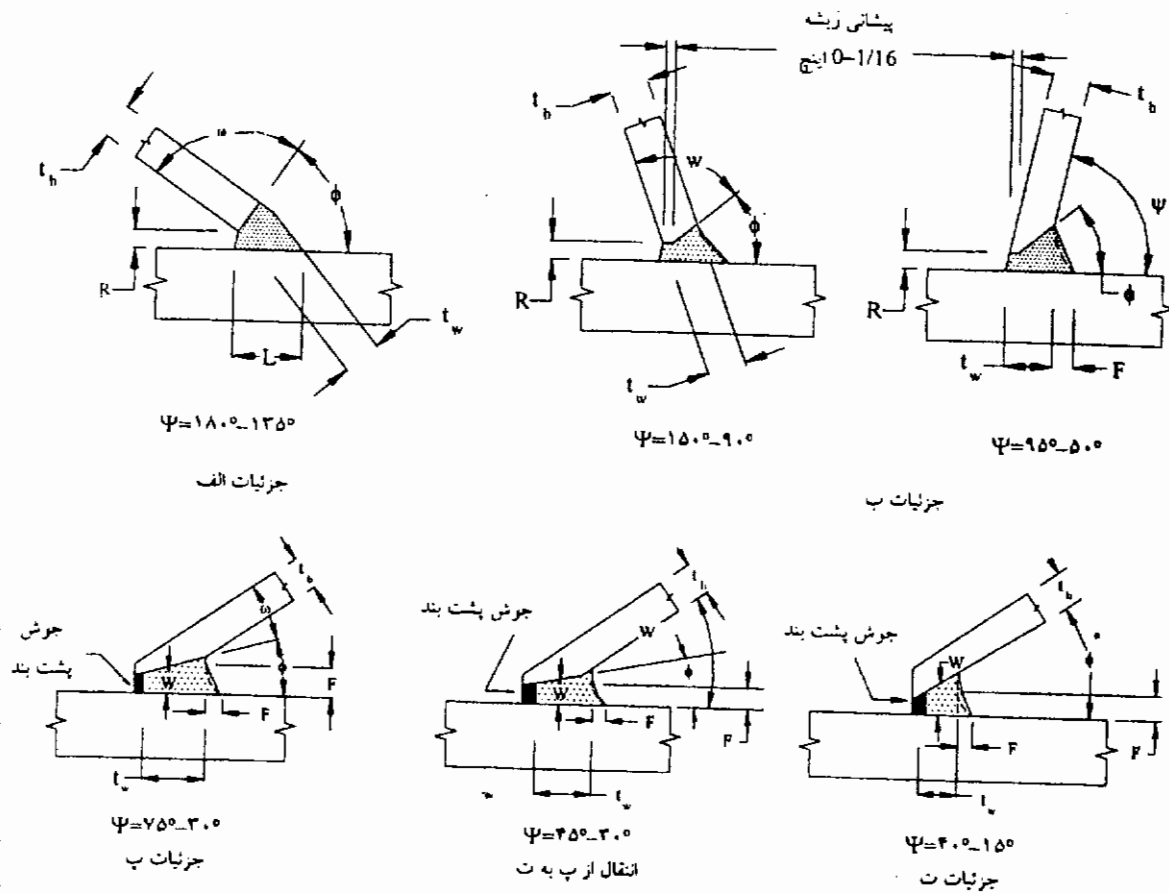


تذکرات:

- ۱- برای تعریف w, W, R, L, t_w, t_b و ϕ به جدول ۳-۶ مراجعه شود.
- ۲- حداقل نیمرخ تخت جوش به صورت خط پر نشان داده شده است.
- ۳- یک نیمرخ مقعر به صورت خط چین نیز قابل کاربرد می‌باشد.
- ۴- تحدب، رویهم/افتادگی و سایر عیوب تحت محدودیت‌های بند ۵-۲۴ قرار می‌گیرد.
- ۵- محدودیت‌های ضخامت عضو شاخه‌ای t_b تحت بند ۲-۳۶-۷ قرار می‌گیرد.
- ۶- حداقل اندازه جوش گوشه، $F = 1/2$ بوده و تحت محدودیت‌های جدول ۵-۸ قرار می‌گیرد.


شکل ۳-۹ جزئیات اتصال برای جوش‌های شیباری با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل
اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش‌نماید- نیمرخ‌های جوش تقویت‌شده برای ضخامت‌های
متوسط (بند ۳-۱۳-۴)

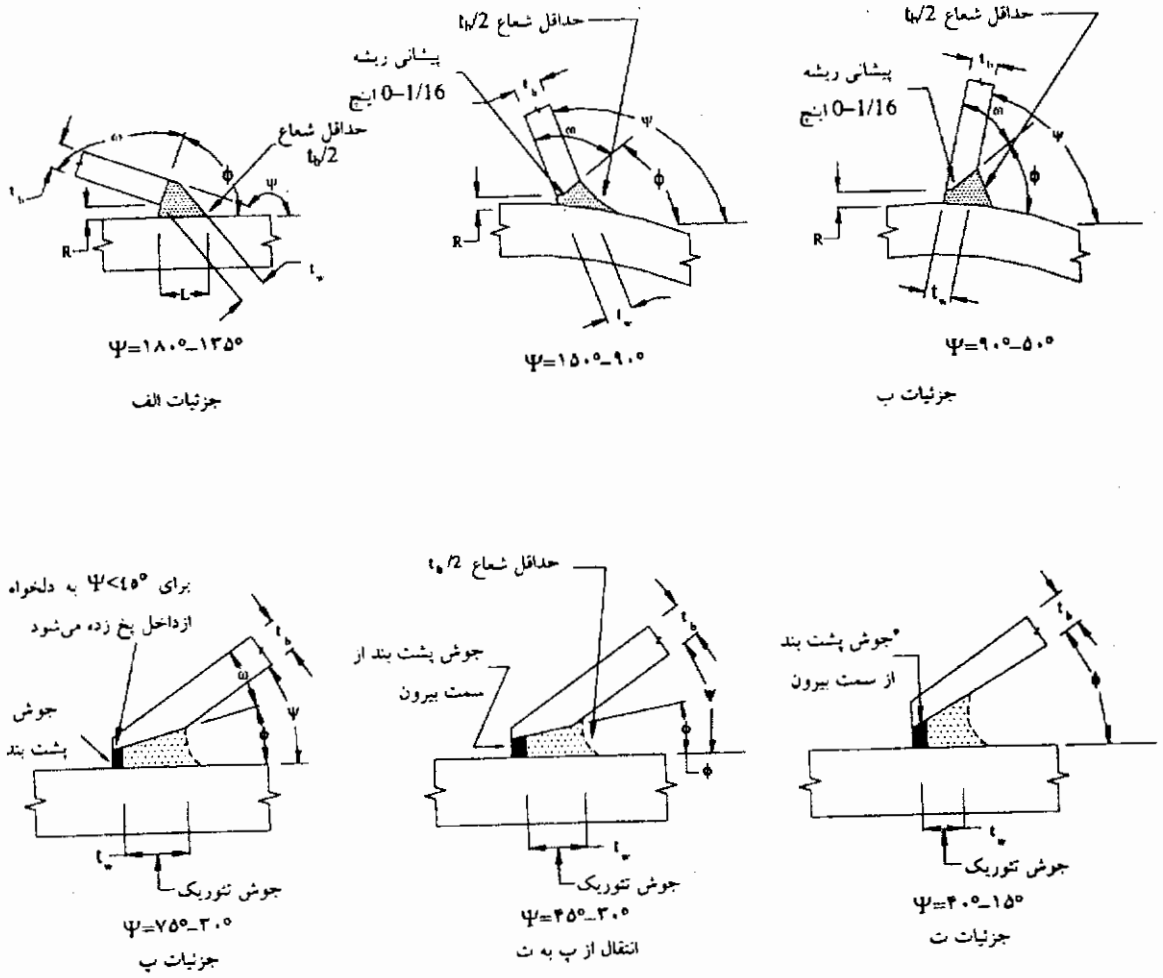


شکل ۳-۱۰- جزئیات اتصال برای جوش های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل
 اعضای قوطی شکل در وضعیت پیش تأیید- نیمرخ های جوش مقعر برای ضخامت های بالا و یا
 خستگی (بند ۳-۱۳-۴)

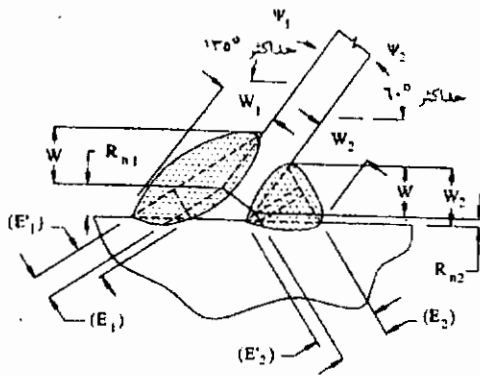


الف

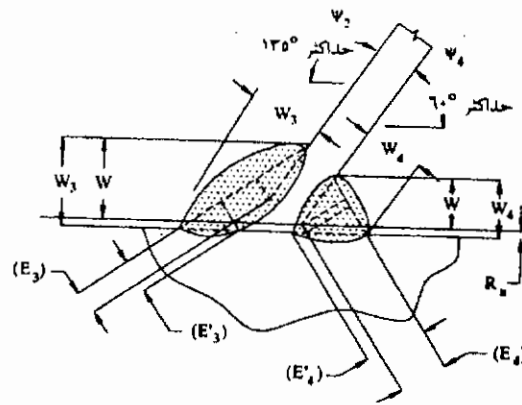

ب

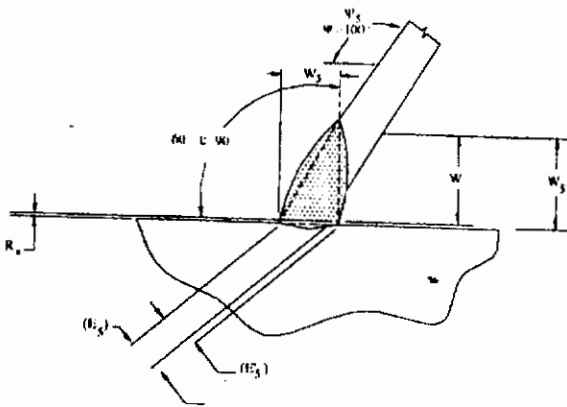

پ

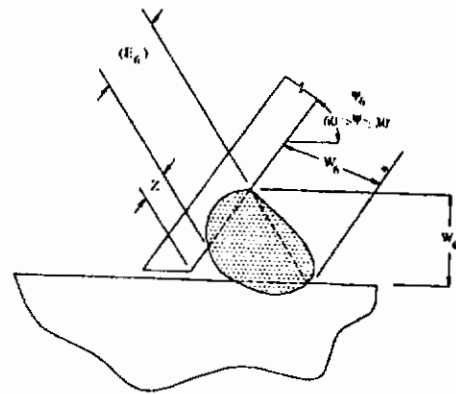

ت

تذکرات:

- ۱- $(E'_n), (E_n) =$ گلوگاه مؤثر بسته به بزرگی شکافت ریشه (R_n) مراجعه به بند ۵-۲۲-۱ (n) بیان کننده ۱ تا ۵.
- ۲- $t =$ ضخامت قطعه نازکتر.
- ۳- روش جوشکاری $GMAW-S$ یا $GTAW$ را پیش تأیید نمی کند، برای $GMAW-S$ به ضمیمه یک مراجعه شود.
- ۴- شکل ت، جهت تعیین گلوگاه مؤثر مقدار کاهش اندازه Z مطابق جدول ۲-۲ به کار می رود.
- ۵- شکل ت، زاویه کوچکتر از ۳۰ درجه را پیش تأیید نمی کند، جهت تأیید صلاحیت جوشکاران به جدول ۸-۴ مراجعه شود.

شکل ۳-۱۱ جزئیات اتصالات سه پری مایل (مقاطع غیر قوطی شکل) (بند ۳-۹-۳)

فصل ۴- تعیین صلاحیت

۴-۰- حدود کاربرد

شرایط و مشخصات لازم برای آزمایش‌های تعیین صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS) و پرسنل جوشکار به شرح زیر بیان شده است:

بخش الف- الزامات عمومی: این بخش شامل الزامات عمومی برای تعیین صلاحیت WPS و نیز پرسنل جوشکار می‌باشد.

بخش ب- مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS): این بخش شامل تعیین صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری است که به عنوان WPS در وضعیت پیش‌تأیید مطابق فصل ۳ طبقه‌بندی نشده باشد.

بخش پ- تعیین صلاحیت عملکردی: این بخش شامل الزامات انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت مطابق با آیین‌نامه می‌باشد که توانایی جوشکار، دستگاه جوشکار و خال جوشکار را جهت انجام جوش مناسب بیان می‌کند.

بخش الف- الزامات عمومی

۴-۱- کلیات

در این بخش شرایط لازم برای انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری WPS ها و پرسنل جوشکار (شامل جوشکاران، دستگاه‌های جوشکاری و خال جوشکاران) بیان شده است.

۴-۱-۱- مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS). به جز WPS های در وضعیت پیش‌تأیید مطابق با فصل ۳، هر WPS که در ساخت سازه‌های جوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مطابق فصل ۴ بخش ب تعیین صلاحیت شده و توسط مهندس طراح تأیید شود. مدارک مستند از تأیید صلاحیت WPS های قبلی می‌تواند با تأیید مهندس طراح مورد قبول باشد.

۴-۱-۱-۱-۱- مسؤلیت تأیید صلاحیت. هر سازنده و یا پیمانکار باید برای تأیید صلاحیت WPS، آزمایش‌های مطابق با این آیین‌نامه را انجام دهد.

۴-۱-۱-۲- تأیید صلاحیت WPS‌های قبلی. اگر تأیید صلاحیت WPS‌هایی که تحت شرایط این آیین‌نامه انجام شده و به طور مناسبی مستند شده، توسط شرکتی انجام شده باشد که بعداً بنا به اختیار و یا هر دلیل به یک شرکت دیگر تغییر نام داده باشد، می‌تواند با نام جدید از مدارک WPS‌های قبلی استفاده شود.

۴-۱-۳- شرایط آزمایش ضربه. اگر در نقشه‌های قرارداد و یا مشخصات فنی، آزمایش‌های تأیید صلاحیت WPS باید شامل آزمایش ضربه نیز باشد، شرایط آزمایش ضربه و روش انجام آن باید براساس ضمیمه ج و یا براساس آنچه در قرارداد مشخص شده انجام شود.

۴-۱-۲- تأیید صلاحیت پرسنل جوشکار. جوشکاران، دستگاه‌های جوشکاری و خال جوشکارانی که تحت این آیین‌نامه به خدمت گرفته می‌شوند و با یکی از روش‌های زیرجوشکاری می‌کنند، باید با آزمایش‌هایی که در بخش پ این فصل بیان شده است، تعیین صلاحیت شوند:

جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار (SMAW)، جوشکاری زیرپودری (SAW)، جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW)، جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود تنگستنی و گاز محافظ (GTAW)، جوشکاری توپودری (FCAW)، جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW) و جوشکاری گاز الکتریکی (EGW).

۴-۱-۲-۱- تأیید صلاحیت‌های قبلی. تأیید صلاحیت‌های قبلی جوشکار، دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکاران که به صورت مدارک مستند وجود دارد، با تأیید مهندس طراح می‌تواند مورد قبول باشد.

۴-۱-۲-۲- مسؤلیت تأیید صلاحیت. هر سازنده و یا پیمانکاری که با انجام آزمایش‌ها، جوشکاران، دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکاران را تأیید صلاحیت می‌کند، نسبت به تأیید صلاحیت آنان مسؤول است.

۴-۱-۳- مدت اعتبار

۴-۱-۳-۱- جوشکاران و دستگاه‌های جوشکاری. جوشکاران و دستگاه‌های جوشکاری که

براساس این آیین‌نامه تأیید صلاحیت می‌شوند، تأیید صلاحیت آنان مگر در شرایط زیر دارای اعتبار می‌باشد:

۱- جوشکار برای مدت بیش از شش ماه در آن روند جوشکاری که تأیید صلاحیت شده‌است، جوشکاری نکند.

۲- دلایل خاصی وجود داشته باشد که توانایی جوشکار و یا دستگاه جوشکار را زیر سؤال ببرد. به بند ۴-۳۲-۱ مراجعه شود.

۴-۱-۳-۲- خال جوشکاران. خال جوشکارانی که آزمایش‌های بخش پ و یا آزمایش‌های تأیید صلاحیت جوشکاران را گذارنده‌اند، برای خال جوشکاری در همان وضعیت و با همان روند جوشکاری که تأیید صلاحیت شده‌اند، برای همیشه دارای صلاحیت می‌باشند، مگر آنکه دلیل خاصی وجود داشته باشد که توانایی خال جوشکار، زیر سؤال برود. (به بند ۴-۳۲-۲ مراجعه شود).

۴-۲- الزامات عمومی برای تأیید صلاحیت WPS و عملکرد پرسنل جوشکار

۴-۲-۱- تأیید صلاحیت مطابق مفاد نسخه‌های قبلی آیین‌نامه. تأیید صلاحیت‌هایی که مطابق مفاد نسخه‌های قبلی ANSI/AWS D1.1 یا AWS D1.0 یا AWS D2.0 در زمان اعتبار آن نسخه‌ها صورت گرفته است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما انجام تعیین صلاحیت جدید مطابق مفاد نسخ قبلی به جای نسخه جدید موجود مجاز نیست، مگر آنکه در مدارک قرارداد مشخص شده باشد.

۴-۲-۲- پیرسازی. اگر در مشخصات فنی فلز پرکننده‌ای که به عنوان فلز جوش تحت آزمایش به کار می‌رود، مجاز باشد، نمونه جوشی آزمایش تأیید صلاحیت می‌تواند در ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه فارنهایت (۹۳ تا ۱۰۴ درجه سانتیگراد) برای مدت 2 ± 48 ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گیرد.

۴-۲-۳- گزارش‌ها. گزارش نتایج آزمایش‌ها باید توسط سازنده و یا پیمانکار نگهداری شوند، به نحوی که در دسترس بوده تا بتوان آن‌ها را بررسی کرد.

۴-۲-۴- وضعیت جوشکاری. تمام جوش‌ها باید مطابق آنچه در شکل‌های ۴-۱ و ۴-۲

نمایش داده شده‌است، به صورت: وضعیت تخت (F)، وضعیت افقی (H)، وضعیت عمودی (V) و وضعیت بالاسری (OH) طبقه‌بندی شوند. وضعیت‌های آزمایش در شکل‌های زیر نشان داده شده‌است:

- ۱- شکل ۳-۴ (جوش شیاری در ورق)
- ۲- شکل ۴-۴ (جوش شیاری در لوله یا قوطی)
- ۳- شکل ۵-۴ (جوش گوشه در ورق)
- ۴- شکل ۶-۴ (جوش گوشه در لوله یا قوطی)

بخش ب- مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

۳-۴- وضعیت جوشکاری که تأیید صلاحیت می‌شود

وضعیت‌های جوشکاری که با یک WPS تأیید صلاحیت می‌شود، مطابق الزامات جدول ۱-۴ می‌باشد.

۴-۴- انواع آزمایش‌های تأیید صلاحیت

نوع و تعداد آزمایش‌های لازم برای تأیید صلاحیت یک WPS برای یک ضخامت و یا یک قطر مشخص و یا هر دو باید مطابق با جدول ۲-۴ (CJP) و جدول ۳-۴ (PJP) و یا جدول ۴-۴ (جوش گوشه) باشد. جزییات هر یک از آزمایش‌های غیرمخرب و یا آزمایش‌های مکانیکی لازم در قسمت‌های زیر بیان شده‌است:

- ۱- بازرسی چشمی (مراجعه به بند ۴-۸-۱)
- ۲- آزمایش‌های غیرمخرب (مراجعه به بند ۴-۸-۲)
- ۳- آزمایش خمش کرده، ریشه و یا جانبی (مراجعه به بند ۴-۸-۳-۱)
- ۴- آزمایش کشش مقطع باریک شده (مراجعه به بند ۴-۸-۳-۴)
- ۵- آزمایش کشش مغز جوش (مراجعه به بند ۴-۸-۳-۶)
- ۶- آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش (مراجعه به بند ۴-۸-۴)

۴-۵- انواع جوش‌ها در تأیید صلاحیت WPS

به منظور تأیید صلاحیت WPS، انواع جوش‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- ۱- جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) در اتصالات غیرقوئی شکل (مراجعه به بند ۴-۹)
- ۲- جوش شیاری با نفوذ نسبی (PJP) در اتصالات غیرقوئی شکل (بند ۴-۱۰)
- ۳- جوش گوشه در انواع اتصالات قوئی شکل و غیرقوئی شکل (مراجعه به بند ۴-۱۱)
- ۴- جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) در اتصالات قوئی شکل (مراجعه به بند ۴-۱۲)
- ۵- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات قوئی شکل Y, T و K شکل و یا در اتصالات لب‌به‌لب (مراجعه به بند ۴-۱۳)
- ۶- جوش انگشتانه و جوش کام در انواع اتصالات قوئی شکل و غیرقوئی شکل (مراجعه به بند ۴-۱۴)


۴-۶- تهیه مشخصات فنی روند جوشکاری WPS

سازنده یا پیمانکار، باید یک مشخصات فنی روند جوشکاری WPS تهیه نماید به طوری که در آن کلیه متغیرهای اساسی لازم مطابق با بند ۴-۷، مشخص شده باشد. مقادیر متغیرها باید از طریق گزارش تأیید صلاحیت روند جوشکاری (PQR) که به عنوان پشتیبان تأیید صلاحیت آن WPS است، به دست آمده باشد.

۴-۷- متغیرهای اساسی

۴-۷-۱- روش‌های جوشکاری FCAW, GTAW, GMAW, SAW, SMAW. مطابق با جدول ۴-۵، هر تغییری در متغیرهای اساسی برای روش‌های جوشکاری فوق، نیازمند تأیید صلاحیت مجدد آن WPS می‌باشد.

جدول وضعیت جوش های شیاری			
چرخش سطح جوش	شیب محور جوش	شکل مرجع	وضعیت جوش
۲۱۰° تا ۱۵۰°	۱۵° تا ۰°	A	تخت
۱۵۰° تا ۸۰°	۱۵° تا ۰°	B	افقی
۲۸۰° تا ۲۱۰°			
۸۰° تا ۰°	۸۰° تا ۰°	C	بالاسری
۳۶۰° تا ۲۸۰°			
۲۸۰° تا ۸۰°	۸۰° تا ۱۵°	D	عمودی
۳۶۰° تا ۰°	۹۰° تا ۸۰°	E	

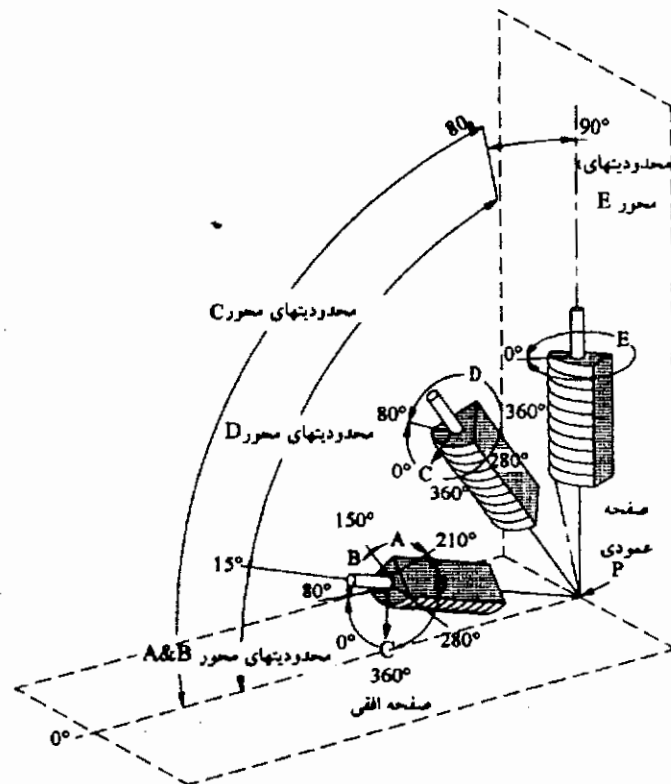


تذکرات:


- ۱- سطح افقی مرجع همیشه در زیر جوش مورد نظر قرار می گیرد.
- ۲- شیب محور از سطح افقی مرجع به سطح عمودی مرجع اندازه گیری می شود.
- ۳- زاویه چرخش سطح جوش با خطی که از محور جوش گذشته و بر سطح شعوری جوش عمود است تعیین می شود.

شکل ۴-۱- وضعیت‌های جوش‌های شیبی (بند ۴-۲-۴)

جدول وضعیت جوش‌های گوشه			
وضعیت جوش	شکل مرجع	شیب محور جوش	چرخش سطح جوش
تخت	A	۰° تا ۱۵°	۱۵۰° تا ۲۱۰°
افقی	B	۱۵° تا ۰°	۱۲۵° تا ۱۵۰°
			۲۳۵° تا ۲۱۰°
بالاسری	C	۰° تا ۸۰°	۱۲۵° تا ۰°
			۲۳۵° تا ۲۱۰°
عمودی	D	۸۰° تا ۱۵°	۲۳۵° تا ۱۲۵°
			۳۶۰° تا ۰°
	E	۹۰° تا ۸۰°	۳۶۰° تا ۰°

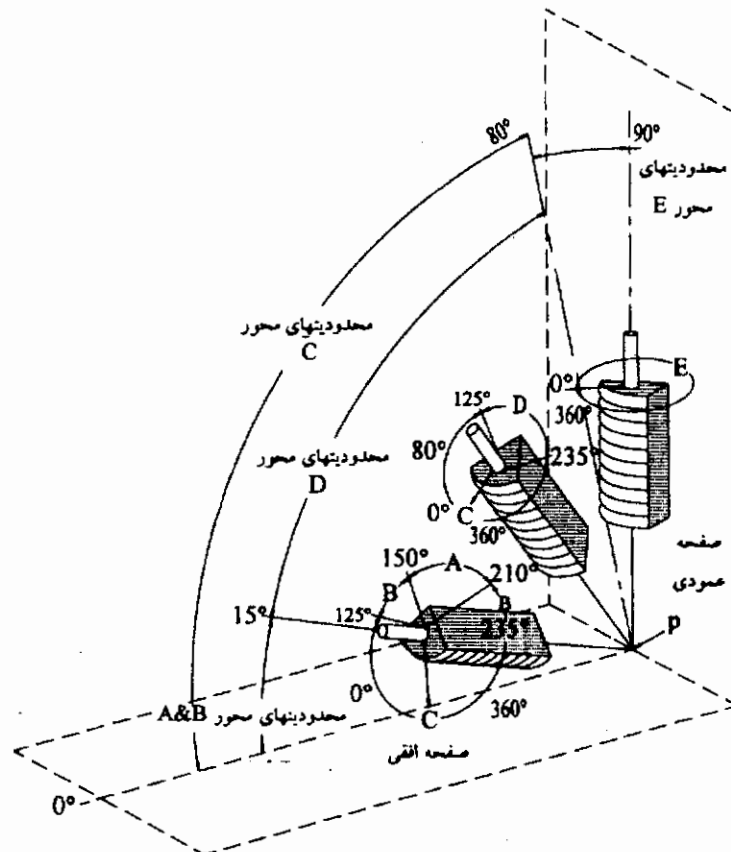

شکل ۴-۲- وضعیت‌های جوش‌های گوشه (بند ۴-۲-۴)

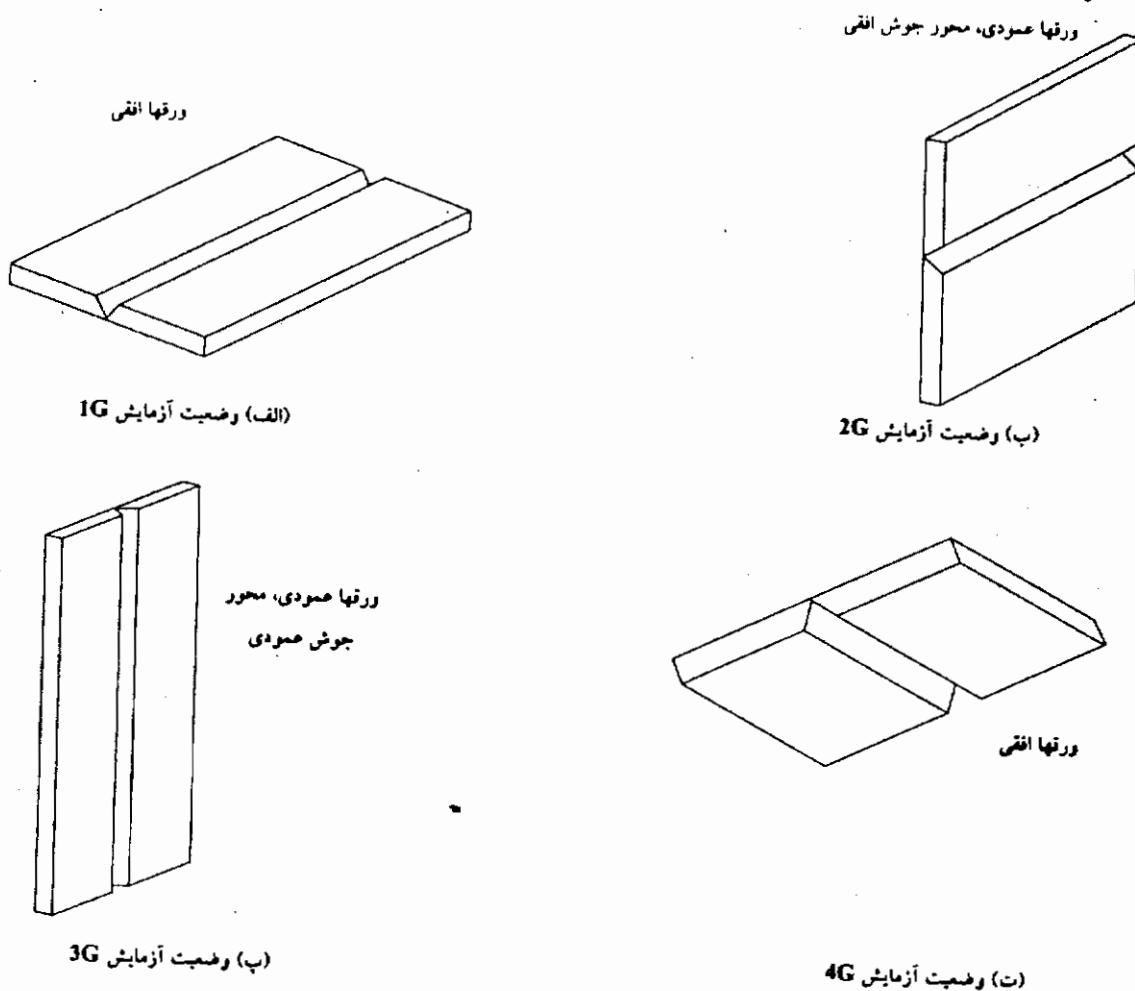

شکل ۴-۳- وضعیت‌های ورق‌های آزمایشی برای جوش شیاری (بند ۴-۲-۴)

۴-۷-۲- جوشکاری گاز الکتریکی EGW و جوشکاری سرباره الکتریکی ESW برای تأیید صلاحیت مجدد WPS به سبب تغییر در متغیرهای اساسی در جوشکاری‌های ESW و EGW به جدول ۴-۶ مراجعه شود.


۴-۷-۳- تأیید صلاحیت فلز پایه. تأیید صلاحیت WPS با یکی از فلزهای پایه ارایه شده در جدول ۴-۱، ۳، به معنای تأیید صلاحیت سایر گروه‌های فلز داده شده مطابق جدول ۴-۷ می‌باشد. سایر فلزهای پایه که در جدول ۳-۱ ذکر نشده و در ضمیمه شش موجود نیستند، باید براساس فصل ۴ تعیین صلاحیت شده و توسط مهندس طراح به تأیید برسد. WPS‌های با فولادهای ضمیمه شش براساس جدول ۴-۷، فولادهای جدول ۳-۱ یا ضمیمه شش را تعیین صلاحیت می‌کنند. ضمیمه شش شامل پیشنهادهایی برای همخوانی از نظر مقاومت فلز پرکننده

و حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری برای فولادهای ASTM A514، A517، A709 رده 100 و 100W، ASTM A710 رده A (کلاس 1 و 3) و فولادهای ASTM A871 رده‌های 60 و 65 می‌باشد.


درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری کمتر از آنچه که در جدول ۲-۳ الزام شده یا آنچه براساس ضمیمه ک محاسبه می‌شود، باید توسط آزمایش تأیید صلاحیت شود و به تأیید مهندس طراح برسد.

۴-۸- روش‌های آزمایش و حدود قبولی تعیین صلاحیت WPS

برای آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشی جهت انجام آزمایش‌های بند ۴-۸-۲ باید با برش ورق، لوله یا قوطی مطابق اشکال ۴-۷ تا ۴-۱۱ عمل کرد. نمونه‌های آزمایشی برای آزمایش‌های مکانیکی نیز برحسب مورد مطابق شکل‌های ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴ و ۴-۱۸ باید آماده‌سازی شوند.

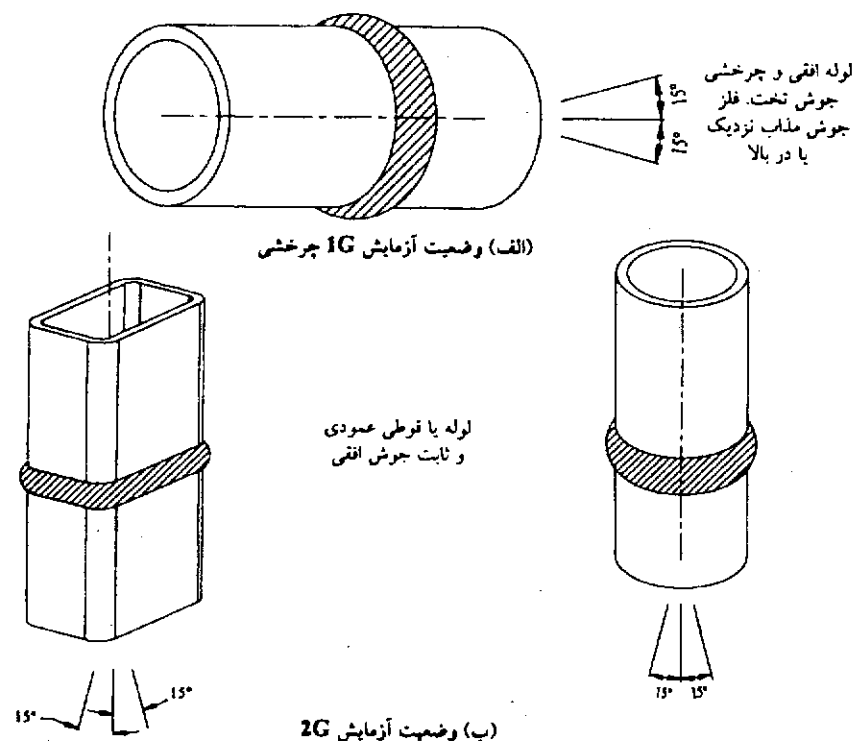


شکل ۴-۴- وضعیت‌های لوله یا قوطی‌های آزمایشی برای جوش شیاری (بند ۴-۲-۴)

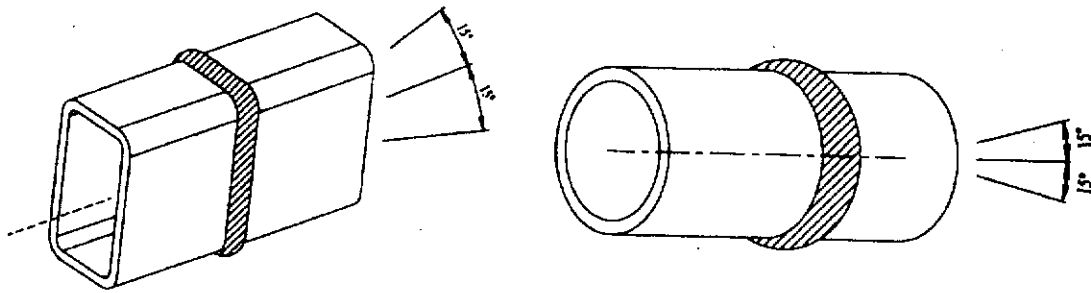


لوله یا قوطی افقی و ثابت، جوش تخت، عمودی، بالاسری

(پ) وضعیت آزمایش 5G

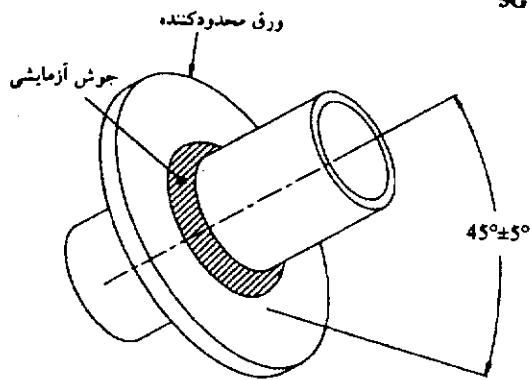


(ت) وضعیت آزمایش 6GR (اتصالات Y, T و K شکل)

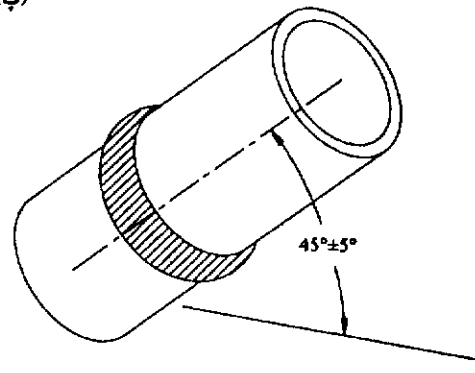


(ث) وضعیت آزمایش 6G

ادامه شکل ۴-۴- وضعیت‌های لوله یا قوطی‌های آزمایشی برای جوش شیاری (بند ۴-۲-۴)

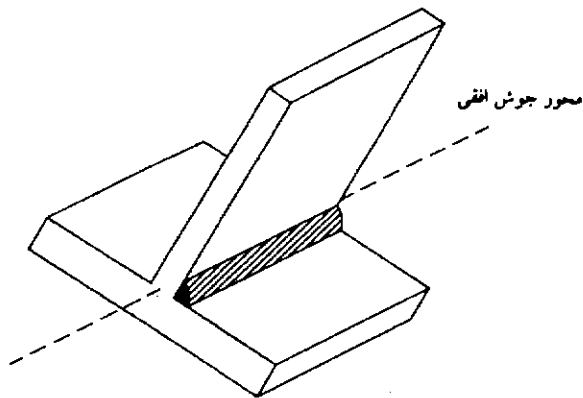


(الف) وضعیت آزمایش 1F

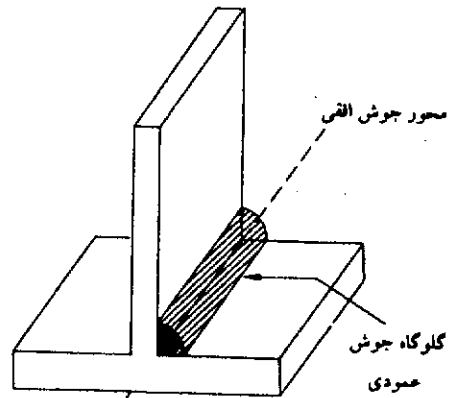

تذکر: یک ورق بایستی افقی باشد.

(ب) وضعیت آزمایش 2F

شکل ۴-۵- وضعیت‌های ورق‌های آزمایشی برای جوش گوشه (بند ۴-۲-۴)

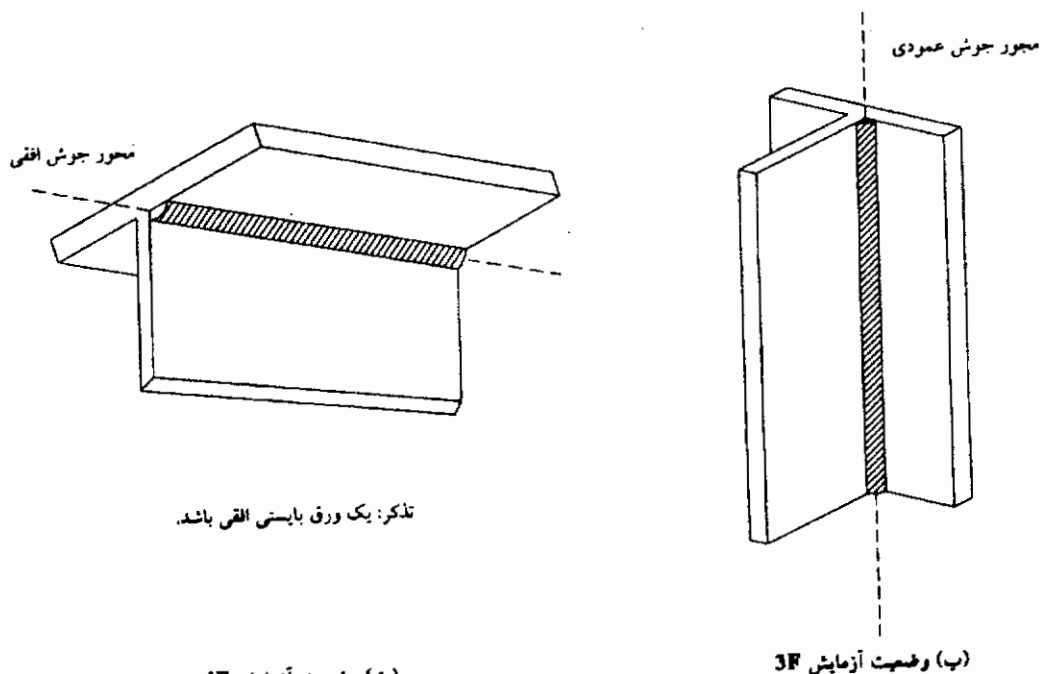

(ت) وضعیت آزمایش 4F

(ب) وضعیت آزمایش 3F

ادامه شکل ۴-۵- وضعیت‌های ورق‌های آزمایشی برای جوش گوشه (بند ۴-۲-۴)

۴-۸-۱- بازرسی چشمی. برای تأیید صلاحیت، موارد زیر باید رعایت شود:

- ۱- جوش‌ها باید عاری از ترک باشند.
 - ۲- تمام چاله‌های جوش باید تا سطح مقطع عرضی جوش سالم پر شوند.
 - ۳- سطح جوش باید با سطح فلز پایه همتراز شود و جوش باید با یک شیب ملایم به سطح فلز پایه برسد. مقدار بریدگی کنار جوش نباید از $1/32$ اینچ (۱ میلی‌متر) تجاوز کند و نیز گرده جوش نباید از $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) بیشتر باشد.
 - ۴- ریشه جوش باید بازرسی شده و عاری از ترک، عدم نفوذ و یا عدم ذوب ناقص باشد. سطح ریشه جوش مقعر با در نظر گرفتن بند ۵ در صورتیکه ضخامت کل جوش برابر یا بزرگتر از ضخامت ورق پایه باشد مجاز است.
 - ۵- حداکثر تفرق سطح ریشه جوش $1/16$ اینچ (۲ میلی‌متر) و حداکثر مقدار ذوب اضافی $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) می‌باشد. در اتصالات T، Y و K شکل در اعضای قوطی، خروج مذاب از ریشه جوش مطلوب است و نباید باعث عدم قبولی جوش قطعه شود.
- ۴-۸-۲- آزمایش غیرمخرب. قبل از آماده‌سازی نمونه‌ها برای آزمایش‌های مکانیکی، ورق،

لوله و یا قوطی‌های آزمایشی باید به صورت زیر با آزمایش‌های غیرمخرب بررسی شوند:

۴-۸-۲-۱- RT یا UT. باید از آزمایش پرتونگاری (RT) و یا ماوراصوت (UT) استفاده کرد. تمام طول جوش در ورق‌های آزمایشی به جز قسمت‌های دورریز در دو انتها باید براساس فصل ۶ بخش ۳ و برای قوطی‌ها مطابق بخش ۳ ج و برای لوله‌ها تمام طول جوش دایره‌ای مطابق بخش ۳ بررسی شوند.


۴-۸-۲-۲- حد قبولی RT یا UT. قبولی و تأیید صلاحیت جوش با استفاده از آزمایش ماوراصوت (UT) و یا آزمایش پرتونگاری (RT) باید مطابق فصل ۶ بخش ۳ باشد.

۴-۸-۳- آزمایش‌های مکانیکی. آزمایش‌های مکانیکی باید به صورت زیر باشد:

۴-۸-۳-۱- نمونه‌های خمش ریشه، گرده و جانبی جوش (برای خمش ریشه و گرده به شکل ۴-۱۲ و برای خمش جانبی به شکل ۴-۱۳ مراجعه شود). نمونه‌ها باید با یک دستگاه آزمایش خمش مطابق شرایطی که در شکل‌های ۴-۱۵ تا ۴-۱۷، نمایش داده شده و یا مشابه آن، به شرطی که از حداکثر شعاع خمش تجاوز نکنند، آزمایش شود.

نمونه باید طوری روی عضو باربر دستگاه قرار بگیرد که جوش در وسط دهانه آن باشد. نمونه‌های خمش گرده باید طوری قرار بگیرد که سطح جوش به سمت شکاف دستگاه باشد و نمونه‌های خمش ریشه و نمونه جوش گوشه باید طوری قرار بگیرد که ریشه جوش به سمت شکاف دستگاه باشد. نمونه‌های خمش جانبی باید به گونه‌ای در دستگاه قرار بگیرد که طرفی که نشان‌دهنده عدم پیوستگی بیشتری است، به سمت شکاف دستگاه باشد.


اهرم دستگاه باید آنقدر نیرو وارد کند تا جایی که نمونه به شکل U خم شود. بعد از انجام آزمایش، جوش و ناحیه متأثر از حرارت، باید به‌طور کامل در مرکز ناحیه خم‌شده نمونه باشد. اگر از دستگاه چرخشی استفاده شود، نمونه باید از یک انتها محکم بسته شود تا در حین انجام خمش نتواند بلغزد. بعد از انجام آزمایش، جوش و ناحیه متأثر از حرارت باید به‌طور کامل در ناحیه خم شده نمونه باشد. نمونه‌های آزمایشی باید پس از آنکه غلطک دستگاه به اندازه ۱۸۰ درجه از نقطه شروع چرخید، از دستگاه خارج شوند.

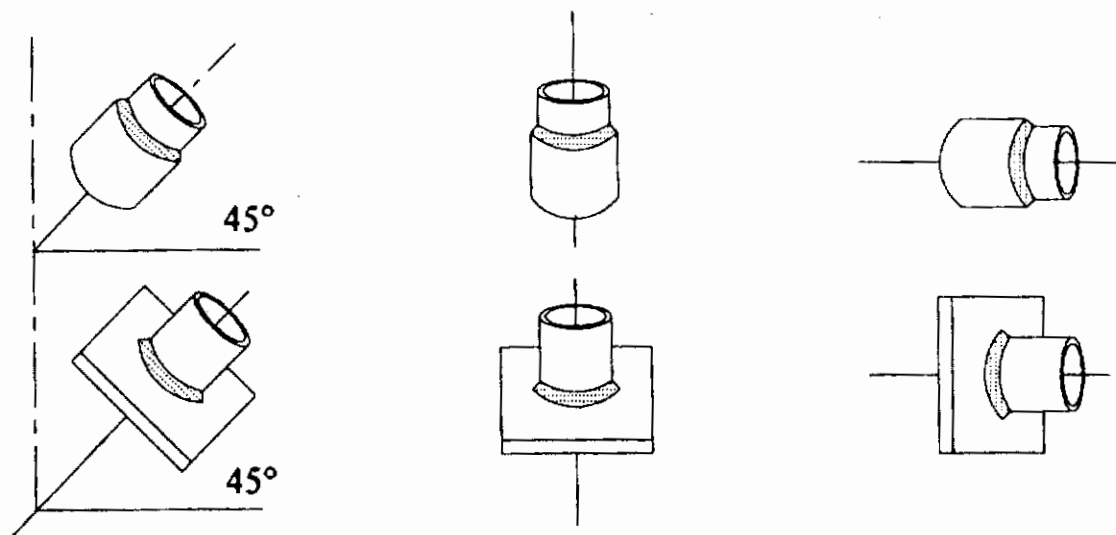

(ب) وضعیت آزمایشی 2F
برای وضعیت افقی (چرخشی)

(ب) وضعیت آزمایشی 2F
برای وضعیت افقی (ثابت)

(الف) وضعیت آزمایشی 1F
برای وضعیت تخت (چرخشی)

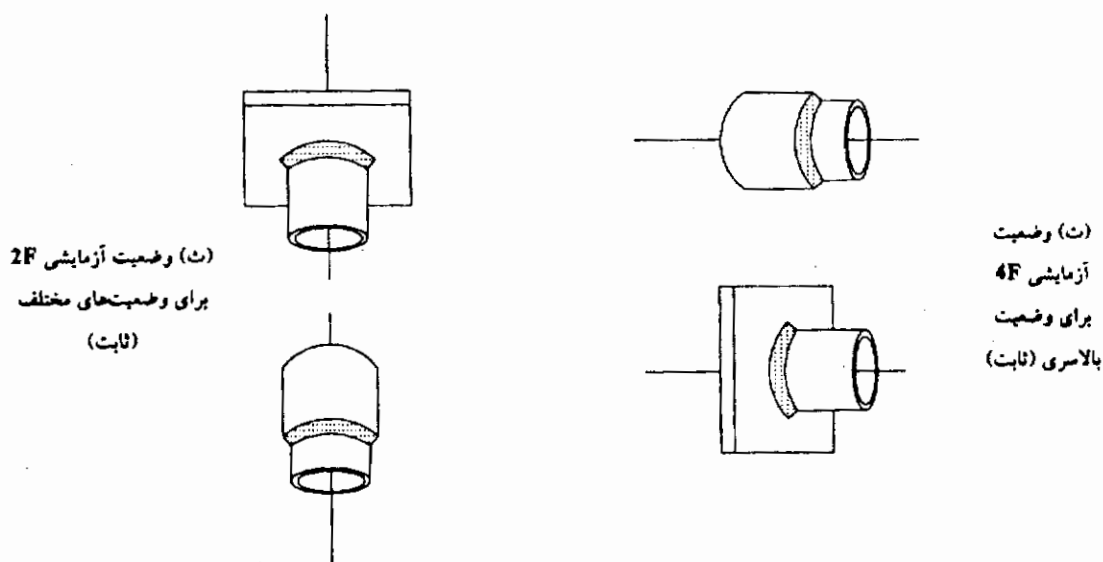

(ث) وضعیت آزمایشی 2F
برای وضعیت‌های مختلف
(ثابت)

(ث) وضعیت
آزمایشی 4F
برای وضعیت
بالاسری (ثابت)

شکل ۴-۶- وضعیت‌های لوله یا قوطی‌های آزمایشی برای جوش گوشه (بند ۴-۲-۴)

۲۰۱

جدول ۴-۱ تعیین صلاحیت WPS- وضعیت جوش‌هایی که با نمونه آزمایشی ورق، لوله و قوطی تائید صلاحیت می‌شود

آزمایش تعیین صلاحیت		جوش لوله‌ای که تائید صلاحیت می‌شود		جوش لوله‌ای که تائید صلاحیت می‌شود				جوش قوطی که تائید صلاحیت می‌شود				وضعیت‌ها		نوع جوش	
وضعیت‌ها	نوع جوش	گوشه	شیاری		گوشه	شیاری لب‌به‌لب		گوشه	شیاری Y, T, K شکل		شیاری لب‌به‌لب		گوشه	نوع جوش	
			PJP	CJP		PJP	CJP		PJP	CJP	PJP	CJP			
1G ^۱	CJP شیاری	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	ورق	
2G ^۱		F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H		
3G ^۱		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
4G ^۱		OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH	OH		
1F	گوشه ^۱	F		F											
2F		F,H		F,H											
3F		V		V											
4F		OH		OH											
جوش انگشترانه و جوش کام را فقط در وضعیتی که آزمایش شده است تعیین صلاحیت می‌کند														انگشترانه و کام	
1G (چرخشی)	قوطی CJP شیاری	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
2G		F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H		
5G		F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH		
(2G+5G)		تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱	تمام ^۱		
6G	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲	تمام ^۲		
6GR	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳	تمام ^۳		
1F چرخشی	گوشه	F		F											
2F		F,H		F,H											
2F چرخشی		F,H		F,H											
4F		F,H,OH		F,H,OH											
5F		تمام		تمام											

آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی

تذکرات:

- ۱- جوشکاری یک خط مستقیم، جوشکاری به موازات محور یک مقطع دایره‌ای را نیز تأیید صلاحیت می‌باشد.
- ۲- جوش‌های دایره‌ای در لوله‌های با قطر اسمی خارجی برابر یا بزرگتر از ۲۴ اینچ را تأیید صلاحیت می‌باشد.
- ۳- برای جوشکاری قطعات دارای اتصال لب به لب بدون پشت‌بند یا تخلیه جوش از پشت، بایستی مطابق جزییات ارائه شده در شکل ۲۱-۴ تأیید صلاحیت شود.
- ۴- محور به جزییات اتصال در وضعیت پیش‌تأیید می‌باشد. مراجعه به بندهای ۱۲-۳ و ۱۳-۳.
- ۵- برای قطعات دارای جوش شیار با نفوذ کامل در اتصالات AT در شکل‌های ۲۸-۳ و ۲۹-۳ و جدول ۲-۳ می‌باشد، از جزییات شکل ۲۷-۴ برای آزمایش استفاده گردد. برای سایر اتصالات به بند ۱-۴-۱۲ مراجعه شود.
- ۶- برای قطعات دارای جوش شیار با نفوذ کامل در اتصالات AT در شکل‌های ۲۸-۳ و جدول ۲-۳ می‌باشد، از جزییات شکل ۲۷-۴ و ۲۸-۴ برای آزمایش استفاده گردد یا به عنوان یک روش دیگر جزییات شکل ۲۷-۴ آزمایش شده و نمونه‌های آزمایشی مشاهده مقطع عرضی جوش از گوشه‌های اتصال نشان داده شده در شکل ۲۸-۴ تهیه گردد. برای سایر اتصالات به بند ۱-۴-۱۲ مراجعه گردد.
- ۷- برای قطعات دارای جوش شیار با نفوذ نسبی در اتصالات AT در شکل‌های ۲۸-۳ و ۲۹-۳ می‌باشد، از جزییات شکل ۲۸-۴ و ۲۹-۴ برای آزمایش استفاده گردد.
- ۸- برای اتصالات مقاطع جمع‌بندی که دارای شعاع گنج کمتر از دو برابر ضخامت عضو اصلی است به بند ۱-۴-۱۲ مراجعه گردد.
- ۹- جوش‌های گوشه در اتصالات AT در شکل‌های ۲۸-۳ و ۲۹-۳ تأیید صلاحیت WPS بایست مطابق ۱-۴-۱۱ انجام گردد.

جدول ۴-۲- تعیین صلاحیت WPS - جوش شیارى با نفوذ كامل - تعداد و نوع نمونه ها و حدود ضخامتى كه تايد صلاحيت مى شود (بند ۴-۴) (ایجاد به میلیمتر)

۱- آزمایش ورق ۱۳		تعداد نمونه ها					ضخامت اسمى ورق آزمایش (T) به میلیمتر		
ضخامت اسمى ورق، لوله یا قوطى كه تايد صلاحيت مى شود به میلیمتر ^{۱۳}	حداکثر	خشش جانبى (شکل ۱۳-۴)	خشش گروه (شکل ۱۳-۴)	خشش ریشه (شکل ۱۳-۴)	خشش ریشه (شکل ۱۸-۴)	خشش ریشه (شکل ۱۴-۴)	کاهش مقطع باریک شده (شکل ۱۴-۴)	اندازه اسمى لوله یا قطر به میلیمتر	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
حداکثر	حداقل	۴	۲	۲	۲	۲	۲	۳ ≤ T ≤ ۱۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
۲T	۳	-	۲	۲	۲	۲	۲	۳ ≤ T ≤ ۱۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
۲T	۳	۴	-	-	-	۲	۲	۱۰ < T < ۲۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
۲T	۳	۴	-	-	-	۲	۲	۲۰ < T ≤ ۳۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
نامحدود	۱۰	۴	-	-	-	۲	۲	۳۰ < T ≤ ۱۰۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى
۲T	۳	-	۲	۲	۲	۲	۲	۱۰۰ < T ≤ ۲۱۰	لوله های آزمایشى با اندازه اجزائى

۲- آزمایش لوله یا قوطى ۱۳



ردیف	نام مورد	تاریخ	تعداد	تعداد نمونه			ملاحظات	
				کاهش چربی (۱۳-۴)	کاهش پروتئین (۱۸-۴)	کاهش پراکسید (۱۱-۴)		
۳۲	نامحدود	۲/۲	۱	-	-	۲	۱۰ < T < ۲۰ T ≥ ۲۰	برای آزمایش استاندارد
۳۰	نامحدود	۲	۱	-	-	۲	۵۰ میلیتر ضخامت جداره ۶ میلیتر با قطر خارجی ۷۵ میلیتر ضخامت جداره ۱ میلیتر قطر خارجی ۱۵۰ میلیتر ضخامت جداره ۱۴ میلیتر با قطر خارجی ۲۰۰ میلیتر ضخامت جداره ۱۲ میلیتر	
<p>۳- آزمایش جو شکاری سرپاره، الکتریکس و گاز الکتریکس</p>								
<p>ملاحظات اساسی ورق آزمایش</p>								
<p>۱- ضخامت ورق آزمایش</p>								

تذکرات:

- ۱- تخم جویش باید بازرسی چشمی شده (مطلوبین بند ۱-۵-۱) و با آزمایش های غیر ضرورت (مطلوبین بند ۱-۵-۱) بررسی شود.
- ۲- برای شرایط ورق آزمایش به اشکال ۴-۱-۱ و ۴-۱-۱۱ مراجعه شود.
- ۳- برای جویش شکاری بدون پی سازی که صلیب تهیه جویش از پشت لایه هم نسوز ضخامت حداکثر ورق که تأیید صلاحیت می شود به ضخامت ورق آزمایش محدود می شود.
- ۴- تعیین صلاحیت با نمونه جویش شکاری با نفوذ کامل یا هر ضخامت، جویش گوشه یا هر ضخامت، با هر ضخامت را تأیید صلاحیت می کند.
- ۵- تأیید صلاحیت هر قطری از لوله تمام ضخامت جبهه را با هر پینا و صف تأیید صلاحیت می کند.
- ۶- اگر مشخص شده باشد آزمایش غیره با پینا، مطابق با ضمیمه ج انجام گردد.
- ۷- برای جویشات شیار جهت تأیید صلاحیت اختلالات لایه لب و T2 در شکل اضافی ترموشکل به جدول ۴-۱-۱ مراجعه گردد.
- ۸- برای الزامات ورق به جدول ۴-۱-۱ مراجعه گردد.

جدول ۴-۲- تعیین صلاحیت WPS- جوش شیارى با نفوذ کامل - تعداد و نوع نمونه‌ها و حدود ضخامتى که تأیید صلاحیت من شود (بند ۴-۴)
(ایجاد به اینج)

۱- آزمایش ورق										
مشخصات اسمى ورق، لوله یا قوطى که تأیید صلاحیت من شود به اینج ^۱	محداکر	تعداد نمونه‌ها					مشخصات اسمى ورق آزمایش (T) به اینج	اندازه اسمى لوله یا قطر به اینج	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى با اندازه اجزائى
		خمش جانبى (شکل ۱۳-۴)	خمش گروه (شکل ۱۳-۴)	خمش ریشه (شکل ۱۳-۴)	خمش ریشه (شکل ۱۳-۴)	گشش منقطع باریک شده (شکل ۱۴-۴)				
محداکر	محداکر	۱	۲	۲	۲	۲	۱/۸ ≤ T ≤ ۳/۸	< ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
۳T	۱/۸	-	۲	۲	۲	۲	۱/۸ ≤ T ≤ ۳/۸	< ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
۳T	۱/۸	۴	-	-	-	۲	۳/۸ < T < ۳/۴	< ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
نامحدود	۱/۸	۴	-	-	-	۲	T ≥ ۳/۴	≥ ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
۲- آزمایش لوله با قوطى ^۱										
مشخصات اسمى ورق، لوله یا قوطى که تأیید صلاحیت من شود، اینج ^۱	محداکر	تعداد نمونه‌ها					مشخصات اسمى جداره، T به اینج	اندازه اسمى لوله یا قطر به اینج		
محداکر	محداکر	خمش جانبى (شکل ۱۳-۴)	خمش گروه (شکل ۱۳-۴)	خمش ریشه (شکل ۱۳-۴)	خمش ریشه (شکل ۱۳-۴)	گشش منقطع باریک شده (شکل ۱۴-۴)				
۳T	۱/۸	-	۲	۲	۲	۲	۱/۸ ≤ T ≤ ۳/۸	< ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
۳T	۳/۴	۴	-	-	-	۲	۳/۸ < T < ۳/۴	< ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	
نامحدود	۳/۸	۴	-	-	-	۲	T ≥ ۳/۴	≥ ۲t	لوله‌هاى آزمایشى با اندازه اجزائى	

- ۷- معیار ۳-۶ در مورد به ترتیب الزامات برای
- ۸- معیار ۳-۱ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۹- معیار ۳-۲ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۰- معیار ۳-۳ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۱- معیار ۳-۴ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۲- معیار ۳-۵ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۳- معیار ۳-۶ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۴- معیار ۳-۷ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای
- ۱۵- معیار ۳-۸ در مورد به ترتیب الزامات برای اصلاحات و تغییرات در روش کار و تجهیزات برای

تاریخ:

۱	۲	۱	۳	۶ ذکر	۱۰/۱	۱/۱
تجهیزات و روش کار	(۳-۱) (تکرار)	(۳-۷) (تکرار)	(۳-۸) (تکرار)	تجهیزات و روش کار	تجهیزات و روش کار	تجهیزات و روش کار
	تجهیزات و روش کار			تجهیزات و روش کار		
تجهیزات و روش کار						
تجهیزات و روش کار	۷۰۰ روز به ۱۸۷۸۰ روز به ۱	-	-	۳	۳ و بیشتر	۶/۸
	۳۰۰ روز به ۱۸۷۸۰ روز به ۲	۱	۱	-	۳/۸ تا ۳/۳	۷/۸
تجهیزات و روش کار	۳/۸ > ۱	-	-	۳	۳ و بیشتر	۷/۸
	۷/۸ > ۱ > ۳/۸	۱	-	۳	۳ و بیشتر	۸/۸
	۱/۸ < ۳/۸	۱	۱	-	بیشتر	۷/۸

جدول ۳-۴- تعیین صلاحیت WPS - جوش شکاری با نفوذ نسبی - تعداد و نوع نمونه‌ها و حدود ضخامت که تأیید صلاحیت شود (بند ۴-۱۰)

حدود تأیید صلاحیت ^۱		تعداد نمونه‌ها ^۲						محدودترین شیار آزمایش، T به اینج (محل شری)
محدودترین ورق، لوله، نورد، به اینج، (محل شری)	محدودترین ورق، لوله، نورد، به اینج، (محل شری)	صفت	آزمایش غشش جاتی (شکل ۴-۱۳)	آزمایش غشش گره (شکل ۴-۱۷)	آزمایش کشش منقطع باریک (شکل ۴-۱۸)	آزمایش کشش منقطع عرض ریشه (شکل ۴-۱۷)	آزمایش منقطع عرض (شوش با اندازه (B) ۲-۱-۴، ۳-۱-۴، ۴-۱-۴)	
حداکثر	حداقل	شیار						
T	۱/۸ (۳)	T	-	۲	۲	۲	۳	۱/۸ STS ۳/۸ (۳ STS ۱۰)
نامشود	۱/۸ (۳)	T	۴	-	-	۲	۳	۳/۸ STS ۱ (۱۰ STS ۷۵)

تذکره:

- ۱- یک نمونه ورق آزمایش برای هر وضعیت لازم است. (مراجعه به اسکله ۴-۱۰ و ۴-۱۱ برای آزمایش ورق). از جریت شیار حلقه اتصال جوش شکاری با نفوذ نسبی اسکل جهت تأیید صلاحیت استفاده شود. تمام نمونه‌های ورق، لوله یا قوطی با اینس مورد بازرسی چشمی برابر گیرند (مراجعه به بند ۴-۱۰).
- ۲- اگر جوش شکاری با نفوذ نسبی با جریت شیار بیخ‌پر یا نیم‌پر در اتصال سه‌جری استفاده می‌گردد و با جریت شیار بیخ‌پر در طرفه و با نیم‌پرهای در طرفه در اتصال کنج استفاده می‌شود، از یک ورق محدودکننده جهت شبیه‌سازی اتصال سه‌جری استفاده گردد.
- ۳- لوله‌های قطر لوله جهت تأیید صلاحیت در جدول ۴-۱۰ از اینج شملت.
- ۴- تأیید صلاحیت هر نوع جوش شکاری با نفوذ نسبی هر نوع جوش گوشه با هر اندازه‌ای در هر ضخمتش را تأیید صلاحیت می‌کند.

جدول ۴-۵- متغیرهای اساسی PQR برای روش‌های جوشکاری SMAW, SAW, GMAW, FCAW و GTAW که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS می‌باشد (بند ۴-۷-۱)

روش جوشکاری ^۱					متغیرهای اساسی PQR که تغییر در آنها، نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS است
جوش الکتروود تنگتنی GTAW	جوش توپودری FCAW	قوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW	جوش زیرپودری SAW	قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار SMAW	
فلز پرکننده					
	X	X		X	۱- افزایش مقاومت فلز پرکننده
				X	۲- تغییر از الکتروود با هیدروژن پایین به الکتروود در روش SMAW به غیر از هیدروژن پایین
X			X (تذکر ۲)		۳- تغییر از یک طبقه الکتروود و یا پودر به طبقه دیگری از الکتروود و یا پودر
ANSI/AWS A5.18 یا A5.28	ANSI/AWS A5.20 یا A5.29	ANSI/AWS A5.18 یا A5.28	ANSI/AWS A5.17 یا A5.23	ANSI/AWS A5.1 یا A5.5	۴- تغییر از یک طبقه الکتروود و یا پودر که در آیین‌نامه ذکر نشده است
X					۵- اضافه یا حذف فلز پرکننده
X					۶- تغییر از سیم جوش سرد به سیم جوش گرم و برعکس
			X		۷- اضافه یا حذف پودر فلز جایگزین یا سیم جوش
			X		۸- افزایش مقدار پودر فلز جایگزین یا سیم جوش
X			X		۹- اگر مقدار آلیاژ فلز جوش بستگی زیادی به پودر فلز پرکننده دارد، هر تغییری در WPS که ایجاد تغییر مهم در عناصر آلیاژی فلز جوش کند، که با الزامات شیمیایی WPS تطابق نداشته باشد.

الکترون						
افزایش یا کاهش بیش از ۱/۱۹ اینچ	مرگوبه افزایش	مرگوبه افزایش با کاهش	مرگوبه افزایش (تذکره ۳)	مرگوبه افزایش (تذکره ۳)	بزرگتر از ۱/۳۲ اینچ افزایش	۱۰- تغییر در اندازه اسمی قطر الکترون به میزان:
	X	X	X	X		۱۱- تغییر در تعداد الکترون
X						۱۲- تغییر در نوع الکترون تنگستن مطابق ANSI/AWS A5.12
متغیرهای الکترونیکی						
افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۱۰ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۱۰ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۱۰ درصد	نقطه زمانی که پوزدر آلیاژی یا مواد تحت عملیات حرارتی استفاده شود	به میزان که توسط سازنده الکترون پیشنهاد شده است	۱۳- تغییر در آمپر برای هر قطر الکترون مصرفی
	X	X				۱۴- تغییر در نوع جریان (AC یا DC) با قابلیت و با نوع انتقال (فقط در روش GMAW)
افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۷ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۷ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۷ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۷ درصد	به میزان که توسط سازنده الکترون پیشنهاد شده است	۱۵- تغییر در ولتاژ برای هر قطر الکترون مصرفی
	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد		۱۶- افزایش در سرعت حرکت سیم جوش برای هر قطری (اگر مقدار آمپر کنترل نشود)
افزایش یا کاهش بیش از ۵۰ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد	افزایش یا کاهش بیش از ۱۵ درصد		۱۷- تغییر در سرعت حرکت (مگر آنکه کنترل حرارت ورودی لازم باشد)
هر تغییری (وقتی که آزمایش ضربه لازم باشد)	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد	افزایش بیش از ۱۰ درصد		۱۸- هر افزایش در میزان حرارت ورودی (تذکره ۵)

جدول ۴-۵- تغییرهای اساسی PQR برای روش‌های جوشکاری SMAW, SAW, GMAW, FCAW و GTAW که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WFS می‌باشد (بند ۴-۷-۱)

روش جوشکاری ^۱						مغیبه‌های اساسی PQR که تغییر در آنها، نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WFS است
جوش الکترود تنگتیش GTAW	جوش تپه‌پودی FCAW	فوس الکتریک با گاز محافظ GMAW	جوش زبرپودی SAW	فوس الکتریک با الکترود روبوش‌دار SMAW		
گاز محافظ						
X	X	X				۱۹- تغییر در گاز محافظ از یک گاز به یک گاز دیگر یا ترکیب گازها یا تغییر میزان درصد ترکیب گازها و یا به حالت بدون گاز
افزایش بیش از ۲۵٪ از کاهش بیش از ۵۰٪	افزایش بیش از ۲۰٪ یا کاهش بیش از ۱۰٪	افزایش بیش از ۲۵٪ یا کاهش بیش از ۱۰٪				۲۰- تغییر در میزان جریان جریان گاز
	ANSI/AWS A5.20 یا A5.29	ANSI/AWS A5.18 یا A5.28				۲۱- تغییر در گاز محافظ که در آیین‌نامه ذکر نشده است:
مغیبه‌های روش SAW						
			X			۲۲- تغییر بیش از ۱۰ درصد یا ۱/۸ اینچ، هر کدام بزرگتر است در فاصله طولی بین فوس‌ها
			X			۲۳- تغییر بیش از ۱۰ درصد یا ۱/۸ اینچ، هر کدام بزرگتر است در فاصله عرضی بین فوس‌ها
			X			۲۴- افزایش و یا کاهش بیش از ۱۰ درجه در زاویه چرخشی هر یک از الکترودهای موازی

					X				۲۵- برای روش جوشکاری زیرپوردی خودکار افزایش و با کاهش بیش از ۳ درجه در زاویه الکتروود
					X				۲۶- برای روش جوشکاری زیر پوردی خودکار افزایش و با کاهش بیش از ۵ درجه از خط عمود بر مسیر حرکت
مشترکاتی عمومی									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	۲۷- افزایش و یا کاهش بیش از ۲۵٪ در تعداد عبورها در سطح مقطع جوش
	X	X	X	X	X	X	X	X	۲۸- تغییر در وضعیتی که مطابق جدول ۱-۴ تعیین صلاحیت نشده است
									۲۹- تغییر در قطر یا ضخامت که مطابق جدول صلاحیت نشده است
X	X	X	X	X	X	X	X	X	۳۰- تغییر در فلز پایه و یا ترکیب فلزات پایه که در PQR یا ماده و یا مطابق جدول ۷-۴ تعیین صلاحیت نشده است
X	X	X	X	X	X	X	X	X	۳۱- جوشکاری عمودی، در هر عبور از بالا به پایین یا برعکس
									۳۲- تغییر در نوع بیخ (مثلاً از ۷ شکل به X)، تعیین صلاحیت با هر نوع جوش، شناسی CIP، هر نوع دیگری از بیخ‌های مربوط به الزامات ۱۲-۳ یا ۱۳-۳ را تعیین صلاحیت می‌کند.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	۳۳- تغییر از یک نوع بیخ به حالت بدون بیخ و یا برعکس

جدول ۴-۵- متغیرهای اساسی PQR برای روش‌های جوشکاری SMAW, SAW, GMAW, FCAW و GTAW که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS می‌باشد (بند ۴-۷-۱)

روش جوشکاری					متغیرهای اساسی PQR که تغییر در آنها، نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS است
جوش الکترود تنگتی GTAW	جوش نوپودی FCAW	فوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW	جوش زیرپودی SAW	فوس الکتریکی با الکترود روپوش‌دار SMAW	
X	X	X	X	X	۲۴- تغییر بیش از حد رواداری‌های ۱۵-۲ و ۱۶-۲ و ۱۶-۳ و ۴-۱۶-۳ و ۴-۲۵-۵ و ۱-۴-۲۵-۵ و ۲۲-۵ و ۲-۴ شامل: الف) کاهش زاویه یخ ب) افزایش در پیشانی ج) کاهش شکافت ریشه
X	X	X	X	X	۲۵- حذف ورق پشت‌بند یا عملیات تخلیه جوش از پشت
<100° F (55° C)	<250° F (13/9° C)	<250° F (13/9° C)	<250° F _p (13/9° C)	<250° F (13/9° C)	۲۶- کاهش در میزان حرارت پیشگرمایش (تذکره ۷)
<100° F (55° C) اگر آزمایش ضربه لازم باشد					۲۷- افزایش در میزان حرارت بین عبورهای جوشکاری (تذکره ۷)
<100° F (55° C)	<250° F (13/9° C)	<250° F (13/9° C)	<250° F (13/9° C)	<250° F (13/9° C)	۲۸- کاهش در میزان حرارت بین عبورهای جوشکاری (تذکره ۷)
X	X	X	X	X	۲۹- اضافه یا حذف عملیات حرارتی بعد از جوشکاری

۱- اطلاعات آزمایشگاهته کاربرد برای هر روش می‌باشد و جدول خالص نشان‌دهنده غیرقابل کاربرد بودن برای هر روش جوشکاری است.

۲- تغییری که منجر به کاهش سطح مقاومتی فلز پرکننده می‌شود، مجاز بوده و نیازی به تأیید صلاحیت مجدد WPS نیست.

۳- برای WPS هایی که از پودر آلومینی استفاده می‌کنند هر کاهش یا افزایش قطر الکتروود نیازمند تأیید صلاحیت مجدد WPS می‌باشد.

۴- محموله سرعت حرکت جوشکاری برای تمام اندازه‌های جوش‌های گوشه می‌تواند با آزمایش تأیید صلاحیت بزرگترین به جوش گوشه انگ‌صنوره و کوچکترین به جوش گوشه چله‌صنوره تعیین گردد.

۵- این تغییر اساسی فقط در صورتی که کنترل حرارت ورودی یک الزام در ملزاک قرارداد باشد، کاربرد دارد. میزان حرارت ورودی به کیلوژول بر اینچ به صورت $1.0EUV$ محاسبه می‌گردد که:

E = \text{ولتاژ در } PQR \quad v = \text{آمپر/اینچ در } PQR

۶- اگر سطح مقطع شیار جوش اجرایی با سطح مقطع شیار جوش در نمونه PQR متفاوت می‌باشد، تغییر در تعداد عبور PQR به نسبت سطح مقطع شیار بدون نیاز به تأیید صلاحیت مجدد WPS مجاز می‌باشد.

۷- میزان درجه حرارت پیشگرمایش و با بین صنوره‌های اجرایی می‌تواند کمتر از دمای ستاندر در PQR باشد به شرط آنکه موارد بند ۵-۶ و جدول ۲-۳ تأمین گردد. ولی در صورتی که جوشکاری به صورت غیرپیوسته صورت گیرد، درجه حرارت فلز پایه نباید از درجه حرارت در PQR کمتر باشد.

جدول ۴-۶- متغیرهای اساسی PQR برای روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی که تغییر در آن‌ها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS می‌باشد. (بند ۴-۷-۲)

تأیید صلاحیت مجدد با آزمایش پرتونگاری یا ماوراء صوت	تأیید صلاحیت مجدد با آزمایش WPS	متغیرهای اساسی PQR که تغییر در آن‌ها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS است
فلز پرکننده		
	X	۱- یک تغییر "مشخص" در ترکیب شیمیایی فلز پرکننده یا فلز هادی
کفشک‌های قالب (ثابت یا متحرک)		
X		۲- تغییر از فلزی به غیرفلزی یا برعکس
X		۳- تغییر از نوع ذربی به غیرذربی یا برعکس
X		۴- کاهش بیشتر از ۲۵ درصد در هر اندازه مقطع عرضی یا سطح کفشک‌های غیرذربی سخت
	X	۵- تغییر طراحی از غیرذربی سخت به نوع آب خنک‌شونده یا برعکس
نوسان فلز پرکننده		
X		۶- تغییر در سرعت انتقال نوسانی بیشتر از ۱۰ ipm ($L/2 \text{ mm/s}$)
X		۷- تغییر در زمان سکون انتقال نوسانی بیشتر از ۲ ثانیه (مگر آنکه برای جبران تغییرات شکافت ریشه اتصال لازم باشد)
X		۸- تغییر در طول انتقال نوسانی که بیشتر از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) در نزدیکی بین فلز پرکننده و کفشک‌های قالب تأثیرگذار باشد.
مکمل‌های فلز پرکننده		
	X	۹- تغییر بیشتر از ۳۰ درصد در سطح مقطع مغزۀ فلز هادی
	X	۱۰- تغییر در سیستم پودر، به عنوان مثال مغزی، الکتروود مغناطیسی، خارجی و غیره
	X	۱۱- تغییر در ترکیب شیمیایی پودر و نیز پوشش هادی مصرفی
X		۱۲- تغییر بیشتر از ۳۰ درصد در بار پودر
قطر الکتروود/ فلز پرکننده		
X		۱۳- افزایش و یا کاهش بیشتر از ۱/۳۲ اینچ (۰/۸ میلی‌متر) در قطر الکتروود
	X	۱۴- تغییر در تعداد سیم‌جوش‌های مورد استفاده
آمپراژ		
	X	۱۵- افزایش و یا کاهش بیشتر از ۲۰ درصد در آمپراژ
X		۱۶- تغییر در نوع جریان (AC یا DC) یا قطبیت
ولتاژ		
X		۱۷- افزایش و یا کاهش بیشتر از ده درصد در ولتاژ

ادامه جدول ۴-۶- متغیرهای اساسی PQR برای روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS می‌باشد. (بند ۴-۷-۲)

تأیید صلاحیت مجدد با آزمایش پرتونگاری با ماوراء صوت	تأیید صلاحیت مجدد با آزمایش WPS	متغیرهای اساسی PQR که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد WPS است
شخصه‌های روند جوشکاری		
	X	۱۸- تغییر به ترکیب با هر یک از روش‌های جوشکاری دیگر
	X	۱۹- تغییر از تک عبوره به چند عبوره و برعکس
X		۲۰- تغییر از جریان ثابت به ولتاژ ثابت و برعکس
سرعت تغذیه الکترود		
	X	۲۱- افزایش یا کاهش بیشتر از ۴۰ درصد در سرعت تغذیه الکترود
سرعت حرکت جوشکاری		
X		۲۲- افزایش یا کاهش بیشتر از ۲۰ درصد در سرعت حرکت جوشکاری (اگر به صورت خودکار نباشد، به جز در مواردیکه جهت جبران تغییرات شکافت ریشه اتصال لازم باشد)
محافظ الکترود (فقط روش EGW)		
	X	۲۳- تغییر در ترکیب هر یک از گازهای محافظ بیشتر از ۵ درصد جریان کل
X		۲۴- افزایش و یا کاهش بیشتر از ۲۵ درصد در نرخ جریان گاز محافظ کل
وضعیت جوشکاری		
X		۲۵- تغییر بیشتر از ۱۰ درجه در وضعیت عمودی
نوع شیار		
	X	۲۶- افزایش سطح مقطع عرضی (برای شیارهای پخ‌دار)
X		۲۷- کاهش سطح مقطع عرضی (برای شیارهای پخ‌دار)
	X	۲۸- تغییر در ضخامت اتصال PQR خارج از محدوده ۱/۱۲-۱/۵۲
X		۲۹- افزایش و یا کاهش بیشتر از ۱/۴ اینچ (۶ میلیمتر) در شکافت ریشه اتصال یا شیار بدون پخ
عملیات حرارتی بعد از جوشکاری		
	X	۳۰- تغییر در عملیات حرارتی

تذکرات:

۱- علامت X نشان‌دهنده کاربرد برای تأیید صلاحیت مجدد می‌باشد. بلوک‌های خالی نشان‌دهنده عدم کاربرد است.

۲- آزمایش باپستی مطابق با فصل ۶، بخش‌های ۳ تا ۵، هرکدام کاربرد دارند، انجام شود.


جدول ۴-۷- فولادهای جدول ۳-۱ و ضمیمه شش که با PQR فولادهای نظیر تأیید صلاحیت می‌شوند (بند ۴-۷-۳)

ورق پایه در PQR (تذکر ۱)	ترکیب‌های ورق پایه در WPS که توسط PQR مجاز شناخته می‌شود
هر فولادی در گروه I با هر فولادی در گروه I	هر فولادی در گروه I با هر فولاد دیگر در گروه I
هر فولادی در گروه II با هر فولاد دیگر در گروه II	هر فولادی در گروه I با هر فولاد دیگر در گروه I
	هر فولادی در گروه II با هر فولاد دیگر در گروه II
	هر فولادی در گروه II با هر فولاد دیگر در گروه II
هر فولاد مشخص در گروه III یا ضمیمه شش با هر فولادی در گروه I	همان فولاد مشخص در گروه III یا ضمیمه شش آزمایش شده، با هر فولادی در گروه I
هر فولاد مشخص در گروه III یا ضمیمه شش با هر فولاد در گروه II	همان فولاد مشخص در گروه III یا ضمیمه شش آزمایش شده، با هر فولادی در گروه I یا II
هر فولادی در گروه III با خودش و یا هر فولاد دیگری در گروه III یا هر فولادی در ضمیمه شش با خودش یا هر فولاد دیگری در ضمیمه شش	فولادهایی که از نظر رده، نوع و حداقل مقاومت تسلیم مشابه فولادهای مشخص شده در PQR (تذکر ۲)
هر ترکیبی از فولاد گروه III و ضمیمه شش	فقط همان ترکیب مشخص فولادی که در PQR مشخص شده است (تذکر ۲)
هر ترکیبی از فولاد غیر فهرست شده با هر فولاد جدول ۳-۱ یا ضمیمه شش	فقط همان ترکیب مشخص فولادی که در PQR مشخص شده است


تذکرات:

۱- گروه‌های I تا III در جدول ۳-۱ موجودند.


۲- کاهش در مقاومت تسلیم با افزایش ضخامت که توسط آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی مجاز دانسته شده باشد.

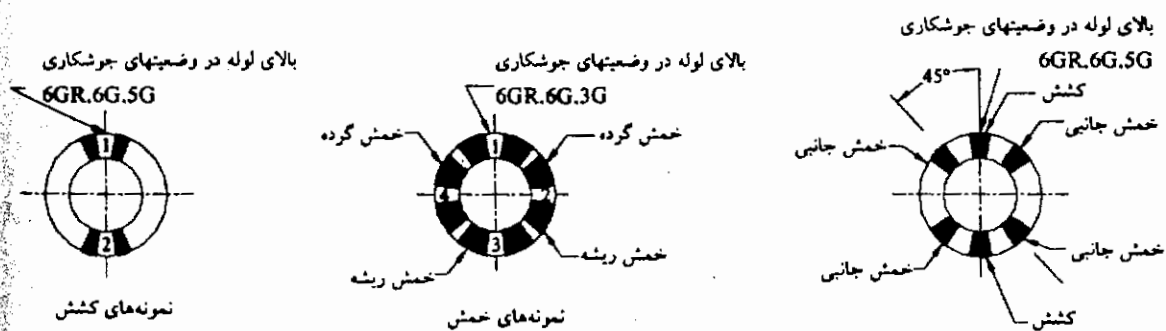

شکل ۴-۷- موقعیت تهیه نمونه آزمایشی از مقاطع لوله‌ای جوشی (بند ۴-۸)

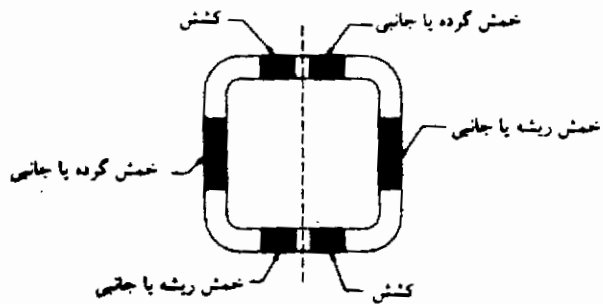

شکل ۴-۸- موقعیت تهیه نمونه آزمایشی از مقاطع جمع‌های جوشی (بند ۴-۸)

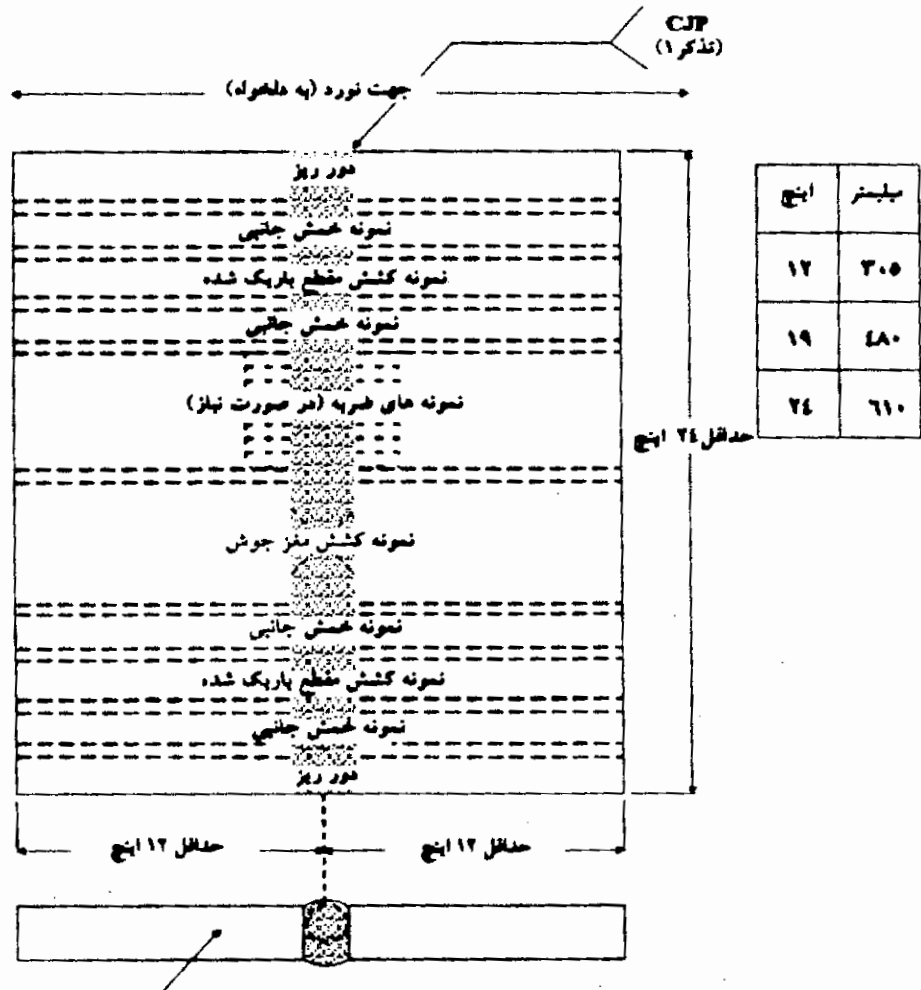


تذکرات:

۱- ساختار شیار نشان داده شده فقط برای نمایش است. ساختار شیار مورد آزمایش بایستی مطابق با ساختار شیار تأیید صلاحیت شده باشد.

۲- در صورتی که نمونه‌های آزمایش ضربه لازم باشد به ضمیمه ج مراجعه شود.

شکل ۴-۹- موقعیت تهیه نمونه‌های آزمایشی از ورق‌های جوشی آزمایشی-

روش جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی- تأیید صلاحیت WPS (بند ۴-۸)


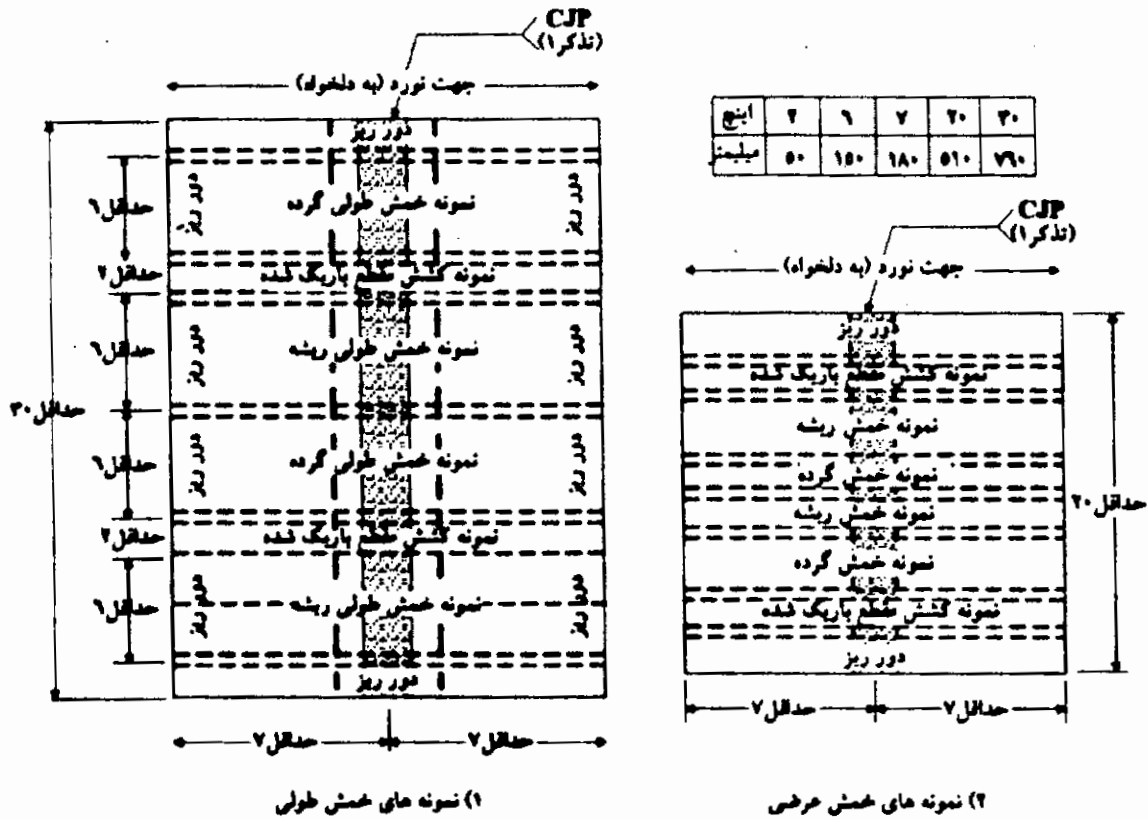


تذکرات:

- ۱- ساختار شیار نشان داده شده فقط برای نمایش است. ساختار شیار مورد آزمایش بایستی مطابق با ساختار شیار تحت تأیید صلاحیت باشد.
- ۲- در صورت نیاز به انجام آزمایش ضربه براساس مدارک قرارداد و یا مشخصات فنی، از نمونه بلندتر می‌توان استفاده نمود. نمونه‌های ضربه بایستی از وسط طول نمونه جوش تهیه شود.

شکل ۴-۱۰ تعیین صلاحیت WPS- موقعیت نمونه‌های ورق آزمایشی روی ورق‌های با ضخامت

بیشتر از ۳/۸ اینچ (۱۰ میلی‌متر) (بند ۴-۸)

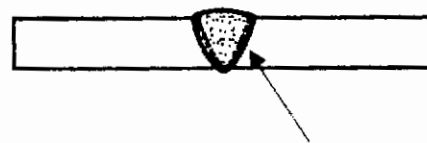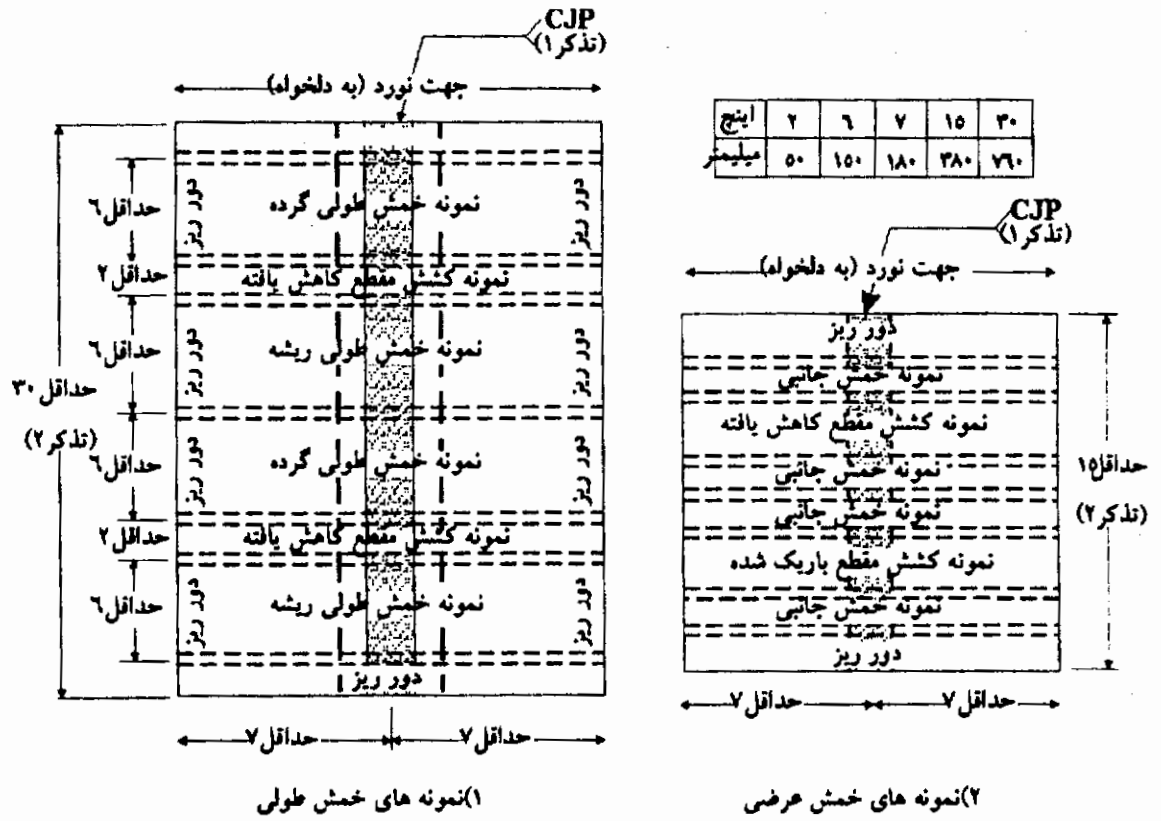


تذکرات:

- ۱- ساختار شیار نشان داده شده فقط جهت نمایش است. ساختار شیاری که مورد آزمایش قرار می گیرد، بایستی مطابق با ساختار اتصالی که تأیید صلاحیت می شود باشد.
- ۲- در صورت نیاز به انجام آزمایش ضربه براساس مدارک قرارداد و یا مشخصات فنی، از نمونه بلندتر می توان استفاده نمود. نمونه های ضربه بایستی از وسط طول نمونه جوشی تهیه شود.

شکل ۴-۱۱- تعیین صلاحیت WPS- موقعیت نمونه های ورق آزمایشی روی ورق های با ضخامت


۳/۸ اینچ (۱۰ میلی متر) و کمتر (بند ۴-۸)

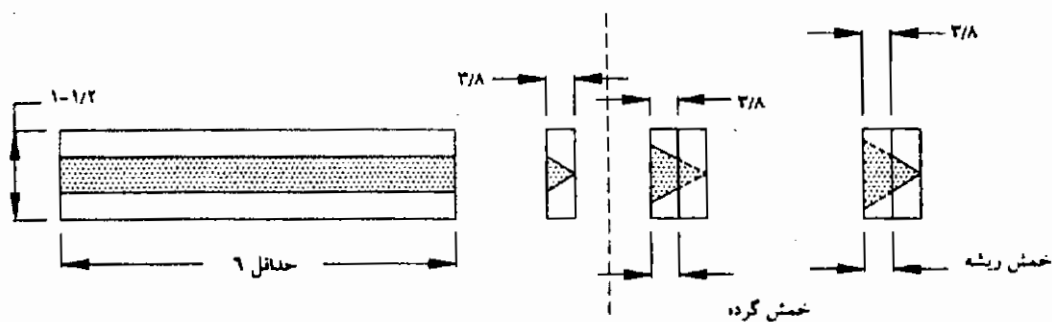

ورق آزمایش با ضخامت ۳/۸ اینچ

ورق آزمایش ضخیمتر از ۳/۸ اینچ

(۱) نمونه خمش طولی

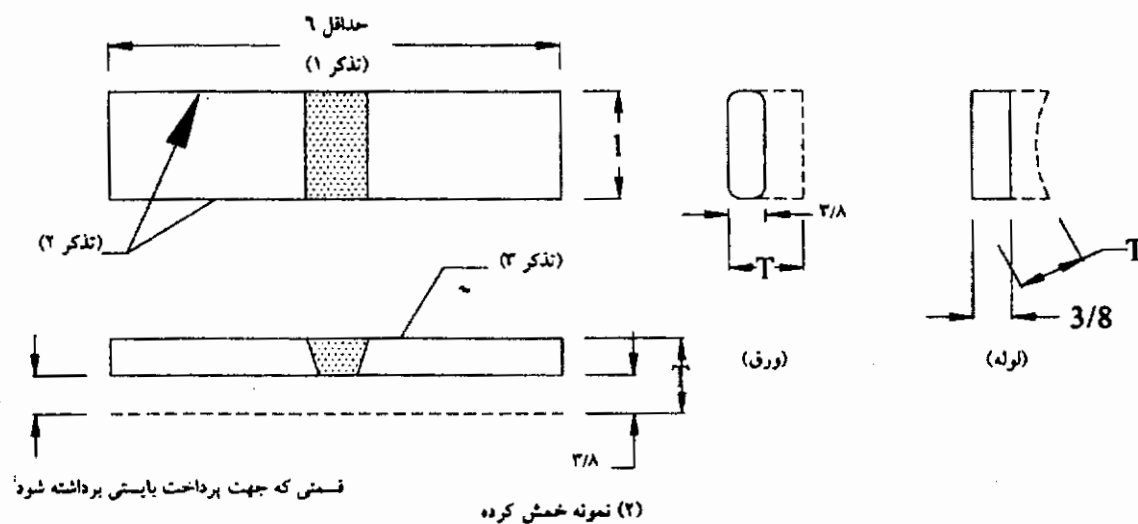


(۲) نمونه خمش کرده

تذکرات:

- ۱- اگر از دستگاه چرخش استفاده می‌گردد و یا وقتی مقاومت جاری شدن نمونه فولادی 90 Ksi (620 Mpa) یا بیشتر باشد، طول نمونه آزمایشی می‌تواند بلندتر باشد.
- ۲- این لپه‌ها می‌تواند با برش حرارتی انجام شده و ماشینکاری شده و یا ماشینکاری نشود.
- ۳- در صورت وجود گرده جوش و یا پشت بند بایستی تا سطح نمونه آزمایشی ماشینکاری گردد (بندهای ۱-۴-۲۴-۵ و ۲-۴-۲۴-۵)
- ۴- $T =$ ضخامت ورق یا لوله
- ۵- اگر ضخامت نمونه ورق آزمایشی کمتر از ۳/۸ اینچ (۱۰ میلی‌متر) است، برای نمونه‌های خمش کرده و ریشه از ضخامت اسمی استفاده گردد.

شکل ۴-۱۲- نمونه‌های خمش کرده و ریشه جوش (بند ۴-۸-۳-۱)

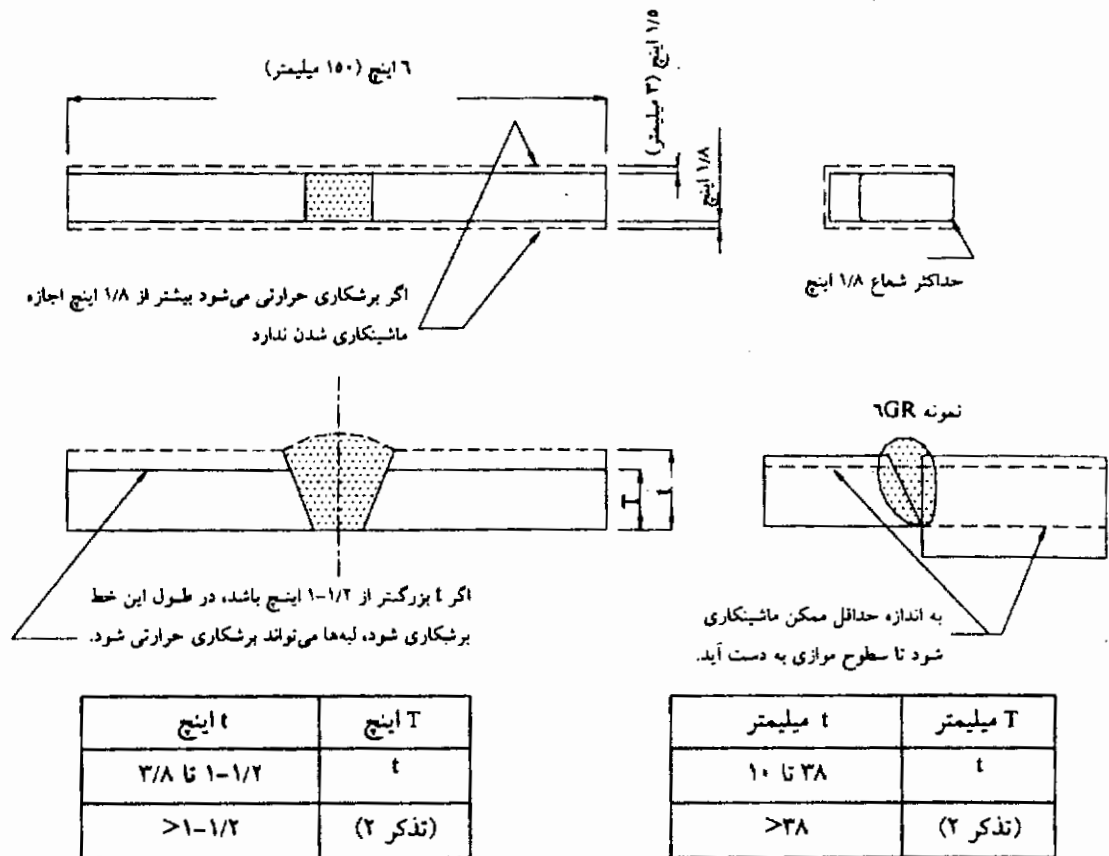

تذکرات:

- ۱- اگر از دستگاه خمش چرخشی استفاده می گردد و یا مقاومت جاری شدن فولادی 90 Ksi (620 Mpa) یا بیشتر باشد، طول نمونه می تواند بلندتر باشد.
- ۲- برای ورق های با ضخامت بیشتر از $1/2$ اینچ (۳۸ میلی متر)، نمونه را به نوارهای تقریباً مساری با ضخامت بین $3/4$ اینچ (۲۰ میلی متر) و $1/2$ اینچ برش داده و هر نوار را آزمایش کنید.
- ۳- $T =$ ضخامت ورق یا لوله

شکل ۴-۱۳- نمونه آزمایش خمش جانبی جوش (بند ۴-۸-۳-۱)

۴-۸-۳-۲- نمونه های خمش طولی. وقتی که از ترکیب مواد با خواص مکانیکی متفاوت استفاده شود، مانند تغییر بین دو فلز پایه و یا فلز جوش و فلز پایه، می توان از نمونه های خمش طولی (گرده و ریشه) به جای نمونه های خمش عرضی گرده و ریشه استفاده کرد.

نمونه جوشی باید مطابق بند ۴-۸-۲ مونتاژ شده و مطابق بند شکل‌های ۴-۱۰ یا ۴-۱۱ بریده شود و مطابق شکل ۴-۱۲ آماده‌سازی شود.

۴-۸-۳-۳- حد قبولی آزمایش‌های خمش. سطح محدب نمونه آزمایش خمش باید از نظر عدم پیوستگی‌های سطحی مورد بازرسی چشمی قرار بگیرد. برای قبولی، سطح جوش نباید شامل هیچ یک از عدم پیوستگی‌های زیر باشد:


۱- ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) از هر جهتی روی گرده.

۲- ۳/۸ اینچ (۱۰ میلی‌متر) مجموع تمام عدم پیوستگی‌هایی که از ۱/۳۲ اینچ (۱ میلی‌متر) بزرگ‌تر و کوچک‌تر یا مساوی ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) باشد.

۳- ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) حداکثر ترک‌های گوشه، به جز در مواردی که ترک گوشه ناشی از گل جوش، یا عدم ذوب و یا عدم نفوذ قابل رؤیت باشد، که در این صورت باید حداکثر ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) باشد.

نمونه‌هایی که دارای ترک‌های گوشه بیش از ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) هستند که ناشی از گل جوش، عدم ذوب و یا سایر انواع عدم پیوستگی‌های ناشی از عدم نفوذ، نمی‌باشد، باید مردود شناخته و یک نمونه دیگر از قطعه جوش اصلی باید مورد آزمایش قرار بگیرد.

گرده جوش تا سطح تخت فلز پایه ماشینکاری گردد.

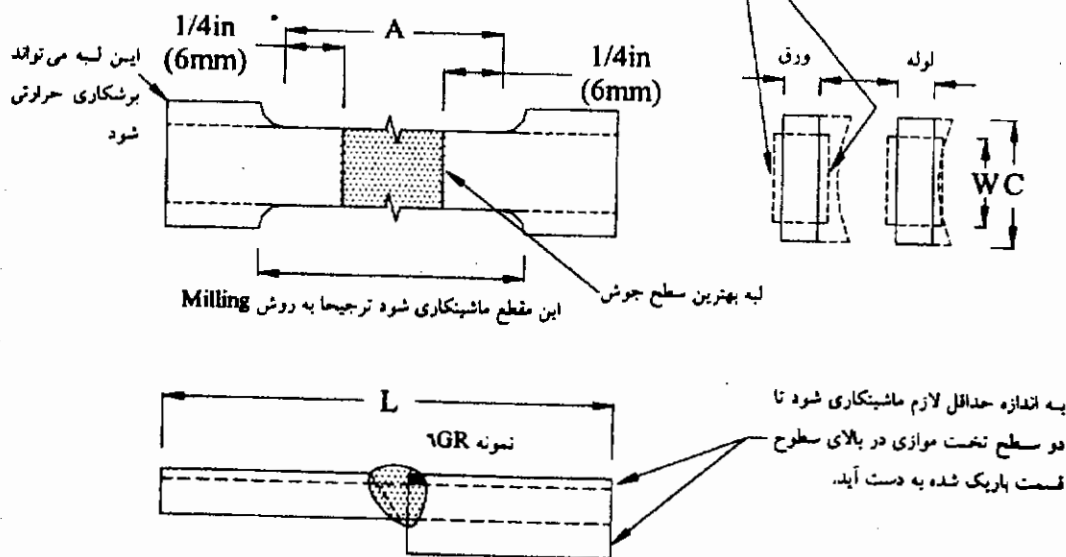


شکل ۴-۱۴- نمونه آزمایش کشش مقطع باریک شده (بند ۴-۸-۳-۴)

اندازه‌ها به اینچ				
نمونه آزمایش لوله		نمونه آزمایش ورق		
قطر ۲ و ۳	قطر ۶ یا ۸ یا بزرگ‌تر	$T_p \geq 1-1/2$	$1 < T_p < 1-1/2$	$T_p \leq 1$
بزرگ‌ترین پهنای سطح جوش بعلاوه ۱/۲ و حداقل ۲-۱/۴		بزرگ‌ترین پهنای سطح جوش بعلاوه ۱/۲ و حداقل ۲-۱/۴		
متناسب با دستگاه آزمایش		متناسب با دستگاه آزمایش		
حداقل ۱/۲ ± ۰/۰۱		حداقل ۳/۴		
حداقل $W + 1/2$		حداقل $W + 1/2$		
حداکثر ممکن با صفحات موازی با طول A		T_p/n (تذکر ۷)	T_p	T_p
۱		۱/۲		
		شعاع کنج حداقل		

تذکرات:

- ۱- T_p = ضخامت اسمی ورق
- ۲- اگر ممکن باشد مطلوب آن است که طول ناحیه درگیر به اندازه کافی بزرگ باشد تا اجازه دهد نمونه در فک‌های دستگاه به اندازه دو سوم یا بیشتر ادامه پیدا کند.
- ۳- عرض دو انتهای ناحیه باریک‌شده نباید بیشتر از ۰/۰۰۴ اینچ نسبت به یکدیگر تفاوت داشته باشند. همچنین یک کاهش پهنای تدریجی از دو انتها به وسط می‌تواند وجود داشته باشد، اما پهنای دو انتها نایستی بیش از ۰/۰۱۵ اینچ بزرگ‌تر از پهنای وسط مقطع باشد.
- ۴- در صورت لزوم پهنای باریک‌تر از (C,W) می‌تواند استفاده شود.
- ۵- برای نمونه‌های ورق آزمایشی استاندارد، دو انتهای نمونه بایستی نسبت به محور مرکزی مقطع باریک‌شده در حد ۰/۲۵ اینچ، قرینه باشد.
- ۶- اندازه ۲ ضخامت نمونه آزمایشی است. حداقل ضخامت اسمی نمونه آزمایشی با پهنای ۱-۱/۲ اینچ، بایستی ۳/۱۶ اینچ باشد مگر آنکه توسط مشخصات فنی تولیدکننده مجاز باشد.
- ۷- برای ورق‌های با ضخامت بیش از ۱-۱/۲ اینچ، نمونه می‌تواند تقریباً از وسط بریده شود. هر قطعه بایستی حداقل ۳/۴ اینچ ضخامت داشته باشد. نتیجه آزمایش هر قطعه بایستی حداقل الزامات را برآورده سازد.
- ۸- با توجه به محدودیت برخی دستگاه‌های آزمایش کشش، ابعاد نمونه‌های فولادهای ضمیمه شش می‌تواند با توافق بین مهندس طراح و سازنده تعیین گردد.

ادامه شکل ۴-۱۴- نمونه آزمایش کشش مقطع باریک شده (بند ۴-۸-۳-۴)

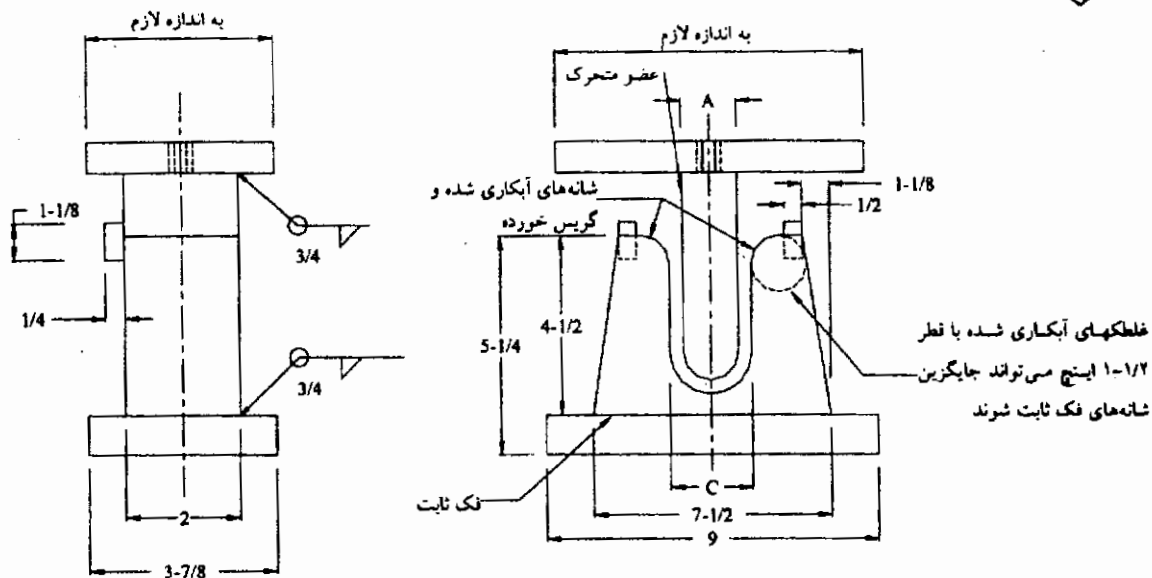

مقاومت جاری شدن موجود یا مشخص شده فلز پایه به psi	A به اینچ	B به اینچ	C به اینچ	D به اینچ
۵۰۰۰۰ و کمتر	۱-۱/۲	۳/۴	۲-۳/۸	۱-۳/۱۶
بیشتر از ۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰	۲	۱	۲-۷/۸	۱-۷/۱۶
بیشتر از ۹۰۰۰۰	۲-۱/۲	۱-۱/۴	۳-۳/۸	۱-۱۱/۱۶

تذکر: سطوح فک‌های متحرک و ثابت بایستی با ماشین‌کاری پرداخت شود.

شکل ۴-۱۵- نمونه تکیه‌گاه برای آزمایش خمش هدایت شده (بند ۴-۸-۳)


۴-۳-۸-۴- نمونه کشش مقطع باریک‌شده. (مراجعه به شکل ۴-۱۴). قبل از انجام آزمایش، حداقل پهنای نمونه و ضخامت مقطع باریک‌شده، باید اندازه‌گیری شود. نمونه باید تحت اثر نیروی کششی تا گسیختگی قرار گرفته و حداکثر نیرو اندازه‌گیری شود. مقاومت کششی با تقسیم حداکثر نیرو بر سطح مقطع که حاصل ضرب پهنای در ضخامت است، به دست می‌آید.

۴-۳-۸-۵- حد قبولی برای آزمایش کشش مقطع باریک‌شده. مقاومت کششی نمونه نباید از حداقل مقاومت کششی فلز پایه کمتر باشد.

۴-۳-۸-۶- نمونه کشش مغزجوش. (شکل ۴-۱۸) نمونه باید مطابق «دستورالعمل آزمایش‌های مکانیکی ASTM A۳۷۰» آزمایش شود.


۴-۸-۴- آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. برای آزمایش باید یک نمونه تهیه شده و از یک محلول مناسب استفاده کرد تا مقطع جوش تمیز و قابل رؤیت باشد.

۴-۸-۴-۱- حد قبولی آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. وقتی که نمونه تحت بررسی چشمی قرار می‌گیرد، باید مطابق موارد زیر باشد:

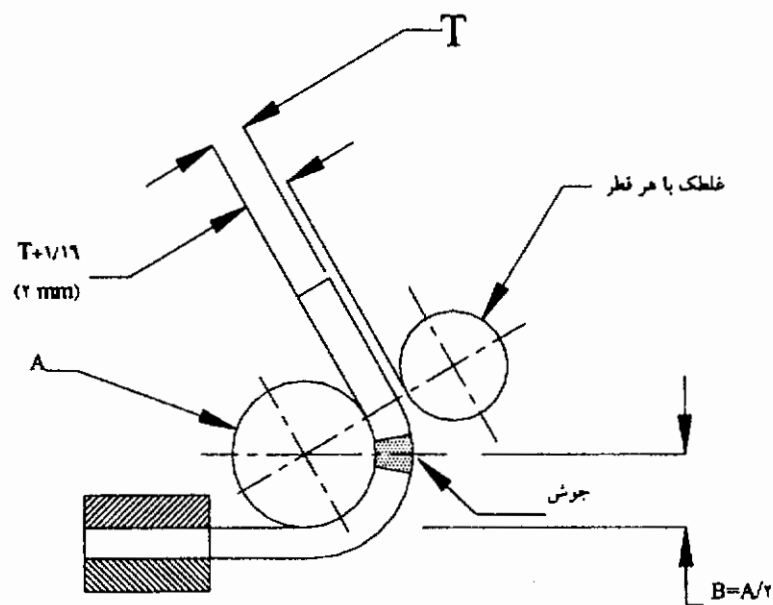


مقاومت جاری شدن موجود یا مشخص شده فلز پایه Ksi (Mpa)	A به اینچ	B به اینچ	A به میلی‌متر	B به میلی‌متر
کمتر یا (۳۴۵) ۵۰	۱-۱/۲	۳/۴	۳۸/۱	۱۹/۰
بالای (۳۴۵) ۵۰ تا ۹۰ (۶۲۰)	۲	۱	۵۰/۸	۲۵/۴
۹۰ به بالا (۶۲۰)	۲-۱/۲	۱-۱/۴	۶۳/۵	۳۱/۸

شکل ۴-۱۶- نوع دیگری از دستگاه آزمایش خمش هدایت شده چرخشی (بند ۴-۸-۳)

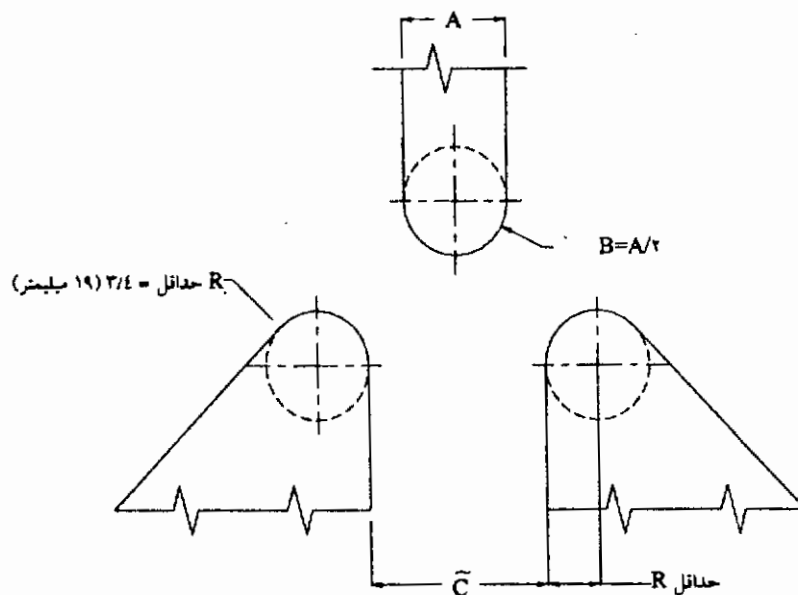

مقاومت تسلیم مشخص شده یا عملی فلز پایه Psi (Mpa)	A به اینچ	B به اینچ	C به اینچ	A به میلی متر	B به میلی متر	C به میلی متر
کمتر و (۳۴۵) ۵۰۰۰۰	۱-۱/۲	۳/۴	۲-۳/۸	۳۸/۱	۱۹/۰	۶۰/۳
بالای ۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ (۶۲۰)	۲	۱	۲-۷/۸	۵۰/۸	۲۵/۴	۷۳/۰
بالای ۹۰۰۰۰ (۶۲۰)	۲-۱/۲	۱-۱/۴	۳-۳/۸	۶۳/۵	۳۱/۸	۸۵/۷

شکل ۴-۱۷- نوع دیگری از دستگاه آزمایش خمش هدایت شده غلطکی (بند ۴-۸-۳)

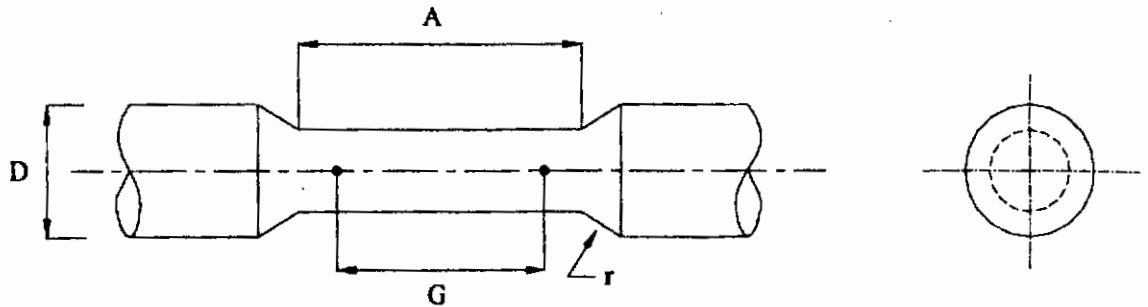

ابعاد به اینچ			
	نمونه استاندارد	نمونه با ابعاد کوچک متناسب با استاندارد	
قطر اسمی	۰/۵۰۰ اینچ گرد	۰/۳۵ اینچ گرد	۰/۲۵ اینچ گرد
طول گیج - G	$2/000 \pm 0/005$	$1/400 \pm 0/005$	$1/000 \pm 0/005$
(تذکر ۱) قطر D	$0/500 \pm 0/010$	$0/350 \pm 0/007$	$0/250 \pm 0/005$
حداقل شعاع کنج - r	۳/۸	۱/۴	۳/۱۶
(تذکر ۲) حداقل طول مقطع کاهش یافته - A	۲-۱/۴	۱-۳/۴	۱-۱/۴

ابعاد (متر یک براساس ASTM EAM)			
	نمونه استاندارد	نمونه با ابعاد کوچک متناسب با استاندارد	
قطر اسمی	۱۲/۵ میلی متر گرد	۹ میلی متر گرد	۶ میلی متر گرد
طول گیج - G	$62/5 \pm 0/1$	$45/0 \pm 0/1$	$30/0 \pm 0/1$
(تذکر ۱) قطر D	$12/5 \pm 0/2$	$9/0 \pm 0/1$	$6/0 \pm 0/1$
حداقل شعاع کنج - r	۱۰	۸	۶
(تذکر ۲) حداقل طول مقطع کاهش یافته - A	۷۵	۵۴	۳۶

تذکرات:

- ۱- مقطع کاهش یافته می تواند دارای یک شیب از دو انتها به وسط باشد. در این صورت قطر مقاطع دو انتها نبایستی از یک درصد قطر مقطع وسط بیشتر باشد.
- ۲- در صورت لزوم، طول مقطع کاهش یافته جهت قراردادن یک کرنش سنج می تواند بلندتر باشد. علامت های تشخیص تغییر طول بایستی در ناحیه مشخص شده به عنوان طول گیج (G) قرار داشته باشد.
- ۳- شکل طول گیج و کنج ها بایستی مطابق شکل باشد، اما در انتها به منظور فرارگیری بهتر در دستگاه آزمایش می تواند متفاوت باشد.

ادامه شکل ۴-۱۸- نمونه کشش مغز جوش (بند ۴-۸-۳-۶)

۱- جوش های شیاری با نفوذ نسبی، اندازه جوش واقعی باید بزرگ تر یا مساوی اندازه مشخص شده، E، باشد.

۲- در جوش های گوشه، باید در ریشه جوش نفوذ کافی وجود داشته باشد، اما در کناره ساق ها الزامی نیست.

۳- حداقل طول ساق باید مطابق اندازه جوش گوشه مشخص شده باشد.

۴- در جوش های شیاری با نفوذ نسبی و نیز جوش های گوشه باید موارد زیر رعایت شود:
(الف) بدون ترک باشد.

(ب) نفوذ کافی میان لایه های جوش و نیز بین فلز جوش و فلز پایه وجود داشته باشد.

(ج) مقطع جوش مطابق جزئیات مشخص شده باشد، اما هیچ یک از موارد بند ۵-۲۴ وجود نداشته باشد.

(د) بریدگی کنار جوش از ۱/۳۲ اینچ (۱ میلی متر) بیشتر نباشد.

۴-۸-۵- آزمایش مجدد. اگر هر یک از نمونه های آزمایشی تحت شرایط آزمایشی مردود شود، می توان دو نمونه دیگر با همان WPS و برای همان آزمایش تهیه کرد و مورد آزمایش قرار داد، که در این صورت هر دو نمونه باید با شرایط آزمایش مورد قبول واقع شود. در صورت عدم قبولی یک نمونه در قطعاتی که دارای ضخامت بیشتر از ۱/۲-۱ اینچ (۳۸ میلی متر) هستند، باید دو نمونه دیگر از همان نوع را که از دو موقعیت دیگر قطعه برداشته شده، آزمایش شود.

۴-۹- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات غیر قوطی شکل (CJP)

برای الزامات تعیین صلاحیت WPS برای یک جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات غیر قوطی شکل به جدول ۴-۲ (۱) مراجعه شود. برای شرایط نمونه آزمایشی مناسب به شکل های ۴-۹ تا ۴-۱۱ مراجعه شود.

۴-۹-۱- اتصالات کنج و سه پری. نمونه آزمایشی جوش شیاری در اتصالات کنج و یا سه پری باید همانند اتصال لب به لب با همان ساختار شیاری و پیخ در اتصال کنج و یا سه پری

باشد که در سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن نیازی نیست عمق شیار از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) بیشتر باشد.

۴-۱۰- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات غیرقوطی شکل (PJP)

۴-۱۰-۱- تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی. تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی که برای تعیین صلاحیت WPS باید آزمایش شوند در جدول ۴-۳ آمده است. یک نمونه با همان شکل پنچ و شیار طراحی شده و با همان WPS که در سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد باید آماده شود، لیکن لزومی ندارد که عمق شیار از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) بیشتر باشد. برای آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش جهت تعیین صلاحیت اندازه جوش در هر نوع فولاد و یا هر ترکیبی از فولادهای گروه‌های جدول ۳-۱ می‌توان از هر فولادی در گروه‌های I، II و III استفاده کرد. اگر از جوش شیاری با نفوذ ناقص در اتصالات کنج، و یا سه‌پری استفاده می‌شود، باید در اتصال لب‌به‌لب نظیر از یک ورق محدودکننده که شرایط مشابه اتصال ایجاد نماید در روی ورق بدون پنچ استفاده گردد تا اتصال شبیه اتصال سه‌پری یا کنج گردد. نمونه‌های آزمایشی باید مطابق زیر آزمایش شوند:

۴-۱۰-۲- تعیین اندازه جوش با آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. برای تعیین صلاحیت WPS‌هایی که براساس فصل ۴ تهیه می‌شوند، تعداد سه نمونه آزمایشی برای مقایسه اندازه جوش اجراشده با اندازه جوش طراحی لازم است.

۴-۱۰-۳- بررسی جوش‌های شیاری با نفوذ کامل با آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. وقتی که یک WPS برای جوش شیاری با نفوذ کامل قبلاً تأیید صلاحیت شده و برای جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی استفاده می‌شود، سه نمونه برای این آزمایش لازم است تا بررسی شود که جوش اجراشده حداقل به اندازه جوش طراحی شده باشد.

۴-۱۰-۴- بررسی سایر WPS‌ها با آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. اگر یک WPS که در بسندهای ۴-۱۰-۲ یا ۴-۱۰-۳ ذکر نشده باشد و یا اگر وضعیت جوشکاری با شرایط WPS‌های صلاحیت‌دار متفاوت باشد و یا اگر قبلاً برای جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصال لب‌به‌لب آزمایش نشده و استفاده نشده باشد، آنگاه اولین کار تهیه یک نمونه برای آزمایش

مشاهده مقطع عرضی جوشی است تا اندازه جوش تعیین شود. سپس قطعه تراشکاری شده تا جهت انجام آزمایش‌های کشش و خمش مطابق نمونه‌های آزمایشی در اتصالات شیاری با نفوذ کامل آماده شود (به بند ۴-۹ مراجعه شود).

۴-۱۰-۵- جوش‌های شیاری بین سطوح منحنی شکل. اندازه مؤثر جوش برای جوش‌های شیاری که بین سطوح منحنی شکل اجرا می‌گردد، به طریق زیر تعیین می‌شود:

۱- اگر مهندس طراح لازم بداند، باید مقاطعی آزمایشی زده شود تا تعیین شود که اندازه جوش مؤثر به دست آمده است.

۲- در صورت وجود مدارک WPS، اگر سازنده می‌خواهد از ابعاد جوش بزرگ‌تر از آنچه در جدول ۲-۱ آمده است، استفاده نماید، می‌تواند با انجام آزمایش‌های تأیید صلاحیت از ابعاد بزرگ‌تر جوش استفاده نماید.

۳- آزمایش‌های تأیید صلاحیت لازم در بند ۲ فوق بایستی شامل برش اعضا منحنی شکل، عمود بر محورشان در مقطع وسط و انتهای جوش باشد، مقاطع بایستی از نظر تعداد و ضخامت نماینده محدوده مواد مورد استفاده سازنده در ساخت بوده یا مطابق الزام مهندس طراح باشد.

۴-۱۱- تعیین صلاحیت جوش‌های گوشه در انواع اتصالات قوطی شکل و

غیرقوطی شکل

۴-۱۱-۱- تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی. تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی که برای تعیین صلاحیت WPS با جوش گوشه لازم است در جدول ۴-۴ ذکر شده است.

۴-۱۱-۲- نمونه آزمایش جوش گوشه. برای هر WPS و وضعیتی که در سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد باید یک نمونه اتصال سه‌پری با جوش گوشه مطابق شکل ۴-۱۹ برای ورق و شکل ۴-۲۰ (جزئیات الف یا ب) برای لوله تهیه شود. یک نمونه جوش آزمایشی باید به اندازه حداکثر اندازه جوش گوشه تک عبوره و یک نمونه جوش آزمایشی باید به اندازه حداقل اندازه جوش گوشه چند عبوره که در ساخت به کار می‌رود تهیه شود. این دو نمونه جوش آزمایشی می‌توانند در ترکیب با هم در یک اتصال آزمایشی باشند. نمونه اتصال باید مطابق شکل ۴-۱۹

یا ۴-۲۰ مقطعی عمود بر جهت محور جوش بریده شود. نمونه‌ها باید براساس بند ۴-۸-۴، تحت آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش بررسی شوند.

۴-۱۱-۳- آزمایش تأیید مواد مصرفی. اگر مواد مصرفی جوشکاری و WPS برای جوشکاری جوش گوشه ورق یا نمونه جوش لوله که در بند ۴-۱۱-۲ توصیف شده‌اند نه در وضعیت پیش‌تأیید باشند و نه مطابق بخش ۴ تعیین صلاحیت شده باشند، و یا به عبارت دیگر:

۱- اگر مواد مصرفی جوشکاری مطابق با شرایط پیش‌تأیید فصل ۳ نباشد و همچنین

۲- اگر WPS که از مواد مصرفی پیشنهادی استفاده می‌کند توسط پیمانکار براساس بندهای

۴-۹ یا ۴-۱۰ تهیه نشده باشد، باید یک نمونه ورق با جوش شیار با نفوذ کامل جوش

شود تا ترکیب پیشنهادی تعیین صلاحیت شود.

ورق آزمایشی باید مطابق زیرجوش شود:

(الف) ورق آزمایشی باید دارای ساختار شیار مطابق شکل ۴-۲۱ (شکل ۴-۲۲ برای SAW)، با ورق پشت‌بند باشد.

(ب) ورق باید در وضعیت ۱G (تخت) جوشکاری شود.

(پ) ورق باید دارای طول کافی جهت تهیه نمونه‌های لازم مطابق شکل ۴-۲۳ باشد.

(ت) شرایط شدت جریان، ولتاژ، سرعت حرکت و جریان گاز باید تا آنجا که ممکن است

مطابق آنچه باشد که در جوش گوشه استفاده می‌شود. شرایط فوق تعیین‌کننده WPS برای

اجرای جوش گوشه می‌باشد و تغییرات در متغیرهای اساسی مطابق بند ۴-۷ اندازه‌گیری می‌شود.

ورق آزمایشی باید مطابق زیر آزمایش شود:

(الف) دو نمونه خمش جانبی (شکل ۴-۱۳) و یک نمونه کشش مغز جوش (شکل ۴-۱۸)

باید از نمونه ورق مطابق شکل ۴-۲۳ برداشته شود.

(ب) نمونه‌های آزمایش خمش باید براساس بند ۴-۸-۳-۱ آزمایش شود. نتایج آن باید مطابق

شرایط بند ۴-۸-۳-۳ باشد.

(پ) نمونه مغز جوش باید براساس بند ۴-۸-۳-۶ آزمایش شود. نتیجه آزمایش که میزان مقاومت مواد مصرفی جوشکاری را تعیین می‌کند باید مطابق شرایط جدول ۲-۳ یا میزان مقاومت فلز پایه باشد.

۴-۱۲- اتصال با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) در اعضای قوطی

شکل

جوش‌های شیاری CJP باید مطابق زیر طبقه‌بندی شوند.

۱- اتصالات لب‌به‌لب CJP با پشت‌بند یا با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت (به بند ۴-۱۲-۱ مراجعه شود).

۲- اتصالات لب‌به‌لب CJP بدون پشت‌بند که فقط از یک طرف جوش می‌شود. (به بند ۴-۱۲-۲ مراجعه شود)

۳- اتصالات T، Y و K شکل با پشت‌بند یا با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت (به بند ۴-۱۲-۳ مراجعه شود)

۴- اتصالات T، Y و K شکل بدون پشت‌بند که فقط از یک طرف جوش می‌شود (به بند ۴-۱۲-۴ مراجعه شود)

۴-۱۲-۱ اتصالات لب‌به‌لب با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) با پشت‌بند یا با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت. باید یک WPS با پشت‌بند یا با عملیات تخلیه جوش از پشت‌بند با استفاده از جزئیات نمایش داده شده در شکل ۴-۲۴ (با عملیات تخلیه جوش از پشت) یا شکل ۴-۲۵ (با ورق پشت‌بند) تعیین صلاحیت شود.

۴-۱۲-۲ اتصالات لب‌به‌لب با جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) بدون پشت‌بند که فقط از یک طرف جوش می‌شود. باید یک WPS بدون پشت‌بند که فقط از یک طرف جوش می‌شود، با استفاده از جزئیات نمایش داده شده در شکل ۴-۲۴ تعیین صلاحیت شود.

۴-۱۲-۳ اتصالات T، Y و K شکل با پشت‌بند یا با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت. یک WPS برای اتصالات T، Y و K شکل در اعضای قوطی شکل که با پشت‌بند یا با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت می‌باشد باید به صورت زیر تعیین صلاحیت شود:

- ۱- انتخاب مناسب قطر خارجی اسمی لوله از جدول ۴-۲ (۲) و
- ۲- جزئیات اتصال مطابق شکل ۴-۲۵، یا
- ۳- برای قطرهای خارجی اسمی لوله بزرگتر یا مساوی ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) یک ورق براساس بند ۴-۹ با استفاده از جزئیات اتصال شکل ۴-۲۵ تعیین صلاحیت شود.
- ۴-۱۲-۴- اتصالات T، Y و K شکل بدون پشت‌بند که فقط از یک طرف جوش می‌شود. یک WPS که مطابق شرایط پیش‌تأیید فصل ۳ می‌باشد از آزمایش‌های تعیین صلاحیت معاف است. اگر انجام تعیین صلاحیت لازم باشد، الزامات آن مطابق زیر است:
- ۴-۱۲-۴-۱- WPS‌هایی که در وضعیت پیش‌تأیید نیستند. برای تعیین صلاحیت یک WPS که متغیرهای اساسی آن خارج از حدود پیش‌تأیید می‌باشد، در مورد یک جوش شیاری با نفوذ کامل در اعضای قوطی شکل باید مطابق زیر عمل کرد:
- ۱- انجام تعیین صلاحیت براساس شکل ۴-۲۷ برای لوله‌ها یا شکل ۴-۲۷ و شکل ۴-۲۸ برای قوطی‌ها.
- ۲- تهیه یک نمونه اتصال با اندازه‌های واقعی. برای هر یک از حالات زیر حداقل باید یک برش جهت مشاهده مقطع عرضی جوش زده شود:
 - (الف) ترکیب بیشترین عمق شیاری و کمترین زاویه شیاری، یا ترکیب شیاری که استفاده می‌شود، باید در وضعیت جوشکاری عمودی آزمایش شود.
 - (ب) یک نمونه جوشی در وضعیت تخت و یک نمونه جوشی در وضعیت بالاسری که دارای کمترین شکافت ریشه با زاویه شیاری $37/5$ درجه باشد، باید مورد آزمایش قرار گیرد.
 - (پ) یک نمونه در وضعیت جوشکاری تخت و یک نمونه در وضعیت جوشکاری بالاسری که دارای بیشترین شکافت ریشه با زاویه شیاری $37/5$ درجه باشد، باید مورد آزمایش قرار گیرد.
 - (ت) فقط در مورد اتصالات لب‌به‌لب مقاطع جعبه‌ای، یک نمونه آزمایش با شرایط حداقل زاویه شیاری، اندازه و شعاع کنج، در وضعیت افقی باید آزمایش شود.
- ۳- نمونه آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش که در موارد (۱) و (۲) بکار می‌رود باید

مطابق شرایط زیر بررسی شود:

(الف) بدون وجود ترک باشد.

(ب) نفوذ کافی بین لایه‌های مختلف فلز جوش و نیز بین فلز جوش و فلز پایه وجود داشته باشد.



(پ) جزئیات جوش مطابق جزئیات مشخص شده بدون وجود تغییرات غیر مجاز ارایه شده در بند ۵-۲۴ باشد.

(ت) بدون وجود بریدگی کنار جوش بیشتر از مقادیر مجاز بند ۶-۹ باشد.

(ث) برای تخلخل بزرگ‌تر و یا مساوی ۱/۳۲ اینچ (۱ میلی‌متر) مجموع تخلخل‌ها نباید از ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) تجاوز کند.

(ج) بدون وجود گل جوش متراکم باشد. مجموع بزرگ‌ترین اندازه‌های گل جوش نباید از ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر)، تجاوز کند.

نمونه‌هایی که مطابق (الف) تا (ج) نیستند، غیرقابل قبول می‌باشند. موارد (ب) تا (ج) برای جوش‌های پشت‌بند کاربرد ندارد.

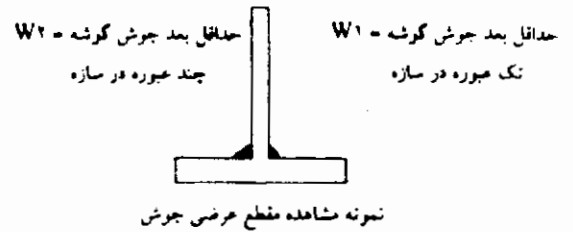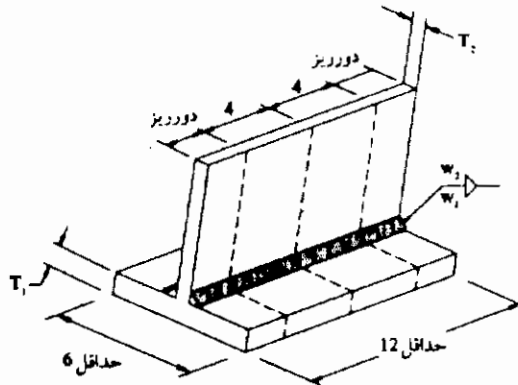


میلی متر	اینچ
۱۰۰	۴
۱۵۰	۶
۳۰۵	۱۲

بر حسب اینچ		
اندازه جوش	حدافل T_1	حدافل T_2
۳/۱۶	۱/۲	۳/۱۶
۱/۴	۳/۴	۱/۴
۵/۱۶	۱	۵/۱۶
۳/۸	۱	۳/۸
۱/۲	۱	۱/۲
۵/۸	۱	۵/۸
۳/۴	۱	۳/۴
>۳/۴	۱	۱


بر حسب میلی متر		
اندازه جوش	حدافل T_1	حدافل T_2
۵	۱۲	۵
۶	۲۰	۶
۸	۲۵	۸
۱۰	۲۵	۱۰
۱۲	۲۵	۱۲
۱۶	۲۵	۱۶
۲۰	۲۵	۲۰
>۲۰	۲۵	۲۵

تذکر: اگر حداکثر ضخامت ورق مورد استفاده در سازه کمتر از مقادیر نشان داده شده در جدول باشد، حداکثر ضخامت ورق‌های مورد استفاده می‌تواند جایگزین T_1 و T_2 شود.

شکل ۴-۱۹- آزمایش سلامت جوش گوشه جهت تعیین صلاحیت WPS (بند ۴-۱۱-۲)

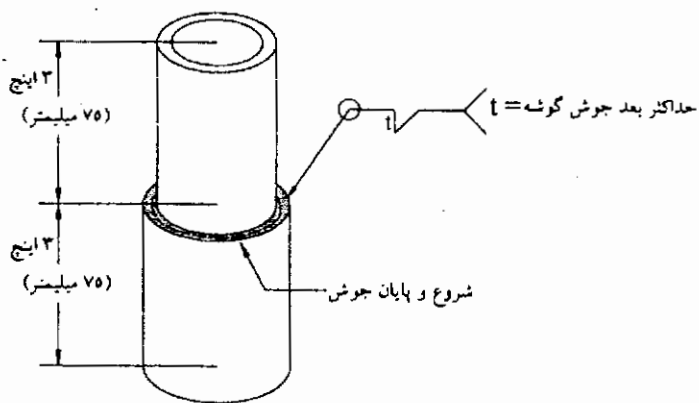


جزئیات الف - مونتاژ لوله به لوله

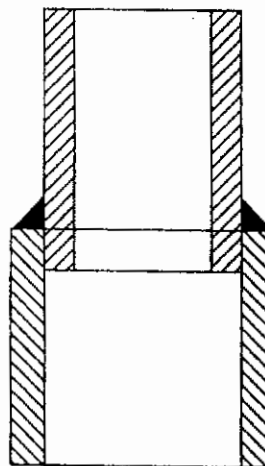


نمونه مشاهده مقطع عرضی

برای الزامات وضیعت جوشکاری به جدول ۴-۱ مراجعه شود. جهت جلوگیری از ریزش جوش، ضخامت لوله بایستی کافی باشد.


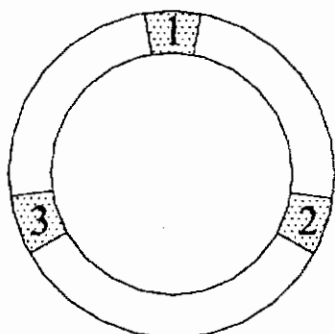


۱F چرخشی، ۲F، ۳F چرخشی

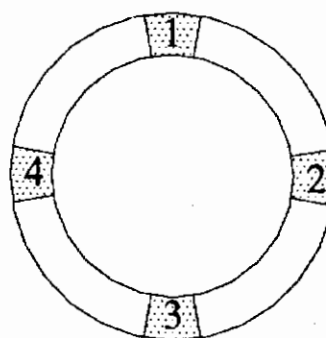

۱F، ۵F


موقعیت نمونه‌های آزمایشی لوله - تعیین صلاحیت WPS

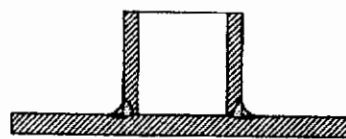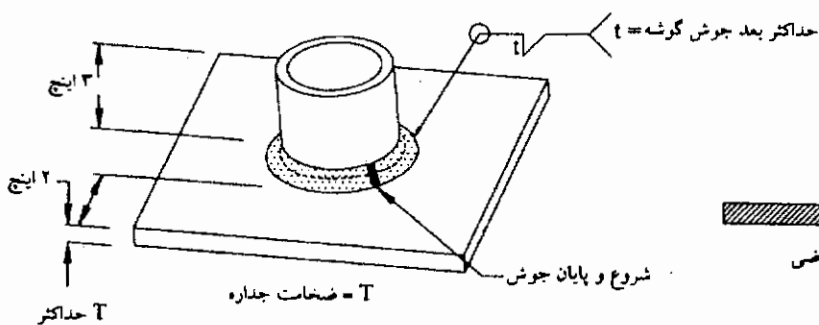

نمونه مشاهده مقطع عرضی

جزئیات ب - مونتاژ لوله به ورق تمام اندازه‌ها حداقل است

شکل ۴-۲۰- آزمایش سلامت جوش گوشه لوله جهت تعیین صلاحیت WPS (بند ۴-۱۱-۲)

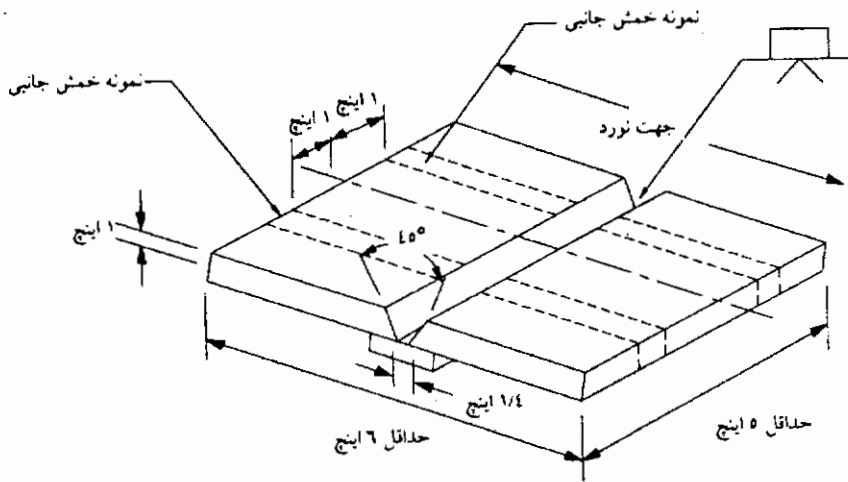


اینچ	میلی متر
۱/۴	۶
۳/۸	۱۰
۱	۲۵
۳	۷۵
۵	۱۲۵
۶	۱۵۰

تذکرات:

- ۱- اگر از پرتونگاری جهت آزمایش استفاده می‌شود، هیچ خال جوهری نباید در ناحیه آزمایش وجود داشته باشد.
- ۲- ضخامت ورق پشت‌بند بایستی حداقل ۱/۴ اینچ و حداکثر ۳/۸ اینچ باشد. پهنای ورق پشت بند وقتی جهت انجام پرتونگاری برداشته نمی‌شود، بایستی حداقل ۳ اینچ و در غیر اینصورت حداقل ۱ اینچ باشد.

شکل ۴-۲۱- تعیین صلاحیت جوشکار، نمونه ورق آزمایشی برای ضخامت نامحدود

(بند ۴-۲۳-۱)

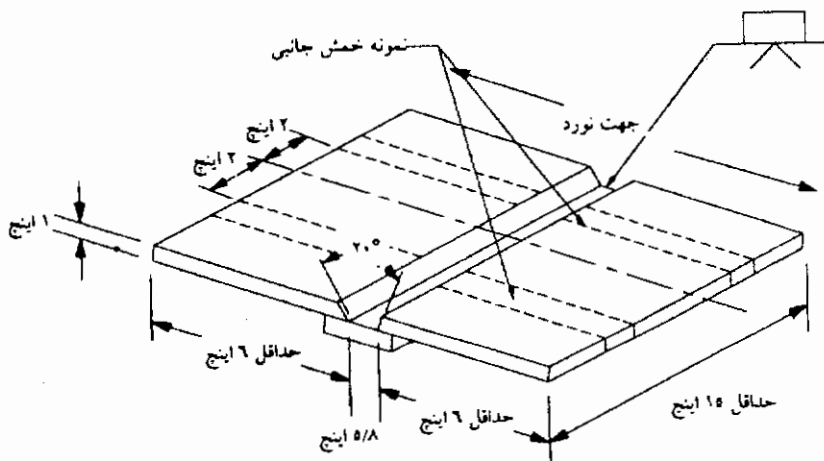


اینچ	میلی متر
۱/۲	۱۳
۵/۸	۱۶
۱	۲۵
۱-۱/۲	۳۸
۲	۵۰
۳	۷۵
۶	۱۵۰
۱۵	۳۸۰

تذکرات:

- ۱- اگر از پرتونگاری جهت آزمایش استفاده می‌شود، هیچ خال جوهری نباید در ناحیه آزمایش وجود داشته باشد.
- ۲- به جای جزئیات ساختار اتصال نشان داده شده می‌توان از جزئیات ساختار اتصال یک WPS نباید صلاحیت شده استفاده نمود.
- ۳- ضخامت ورق پشت‌بند بایستی حداقل ۳/۸ اینچ و حداکثر ۱/۲ اینچ باشد، پهنای ورق پشت‌بند وقتی جهت انجام پرتونگاری برداشته نمی‌شود، بایستی حداقل ۳ اینچ و در غیر اینصورت حداقل ۱-۱/۲ اینچ باشد.

شکل ۴-۲۲- تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار، نمونه ورق آزمایشی برای ضخامت نامحدود

(بند ۴-۲۳-۲)

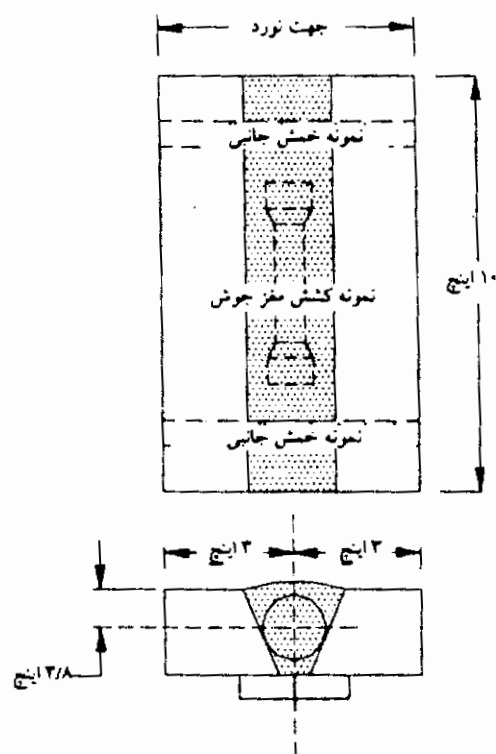


شکل ۴-۲۳- تعیین صلاحیت WPS با جوش گوشه- موقعیت نمونه های آزمایشی روی ورق
آزمایشی با ضخامت ۱ اینچ (۲۵ میلی متر) (بند ۴-۱۱-۳)


۴-۱۲-۴-WPS با جوش شیبی با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل با زاویه بین دو سطح کمتر از ۳۰ درجه. نمونه جوش باید مطابق آنچه که در بند ۴-۱۲-۴-۱ بخش (۲) الف توضیح داده شده است تهیه گردد. تعداد سه نمونه مشاهده مقطع جوش باید از نمونه بریده شده و مطابق الزامات بند ۴-۱۲-۴-۱ (۳) بررسی گردیده و باید نشان دهنده اندازه جوش طراحی باشد. (با توجه به آنکه مجاز است جوش های پشت بند در طراحی در نظر گرفته نشوند می توانند مطابق جزئیات پ و ت از شکل ۳-۸ تا ۳-۱۰ باشند. [برای جزئیات اتصال به شکل ۴-۲۶ مراجعه شود].

۴-۱۲-۴-۳-WPS با جوش شیبی با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل با استفاده از روش جوشکاری GMAW-S. در اتصالات T, Y و K شکل که با استفاده از جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (در حالت انتقال اتصال کوتاه) انجام می شود، قبل از جوشکاری،

اتصال باید مطابق جزئیات استاندارد بند ۳-۱۳-۴ و براساس فصل ۴ تعیین صلاحیت شود. اتصال آزمایشی باید مطابق شکل ۴-۲۷ دارای شیار با پخ یک طرفه $۳۷/۵$ درجه و عدم همترازی در ریشه و حلقه محدودکننده باشد.

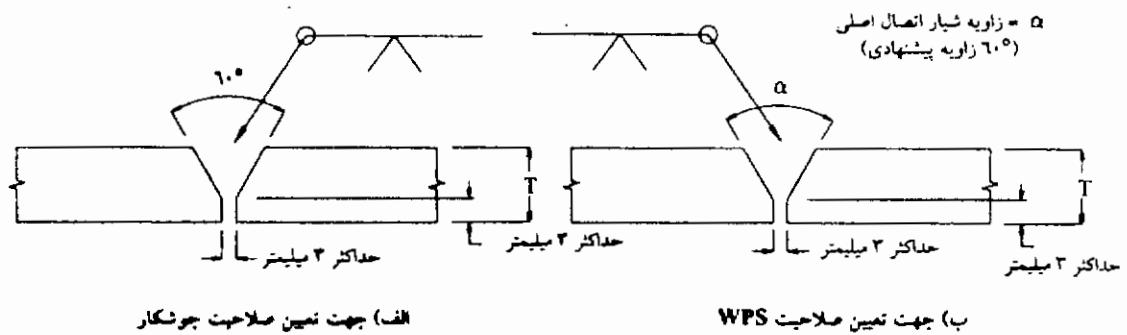

شکل ۴-۲۴- اتصالات لب به لب اعضای قوطی شکل - تعیین صلاحیت جوشکار یا WPS بدون پشت بند (بند ۴-۱۲-۱ و ۴-۱۲-۲ و ۴-۲۶)

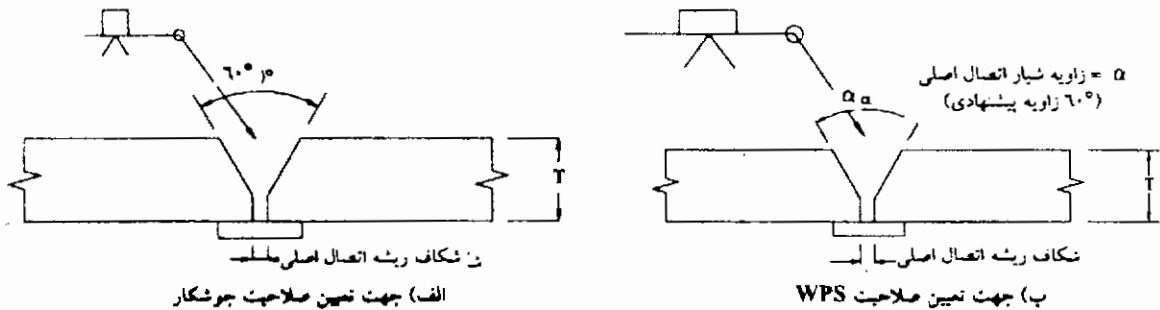

شکل ۴-۲۵- اتصالات لب به لب اعضای قوطی شکل - تعیین صلاحیت جوشکار یا WPS با استفاده از پشت بند (بند ۴-۱۲-۱ و ۴-۱۲-۳ و ۴-۲۶)

۴-۱۲-۴-۴- جوش‌های نیازمند آزمایش ضربه. WPS‌های اتصالات لب به لب (در جوش‌های طولی یا عرضی) در فاصله $0.5D$ از اتصال عضو شاخه‌ای در اعضای قوطی شکل که نیازمند آزمایش ضربه مطابق الزامات بند ۲-۲-۴۲-۲ می‌باشند بایستی در دمای LAST (حداقل دمای سرویس) یا در $0^{\circ}F$ ($-18^{\circ}C$) هر کدام کمترند، به میزان 20 ft.lb (۲۷ ژول) در آزمایش ضربه انرژی جذب کنند.


۴-۱۳- اتصالات T، Y و K شکل و اتصالات لب به لب با جوش PJP در

اعضای قوطی شکل

اگر جوش شیاری PJP در اتصالات T، Y و K شکل یا اتصالات لب‌به‌لب مشخص شده باشد، تعیین صلاحیت باید مطابق جدول ۴-۳ باشد.


۴-۱۴- تعیین صلاحیت جوش انگشته و کام

برای اعضای قوطی و غیرقوطی شکل برای تعیین صلاحیت WPS با جوش انگشته و کام باید مطابق بند ۴-۲۹ عمل کرد.

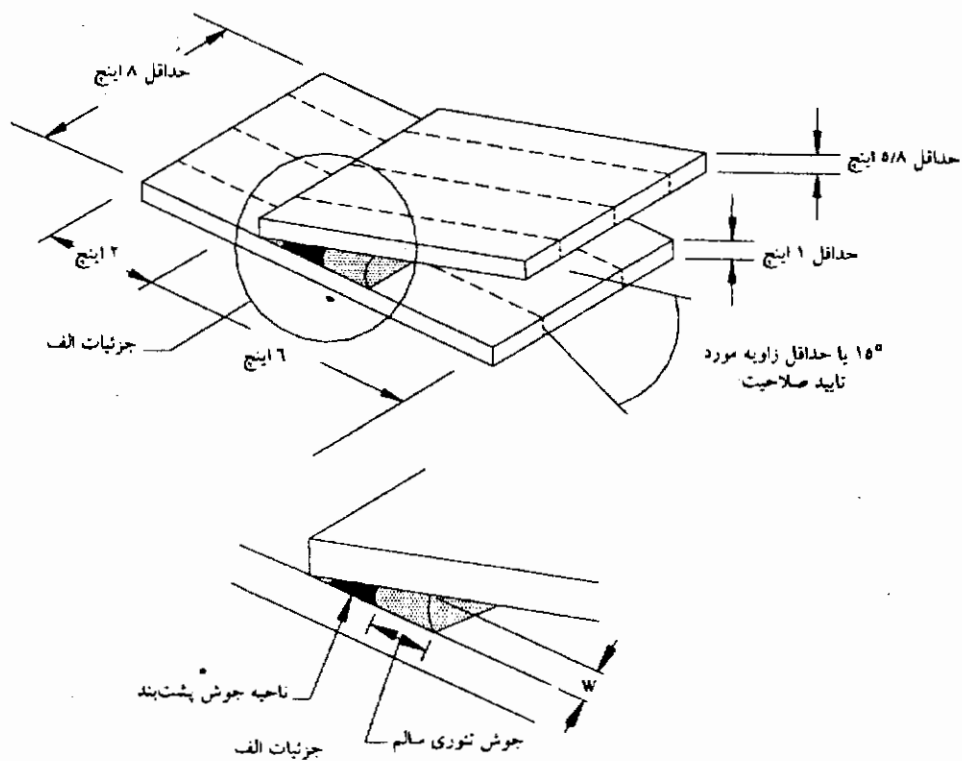


اینچ	۵/۸	۱	۲	۶	۸
میلی‌متر	۱۶	۲۵	۵۰	۱۵۰	۲۰۰

شکل ۴-۲۶- آزمایش پاشنه زاویه محدب (بند ۴-۱۲-۴-۲)

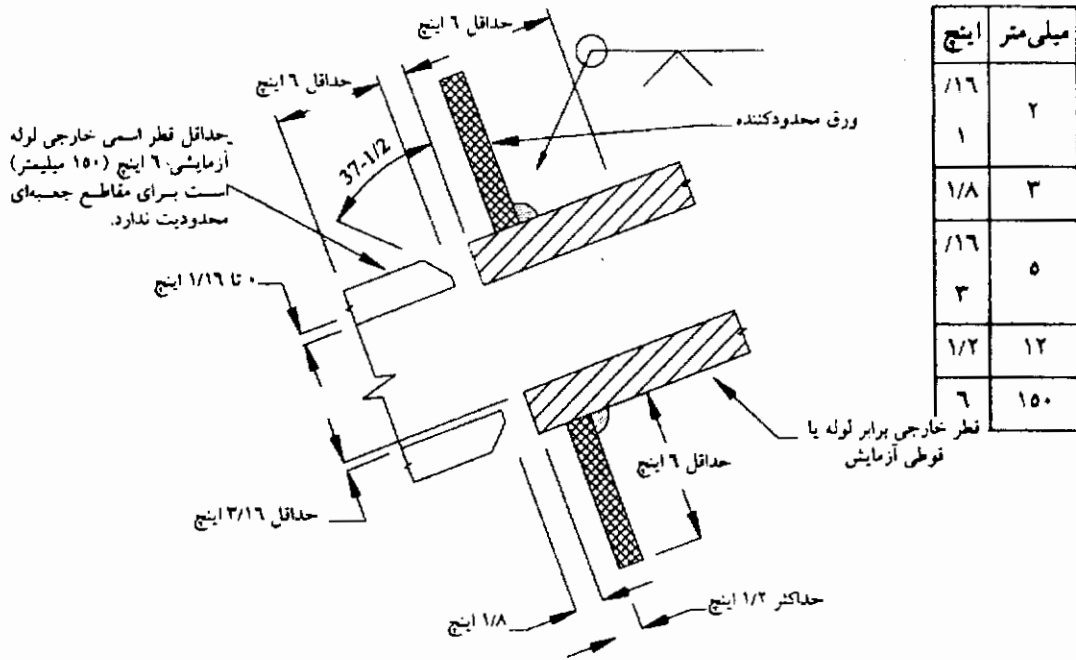

شکل ۴-۲۷- اتصال آزمایش T، Y و K شکل بدون پشت‌بند اعضای لوله یا جعبه‌ای شکل - تعیین صلاحیت جوشکار و WPS (بند ۴-۱۲-۴-۱ و ۴-۲۶)

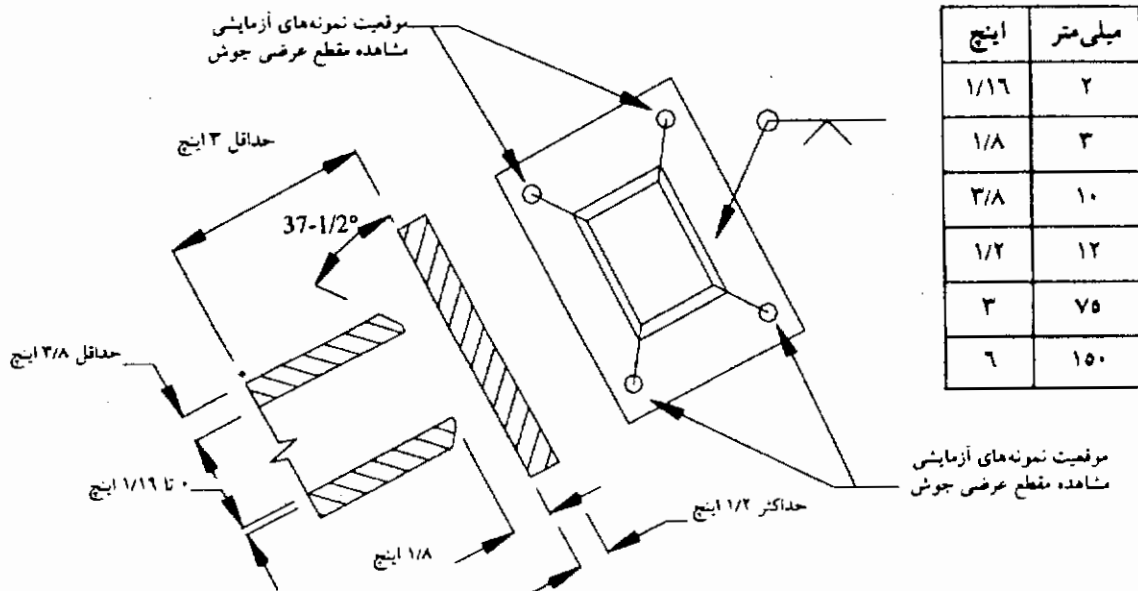

شکل ۴-۲۸- اتصال آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش برای اتصالات T، Y و K شکل بدون پشت‌بند در مقاطع جعبه‌ای با جوش شباری با نفوذ کامل - تعیین صلاحیت جوشکار و WPS (بند ۴-۱۲-۴-۱ و ۴-۲۶)

۴-۱۵- روش‌های جوشکاری که نیازمند تعیین صلاحیت می‌باشد

۴-۱۵-۱- روش‌های جوشکاری GMAW-S, GTAW, EGW, ESW. از هر یک از روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی (ESW)، گاز الکتریکی (EGW)، جوشکاری با الکترو تنگستی (GTAW) و جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (انتقال اتصال کوتاه) [GMAW-S] به شرط آنکه WPSها براساس الزامات بخش ۴ تعیین صلاحیت شوند می‌توان استفاده نمود. برای GMAW-S به ضمیمه الف مراجعه شود توجه شود که محدودیت‌های متغیرهای اساسی داده شده در جدول ۴-۵ برای GMAW، در مورد GMAW-S نیز کاربرد دارد.

۴-۱۵-۲- سایر روش‌های جوشکاری. می‌توان از سایر روش‌های جوشکاری که در بند ۳-۲-۱ یا ۴-۱۵-۱ ذکر نشده است استفاده نمود به شرط آنکه WPSها براساس آزمایش‌های قابل کاربرد فصل ۴ تعیین صلاحیت شده و به تأیید مهندس طراح برسد. همراه با آزمایش‌ها و WPSها، محدودیت‌های متغیرهای اساسی که برای آن روش جوشکاری خاص کاربرد دارد، باید توسط پیمانکاری که WPS را تهیه می‌کند بیان شود. حدود متغیرهای اساسی باید براساس مدارک مستند و بر مبنای تجربه آن روش باشد، یا باید یک سری آزمایش جهت تعیین متغیرهای اساسی انجام شود. هر تغییری خارج از حدود متغیرهای اساسی نیازمند تعیین صلاحیت مجدد است.

۴-۱۶- الزامات WPS (GTAW)

قبل از استفاده، پیمانکار باید WPS را تهیه کرده و هر WPS را براساس الزامات فصل ۴ تعیین صلاحیت کند.

۴-۱۷- الزامات WPS (ESW/EGW)

قبل از استفاده، پیمانکار باید برای هر روش جوشکاری WPS را تهیه کرده و هر WPS را براساس الزامات فصل ۴ تعیین صلاحیت کند. WPS باید شامل جزئیات اتصال، نوع فلز پرکننده و قطر، آمپراژ، ولتاژ (نوع و قطبیت)، اگر روند خودکار برای طول قوس یا نرخ

رسوب‌گذاری وجود نداشته باشد، سرعت حرکت دست عمودی، نوسان (سرعت حرکت، طول و زمان توقف) نوع محافظ و میزان جریان آن، نقطه شبنم گاز، مشخصات پودر جوش در صورت استفاده، عملیات حرارتی بعد از جوشکاری و سایر اطلاعات لازم باشد.

۴-۱۷-۱- تعیین صلاحیت‌های قبلی. با تأیید مهندس طراح می‌توان از WPS‌هایی که قبلاً تأیید صلاحیت شده و به طور مناسب مستند شده باشند، استفاده نمود.

۴-۱۷-۲- الزامات نمونه کشش مغز جوش. قبل از استفاده، پیمانکار باید با آزمایش‌های بخش ۴ نشان دهد که هر ترکیب از محافظ و فلز پرکننده، براساس WPS، فلز جوشی را تولید می‌کند که خصوصیات مکانیکی آن مطابق آخرین چاپ ANSI/AWS A5.25 مشخصات فنی الکترودهای فولاد کربنی و کم آلیاژ و پودر جوشکاری در روش جوشکاری سرباره الکتریکی با آخرین چاپ AWSI/AWS.A5.26 مشخصات فنی الکترودهای فولاد کربنی و کم آلیاژ برای جوشکاری گاز الکتریکی، هر کدام که کاربرد دارند، باشد.

بخش پ- تعیین صلاحیت اجرا

۴-۱۸- کلیات

آزمایش‌هایی که مطابق ضوابط این بخش از آیین‌نامه بیان شده‌است، صرفاً جهت تعیین توانایی جوشکاران، دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکاران برای انجام جوشکاری صحیح است. این آزمایش‌ها نباید در حین اجرای پروژه انجام شود، بلکه باید قبلاً با توجه به WPS انجام شده باشند.

۴-۱۸-۱- تعیین صلاحیت وضعیت‌های جوشکاری

۴-۱۸-۱-۱- جوشکاران. وضعیت‌هایی که جوشکار برای جوشکاری در آن وضعیت‌ها تأیید صلاحیت می‌شود براساس جدول ۴-۸ می‌باشد.

۴-۱۸-۱-۲- دستگاه‌های جوشکار. تأیید صلاحیت یک دستگاه جوشکار با جوشکاری ورق در حالت 1G (تخت) یا 2G (افقی)، برای جوشکاری لوله و قوطی با قطر بیش از ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) و ورق در وضعیتی که تأیید صلاحیت شده‌است معتبر است. تأیید صلاحیت جوشکاری در وضعیت 1G، برای جوشکاری جوش گوشه در وضعیت‌های 1F و 2F نیز مجاز

برده و تأیید صلاحیت جوشکاری در وضعیت 2G برای جوشکاری شیبی در وضعیت 1G و برای جوشکاری جوش گزیده در وضعیت‌های 1F و 2F نیز معتبر می‌باشد.

۱۸-۴-۱-۳- خال جوشکاران. یک خال جوشکار باید در وضعیتی که می‌خواهد خال جوشکاری کند، با یک نمونه ورق آزمایشی تعیین صلاحیت شود.

۱۸-۴-۲- تأیید صلاحیت ضخامت و قطر

۱۸-۴-۲-۱- جوشکاران یا دستگاه‌های جوشکار. حدود ضخامت و قطری که جوشکاران یا دستگاه‌های جوشکار برای جوشکاری آن‌ها، تأیید صلاحیت می‌شوند براساس جدول ۴-۹ است.

۱۸-۴-۲-۲- خال جوشکاران. تأیید صلاحیت خال جوشکار، برای خال جوشکاری با ضخامت‌های بزرگتر یا مساوی ۱/۸ اینچ و تمام قطر لوله‌ها معتبر است.

۱۸-۴-۳- تأیید صلاحیت جوشکاران، دستگاه‌های جوشکار به صورت توأم با تأیید صلاحیت WPS. در حین اجرای تأیید صلاحیت WPS مطابق الزامات بند ۴-۸، یک جوشکار با دستگاه جوشکاری می‌تواند تعیین صلاحیت شود که در این صورت الزامات آن باید مطابق با بند ۴-۱۸-۱ و ۴-۱۸-۲ باشد.

جدول ۴-۸- تعیین صلاحیت جوشکار- وضعیت جوش‌هایی که با نمونه آزمایشی ورق، لوله و قوطی تأیید صلاحیت می‌شود (بند ۴-۱۸-۱-۱)

آزمایش تعیین صلاحیت		جوش ورقی که تأیید صلاحیت می‌شود				جوش لوله‌ای که تأیید صلاحیت می‌شود				جوش قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود					
		وضعیت‌ها ^۱	CJP	شیاری PJP	گوشه	شیاری لب‌به‌لب		شیاری K,Y,T		گوشه	شیاری لب‌به‌لب		شیاری K,Y,T		
						CJP	PJP	CJP	PJP		CJP	PJP	CJP	PJP	
ورق	شیاری ^۲	۱G	F	F	F	F	F	F	F	F,H	F	F	F	F,H	
		۲G	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	
	۳G	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V	F,H,V		
		۴G	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH	F,OH		
		۲G+۱G	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام		
					(تذکر ۹)	(تذکر ۴)	(تذکر ۴)	(تذکر ۶ و ۷)	(تذکر ۹)	(تذکر ۵)			(تذکر ۶)	(تذکر ۹)	
	گوشه	۱F			F				F				F		
		۲F			F,H				F,H				F,H		
		۳F			F,H,V				F,H,V				F,H,V		
		۴F			F,H,OH				F,H,OH				F,H,OH		
		۳F+۱F			تمام				تمام				تمام		
					(تذکر ۹)				(تذکر ۹)				(تذکر ۹)		
		جوش انگشانه و کام فقط در وضعیت جوشکاری مورد آزمایش تأیید صلاحیت می‌شود													
قوطی شکل	شیاری ^۲ (لوله یا جعبه‌ای)	چرخشی ^۱ G	F	F	F,H	F	F	F	F	F,H	F,H	F	F	F,H	F,H
		۱G	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H	F,H
		۵G	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH	F,V,OH
		۱G	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	
		(۲G+۵G)	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	
					(تذکر ۹)	(تذکر ۷)	(تذکر ۷)	(تذکر ۷ و ۶)	(تذکر ۹)				(تذکر ۶)	(تذکر ۹)	

فصل ۴- تعیین صلاحیت

ادامه جدول ۴-۸ - تعیین صلاحیت جوشکار - وضعیت جوش‌هایی که با نمونه آزمایش تأیید صلاحیت می‌شود

آزمایش تعیین صلاحیت	جوش درونی که تأیید صلاحیت می‌شود		جوش لوله‌ای که تأیید صلاحیت می‌شود						جوش قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود						
	شماره	وضعیت ^۱	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره
شماره ۳ (لوله یا جبهه‌ای)	TGR (شکل ۴-۷۷)	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
				(تذکره ۹)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)
شماره ۲ (لوله یا جبهه‌ای)	TGR (شکل ۴-۷۷ و ۴-۷۸)	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام	تمام
				(تذکره ۹)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)	(تذکره ۷)
شماره ۱ (گوشه)	۱F چرخشی ۲F چرخشی ۳F چرخشی	تمام	تمام	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
				F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH	F, H, F, H, F, H, OH

CIP - جوش‌نشیزی با نفوذ کامل، PJP - جوش‌نشیزی با نفوذ نسبی، RF - محدودیت

تذکره: (تذکره‌های نشان داده شده در پایین هر ستون برای تمام موارد آن ستون کاربرد دارند):

- برای تأیید صلاحیت دستگاه جوشکاری قابل کاربرد نمی‌باشد (به جدول ۴-۱۰ مراجعه شود).
- به اشکال ۴-۳۴، ۴-۴، ۴-۵ و ۴-۶ مراجعه شود.
- تأیید صلاحیت جوش‌نشیزی با نفوذ کامل، جوش‌های انگشتره و کام را نیز در وضعیت جوشکاری اشاره شده تأیید صلاحیت می‌کند.

- ۴- قطر چوشکاری لوله‌های با قطر بزرگتر از ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) با پشت‌بند، با تخلیه جوش از پشت یا هر دو را تأیید صلاحیت می‌کند.
- ۵- اتصالاتی که فقط از یک طرف بدون پشت‌بند و با از دو طرف بدون انجام تخلیه جوش از پشت چوشکاری می‌شوند، با تأیید صلاحیت نمی‌کند.
- ۶- اتصالاتی که دارای زاویه شیار کمتر از ۳۰ درجه باشند، با تأیید صلاحیت نمی‌کند (رند ۲۴-۴-۱۲-۴)
- ۷- تأیید صلاحیت با استفاده از مقاطع جمع‌های شکل (مطابق شکل ۲۷-۴) چوشکاری لوله با قطر بیشتر از ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلی‌متر) را نیز تأیید صلاحیت می‌کند.
- ۸- جهت تأیید صلاحیت وضعیت $50R$ مقاطع جمع‌های با لوله‌های لازم است (شکل ۲۷-۴). اگر از مقاطع جمع‌های مطابق شکل ۲۷-۴ استفاده شود، نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع مرصی می‌توانند از گوه‌های نمونه آزمایش (مشابه شکل ۲۸-۴) تهیه شود.
- ۹- جهت صدور ریت‌های زاریه بین دو سطح برای اتصالات رزنی و قوطی $2A$ و K شکل به بندهای ۲۵-۴ و ۲۸-۴ مراجعه کرد.
- ۱۰- تأیید صلاحیت اتصالات بدون پشت‌بند یا تخلیه جوش از پشت نیازمند استفاده از جزییات مشخص‌شده در شکل ۲۴-۴ است. برای اتصالات جوشی با پشت‌بند یا انجام تخلیه جوش از پشت نیازمند استفاده از جزییات مشخص‌شده در شکل ۲۴-۴ یا ۲۵-۴ می‌باشد.

جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضخامت‌ها که تأیید صلاحیت می‌شود
(بند ۴-۱۸-۲-۱)

اندازه‌هایی که تأیید صلاحیت می‌شود	ضخامت اسمی ورق، لوله یا قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود به اینج	نمونه آزمایشی مشاهده مقطع عرضی جوش	تعداد نمونه‌ها ^۱			ضخامت اسمی ورق آزمایشی (T) به اینج	جوشهای شیری با کام	نوع جوش آزمایشی (شکل متناظر)
			خمش جانبی ^۲ (شکل ۴-۱۲)	خمش ریشه ^۳ (شکل ۴-۱۲)	خمش گرده ^۴ (شکل ۴-۱۲)			
حداکثر	حداقل							
$3/4$ حداکثر ^۲	$1/8$	-	-	۱	۱	$3/8$	شیری (شکل ۴-۳۰-۴ تا ۴-۳۱)	
$1/2$ حداکثر ^۲	$1/8$	-	۲	-	-	$3/8 < T < 1$	شیری (شکل ۴-۳۰-۴ تا ۴-۳۱)	
نامحدود ^۲	$1/8$	-	۲	-	-	۱ و بیشتر	شیری (شکل ۴-۲۳-۴ تا ۴-۲۴-۴)	
نامحدود	$1/8$	۲	-	-	-	$3/8$	کام (شکل ۴-۳۷-۴)	

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضیقانی که تأیید صلاحیت می‌شود (بند ۴-۱۸-۳-۱)

زاویه بین دو سطح که تأیید صلاحیت می‌شود	امدادی که تأیید صلاحیت می‌شود		تعداد نمونه‌ها ^۱					نوع‌های گوشه (اتصال سه‌په‌ری یا سه‌په‌ری عمایل)	
	ضیقانی	حد اکثر	نمونه خشک ^۲	نمونه خشک ^۳	نمونه مشاهده مقطع عرضی جوش	نمونه شکست جوش گوشه	ضیقانی اسمی ورق آزمایشی (T) به اینج	جوشهای شیار ی با کام	نوع جوش آزمایشی (شکل متناظر)
نامحدود	نامحدود	نامحدود	۱	۱	-	-	۳/۸	شکاری (شکل ۴-۳۰-۴ یا ۳۱-۴)	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	-	-	۲	-	$3/8 < T < 1$	شکاری (شکل ۴-۳۱-۴ یا ۳۰-۴)	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	-	-	۲	-	≥ 1	شکاری (شکل ۴-۲۹-۴ یا ۲۲-۴)	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	-	-	۱	۱	۱/۲	گوشه انتخاب اول (شکل ۴-۳۳-۴)	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	-	۲	-	-	۳/۸	گوشه انتخاب دوم (شکل ۴-۳۲-۴)	
نامحدود	نامحدود	نامحدود	-	-	۱	-	$> 1/8$	گوشه انتخاب سوم (شکل ۴-۲۰-۴) [میر قطر لوله]	

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار- تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضخافتی که تأیید صلاحیت می‌شود (بند ۴-۱۸-۲-۱)

نوع جوش آزمایشی	تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار		تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی		حدود ضخافتی که تأیید صلاحیت می‌شود		نوع جوش آزمایشی
	تعداد	نوع	تعداد	نوع	حد اکثر	حد اقل	
وضعیت ۵G (شماره ۱) انتخاب اول ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۳) انتخاب دوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۲) انتخاب سوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۲۰)	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
وضعیت ۵G (شماره ۱) انتخاب اول ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۳) انتخاب دوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۲) انتخاب سوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۲۰)	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
وضعیت ۵G (شماره ۱) انتخاب اول ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۳) انتخاب دوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۳۲) انتخاب سوم ^۱ گوشه (شکل ۴-۲۰)	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضخامت که تأیید صلاحیت می‌شود (بند ۴-۱۸-۲-۱)

۳- آزمایش جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی	تعداد نمونه‌ها ^۱		۲- جنش جانبی ^۲ (شکل ۴-۱۳)	۳- جنش جانبی ^۲ (شکل ۴-۱۳)	۴- جنش جانبی ^۲ (شکل ۴-۱۳)
	ضخامت اسمی	رول یا ورق			
نوع جوش آزمایشی	ضخامت اسمی	رول یا ورق	۲	۲	۲
	رول یا ورق	ضخامت اسمی	۱-۱/۲	۱-۱/۲	۱-۱/۲
شماره (شکل ۴-۳۵)			۲	۲	۲
نامحدود	۱/۸	۱/۸			

تذکرات:

- تمام جوشها باید بازرسی چشمی شود (مطابق بند ۴-۳-۱). برای هر وضعیت آزمایشی یک نمونه آزمایشی رول، ورق یا قوطی لازم است، مگر آنکه مشخص شده باشد.
- بهای انجام آزمایشهای جنش نمونه‌های آزمایشی رول، لوله یا قوطی می‌توان از آزمایش پرتونگاری استفاده نمود.
- مجموعین هر اندازه‌ای از جوشهای گوشه یا شیار با تقویت نسبی در هر ضخامت از ورق، لوله یا قوطی را تأیید صلاحیت می‌کند.
- حداقل اندازه لوله‌ای که تأیید صلاحیت می‌شود برابر است با نصف قطر آزمایشی یا ۴ اینچ، هر کدام که بزرگتر است.
- برای جویات شیار مناسب به جدول ۴-۸ مراجعه شود.
- در نمونه ورق آزمایشی مطابق الزامات نمونه آزمایشی توصیف شده لازم است، یک ورق باقی در وضعیت ۴۲ و دیگری در وضعیت ۴۳ جوشکاری شود.
- برای زاویه بین دو سطح کوچکتر از ۳۰ درجه به بند ۴-۲۲-۱ مراجعه شود.

جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضیقانی که تأیید صلاحیت می‌شود
(بند ۴-۱۸-۲-۱)

اندام‌هایی که تأیید صلاحیت می‌شود	نمونه آزمایش مشاهده منقطع عرض جوش	تعداد نمونه‌ها ^۱			جوشهای شکاری با کام		۱- آزمایش ورق
		خمش جانبی ^۲ (شکل ۴-۱۲)	خمش ریشه ^۲ (شکل ۴-۱۲)	خمش گرده ^۲ (شکل ۴-۱۲)	ضیقات اسمی ورق آزمایشی (۳) به میلیتر	نوع جوش آزمایشی (شکل متناظر)	
حد اکثر ۲۰ حداکثر ^۲	-	-	۱	۱	۱۰	شکاری (شکل ۴-۳۰ یا ۴-۳۱)	
۲T حداکثر ^۲	-	۲	-	-	۱۰ < T < ۲۵	شکاری (شکل ۴-۳۱ یا ۴-۳۲)	
نامحدود ^۲	-	۲	-	-	۲۵ و بیشتر	شکاری (شکل ۴-۳۲ یا ۴-۳۳)	
نامحدود	۲	-	-	-	۱۰	کام (شکل ۴-۳۷)	

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضخامت‌هایی که تأیید صلاحیت می‌شود
(بند ۴-۱۸-۲-۱)

زاویه بین دو سطح که تأیید صلاحیت می‌شود	تعداد نمونه‌ها ^۱		نمونه‌های گوشه (اتصال سه‌پری یا سه‌پری حایل)			
	اصدای که تأیید صلاحیت می‌شود	ضخامت اسمی ورق، لوله یا قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود به میلی‌متر	نمونه مشاهده مقطع عرضی جوش	نمونه شکست جوش گوشه		
حد اکثر	حد اقل	حد اکثر	حد اقل	حد اکثر	جوش‌های شیار یا کام	نوع جوش آزمایشی (شکل متناظر)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۱	۱	۱۰	شکاری (اشکال ۴-۳۱-۴ یا ۴-۳۰-۴)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۱	۲	$10 < T < 25$	شکاری (اشکال ۴-۳۱-۴ یا ۴-۳۰-۴)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۲	۲	≥ 25	شکاری (اشکال ۴-۳۱-۴ یا ۴-۳۰-۴)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۲	۱	۱۲	گوشه انتخاب اول (شکل ۴-۳۱-۴)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۲	۲	۱۰	گوشه انتخاب دوم (شکل ۴-۳۲-۴)
نامحدود	۳۰۰	نامحدود	۲	۱	> 3	گوشه انتخاب سوم (شکل ۴-۳۰-۴) [هر قطر لوله]

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضیقانی که تأیید صلاحیت می‌شود

(بند ۴-۱۸-۲-۱)

آزمایش ورق یا ضخامت اسمی ورق یا جداره لوله یا قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود	اندازه اسمی لوله یا ضخامت اسمی ورق یا جداره لوله یا قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود	تعداد نمونه‌ها						نوع جوش آزمایشی		
		نقطه وضعیت‌های rG و G		نقطه وضعیت‌های rG و G		نقطه وضعیت‌های rG و G				
		خمش	خمش	خمش	خمش	خمش	خمش			
به میلیتر	حدافل	جانبی ^۲	خمش	خمش	خمش	خمش	خمش	ضخامت اسمی لوله آزمایشی به میلیتر	شماری	
		ریشه ^۲	ریشه ^۲	ریشه ^۲	ریشه ^۲	ریشه ^۲	ریشه ^۲			
		گرده ^۲	گرده ^۲	گرده ^۲	گرده ^۲	گرده ^۲	گرده ^۲			
۲۰	۳	۱۰۰	۲۰	۲	۲	۱	۱	نامحدود	≤ ۱۰۰	شماری
۲۰	۳	نامحدود	تذکره ۴	۲	۲	۱	۱	< ۱۰	> ۱۰۰	شماری
نامحدود	۵	نامحدود	تذکره ۴	۴	۲	۲	۲	≥ ۱۰	> ۱۰۰	شماری

۲- آزمایش لوله یا قوطی ^۱		تعداد نمونه‌ها ^۱		مشاهده		تعداد نمونه‌ها ^۱		۳- آزمایش لوله یا قوطی ^۱					
جوش شیارى با اتصال لب به لب	نوع جوش آزمایشی	ضخامت اسمی لوله	آزمایشی به میلیتر	مقطع عرضی	خمش جانبی ^۲	مقطع عرضی	خمش جانبی ^۲	شماری لوله	شماری لوله				
										شماری لوله	شماری لوله		
جوش شیارى با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل	نوع جوش آزمایشی	ضخامت اسمی لوله	آزمایشی به میلیتر	مقطع عرضی	خمش جانبی ^۲	مقطع عرضی	خمش جانبی ^۲	شماری لوله	شماری لوله				
										قطر خارجی ≥ ۱۵۰	≥ ۱۲	≥ ۱۲	نامحدود
										نامحدود	۴	۴	نامحدود

ادامه جدول ۴-۹- تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار - تعداد و نوع نمونه‌های آزمایشی و حدود ضخامت‌هایی که تأیید صلاحیت می‌شود (بند ۴-۱۸-۲-۱)

وضعیت اسمی ورق، لوله یا قوطی که تأیید صلاحیت می‌شود به میلیتر	تعداد نمونه‌ها ^۱	خشش جانی ^۲ (شکل ۴-۱۱۳)	آزمایش جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی	
			وضعیت اسمی ورق آزمایش ^۳ ، ۳ به میلیتر	نوع جوش آزمایشی
حداکثر	حداقل			
T	۲	۲	< ۳۸	شکاری (شکل ۴-۲۵)
نامحدود	۲	۲	۳۸	

یادداشت:

- ۱- تمام جوشها باید بازرسی چشمی شود (مطابق بند ۴-۳۰-۱). برای هر وضعیت آزمایشی یک نمونه آزمایشی لوله، ورق یا قوطی لازم است، مگر آنکه مشخص شده باشد.
- ۲- بجای انجام آزمایشهای خشش نمونه‌های آزمایشی ورق، لوله یا قوطی می‌توان از آزمایش پرتویگرافی استفاده نمود.
- ۳- همچنین هر اندازه‌ای از جوشهای گزیده با شناسایی با نفوذ نسبی در هر ضخامت‌هایی از ورق، لوله یا قوطی را تأیید صلاحیت می‌کند.
- ۴- حداقل اندازه لوله‌ای که تأیید صلاحیت می‌شود برابر است با نصف قطر آزمایشی یا ۱۰۰ میلیتر، هر کدام که بزرگتر است.
- ۵- برای جزئیات شیار مناسب به جدول ۴-۸ مراجعه شود.
- ۶- در نمونه ورق آزمایش مطابق الزامات نمونه آزمایشی توصیف شده لازم است، یک ورق با پستی در وضعیت ۴۴ و دیگری در وضعیت ۴۴ جوشکاری شود.
- ۷- برای زاویه بین دو سطح کوچکتر از ۳۰ درجه به بند ۴-۲۶-۱ مراجعه شود.

۴-۱۹- انواع آزمایش‌های تعیین صلاحیت لازم

۴-۱۹-۱- جوشکاران و دستگاه‌های جوشکار. نوع و تعداد نمونه‌های لازم برای آزمایش‌های تعیین صلاحیت جوشکار یا دستگاه‌های جوشکار براساس جدول ۴-۹ است. جزییات لازم در مورد آزمایش‌های غیرمخرب و نیز آزمایش‌های مکانیکی در موارد زیر ذکر شده‌اند:

۱- بازرسی چشمی (مراجعه به بند ۴-۸-۱) (از الزامات تعیین صلاحیت WPS استفاده شود).
 ۲- آزمایش‌های خمش گرده، ریشه و جانبی (مراجعه به بند ۴-۸-۳-۱) (از الزامات تعیین صلاحیت WPS استفاده شود).


۳- آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش (مراجعه به بند ۴-۳۰-۲).

۴- آزمایش شکست جوش گوشه (مراجعه به بند ۴-۳۰-۴).

۴-۱۹-۱-۱- جایگزینی آزمایش پرتونگاری به جای آزمایش‌های خمشی. به جز اتصالاتی که با روش GMAW-S جوشکاری می‌شوند، می‌توان به‌جای آزمایش‌های خمشی مطابق بخش پ از آزمایش پرتونگاری برای تعیین صلاحیت جوشکار، یا دستگاه جوشکار روی نمونه‌های ورق آزمایشی استفاده کرد. برای شرایط RT به بند ۴-۳۰-۳ مراجعه شود.

به‌جای آزمایش‌های مکانیکی یا RT روی نمونه‌های آزمایشی برای تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار می‌توان از پرتونگاری حین اجرا در طولی به اندازه ۱۵ اینچ (۳۸۰ میلی‌متر) از ابتدای یک جوش شیاری استفاده کرد. حدود ضخامتی که تأیید صلاحیت می‌شود، براساس جدول ۴-۹ است.

۴-۱۹-۱-۲- آزمایش‌های خمش. نمونه‌های آزمایش مکانیکی باید مطابق شکل‌های ۴-۲۱، ۴-۲۹، ۴-۳۰، ۴-۳۱، ۴-۳۲ و ۴-۳۳ برای تعیین صلاحیت جوشکار و مطابق شکل‌های ۴-۲۲، ۴-۲۳ یا ۴-۳۵ برای تعیین صلاحیت دستگاه جوشکاری بریده شود. این نمونه‌ها باید تقریباً دارای مقطع مربع‌مستطیل بوده و براساس شکل‌های ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴ یا ۴-۱۸ هرکدام که کاربرد دارند، آماده‌سازی شوند.

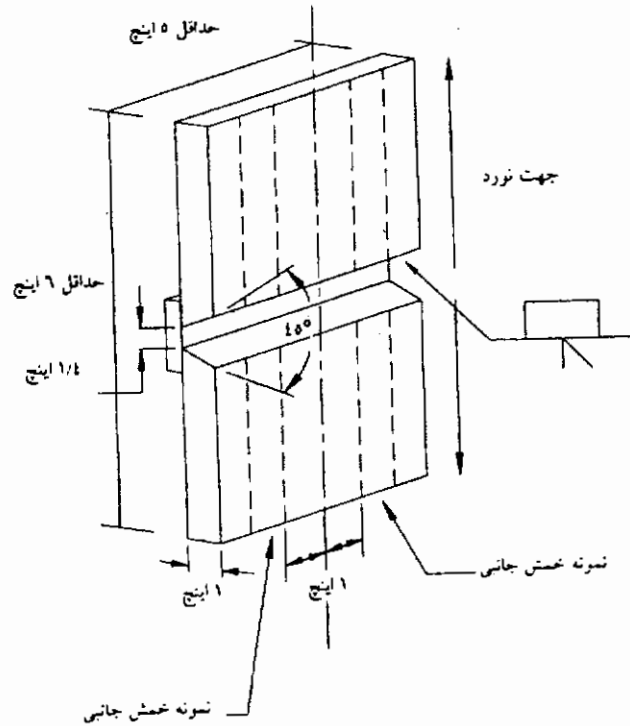


اینچ	میلی متر
۱/۴	۶
۳/۸	۱۰
۱	۲۵
۳	۷۵
۵	۱۲۵
۶	۱۵۰

تذکرات:

- ۱- در صورت انجام آزمایش پرتونگاری، هیچ خال جوشی نباید در ناحیه آزمایش باشد.
- ۲- ضخامت پشت بند بایستی حداقل ۱/۴ اینچ و حداکثر ۳/۸ اینچ باشد. اگر برای انجام پرتونگاری برداشته نمی شود پهنای پشت بند بایستی حداقل ۳ اینچ و در غیر اینصورت حداقل یک اینچ باشد.

شکل ۴-۲۹- نمونه ورق آزمایشی برای تعیین صلاحیت جوشکار در وضعیت افقی برای

جوشکاری ورق با ضخامت نامحدود (بند ۴-۲۳-۱)

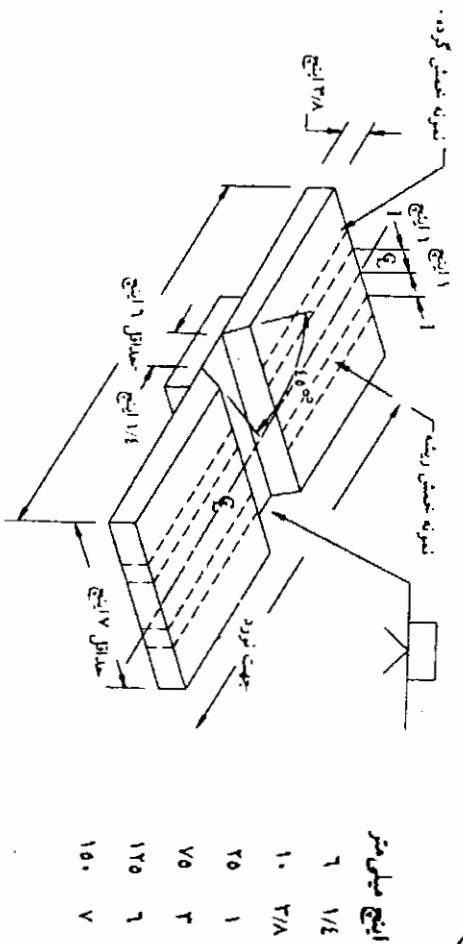


تذکرات:

- ۱- در صورت انجام آزمایش پرتونگاری، هیچ حال جوش نباید در ناحیه آزمایش باشد.
- ۲- ضخامت پشت‌بند بایستی حداقل ۱/۴ اینچ و حداکثر ۳/۸ اینچ باشد. اگر برای انجام پرتونگاری برداشته نمی‌شود، پهنای پشت‌بند بایستی حداقل ۳ اینچ و در غیر اینصورت حداقل یک اینچ باشد.

شکل ۴-۲۰- تعیین صلاحیت جوشکار- نمونه ورق آزمایش برای ضخامت محدود- تمام

رضمیت‌ها (بند ۴-۲۳-۱)

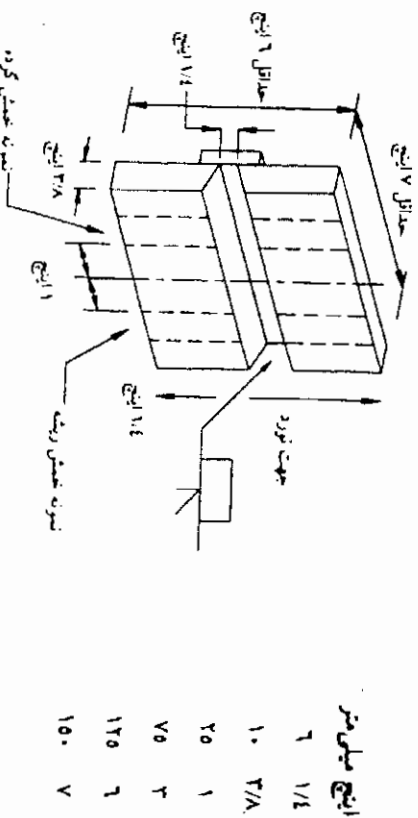


تذکرات:




- ۱- در صورت انجام آزمایش پرتونگاری، هیچ حال جوش نباید در ناحیه آزمایش باشد.
- ۲- ضخامت پشت‌بند بایستی حداقل ۱/۴ اینچ و حداکثر ۳/۸ اینچ باشد. اگر برای انجام پرتونگاری برداشته نمی‌شود، پهنای پشت‌بند بایستی حداقل ۳ اینچ و در غیر اینصورت حداقل یک اینچ باشد.

شکل ۴-۲۱- تعیین صلاحیت جوشکار- نمونه ورق آزمایش برای ضخامت محدود-

رضمیت افق (بند ۴-۲۳-۱)

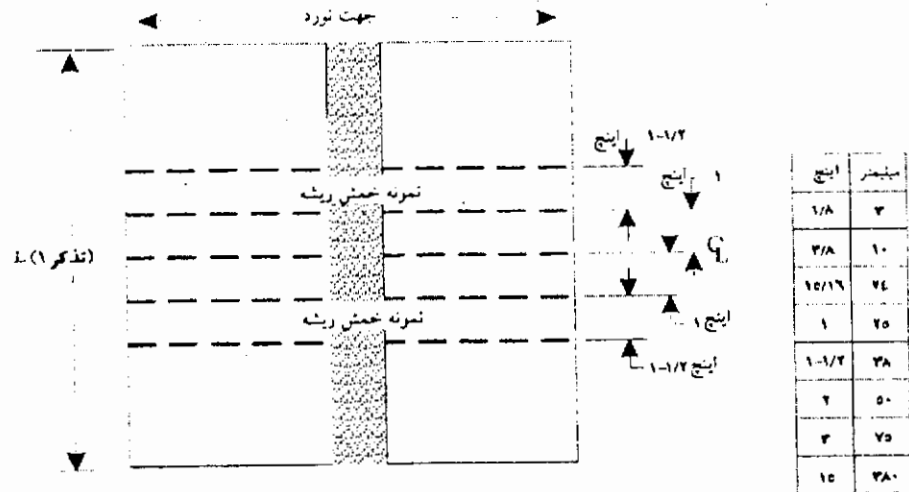


این لوله ها می تواند برشکاری حرارتی شده و همچنین می تواند ماشینکاری شده و یا نشود.

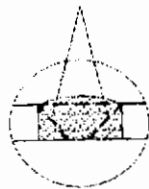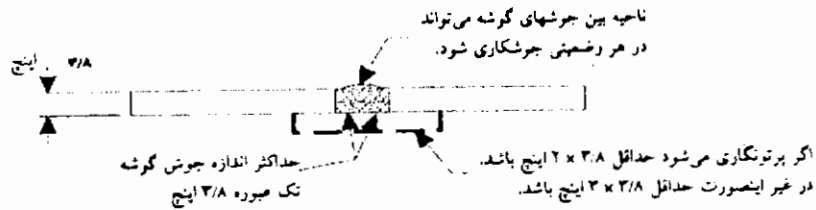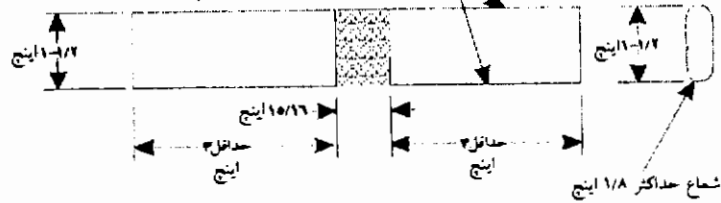


کرده جوش و ورق پشتبند بایستی تا سطح همتراز با فلز پایه برداشته شود (مراجعه به بند ۵-۲۱-۱-۱). از برشکاری حرارتی برای برداشتن ورق پشتبند می توان استفاده نمود.

تذکره: حدفاصل ۷ اینچ جوشکار، حدفاصل ۵ اینچ دستگاه جوشکار = L


شکل ۴-۳۲- تعیین صلاحیت جوشکار با دستگاه جوشکار- نمونه ورق آزمایشی خمش ریشه جوش گوشه - انتخاب دوم (بند ۴-۲۸ یا ۴-۲۵)

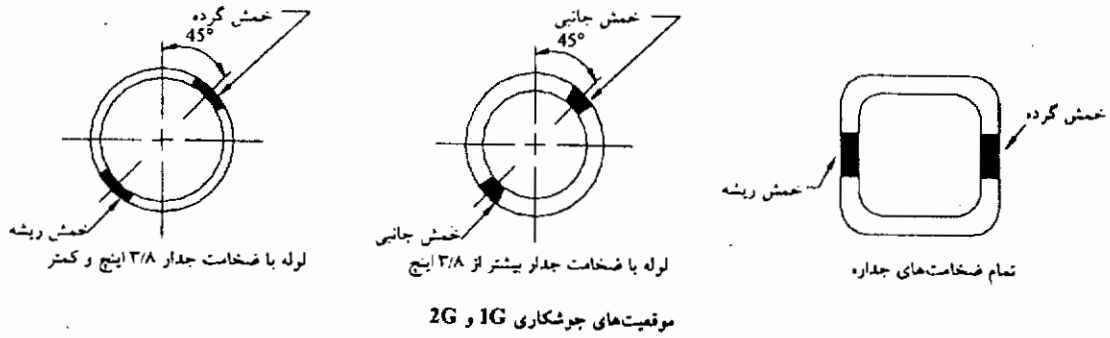

شکل ۴-۳۳- موقعیت تهیه نمونه آزمایشی از مقاطع لوله ای و جعبه ای جوشی - تعیین صلاحیت جوشکار (بند ۴-۱۹-۱-۲)

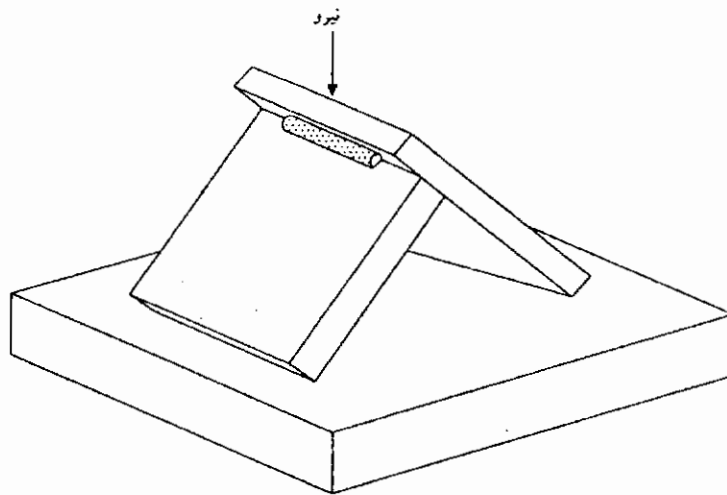


شکل ۴-۳۴- روش شکست نمونه آزمایشی - تعیین صلاحیت خال جوشکار (بند ۴-۳۱)

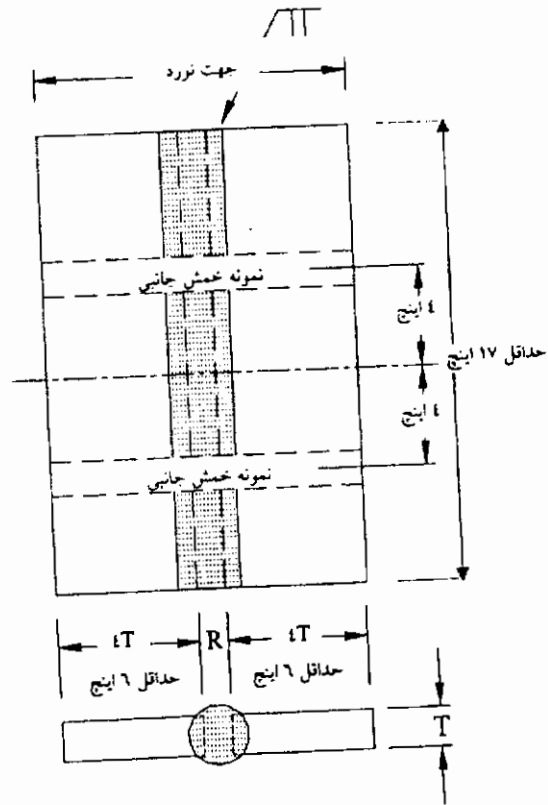

تذکرات:

- ۱- شکافت ریشه «R» توسط WPS تعیین می‌شود.
- ۲- $T =$ حداکثر ضخامت مورد استفاده در ساخت که نیازی نیست از $1\frac{1}{2}$ اینچ بیشتر باشد.

شکل ۴-۳۵- اتصال لب به لب جهت تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار- روش‌های جوشکاری
سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی (بند ۴-۲۳-۲)

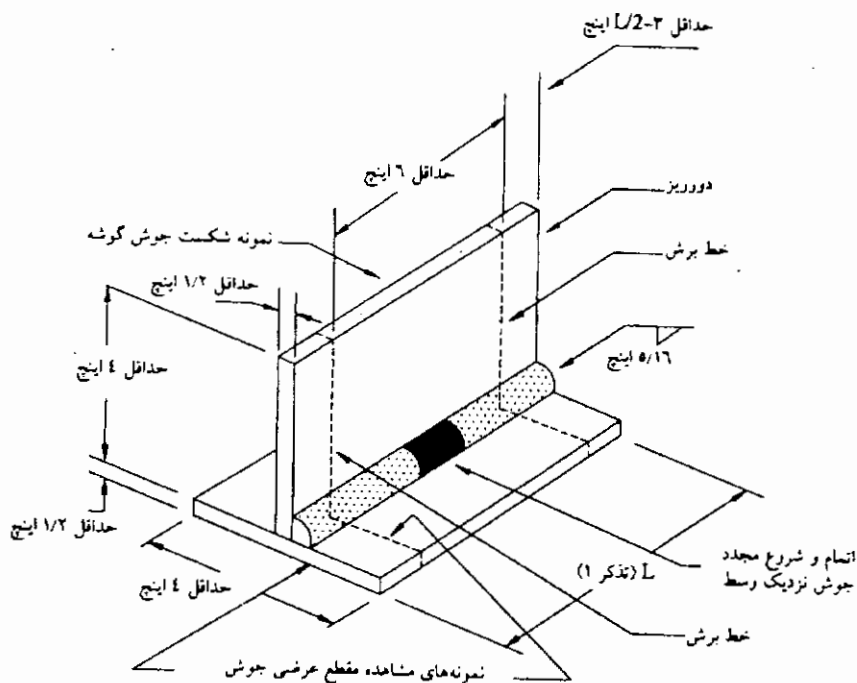

اینچ	میلی متر
۸	۱۶۰
۱۳	۲۰۰
۱۰۰	۴
۱۵۰	۶
۳۸۰	۱۵
۸	۱۶۰

تذکرات:

- ۱- حد اقل ۸ اینچ برای جوشکار، حد اقل ۱۵ اینچ برای دستگاه جوشکار = L.
- ۲- هر انتهای جوش می تواند جهت نمونه مشاهده مقطع عرضی استفاده شده و انتهای دیگر دورریز شود.

شکل ۴-۳۶- تعیین صلاحیت جوشکار یا دستگاه جوشکار- نمونه شکست جوش گوشه و نمونه آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش - انتخاب اول (بند ۴-۲۸ یا ۴-۲۵)

۴-۱۹-۲- خال جوشکاران. خال جوشکار باید یک خال جوش با اندازه جوش حداکثر ۱/۴ اینچ (۶ میلی متر) و به طول تقریباً ۲ اینچ (۵۰ میلی متر) روی نمونه شکست جوش گوشه مطابق شکل ۴-۳۸ اجرا کند.

۴-۱۹-۲-۱- تعیین تأیید صلاحیت. خال جوشکاری که آزمایش شکست جوش گوشه را می گذراند برای خال جوشکاری همه اتصالات (به جز جوش شیار با نفوذ کامل که از یک طرف بدون ورق پشت بند در اتصالات لب به لب T, Y و K شکل جوش می شود) برای روش جوشکاری و وضعیتی که تأیید صلاحیت شده معتبر است. خال جوشکاری در حالات مستثنی شده فوق باید توسط جوشکاران صلاحیت دار آن روش و وضعیت جوشکاری انجام شود.


۴-۲۰- انواع جوش ها در تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار

به منظور تأیید صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار، انواع جوش ها به صورت زیر است:

- ۱- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات غیرقوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۳)
- ۲- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات غیرقوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۴)
- ۳- جوش گوشه در اتصالات غیرقوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۵)
- ۴- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات قوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۶)
- ۵- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات قوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۷)
- ۶- جوش گوشه در اتصالات قوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۸)
- ۷- جوش انگشانه و کام در اتصالات قوטי شکل و غیرقوטי شکل (مراجعه به بند ۴-۲۹)

۴-۲۱- آماده کردن فرم های تأیید صلاحیت

تأیید صلاحیت پرسنل جوشکار باید از یک WPS پیروی کند. تمام محدودیت های متغیرهای اساسی WPS مطابق بند ۴-۷ به علاوه متغیرهای اساسی تأیید صلاحیت اجرا مطابق بند ۴-۲۲ باید به کار گرفته شوند. گزارش تأیید صلاحیت اجرا به عنوان یک تأییدیه باید کلیه متغیرهای اساسی جدول ۴-۱۰ را فهرست نماید. یک شکل پیشنهادی برای گزارش تأیید صلاحیت در ضمیمه سه موجود است.

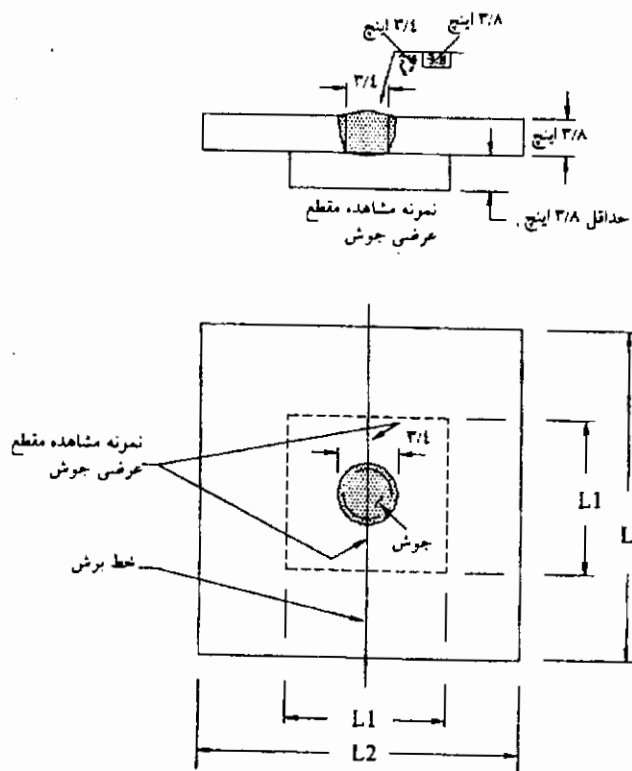


اینچ	میلی متر
۳/۸	۱۰
۳/۴	۱۹
۳	۷۵
۵	۱۲۵

تذکرات:

۱- حداقل ۲ اینچ برای جوشکار، حداقل ۳ اینچ برای دستگاه جوش = L1

۲- حداقل ۳ اینچ برای جوشکار، حداقل ۵ اینچ برای دستگاه جوش = L2

شکل ۴-۳۷- تعیین صلاحیت جوشکار یا دستگاه جوشکار - نمونه ورق آزمایشی برای مشاهده مقطع عرضی جوش کام (بند ۴-۲۹)

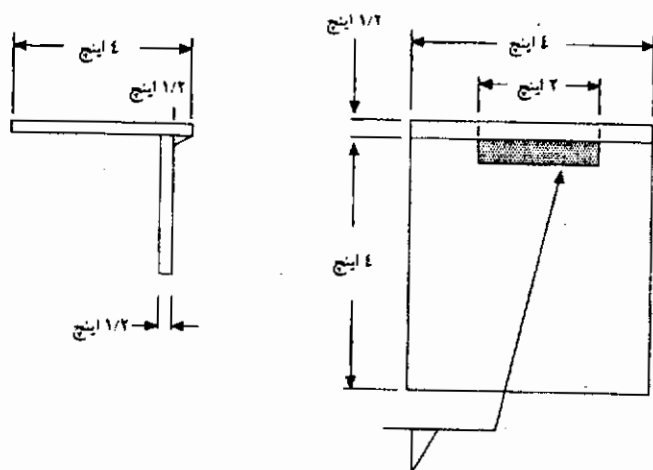

اینچ	میلی متر
۱/۲	۱۳
۲	۵۰
۴	۱۰۰
۱/۲	۱۳

شکل ۴-۳۸- نمونه شکست جوش گوشه - تعیین صلاحیت خال جوشکار (بند ۴-۱۹-۲)

۴-۲۲- متغیرهای اساسی

برای جوشکاران و دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکاران، هر تغییری خارج از حدود متغیرهای اساسی مطابق جدول ۴-۱۰ نیازمند تعیین صلاحیت مجدد است.

۴-۲۳- جوش شیاری با نفوذ کامل برای اتصالات اعضای غیرقوطی شکل

برای الزامات وضعیت‌های جوشکاری جهت تأیید صلاحیت جوشکار و دستگاه جوشکار برای اتصالات غیرقوطی شکل به جدول ۴-۸ مراجعه شود. توجه شود که تأیید صلاحیت در اتصالات با ورق پشت‌بند، سایر اتصالات که در آن‌ها جوشکاری با عملیات تخلیه جوش از پشت انجام می‌شود را نیز تأیید صلاحیت می‌کند.

۴-۲۳-۱- نمونه‌های تعیین صلاحیت جوشکار. در شکل‌های زیر وضعیت و ضخامت مورد نیاز جهت تعیین صلاحیت جوشکار نمایش داده شده است:

۱- شکل ۴-۲۱- تمام وضعیت‌ها- ضخامت نامحدود

۲- شکل ۴-۲۹- وضعیت افقی- ضخامت نامحدود

۳- شکل ۴-۳۰- تمام وضعیت‌ها- ضخامت محدود

۴- شکل ۴-۳۱- وضعیت افقی- ضخامت محدود

۴-۲۳-۲- تعیین صلاحیت دستگاه جوشکاری برای روش‌های جوشکاری ESW/EGW

ورق آزمایشی جهت تعیین صلاحیت یک دستگاه جوشکاری که از روش جوشکاری گاز الکتریکی (EGW) یا سرباره الکتریکی (ESW) استفاده نمی‌کند، یا جوشکاری کام انجام نمی‌دهد، باید مطابق شکل ۴-۲۲ باشد. این آزمایش دستگاه جوشکار را برای جوش شیاری و گوشه با ضخامت نامحدود برای روش و وضعیتی که آزمایش می‌شود، تعیین صلاحیت می‌کند. آزمایش تعیین صلاحیت برای دستگاه جوشکاری که از روش جوشکاری EGW یا ESW استفاده می‌کند، شامل یک اتصال جوشی از حداکثر ضخامت قطعه‌ای است که در ساخت استفاده می‌شود، اما نیازی نیست که از ضخامت $1 - \frac{1}{4}$ اینچ (۳۸ میلی‌متر) بیشتر باشد.

(به شکل ۴-۳۵ مراجعه شود). اگر یک نمونه آزمایش با ضخامت $1 - \frac{1}{4}$ اینچ انجام شود،

نیازی به آزمایش ضخامت کمتر نیست. این آزمایش دستگاه جوشکار را برای جوشکاری شیاری و گوشه در قطعات با ضخامت نامحدود، برای روش و وضعیتی که آزمایش می‌شود، تعیین صلاحیت می‌کند.

۴-۲۴- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات اعضای غیرقوئی شکل
تأیید صلاحیت برای جوش شیاری با نفوذ کامل، جوش شیاری با نفوذ نسبی را نیز تأیید صلاحیت می‌کند.

۴-۲۵- جوش گوشه در اتصالات اعضای غیرقوئی شکل
تأیید صلاحیت برای جوش شیاری با نفوذ کامل، جوش گوشه را نیز تأیید صلاحیت می‌کند، گرچه اگر فقط تعیین صلاحیت جوش گوشه لازم باشد، باید به جدول ۴-۹ مراجعه شود.

۴-۲۶- جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات اعضای قوئی شکل
جهت انجام آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار یا دستگاه جوشکار باید مطابق زیر عمل کرد:

- ۱- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب‌به‌لب با پشت‌بند یا همراه با انجام عملیات تخلیه جوش از پشت. از شکل ۴-۲۵ استفاده شود.
- ۲- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب‌به‌لب بدون پشت‌بند یا بدون انجام عملیات تخلیه جوش از پشت. از شکل ۴-۲۴ استفاده شود.
- ۳- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب‌به‌لب یا اتصالات T، Y و K شکل با پشت‌بند در اعضای قوئی شکل. به شکل ۴-۲۵ برای لوله (با هر قطر) و یا قوئی، مراجعه شود.
- ۴- جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات T، Y و K شکل لوله که فقط از یک طرف با پشت‌بند جوش می‌شود. به شکل ۴-۲۵ برای لوله با قطر مناسب مراجعه شود.
- ۵- جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات T، Y و K شکل لوله که از یک طرف بدون پشت‌بند جوش می‌شود. به شکل ۴-۲۷ مراجعه شود.

۶- برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات T, Y و K شکل قوطی که فقط از یک طرف بدون پشت‌بند یا بدون انجام عملیات تخلیه جوش از پشت، جوش می‌شود، باید مطابق زیر عمل کرد:

(الف) شکل ۴-۲۷ برای لوله (با هر قطر) یا قوطی و شکل ۴-۲۸ برای فقط قوطی.

(ب) شکل ۴-۲۷ برای قوطی همراه با برداشتن نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع جوش از موقعیت‌هایی که در شکل ۴-۲۸ نمایش داده شده است.

برای حدود قطر و ضخامتی که با انجام آزمایش نمونه‌های آزمایشی تعیین صلاحیت می‌شود، به جدول ۴-۹ مراجعه شود.

۴-۲۶-۱- سایر جزییات اتصال یا WPS ها. برای جزییات اتصال، WPS ها، یا تعیین عمق سایر جوش‌هایی که بسیار مشکل‌تر از آنچه در اینجا بیان شد می‌باشند، یک آزمایش مطابق بند ۴-۱۲-۲-۴ باید انجام شده و به‌علاوه هر جوشکار تحت آزمایش 6GR قرار گیرد (شکل ۴-۲۷ یا ۴-۲۸) وضعیت آزمایش باید عمودی باشد.

جدول ۴-۱۰- متغیرهای اساسی تعیین صلاحیت پرسنل جوشکاری که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد می‌باشد (بند ۴-۲۲)

پرسنل جوشکاری ^۱			تغییرات متغیرهای اساسی تایید صلاحیت پرسنل جوشکاری که نیازمند تعیین صلاحیت مجدد می‌باشد
خال جوشکاران	دستگاه جوشکاری (تذکر ۶ و ۷)	جوشکاران	
X	X	X	۱) به روش جوشکاری که تایید صلاحیت نشده باشد (روش جوشکاری GMAW-S به عنوان یک روش مجزا منظور می‌گردد.
X		X	۲) به یک الکتروود با شماره F بالاتر از شماره F که جوشکار در روش جوشکاری SMAW تایید صلاحیت شده است. (جدول ۴-۱۱)
X	X	X	۳) به یک ترکیب متوسطی از الکتروود و محافظ که براساس مدارک AWS A5 تایید نشده باشد.
X	X	X (تذکر ۳)	۴) به یک وضعیت تایید صلاحیت نشده
	X (تذکر ۴)	X (تذکر ۴)	۵) به یک قطر یا ضخامت تایید صلاحیت نشده

ادامه جدول ۴-۱۰- متغیرهای اساسی تعیین صلاحیت پرسنل جوشکاری که تغییر در آنها نیازمند تعیین صلاحیت مجدد می‌باشد (بند ۴-۲۲)

پرسنل جوشکاری ^۱			تغییرات متغیرهای اساسی تایید صلاحیت پرسنل جوشکاری که نیازمند تعیین صلاحیت مجدد می‌باشد
خال جوشکاران	دستگاه جوشکاری (تذکر ۶ و ۷)	جوشکاران	
		X	۶) به یک وضعیت جوشکاری عمودی که تایید صلاحیت نشده باشد (سر بالا یا سر پایین)
	X	X	۷) حذف پشت‌بند (اگر در آزمایش تایید صلاحیت WPQR استفاده شده باشد)
	X (تذکر ۴)	X	۸) به الکترودهای چندتایی (اگر از الکتروود تک در آزمایش تایید صلاحیت استفاده شده باشد) و نه برعکس

تذکرات:

- ۱- علامت «X» نشان دهنده کاربرد و بلوک خالی نشان دهنده عدم کاربرد است.
- ۲- WPQR = گزارش تایید صلاحیت پرسنل جوشکاری.
- ۳- جهت تایید صلاحیت وضعیت‌های جوشکاری توسط WPQR به جدول ۴-۸ مراجعه شود.
- ۴- جهت تایید صلاحیت محدوده ضخامت یا قطر به جدول ۴-۹ مراجعه شود.
- ۵- برای روشهای ESW یا EGW کاربرد ندارد.
- ۶- جوشکارانی که برای روشهای GMAW, FCAW یا GTAW تایید صلاحیت شده‌اند برای کار با دستگاه جوشکاری در همان روشها نیز تایید صلاحیت شده منظور می‌شوند، به شرط آنکه در محدوده متغیرهای اساسی و با آموزش توانایی ایجاد جوش مناسب را از خود نشان دهند.
- ۷- مطابق محدوده ضخامت جدول ۴-۹ یک جوش شباری در WPQR جوش کام را در همان وضعیت جوشکاری تایید صلاحیت می‌کند.

جدول ۴-۱۱- گروه‌های رده‌بندی الکترودها (مراجعه به جدول ۴-۱۰)

رده‌بندی الکترودهای AWS*	تعریف گروه
EXX15, EXX16, EXX18, EXX15-X, EXX16-X, EXX18-X	F4
EXX10, EXX11, EXX10-X, EXX11-X	F3
EXX12, EXX13, EXX14, EXX13-X	F2
EXX20, EXX20-1, EXX24, EXX27, EXX28, EXX27-X	F1

* حروف «XX» که در این جدول، در تعریف رده‌بندی الکترودها به کار رفته است، به جای سطوح مقاومت الکتروود (۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰) می‌باشد.

۴-۲۷- جوش شیاری با نفوذ نسبی در اتصالات اعضای قوطی شکل

تعیین صلاحیت برای جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصالات اعضای قوطی شکل، تمام جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی را نیز در اتصالات اعضای قوطی شکل تعیین صلاحیت می‌کند.

۴-۲۸- جوش گوشه در اتصالات اعضای قوطی شکل

برای الزامات تعیین صلاحیت جوش گوشه در اتصالات اعضای قوطی شکل به جدول ۴-۹ مراجعه شود.

۴-۲۹- جوش انگشته و کام در اتصالات اعضای قوطی و غیرقوطی شکل

تأیید صلاحیت برای جوش شیاری با نفوذ کامل، تمام جوش‌های انگشته و کام را نیز تأیید صلاحیت می‌کند. برای تعیین صلاحیت فقط جوش انگشته و کام، به جدول ۴-۸ مراجعه شود. اتصال باید دارای یک سوراخ با قطر $\frac{3}{4}$ اینچ (۲۰ میلی‌متر) در یک ورق با ضخامت $\frac{3}{8}$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) با یک ورق پشت با ضخامت حداقل $\frac{3}{8}$ اینچ باشد. (به شکل ۴-۳۷ مراجعه شود).

۴-۳۰- روش‌های آزمایش و حد قبولی تعیین صلاحیت جوشکار و دستگاه

جوشکار

۴-۳۰-۱- بازرسی چشمی. برای حد قبولی به بند ۴-۸-۱- مراجعه شود.

۴-۳۰-۲- آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. نمونه‌های آزمایشی باید با یک سطح مناسب پرداخت شده و با یک حلال (اسید) مناسب شسته شده تا مقطع قابل رؤیت و تمیزی به دست آید.

۴-۳۰-۲-۱- نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش در جوش گوشه و انگشتانه. نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش برای جوش انگشتانه باید مطابق زیر از اتصال آزمایشی، بریده شود.

۱- تعیین صلاحیت جوشکار- شکل ۴-۳۷.

۲- تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار- شکل ۴-۳۷.

۳- نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش برای جوش گوشه باید مطابق زیر از اتصال آزمایشی، بریده شود:

(الف) تعیین صلاحیت جوشکار- شکل ۴-۳۶.

(ب) تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار- شکل ۴-۳۶.

۴-۳۰-۲-۲- آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش در اتصالات T، Y و K شکل. نمونه آزمایش مشاهده مقطع جوش از کنج اتصال برای اتصالات T، Y و K شکل در اعضای قوطی شکل باید شامل ۴ نمونه باشد که از کنج‌های جوش در موقعیت‌هایی که در شکل ۴-۲۸ نمایش داده شده‌است، بریده می‌شود. یک سطح از هر نمونه باید برای مشاهده، پرداخت و اسیدشویی شود. اگر جوشکار در وضعیت 6GR با استفاده از نمونه قوطی شکل آزمایش شده‌است (شکل ۴-۲۷) می‌توان چهار نمونه مشاهده مقطع جوش را از نمونه 6GR مطابق شکل ۴-۲۸ برید. یک سطح از هر نمونه باید برای مشاهده، پرداخت و اسیدشویی شود.

۴-۳۰-۲-۳- حد قبولی آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش. برای تأیید صلاحیت، وقتی که نمونه‌ها تحت بازرسی چشمی قرار می‌گیرند، باید مطابق شرایط زیر باشند:

۱- جوش‌های گوشه باید دارای نفوذ کافی در ریشه باشد.

۲- حداقل اندازه ساق جوش باید به اندازه مشخص شده (طراحی) جوش باشد.

۳- نمونه‌های آزمایش مشاهده مقطع جوش از جوش گوشه اتصالات T، Y و K شکل اعضای با مقطع جعبه‌ای، مطابق شکل ۴-۲۸ باید شامل موارد زیر باشد:

(الف) بدون وجود ترک باشد.

(ب) نفوذ کافی بین لایه‌های مختلف جوش و نیز بین فلز جوش و فلز پایه وجود داشته

باشد.

(پ) پروفیل جوش مطابق جزییات بوده و در حد محدودیت‌های بند ۵-۲۴ باشد.
 (ت) مقدار بریدگی کنار جوش بیش از $1/32$ اینچ (۱ میلی‌متر) نباشد.
 (ث) برای تخلخل‌های $1/32$ اینچ (۱ میلی‌متر) یا بیشتر مجموع تخلخل‌ها از $1/4$ (۶ میلی‌متر) بیشتر نباشد.

(ج) مجموع اندازه‌های گل جوش نباید از $5/32$ اینچ (۴ میلی‌متر) بیشتر شود.
 ۴- جوش‌های انگشتانه و کام باید:
 (الف) بدون ترک باشند.

(ب) نفوذ کافی به ورق پشت و نیز از اطراف سوراخ وجود داشته باشد.
 (پ) مجموع گل جوش قابل مشاهده بیش از $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) نباشد.

۳-۳۰-۴- آزمایش پرتونگاری. اگر به جای آزمایش‌های مکانیکی از آزمایش پرتونگاری استفاده می‌شود، نیازی به سنگ گرفتن گرده جوش نیست، مگر آنکه ناهمواری‌های روی سطح جوش در کیفیت فیلم پرتونگاری از نظر تشخیص عدم پیوستگی‌ها ایجاد اشکال کند. اگر برای انجام پرتونگاری ورق پشت‌بند برداشته می‌شود، سطح ریشه جوش باید با سطح فلز پایه هم‌تراز شود (مراجعه به بند ۵-۲۴-۴-۱).

روش انجام پرتونگاری باید مطابق با الزامات بخش ث از فصل ۶ باشد، برای تعیین صلاحیت جوشکار از هر دو انتهای درز جوش به اندازه $1-1/4$ اینچ (۳۲ میلی‌متر) در نظر گرفته نمی‌شود. برای تعیین صلاحیت دستگاه جوشکار به اندازه ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر) از هر دو انتهای درز جوش در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه آزمایشی قوطی جوشی که دارای قطر ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) یا بیشتر است، طول جوشی که جهت بررسی انتخاب می‌شود، باید حداقل نصف کل طول جوش باشد تا نماینده تمام وضعیت‌ها باشد. (به عنوان مثال، یک نمونه آزمایشی جوشی از لوله یا قوطی در وضعیت‌های 5G، 6G یا 6GR باید از محور مرکزی بالایی تا محور مرکزی پایینی در هر طرف پرتونگاری شود). نمونه‌های جوشی لوله یا قوطی که دارای قطر کمتر از ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) است باید ۱۰۰٪ پرتونگاری شود.

۳-۳۰-۴-۱- حد قبولی آزمایش پرتونگاری. برای تأیید صلاحیت جوش از طریق انجام آزمایش پرتونگاری باید براساس الزامات بند ۶-۱۲-۲ بدون در نظر گرفتن بند ۶-۱۲-۲-۲

عمل کرد.

۴-۳۰-۴- نمونه شکست جوش گوشه. تمام طول جوش گوشه باید بازرسی چشمی شود، سپس یک نمونه با طول ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) (مطابق شکل ۴-۳۶) و در مورد جوش گوشه قوطی یک چهارم قطر لوله تحت بارگذاری قرار بگیرد، به طوری که ریشه جوش تحت کشش قرار گیرد. در نمونه باید حداقل یک شروع و یا پایان خط جوش وجود داشته باشد و بارگذاری آن قدر افزایش یابد تا نمونه دچار شکست شده یا به حالت تخت خمش کند.

۴-۳۰-۴-۱- حد قبولی آزمایش شکست جوش گوشه. قبل از انجام آزمایش، نمونه باید تحت بازرسی چشمی قرار بگیرد، به طوری که شکل ظاهری جوش یکنواخت بوده و عاری از رویهم افتادگی، ترک، یا بریدگی کنار جوش مطابق الزامات بند ۶-۹ باشد. همچنین نباید هیچ تخلخل قابل رؤیت روی سطح جوش وجود داشته باشد. نمونه شکسته شده در صورتی قبول می‌شود که:

- ۱- نمونه به حالت تخت خم شود یا
- ۲- اگر جوش گوشه دچار شکست می‌شود، باید سطح شکست نشان‌دهنده نفوذ کافی جوش به ریشه اتصال بدون عدم ذوب و یا تخلخل بزرگ‌تر از $3/32$ اینچ (۲ میلی‌متر) باشد.
- ۳- مجموع بزرگ‌ترین اندازه‌های عدم نفوذ و تخلخل نباید از $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) در هر ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) طول جوش بیشتر باشد.
- ۴-۳۰-۵- آزمایش‌های خمش گرده، ریشه و جانبی. برای حد قبولی به بند ۴-۳-۸-۳ مراجعه شود.

۴-۳۱- روش انجام آزمایش‌های تعیین صلاحیت خال جوشکار و حد قبولی نمونه شکل ۴-۳۴ باید تحت بارگذاری قرار بگیرد تا دچار شکست شود. با هر وسیله‌ای می‌توان نیرو را وارد کرد. سطح جوش و نیز سطح شکست جوش باید تحت بازرسی چشمی قرار بگیرد.

۴-۳۱-۱- حد قبولی بازرسی چشمی. خال جوش باید دارای یک سطح یکنواخت قابل قبول باشد و نیز عاری از روی هم افتادگی، ترک و نیز بریدگی کنار جوش بیشتر از $1/32$ اینچ (۱ میلی متر) باشد. همچنین نباید هیچ تخلخل قابل رؤیت روی سطح جوش موجود باشد.

۴-۳۱-۲- حد قبولی آزمایش مخرب. سطح شکست خال جوش باید نشان دهنده نفوذ کافی در ریشه اتصال باشد که در کناره‌ها لازم نیست و نیز نباید هیچ عدم ذوب و یا تخلخل بزرگ‌تر از $3/32$ اینچ (۲ میلی متر) وجود داشته باشد.

۴-۳۲-۱- انجام آزمایش مجدد

وقتی یک جوشکار، دستگاه جوشکار یا خال جوشکار در یک آزمایش تعیین صلاحیت مردود شود و یا دلایل خاصی وجود داشته باشد که توانایی آن‌ها را در اجرای جوش مناسب زیر سؤال ببرد و یا دوره مدت زمان اعتبار تأیید صلاحیت آنان گذشته باشد باید به صورت زیر عمل نمود:

۴-۳۲-۱- الزامات آزمایش مجدد جوشکار و دستگاه جوشکار

۴-۳۲-۱-۱- آزمایش مجدد فوری. می‌توان در وضعیت و روشی که جوشکار یا دستگاه جوشکار مردود شده است، فوراً دو نمونه تهیه کرده و آزمایش نمود که در این صورت باید هر دو نمونه مطابق با الزامات قبول شوند.

۴-۳۲-۱-۲- آزمایش مجدد بعد از آموزش و یا تمرین. بعد از آن که جوشکار یا دستگاه جوشکار به اندازه کافی آموزش دیده یا تمرین کرد، می‌توان آن‌ها را مجدداً آزمایش کرد، که یک آزمایش کامل از وضعیت و نوع روش جوشکاری که قبلاً مردود شده است، باید انجام شود.

۴-۳۲-۱-۳- آزمایش مجدد پس از گذشت مدت اعتبار تأیید صلاحیت. وقتی که مدت اعتبار تأیید صلاحیت جوشکار یا دستگاه جوشکار سپری شده است، باید یک تعیین صلاحیت مجدد انجام داد. جوشکاران دارای این انتخاب هستند که برای تأیید صلاحیت جوشکاری

آن‌ها با ضخامت‌های برابر یا بزرگ‌تر از $\frac{1}{8}$ اینچ از ورق آزمایشی با ضخامت $\frac{3}{8}$ اینچ استفاده کند.

۴-۱-۳۲-۴- استثناء در مورد عدم قبولی آزمایش تعیین صلاحیت مجدد. اگر آزمایش تعیین صلاحیت مجدد قبول نشود، انجام آزمایش مجدد فوری مجاز نیست و فقط بعد از آموزش یا تمرین مطابق بند ۴-۱-۳۲-۲ انجام آزمایش مجدد مجاز است.

۴-۳۲-۲- الزامات آزمایش مجدد خال جوشکار

۴-۳۲-۲-۱- آزمایش مجدد بدون آموزش اضافه. اگر خال جوشکاری در آزمایش تعیین صلاحیت قبول نشود، می‌تواند بدون انجام آموزش و تمرین اضافه یک بار دیگر آزمایش دهد.

۴-۳۲-۲-۲- آزمایش مجدد بعد از آموزش و تمرین. بعد از آموزش و یا تمرین کافی خال جوشکار، می‌تواند یک آزمایش مجدد کامل انجام شود.

۵- ساخت

۱-۵- حدود کاربرد

تمام موارد قابل کاربرد در این بخش باید در ساخت و نصب سازه‌های جوشی که با هر روشی مطابق با این آیین‌نامه تولید می‌شوند، مدنظر قرار بگیرد. (به بندهای ۲-۳ و ۴-۱۵ مراجعه شود).

۲-۵- فلز پایه

۱-۲-۵- فلز پایه مشخص شده. در مدارک قرارداد باید مشخصات فنی و نوع رده‌بندی فلز پایه مشخص شود. اگر از جوش در سازه استفاده می‌شود، در صورت امکان باید از فلزات پایه تأیید شده که در جدول ۱-۳ یا ضمیمه شش فهرست شده‌اند، استفاده گردد.

۲-۲-۵- فلز پایه برای لقمه‌های جوش، پشت‌بند و لایه‌ها

۱-۲-۲-۵- لقمه‌های جوش. لقمه‌های جوش باید مطابق الزامات زیر باشد:

اگر همراه با یک فلز تأییدشده در جدول ۱-۳ یا ضمیمه شش در جوشکاری استفاده می‌شود، می‌تواند هر یک از فلزات در جدول ۱-۳ یا ضمیمه شش باشد.

اگر همراه با یک فلز که براساس بند ۴-۷-۳ تأیید می‌شود، استفاده می‌شود می‌تواند: (الف) از فولاد تأیید صلاحیت شده باشد.

(ب) از هر یک از فولادهای جدول ۱-۳ یا ضمیمه شش باشد.

۲-۲-۲-۵- پشت‌بند. فولادی که برای پشت‌بند استفاده می‌شود باید مطابق الزامات بند

۱-۲-۲-۵ باشد، به جز آن که پشت‌بند با مقاومت جاری شدن حداقل ۱۰۰ ksi (۶۹۰ Mpa)

فقط برای فولاد با مقاومت جاری شدن حداقل ۱۰۰ ksi استفاده شود.

۲-۲-۲-۵- لایه‌ها. لایه‌ها باید از فلزی یکسان با فلز پایه باشند.

۳-۵- الزامات مواد مصرفی جوشکاری و الکترودها

۳-۵-۱- الزامات عمومی

۳-۵-۱-۱- گواهی‌نامه برای الکترودها یا ترکیب پودر و سیم جوش. اگر مهندس طراح لازم بداند، پیمانکار و یا سازنده باید برای الکترودها یا ترکیب پودر و سیم جوش، گواهی‌نامه مرغوبیت، ارایه دهد که با مشخصات فنی رده‌بندی الکترودها تطابق داشته باشد.

۳-۵-۱-۲- تناسب رده‌بندی الکترودها، اندازه الکترودها، طول قوس، ولتاژ و آمپراژ باید با ضخامت قطعه، نوع شیار، وضعیت جوشکاری و سایر شرایط کار مطابقت داشته باشد. میزان شدت جریان باید در حدود پیشنهادی سازنده الکترودها باشد.

۳-۵-۱-۳- گاز محافظ. گاز و یا مخلوط گازی که برای محافظت استفاده می‌شود، باید دارای نقطه شبنم ۱۰۴- درجه فارنهایت (۴۰- درجه سانتی‌گراد) یا کمتر باشد. بنا به درخواست مهندس طراح، پیمانکار یا سازنده باید گواهی‌نامه مرغوبیت ساخت کارخانه‌ای گاز و یا مخلوط گاز محافظ را ارایه دهد، تا تعیین شود که با الزامات مورد نیاز نقطه شبنم مطابقت دارد. وقتی که عملیات اختلاط گاز در محل کارگاه جوشکاری انجام می‌شود، باید از شمارنده‌های مناسب جهت تعیین تناسب اختلاط گازها استفاده شود. درصد اختلاط گازها باید مطابق الزامات WPS باشد.

۳-۵-۱-۴- انبار. مواد مصرفی جوشکاری بعد از خارج شدن از بسته‌بندی اصلی باید به گونه‌ای انبار شوند که خصوصیات جوشکاری آنها دچار آسیب نشود.

۳-۵-۲- الکترودهای SMAW. الکترودها برای جوشکاری به روش SMAW باید با الزامات آخرین چاپ ANSI/AWS A5.1، مشخصات فنی الکترودهای فولاد کربنی برای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترودهای SMAW ANSI/AWS A5.5 مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ برای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترودهای SMAW، مطابقت داشته باشد.

۳-۵-۲-۱- وضعیت انبار الکترودهای کم هیدروژن. تمام الکترودهایی که دارای روپوش با هیدروژن پایین هستند مطابق ANSI/AWS A5.1 و ANSI/AWS A5.5 باید در ظروف در بسته محکم بسته‌بندی شده و یا قبل از مصرف باز پخت شوند. بلافاصله پس از باز کردن

الکترودها از بسته‌بندی باید در گرم‌خانه‌هایی با حداقل درجه حرارت 250° فارنهایت (120° سانتی‌گراد) نگهداری شوند.

۵-۳-۲- مدت مجاز استفاده در معرض هوا. بعد از باز کردن بسته‌بندی الکترودها و یا پس از خارج کردن الکترودها از گرم‌خانه‌های انبار و یا از گرم‌خانه‌های بازپخت مدت زمانی که الکترودها می‌توانند در معرض هوا باشند نباید از مقادیر ستون الف در جدول ۵-۱ تجاوز کند.

الکترودهایی که در مدت زمان کمتر از آنچه که در ستون الف جدول ۵-۱، مجاز است در معرض هوا قرار می‌گیرند، می‌توانند به گرم‌خانه‌هایی با درجه حرارت حداقل 250° فارنهایت (120° سانتی‌گراد) برگردانده شوند. بعد از گذشت حداقل ۴ ساعت در درجه حرارت 250° فارنهایت الکترودها می‌توانند دوباره استفاده شوند. از الکترودهای مرطوب نباید استفاده کرد و حداکثر یک بار می‌توان الکترودها را بازپخت کرد.

۵-۳-۲- مدت زمان متناوب دیگر استفاده در معرض هوا، تعیین شده با آزمایش. مدت زمان متناوب مجاز دیگر در معرض هوا در ستون ب جدول ۵-۱ مشخص شده که براساس آزمایش، حداکثر زمان مجاز به دست آمده است. آزمایش باید براساس ANSI/AWS A5.5 بخش ۳-۱۰ برای هر نوع رده‌بندی و یا سازنده الکتروود انجام شود. این آزمایش‌ها تعیین می‌کنند که حداکثر مقدار رطوبت از مقادیر ANSI/AWS A5.5 (جدول ۹) تجاوز نمی‌کند، به علاوه در مورد الکترودهای E70XX یا ANSI/AWS A5.1 A5.5 E70XX-X الکترودهای روپوش‌دار کم هیدروژن باید به حداکثر رطوبت برابر $0/4$ درصد وزنی محدود شوند.

برای استفاده بهتر از این مورد، به ضمیمه ح برای نمونه‌های نموداری درجه حرارت- رطوبت مراجعه شود. برای تعیین محدودیت‌های رطوبت- درجه حرارت باید از نمودار نشان داده شده در ضمیمه ح و یا هر نمودار استاندارد دیگری استفاده کرد.

جدول ۵-۱- مدت زمان مجاز استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در معرض هوا
(بند ۵-۲-۳ و ۵-۳-۲)

الکتروده	ستون الف (ساعت)	ستون ب (ساعت)
A5.1		
E70XX	حداکثر ۴	بالای ۴ تا حداکثر ۱۰
E70XXR	حداکثر ۹	
E70XXHZR	حداکثر ۹	
E7018M	حداکثر ۹	
A5.5		
E70XX-X	حداکثر ۴	بالای ۴ تا حداکثر ۱۰
E80XX-X	حداکثر ۲	بالای ۲ تا حداکثر ۱۰
E90XX-X	حداکثر ۱	بالای ۱ تا حداکثر ۵
E100XX-X	حداکثر $\frac{1}{2}$	بالای $\frac{1}{4}$ تا حداکثر ۴
E110XX-X	حداکثر $\frac{1}{2}$	بالای $\frac{1}{4}$ تا حداکثر ۴

تذکرات:

۱- ستون الف: الکترودهایی که در مدت زمان بیشتر در معرض هوا قرار گرفته‌اند بایستی قبل از مصرف مجددا خشک شوند.

۲- ستون ب: الکترودهایی که در مدت زمان بیشتر در معرض هوا قرار گرفته‌اند بایستی قبل از مصرف مجددا خشک شوند.

۳- تمام جدول: الکترودها می‌تواند در هر نوع ظروف باز قرار داشته باشند و استفاده از ظروف گرم‌کن‌دار اجباری نیست.

۵-۳-۲-۴- الکترودهای بازپخت‌شده. الکترودهایی که در مدت زمان بیشتر از زمان مجاز در جدول ۵-۱ در معرض هوا قرار می‌گیرند، باید مطابق زیر بازپخت شوند:

۱- تمام الکترودهایی که دارای روپوش با هیدروژن پایین مطابق ANSI/AWS A5.1 هستند باید به مدت حداقل ۲ ساعت در درجه حرارت بین ۵۰۰° فارنهایت (۲۶۰° سانتی‌گراد) تا ۸۰۰° فارنهایت (۴۳۰° سانتی‌گراد) بازپخت شوند و یا

۲- تمام الکترودهایی که دارای روپوش با هیدروژن پایین مطابق ANSI/AWS A5.5 هستند

باید به مدت حداقل ۱ ساعت در درجه حرارت بین ۷۰۰° تا ۷۰۰° فارنهایت (۳۷۰° سانتی گراد) تا ۸۰۰ فارنهایت (۴۳۰° سانتی گراد) بازپخت شوند.

۵-۳-۲-۵- محدودیت‌های الکتروود برای فولاد A517 یا ASTM A514 برای جوشکاری فولادهای A517 یا ASTM A514، قبل از مصرف الکتروودهایی که دارای رده‌بندی پایین‌تر از E100XX-X به جز E7018M و E70XXH4R باشند، باید به مدت حداقل یک ساعت در درجه حرارت بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ درجه فارنهایت (۳۷۰ تا ۴۳۰ درجه سانتی گراد) پخته شوند، حتی اگر در بسته‌بندی‌های مناسب نگهداری شده باشند.

۵-۳-۳- الکتروودها و پودرهای مصرفی در روش جوشکاری SAW. جوشکاری با روش زیرپودری (SAW) می‌تواند با یک الکتروود یا تعداد بیشتری الکتروود تک یا چند الکتروود موازی، یا ترکیبی از الکتروودهای تک و موازی انجام شود. فاصله بین قوس‌ها باید طوری باشد که گل جوشی که توسط قوس الکتریکی جلویی ایجاد می‌شود، به اندازه‌ای سرد نشود که از ایجاد جوش مناسب توسط الکتروود بعدی جلوگیری شود. جوشکاری با روش زیرپودری با الکتروودهای متعدد می‌تواند در جوش‌های شیاری یا گوشه برای هر عبور به کار رود.

۵-۳-۳-۱- الزامات ترکیب پودر و سیم جوش. الزامات الکتروودهای بدون روپوش و پودرهای جوش که در ترکیب با یکدیگر در روش جوشکاری زیرپودری برای جوشکاری فولاد به کار می‌رود، باید مطابق آخرین چاپ ANSI/AWS A5.17 مشخصات فنی سیم جوش فولاد کربنی و پودر جوش برای روش جوشکاری زیرپودری و یا مطابق الزامات آخرین چاپ ANSI/AWS A5.23 مشخصات فنی سیم جوش فولاد کم آلیاژ و پودر جوش برای روش جوشکاری زیرپودری، باشد.

۵-۳-۳-۲- وضعیت پودر جوش. پودر جوشی که برای روش جوشکاری SAW بکار می‌رود باید خشک و عاری از گرد و غبار، گل سربازه، یا هر ماده خارجی دیگری باشد. تمام پودر جوش باید در بسته‌بندی‌های مناسب نگهداری شود. در وضعیت معمولی، برای حداقل شش ماه بدون چنین بسته‌بندی، خصوصیات جوشکاری آن آسیب می‌بیند. پودر جوشی که در بسته‌بندی‌های آسیب‌دیده می‌باشد یا باید دور ریخته شود یا در درجه حرارت حداقل ۵۰۰° فارنهایت (۲۶۰° سانتی گراد) به مدت یک ساعت خشک شود. پودر جوش باید بلافاصله پس

از باز کردن بسته‌بندی‌ها به مصرف برسد، یا اگر از یک بسته‌بندی که قبلاً باز شده، استفاده می‌شود باید به اندازه یک اینچ روی پودر دور ریخته شود. از پودر جوش مرطوب نباید استفاده شود.

۳-۳-۳-۵- استفاده مجدد از پودر جوش. پودر جوشی که حین جوشکاری ذوب نمی‌شود، می‌تواند دوباره بعد از جمع‌آوری با جارو کردن و یا هر روش دیگری مورد استفاده قرار بگیرد. دستگاه جوشکار باید دارای روندی برای جمع‌آوری پودر جوش ذوب نشده، اضافه کردن پودر تازه و جوشکاری با مخلوط این دو پودر باشد، به طوری که ترکیب پودر و نیز یکنواختی اندازه دانه‌های آن ثابت بماند.

۳-۳-۴- گِل جوش خردشده. از گِل جوش خردشده به شرط آنکه دارای شماره‌گذاری نام تجاری کارخانه خردکننده باشد می‌توان استفاده نمود. بعلاوه، هر محموله پودر خشک بایستی مطابق ANSI/AWS A5.01، راهنمای مواد مصرفی فلز پرکننده و مطابق شکل I در ANSI/AWS A5.01 آزمایش شده و مطابق ANSI/AWS A5.17 یا A5.23 هر کدام که کاربرد دارند، توسط پیمانکار و یا کارخانه خردکننده رده‌بندی شود.

۳-۳-۴- الکترودهای GMAW/FCAW. مشخصات الکترودها و مشخصات محافظ برای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) یا جوشکاری توپودری (FCAW) برای ایجاد فلز جوشی با حداقل مقاومت جاری شدن $60,000 \text{ psi}$ (415 Mpa) یا کمتر، باید مطابق با الزامات آخرین چاپ ANSI/AWS A5.18 مشخصات فنی سیم جوش فولاد کربنی برای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ یا ANSI/AWS A5.20 هر کدام که کاربرد دارند باشد.

۳-۳-۴-۱- الکترودهای کم آلیاژ برای GMAW. مشخصات الکترودها و نیز مشخصات محافظ در جوشکاری GMAW برای ایجاد فلز جوشی با حداقل مقاومت جاری شدن بزرگ‌تر از $60,000 \text{ psi}$ (415 Mpa) باید مطابق الزامات آخرین چاپ ANSI/AWS A5.28 مشخصات فنی فلز پرکننده فولادی کم آلیاژ برای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ باشد.

۳-۳-۴-۲- الکترودهای کم آلیاژ برای FCAW. مشخصات الکترودها و نیز گاز محافظ در جوشکاری FCAW برای ایجاد فلز جوشی با حداقل مقاومت جاری شدن بزرگ‌تر از

۶۰۰۰۰ psi (۴۱۵ Mpa) باید مطابق الزامات آخرین چاپ ANSI/AWS A5.12 مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ برای جوشکاری توپودری باشد.

GTAW -۵-۳-۵

۵-۳-۵-۱- الکترودهای تنگستنی. شدت جریان جوشکاری باید متناسب با قطر، نوع یا رده‌بندی الکتروود باشد. مشخصات الکترودهای تنگستنی باید براساس الزامات ANSI/AWS A5.12 مشخصات الکترودهای تنگستنی و تنگستن آلیاژی برای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باشد.

۵-۳-۵-۲- فلز پرکننده. فلز پرکننده باید مطابق تمام شرایط آخرین چاپ ANSI/AWS A5.18 یا ANSI/AWS A5.28 و ANSI/AWS A5.30 مشخصات فنی لایه‌های مصرفی برحسب نیاز باشد.

۵-۴- روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی و جوشکاری گاز الکتریکی

۵-۴-۱- محدودیت روش‌ها. روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی نباید برای جوشکاری فولاد آب‌دیده و بازپخت‌شده و نیز جوشکاری اعضای سازه‌های تحت بار سیکلی که تحت تنش‌های کششی و یا تنش‌های رفت و برگشتی قرار می‌گیرند، استفاده شود.

۵-۴-۲- وضعیت الکتروودها و لوله‌های هدایت. الکتروودهای مصرفی و لوله‌های هدایت باید خشک، تمیز و در وضعیت مناسب برای استفاده باشند.

۵-۴-۳- وضعیت پودر جوش. پودر جوشی که برای جوشکاری سرباره الکتریکی استفاده می‌شود، باید خشک بوده و عاری از آلودگی‌هایی نظیر گرد و خاک، گل سرباره و سایر مواد خارجی باشد. پودر باید در بسته‌بندی‌های مناسب نگهداری شود. در وضعیت معمولی، برای حداقل شش ماه بدون چنین بسته‌بندی‌های خصوصیات جوشکاری آن آسیب می‌بیند. پودر جوش در بسته‌بندی‌هایی که در حمل و نقل آسیب می‌بیند، یا باید دور ریخته شود و یا باید در درجه حرارت حداقل ۲۵۰° فارنهایت (۱۲۰° سانتی‌گراد) برای مدت یک ساعت قبل از مصرف خشک شوند. از پودر جوش مرطوب نباید استفاده کرد.

۵-۴-۴- شروع و پایان جوش. جوش‌ها باید به گونه‌ای شروع شوند که اجازه دهد حرارت کافی برای نفوذ کامل فلز جوش به ریشه اتصال ایجاد شود. در هر نقطه‌ای از اتصال جوشی که برای مدتی جوشکاری قطع می‌شود، به طوری که گل جوش و یا فلز جوش مذاب شروع به سرد شدن و انجماد می‌کند، جوشکاری به شرطی می‌تواند دوباره از آن نقطه شروع شود که با آزمایش ماوراء صورت به اندازه حداقل ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) از هر دو طرف آن نقطه بررسی شود وگرنه شروع مجدد از آن نقطه مجاز نیست. همچنین می‌توان از آزمایش پرتونگاری استفاده کرد. تمام موقعیت چنین نقاطی باید ثبت شده و به مهندس طراح گزارش شود.

۵-۴-۵- پیشگرمایش. به علت ایجاد حرارت داخلی بالا در این روش‌ها، معمولاً عملیات پیشگرمایش لازم نیست. گرچه نباید در شرایطی که درجه حرارت فلز پایه در نقطه جوشکاری کمتر از ۳۲۰° فارنهایت (۰° سانتی‌گراد) باشد، جوشکاری انجام شود.

۵-۴-۶- تعمیرات. جوش‌هایی که دارای عدم پیوستگی‌های ممنوع مطابق فصل ۶، بخش پ می‌باشند، باید مطابق روش‌های مجاز بند ۵-۲۶ با بکارگیری روش جوشکاری صلاحیت‌دار تعمیر شود و یا تمام جوش برداشته شده و جایگزین گردد.

۵-۴-۷- الزامات فولاد در معرض هوا. برای جوشکاری سرباره الکتریکی و یا گاز الکتریکی فولاد ASTM A588 فلز جوش باید دارای خصوصیات ضد خوردگی در معرض هوا و خصوصیات رنگی مطابق با فلز پایه باشد. ترکیب پودر جوش-الکتروود باید مطابق بند ۴-۱۷-۲ بوده و ترکیب شیمیایی فلز پرکننده مطابق با جدول ۳-۳ باشد.

۵-۵- متغیرهای WPS

متغیرهای جوشکاری باید براساس WPS باشد. هر عبور باید دارای نفوذ کافی بوده، به طوری که دارای بریدگی کنار جوش و یا رویهم‌افتادگی نامناسب نباشد. برای جلوگیری از ترک در ریشه اتصال باید از گرده بیش از حد در عبورهای ابتدایی اجتناب گردد.

۵-۶- درجه حرارت پیش گرمایش و بین عبورهای جوشکاری

اگر لازم باشد، فلز پایه باید به مقداری بیش از حداقل درجه حرارت مشخص شده در WPS پیشگرمایش شود (به بند ۳-۵ برای محدودیت‌های WPS پیش‌تأیید شده و جدول ۴-۵ برای محدودیت‌های متغیرهای اساسی WPS مراجعه شود). در ترکیب فلزات پایه، حداقل درجه حرارت پیشگرمایش براساس بیشترین مقدار درجه حرارت پیشگرمایش است. این درجه حرارت و حداقل درجه حرارت بین عبورهای جوشکاری باید در محدوده‌ای به مرکز نقطه جوشکاری و به شعاع حداقل ضخامت قطعه تحت جوشکاری (ولی نه کمتر از ۳ اینچ [۷۵ میلی‌متر]) ثابت باقی بماند.

شرایط درجه حرارت بین عبورهای جوشکاری مطابق شرایط درجه حرارت پیشگرمایش است، مگر آنکه در WPS مشخص شده باشد. درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری باید قبل از ایجاد اولین قوس جوش در هر عبور کنترل شود.

۵-۷- کنترل حرارت داخلی در فولاد آب‌دیده و بازپخت شده

وقتی که فولاد آب‌دیده و بازپخت شده جوشکاری می‌شود، پیوسته باید حرارت داخلی به حداکثر درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری لازم، محدود شود. چنین محدودیتی، جوشکاری دو طرف یک عضو را که ایجاد حرارت بیشتر می‌کند نیز شامل می‌شود. محدودیت‌های اخیر باید بر اساس پیشنهادهای تولیدکننده فولاد باشد. برش اکسیژنی فولاد آب‌دیده و بازپخت شده مجاز نیست.

۵-۸- عملیات حرارتی تنش‌زدایی

اگر در نقشه‌های قرارداد و یا مشخصات فنی لازم باشد، قطعات جوشکاری شده بایستی با عملیات حرارتی تنش‌زدایی شود. عملیات پرداخت نهایی قطعه باید بعد از انجام تنش‌زدایی باشد.

۵-۸-۱- الزامات. عملیات حرارتی تنش‌زدایی باید مطابق الزامات زیر انجام شود:

۱- در لحظه‌ای که قطعه داخل کوره قرار می‌گیرد، درجه حرارت کوره نباید از 600° فارنهایت (300° سانتی‌گراد) بیشتر باشد.

۲- بالای درجه حرارت 600° فارنهایت میزان افزایش درجه حرارت نباید از 400° فارنهایت (200° سانتی‌گراد) در ساعت تقسیم بر ضخامت ضخیم‌ترین قطعه برحسب اینچ بیشتر باشد ولی در هر حال نباید از 400° فارنهایت در ساعت بیشتر باشد.

در مدت زمان گرم‌کردن، تغییرات درجه حرارت در داخل بخشی از قطعه که حرارت می‌بیند نباید از 250° فارنهایت (140° سانتی‌گراد) در هر ۱۵ فوت (۵ متر) طول بیشتر باشد. نیازی نیست که میزان گرم‌کردن و خنک‌کردن از 100° فارنهایت (55° سانتی‌گراد) در ساعت کمتر باشد. گرچه در مواردی به علت پیچیدگی سازه و برای جلوگیری از آسیب سازه‌ای به جهت تغییرات حرارت زیاد ممکن است میزان گرم و سرد کردن کمتر باشد.

۳- بعد از رسیدن به درجه حرارت حداکثر به اندازه 1100° فارنهایت (590° سانتی‌گراد) برای فولاد آب‌دیده و بازپخت‌شده و یا برای سایر فولادها حرارتی بین 1100° و 1200° فارنهایت درجه حرارت قطعه باید در مدت زمانی بیشتر از آنچه در جدول ۵-۲ مشخص شده، براساس ضخامت قطعه جوشی نگهداری شود. وقتی که تنش‌زدایی برای پایداری ابعادی نباشد، مدت زمان نگهداری نباید از زمان مشخص شده در جدول ۵-۲ براساس ضخامت قطعه ضخیم‌تر اتصال کمتر باشد.

در مدت زمان نگهداری در این درجه حرارت اختلاف بین بیشترین و کمترین درجه حرارت قطعه نباید از 150° فارنهایت (84° سانتی‌گراد) بیشتر باشد.

۴- بالای درجه حرارت 600° فارنهایت عملیات سرد کردن قطعه باید در یک کوره در بسته باشد، به طوری که نرخ سرد شدن از 500° فارنهایت (260° سانتی‌گراد) در ساعت تقسیم بر ضخامت ضخیم‌ترین قطعه برحسب اینچ بیشتر نباشد. ولی در هر حال نباید از 500° فارنهایت در ساعت بیشتر باشد. از 600° فارنهایت قطعه می‌تواند در مجاورت هوای ثابت خنک شود.

جدول ۵-۲- حداقل زمان نگهداری (بند ۵-۸-۱)

بالای ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر)	بالای ۱/۴ اینچ (۶ میلی‌متر) تا ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ)	(۶ میلی‌متر) ۱/۴ اینچ یا کمتر
۲ ساعت به علاوه ۱۵ دقیقه به ازاء هر اینچ بالای ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر)	یک ساعت به ازای هر اینچ	۱۵ دقیقه

۵-۸-۲- عملیات حرارتی پس از جوشکاری به روش دیگر. برای انجام عملیات حرارتی بعد از جوشکاری جهت تنش‌زدایی به جای مقادیر درجه حرارت و محدودیت‌های بیان‌شده در بند ۵-۸-۱ می‌توان از مقادیر درجه حرارت کمتر ولی با زمان بیشتر مطابق جدول ۵-۳ استفاده کرد.

جدول ۵-۳- عملیات حرارتی تنش‌زدایی به روش دیگر (بند ۵-۸-۲)

کاهش درجه حرارت زیر حداقل درجه حرارت مشخص شده		حداقل زمان نگهداری در درجه حرارت کاهش‌یافته
$\Delta^{\circ}\text{F}$	$\Delta^{\circ}\text{C}$	ساعت بر اینچ (۲۵ میلی‌متر) ضخامت
۵۰	۳۰	۲
۱۰۰	۶۰	۴
۱۵۰	۹۰	۱۰
۲۰۰	۱۲۰	۲۰

۵-۸-۳- فولادهایی که عملیات حرارتی پس از جوشکاری برای آن‌ها پیشنهاد نمی‌شود. تنش‌زدایی ناحیه جوش در فولادهای A514 و A517، 100W و 100 و A709 Grades 100 و A710 معمولاً پیشنهاد نمی‌شود. نتایج آزمایش‌های طاقتموننه زخم‌دار نشان داده است که عملیات حرارتی بعد از جوشکاری در این نوع فولادها خصوصیات طاقتموننه را در ناحیه جوش و ناحیه متأثر از حرارت کاهش می‌دهد و گاهی اوقات ممکن است ترک‌های داخلی در ناحیه متأثر از حرارت ایجاد گردد.

۵-۹- پشت‌بند، گاز پشت‌بند یا لایه‌ها

در جوش‌های شیاری با نفوذ کامل می‌توان از ورق پشت‌بند، یا گاز پشت‌بند و یا لایه استفاده

کرده و یا می‌توان قبل از اجرای جوشکاری طرف دوم، ریشه اتصال را از پشت سنگ زد و تا رسیدن به فلز سالم برداشت.

۱۰-۵- پشت بند

ریشه اتصال در جوش‌های شیاری یا گوشه را می‌توان با مس، پودر، شیشه، سرامیک، پودر آهن، و یا مواد مشابه برای جلوگیری از ریختن مواد مذاب، پشت‌بند کرد.

اگر از روش جوشکاری SMAW استفاده می‌شود، می‌توان برای بستن ریشه از الکتروود کم هیدورژن در عبورهای ریشه استفاده کرد. مشخصات ورق پشت‌بند مطابق الزامات زیر است:

۱-۱۰-۵- ذوب. جوش‌های شیاری که با استفاده از ورق پشت‌بند اجرا می‌شوند باید فلز جوش به خوبی در پشت‌بند ذوب شود.

۲-۱۰-۵- پشت‌بندی کل طول. ورق پشت‌بند باید در کل طول جوش پیوسته باشد. تمام اتصالات با ورق پشت‌بند باید مطابق با الزامات جوش شیاری با نفوذ کامل مطابق فصل ۵ این آیین‌نامه باشد.

۳-۱۰-۵- ضخامت پشت‌بند. در جدول زیر حداقل ضخامت اسمی ورق پشت‌بند، برای جلوگیری از ریزش مذاب پیشنهاد شده است.

ضخامت حداقل		
روش جوشکاری	اینچ	میلی‌متر
GTAW	۱/۸	۳
SMAW	۳/۱۶	۵
GMAW	۱/۴	۶
FCAW-S	۱/۴	۶
FCAW-G	۳/۸	۱۰
SAW	۳/۸	۱۰

تذکر: استفاده از پشت‌بندهای فولادی تجاری موجود برای لوله‌ها و قوطی‌ها در صورتی که هیچ‌گونه ریزش مذابی صورت نگیرد نیز قابل قبول می‌باشد.

۵-۱۰-۴- اتصالات اعضای غیرقوپی شکل تحت بارگذاری سیکلی. در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی، ورق‌های پشت‌بندی که عمود بر جهت تنش‌های محاسباتی هستند، باید برداشته شوند و باید سطح باقی‌مانده صاف و هموار شود. نیازی به برداشتن ورق‌های پشت‌بندی که موازی با جهت تنش‌ها هستند و یا تحت تأثیر تنش‌های محاسباتی قرار نمی‌گیرند، نیست. مگر آنکه توسط مهندس طراح مشخص شده باشد.

۵-۱۰-۴-۱- ورق پشت بند با اتصال خارجی. اگر در جوش‌های طولی در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی ورق پشت بند با اتصال خارجی توسط جوش به فلز پایه متصل شود، چنین جوشی باید برای تمام طول پشت‌بند به طور پیوسته ادامه یابد.

۵-۱۰-۵- اتصالات در سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی. نیازی به جوش کامل ورق پشت‌بند در سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی نیست و نیز نیازی به برداشتن ورق پشت بند بعد از اتمام کار نیست مگر آنکه توسط مهندس طراح خواسته شده باشد.

۵-۱۱- دستگاه‌های جوشکاری و برشکاری

کلیه دستگاه‌های جوشکاری و برشکاری باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که پرسنل صلاحیت‌دار با پیروی از روش‌ها بتوانند نتایج مطابق با این آیین‌نامه به دست آورند.

۵-۱۲- محیط جوشکاری

۵-۱۲-۱- حداکثر سرعت باد. جوشکاری با روش‌های GTAW، GMAW، EGW یا FCAW-G در مقابل باد و طوفان مجاز نیست. مگر آنکه جوش در مقابل باد با استفاده از پوشش مناسب حفاظت شود. پوشش باید از نظر مواد و از لحاظ شکل به گونه‌ای باشد که مناسب برای کم کردن سرعت باد به مقدار حداکثر پنج مایل در ساعت (هشت کیلومتر در ساعت) باشد.

۵-۱۲-۲- حداقل درجه حرارت محیط. در شرایط زیر نباید جوشکاری کرد:

۱- وقتی درجه حرارت محیط کمتر از 0° فارنهایت (18° سانتی‌گراد) است.

۲- وقتی که سطوح مرطوب بوده و یا در معرض باران، برف و یا

۳- باد یا سرعت زیاد یا

۴- وقتی که پرسنل جوشکار در وضعیتی ناامن قرار بگیرند.

تذکره: درجه حرارت °C فارنهایت به معنی درجه حرارت محیط نیست، بلکه به معنی درجه حرارت محیط نزدیک جوشکاری است. درجه حرارت محیط ممکن است کمتر از °C فارنهایت باشد، اما با استفاده از گرم‌کردن سازه و یا ایجاد حفاظ مناسب بتوان درجه حرارت محیط نزدیک جوش را در دمای بالاتر از °C فارنهایت نگاه داشت.

۵-۱۳- تطابق با طراحی

به جز آنچه که در جدول ۶-۱ مجاز دانسته است، اندازه و طول جوش‌ها نباید از آنچه که در جزئیات نقشه‌های طراحی و نیز الزامات طرح، مشخص شده‌است کمتر باشد. تغییر موقعیت جوش‌ها بدون تأیید مهندس طراح مجاز نیست.

۵-۱۴- حداقل اندازه جوش گوشه

حداقل اندازه جوش گوشه، به جز جوش گوشه‌ای که برای تقویت جوش شیاری استفاده می‌شود مطابق جدول ۵-۸ است. در هر دو حالت حداقل اندازه جوش زمانی به کار می‌رود که از نظر الزامات طراحی کافی باشد.

۵-۱۵- آماده‌سازی فلز پایه

سطوحی که قرار است جوشکاری شوند باید صاف، یکنواخت و عاری باشد از ترک، کنگره، پلیسه و یا هر نوع عدم پیوستگی دیگری که در کیفیت یا مقاومت جوش تأثیر بگذارد. سطوحی که قرار است جوشکاری شوند و نیز سطوح نزدیک به جوش باید عاری از سرباره سست و ضخیم، گل جوش، گرد و غبار، رطوبت، روغن و هر ماده خارجی دیگری که از ایجاد جوش مناسب جلوگیری کند، باشد.

گل سرباره‌ای که در مقابل برس کشیدن قوی مقاومت کند، یک لایه نازک پوشش ضد زنگ و یا مواد ضد پاشش جوش می‌تواند به جز استثناء زیر باقی بماند:

برای شامپیرها در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی جهت اتصال بال به جان با روش

جوشکاری SAW یا SMAW با الکتروود کم هیدروژن تمام گل سرباره باید از سطوح برداشته شود.

۱-۱۵-۵- عدم پیوستگی‌های ناشی از برش و نورد. حد قبولی و یا تعمیر عدم پیوستگی‌های قابل مشاهده در سطوح برش خورده مطابق با جدول ۵-۴ است، به طوری که طول عدم پیوستگی، طول بلند قابل مشاهده عدم پیوستگی در سطح برش خورده و عمق عدم پیوستگی فاصله‌ای است که عدم پیوستگی از سطح برش خورده در فلز نفوذ کرده است. تمام عملیات تعمیر با جوشکاری باید مطابق با آیین‌نامه باشد.

عدم پیوستگی را می‌توان از هر سطح ورق پایه برداشت، مجموع طول تعمیر با جوشکاری نباید از ۲۰ درصد طول برش بیشتر شود، مگر آنکه با تأیید مهندس طراح باشد.

جدول ۵-۴- حد قبولی و تعمیر عدم پیوستگی‌های ورقه‌ای در سطوح برش (بند ۱-۱۵-۵)

تعمیر لازم	توصیف عدم پیوستگی
نیازی نیست	هر عدم پیوستگی با طول ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) یا کمتر
نیازی نیست ولی عمق آن باید بررسی شود*	هر عدم پیوستگی با طول بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) و عمق حداکثر ۱/۸ اینچ (۳ میلیمتر)
برداشته شود، نیازی به جوش نیست	هر عدم پیوستگی با طول بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) و عمق حداکثر ۱/۸ اینچ (۳ میلیمتر) تا ۱/۴ اینچ (۶ میلیمتر)
به طول کامل برداشته و جوش شود	هر عدم پیوستگی با طول بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) و عمق بین ۱/۴ اینچ (۶ میلیمتر) تا ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر)
مراجعه به بند ۱-۱۵-۵	هر عدم پیوستگی با طول بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلیمتر) و عمق بیشتر از ۱ اینچ

* ده درصد عدم پیوستگی‌های موجود در سطح برش خورده بایستی با سنگزنی از نظر عمق عدم پیوستگی مورد بررسی قرار گیرد. اگر عمق یکی از عدم پیوستگی‌ها بیشتر از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) باشد، در این صورت تمام عدم پیوستگی‌های با طول بزرگ‌تر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) باقی‌مانده در سطح برش خورده بایستی با سنگزنی از نظر تعیین عمق عدم پیوستگی بررسی شود. در کنترل موردی ده درصد اگر هیچ یک از عدم پیوستگی‌ها دارای عمق بیشتر از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) نباشد، نیازی به بررسی سایر عدم پیوستگی‌های باقی‌مانده نیست.

۱-۱-۱۵-۵- حد قبولی. برای عدم پیوستگی‌های قابل مشاهده در سطح برش که دارای طول و عمق بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) می‌باشد باید به طریق زیر عمل کرد:

۱- اگر قبل از تکمیل مونتاژ اتصال، عدم پیوستگی‌هایی از نوع W، X یا Y مطابق شکل ۵-۱ مشاهده شود، اندازه و شکل عدم پیوستگی باید با آزمایش ماوراءصوت تعیین شود. انجام آزمایش ماوراءصوت باید مطابق ASTM A435 مشخصات فنی آزمایش ماوراءصوت ورق‌های فولادی با استفاده از امواج مستقیم، باشد.


۲- برای قبولی عدم پیوستگی‌های نوع W، X یا Y سطح عدم پیوستگی (یا مجموع سطوح عدم پیوستگی‌های متعدد) نباید از ۴ درصد سطح برش خورده (طول ضرب در عرض) بیشتر شود، به جز استثناء زیر:

اگر طول عدم پیوستگی، یا مجموع طول‌های عدم پیوستگی‌های متعدد در هر مقطع عرضی که عمود بر طول برش قطعه اندازه‌گیری می‌شود، از ۲۰ درصد پهنای برش قطعه بیشتر باشد، از مقدار ۴ درصد سطح برش خورده باید به مقدار درصد اضافه بر ۲۰ درصد، کم شود. (برای مثال، اگر یک عدم پیوستگی ۳۰ درصد پهنای برش قطعه باشد، سطح عدم پیوستگی نمی‌تواند از ۳/۶ درصد سطح برش قطعه بیشتر باشد).

عدم پیوستگی روی سطح برش خورده قطعات باید با شیارزنی، برشکاری و یا سنگ‌کاری تا عمق ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) براشته شده و با روش جوشکاری با الکتروود کم هیدروژن، پر شود به طوری که ضخامت حداقل چهار لایه اول از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) بیشتر نشود.

۳- اگر پس از تکمیل اتصال یک عدم پیوستگی از نوع Z که از سطح مجاز در بند ۵-۱-۱-۱۵-۲) بیشتر نباشد، مشاهده شود به طوری که به اندازه بیشتر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) از سطح جوش فاصله داشته باشد، نیازی به تعمیر عدم پیوستگی نیست. اگر عدم پیوستگی نوع Z کمتر از ۱ اینچ از سطح جوش فاصله داشته باشد باید با شیارزنی، برشکاری و یا سنگ‌کاری به فاصله‌ای برابر یک اینچ از ناحیه ذوب جوش برداشته شود، سپس با روش جوشکاری با الکتروود کم هیدروژن پر شود، به طوری که ضخامت حداقل چهار لایه اول از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) بیشتر نشود.

۴- اگر سطح عدم پیوستگی‌های W، X، Y یا Z از مقادیر مجاز در بند ۵-۱-۱-۱۵-۲) تجاوز کند، قطعه برش خورده بایستی مردود شده و جایگزین شود و یا با نظر مهندس طراح تعمیر شود.

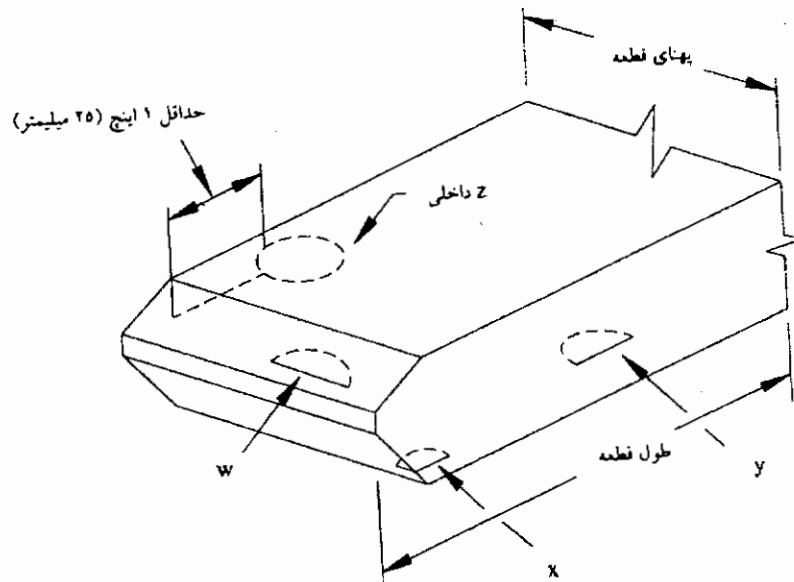

شکل ۱-۵- عدم پیوستگی‌های لبه‌ای روی سطوح برش خورده (بند ۵-۱۵-۱-۱)

۵-۱-۱۵-۲- تعمیر. برای تعمیر عدم پیوستگی‌های قابل مشاهده روی سطوح برش خورده، مقدار برداشتن فلز باید حداقل لازم باشد و یا از مقادیر جدول ۵-۴ تجاوز نکند. گرچه، اگر قرار به تعمیر با جوشکاری باشد برای ایجاد فضای لازم جهت جوش باید به میزان لازم از سطح فلز برداشته شود. برای برش ورق‌ها تحت هر زاویه باید به جهت نور توجه کرد. تمام تعمیرات عدم پیوستگی‌ها با جوشکاری باید مطابق الزامات زیر باشد:

۱- آماده‌سازی مناسب ناحیه تعمیر.

۲- جوشکاری با روش جوشکاری با الکتروود کم هیدروژن و سایر موارد قابل کاربرد این آیین‌نامه.

۳- سنگ‌کاری ناحیه جوش‌شده و صاف و هموار کردن سطح تعمیر (مطابق شرایط بند ۵-۲۴-۴-۱) و همتراز کردن آن با سطح فلز پایه.

تذکره: الزامات بند ۵-۱۵-۲-۱ ممکن است برای حالت تنش کششی در جهت ضخامت قطعه، کافی نباشد.

۵-۱۵-۲- آماده‌سازی اتصال. برای آماده‌سازی اتصال و یا برداشتن فلز و یا جوش نامناسب

می‌توان از تراشکاری، برش حرارتی، برش با الکتروود برش، و یا سنگ‌زدن استفاده کرد. به جز آنکه برای فولاد آب‌دیده و بازپخت شده یا نرمال شده نباید از برش با گاز اکسیژن استفاده کرد.

۵-۱۵-۳- پرداخت قطعه. در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی، قطعات با ضخامت بیشتر از آنچه که در زیر مشخص شده‌است، باید پرداخت شوند، تا برای جوشی که قرار است تنش‌های محاسباتی را تحمل کند، لبه مناسبی ایجاد شود:

- ۱- قطعات تحت تنش برشی ضخیم‌تر از $1/2$ اینچ (۱۲ میلی‌متر).
- ۲- لبه‌های گرد شده ورق‌ها (به جز ورق‌های نورد کامل با ضخامت بیشتر از $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر)).
- ۳- پنجه نبشی‌ها یا مقاطع نوردشده (به جز مقاطع بال پهن) با ضخامت بیشتر از $5/8$ اینچ (۱۶ میلی‌متر).

۴- ورق‌های نورد کامل یا لبه‌های بال مقاطع بال پهن ضخیم‌تر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر).

۵- آماده‌سازی اتصال لب‌به‌لب باید مطابق الزامات نقشه‌های جزئیات باشد.

۵-۱۵-۴- روش‌های برش حرارتی. در این آیین‌نامه روش‌های برش با قوس الکتریکی، برش با الکتروود برش و برش با گاز اکسیژن جهت آماده‌سازی یا برش قطعات شناخته شده‌است، استفاده از سایر روش‌ها باید مطابق با الزامات قابل کاربرد فصل ۵ باشد.

۵-۱۵-۴-۱- سایر روش‌ها. سایر روش‌های برش حرارتی نیز می‌تواند در این آیین‌نامه به کار رود، به شرط آنکه سازنده، مهندس طراح را متقاعد کند که آن روش نتیجه موفقیت‌آمیز دارد.

۵-۱۵-۴-۲- سلامت مقطع برش. می‌توان با برش حرارتی، فولاد و فلز جوش را برید، به شرط آنکه یک سطح صاف و هموار و عاری از ترک و شیار به دست آید و با استفاده از وسایل مکانیکی سلامت مقطع برش تأمین شود. در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی استفاده از برش حرارتی با دست فقط با تأیید مهندس طراح مجاز است.

۵-۱۵-۴-۳- الزامات زبری سطح برش. در برش حرارتی، دستگاه برش باید دارای دقت و حساسیت کافی باشد تا برش از خطوط مشخص شده پیروی کند. مقدار زبری تمام سطوح برش حرارتی نباید از مقادیر مجاز مؤسسه ملی استاندارد آمریکا تجاوز کند. ۱۰۰۰ میکرو اینچ (۲۵ میکرومتر) برای قطعات دارای ضخامت بیشتر از ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) و ۲۰۰۰ میکرو اینچ (۵۰ میکرومتر) برای قطعات با ضخامت بین ۴ اینچ تا ۸ اینچ (۲۰۰ میلی‌متر) به جز

استثناء زب:

انتباه‌های اعضایی که تحت تنش‌های محاسباتی نیستند، نباید دارای زبری بیشتر از ۲۰۰۰ میکرواینچ باشد. از ANSIB46.1 به عنوان آیین‌نامه مرجع استفاده می‌شود. از AWS C4.1-77 می‌توان برای ارزیابی زبری سطح چنین لبه‌هایی استفاده کرد. برای قطعات با ضخامت ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) و بیشتر از مثال شماره ۳ و برای قطعات با ضخامت بین ۴ اینچ تا ۸ اینچ (۲۰۰ میلی‌متر) از مثال شماره ۲ استفاده کنید.

۱۵-۴-۴- محدودیت‌های شکاف یا شیار. شکاف‌ها یا شیارها و کنگره‌هایی که دارای عمق کمتر از ۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر) هستند، را می‌توان با سنگ‌گرفتن و یا تراشکاری از بین برد. پلیسه‌ها و بریدگی‌های با عمق بیشتر از ۳/۱۶ اینچ را به شرط آنکه مساحت اسمی مقطع عرضی بیشتر از ۲ درصد کاهش نیابد، می‌توان با سنگ‌گرفتن برداشت. سطوح سنگ‌خورده و یا تراشکاری شده باید با سطح اصلی دارای شیب ملایم که از یک به ده تجاوز نکند باشد. معمولاً با تأیید مهندس طراح می‌توان کنگره‌ها را با جوشکاری تعمیر کرد.

۱۶-۵- کنج‌های تلافی برش

کنج‌های تلافی برش قطعات بایستی دارای یک انتقال ملایم با شعاعی بزرگ‌تر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) باشد. سطوح مجاور بایستی بدون ناهمترازی به یکدیگر برسند. در صورت لزوم کنج‌های تلافی برش می‌تواند با برشکاری حرارتی و سپس سنگ‌زنی، مطابق با الزامات صافی سطح بند ۱۵-۴-۳ انجام شود.

۱۷-۵- سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و زبانه تیرها

انحنای زبانه تیرها و سوراخ‌های دسترسی به جوش باید دارای شیب ملایم و سطح عاری از شیار و یا بریدگی بوده و مطابق الزامات بند ۱۵-۴-۳ باشد.

۱۷-۵-۱- ابعاد سوراخ‌های دسترسی جوش. تمام سوراخ‌های دسترسی که برای سهولت

جوشکاری لازم هستند، باید از پنجه آماده‌سازی اتصال دارای طولی باشد بزرگ‌تر از $\frac{1}{4}$ -۱

برابر ضخامت قطعه‌ای که سوراخ می‌شود. ارتفاع سوراخ دسترسی باید به اندازه کافی باشد تا قرارگیری فلز جوش سالم در لبه‌های ورق‌های مجاور میسر بوده و برای لقمه‌های جوش در قطعه‌ای که سوراخ می‌شود، ممانعتی ایجاد نگردد. لیکن از ضخامت قطعه کمتر نباشد. در نیمرخ‌های نورد گرم و نیمرخ‌های ساخته شده تمام زبانه تیرها و سوراخ‌های دسترسی باید عاری از شیار و یا کنج‌های تلاقی برش تیز باشد، به جز وقتی که جوش گوشه بال به جان در نیمرخ‌های ساخته شده استفاده می‌شود که سوراخ‌های دسترسی مجازند، عمود بر بال تمام شوند. جوش گوشه نباید از میان سوراخ دسترسی برگردد. (به شکل ۵-۲ مراجعه شود)

۵-۱۷-۲- نیمرخ‌های گروه ۴ و ۵. برای نیمرخ‌های ASTM A6 گروه ۴ و ۵ و نیمرخ‌های ساخته شده با ورق جان ضخیم‌تر از $\frac{1}{4}$ - اینچ (۴۰ میلی‌متر)، سطح برش حرارتی زبانه تیرها و سوراخ‌های دسترسی باید تا رسیدن به فلز براق سنگ زده شود و با یکی از روش‌های بازرسی ذرات مغناطیسی و یا مایعات نفوذی بررسی شود. اگر قسمت انحنا سوراخ دسترسی و زبانه تیرها با سوراخ کاری با مته و یا اره ایجاد می‌شود، آن قسمت سوراخ و یا زبانه احتیاجی به سنگ کاری ندارد. سوراخ‌های دسترسی و زبانه تیرها در سایر نیمرخ‌ها نیازی به سنگ کاری و بازرسی ذرات مغناطیسی و یا مایعات نفوذی ندارد.

۵-۱۸- جوش‌های موقتی و خال جوش‌ها

۵-۱۸-۱- جوش‌های موقت. جوش‌های موقت باید با همان الزامات و روش جوشکاری جوش‌های نهایی، اجرا شوند، و بنا به نظر مهندس طراح باید برداشته شود. اگر جوش‌های موقت برداشته می‌شوند، سطح آن باید با سطح باقیمانده اصلی همتراز شود.

برای اتصالات اعضای با مقطع غیرقوی شکل تحت بار سیکلی نباید هیچ جوش موقتی در نواحی کششی اعضای ساخته شده از فولاد آبدیده و بازپخت‌شده وجود داشته باشد، به جز در ناحیه‌ای که بیشتر از $\frac{1}{6}$ عمق جان از بال‌های کششی تیرها یا شامتیرها فاصله داشته باشد.

جوش‌های موقتی در سایر موقعیت‌ها باید در نقشه‌های کارگاهی نشان داده شود.

۵-۱۸-۲- الزامات عمومی خال جوش‌ها. خال جوش‌ها باید با همان الزامات کلی

جوش‌های نهایی به جز موارد استثناء زیر اجرا شوند:


۱- برای خال جوش‌های یک عبوره که با جوش زیر پودری یکپارچه می‌شوند، پیشگرمایش الزامی نیست.

۲- نیازی به برداشتن برای عدم پیوستگی‌هایی نظیر بریدگی کنار جوش، چشمه‌های پرنشده جوش و تخلخل قبل از جوشکاری زیر پودری نهایی نیست.

۱-۲-۱۸-۵- خال جوش‌های یکپارچه با جوش اصلی. خال جوش‌هایی که با جوش اصلی یکپارچه می‌شوند، باید با همان الکتروود و الزامات جوش نهایی اجرا شده و به خوبی تمیز شوند. خال جوش‌هایی که در چند عبور انجام می‌شوند، باید دارای انتهای آبشاری باشند.

۲-۲-۱۸-۵- خال جوش‌های غیریکپارچه با جوش اصلی. خال جوش‌هایی که با جوش اصلی یکپارچه نمی‌شوند، باید برداشته شوند، به جز در مورد سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی که بنا به نظر مهندس طراح است.

۳-۲-۱۸-۵- الزامات اضافی برای خال جوش‌های روش جوشکاری زیرپودری. خال جوش‌های (به شکل جوش گوشه $\frac{3}{8}$ اینچ [۱۰ میلی‌متر] یا کمتر، یا در ریشه اتصالاتی که دارای نفوذ مشخص هستند) نباید در شکل ظاهری جوش تأثیر بگذارد و یا باعث کاهش عمق نفوذ جوش شود. خال جوش‌هایی که مطابق الزامات اخیر نیستند، باید برداشته شده و یا با هر وسیله مناسبی کوچک‌تر شوند. خال جوش‌ها در ریشه اتصالاتی که دارای ورق پشت‌بند نازک‌تر از $\frac{5}{16}$ اینچ (۸ میلی‌متر) است، باید برداشته شده و یا با استفاده از الکتروود کم هیدورژن در سرتاسر اتصال ادامه یابند.

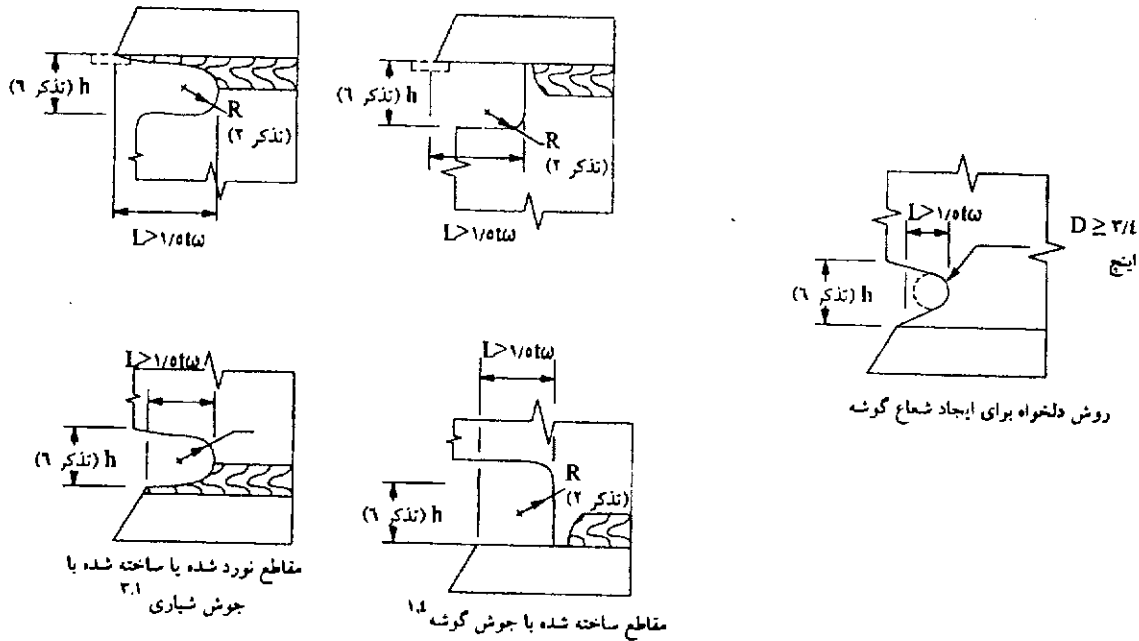

تذکرات:

- ۱- برای نیمرخ های *ASTM A6* گروه ۴ و ۵ و نیمرخ های جوشی ساخته شده با ضخامت جان بیشتر از $1/2$ - 1 اینچ (۴۰ میلی متر) قبل از برشکاری حرارتی بایستی تا دمای 150° فارنهایت (66° سانتی گراد) پیشگرمایش شود. قبل از اتصال بال و جان، لبه های برش خورده سوراخ های دسترسی به روش برش حرارتی بایستی سنگ زنی شده و با استفاده از روش های بازرسی ذرات مغناطیسی یا مایعات نافذ بررسی شود.
- ۲- انحناء باید دارای یک انتقال ملایم بدون کنگره و زخم باشد.
 $1/2$ اینچ (۱۳ میلی متر) عموماً [$3/8$ اینچ (۱۰ میلی متر) $R \geq$]
- ۳- سوراخ دسترسی پس از جوشکاری بال به جان ایجاد شود.
- ۴- سوراخ دسترسی قبل از جوشکاری بال به جان ایجاد شود. جوش از میان سوراخ برنگردد.
- ۵- اینها جزئیات عمومی اتصالاتی است که از یک طرف در مقابل پشت بند جوشکاری می شوند. سایر طرح های جزئیات نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.
- ۶- ضخامت جان تیر یا $3/4$ اینچ (۲۰ میلی متر) $t =$ هر کدام بزرگتر است.

شکل ۲-۵- موقعیت سوراخ های دسترسی جوش (بند ۵-۱۷-۱)

۱۹-۵- پیش‌خیز در اعضای ساخته‌شده از ورق

۱-۱۹-۵- پیش‌خیز. لبه‌های جان تیرها و شاهتیرهای ساخته‌شده از ورق باید مطابق پیش‌خیز مقرر شده، بریده شود و آزادی مناسب برای جمع‌شدگی ناشی از برش و جوشکاری در نظر گرفته شود. گرچه، تغییرات کمی از حدود رواداری‌های خمیدگی را می‌توان با به کار بردن عملیات حرارتی مناسب اصلاح کرد.

۲-۱۹-۵- اصلاح. اصلاح خطاهای خمیدگی در فولاد آب‌دیده و بازپخت‌شده باید قبلاً به تأیید مهندس طراح برسد.

۲۰-۵- وصله‌ها در سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی

وصله‌های بین مقاطع تیرهای نورد شده یا شاهتیرهای ساخته شده از ورق، باید در یک صفحه انتقال انجام شود. وصله‌های کارخانه‌ای جان‌ها و بال‌ها در شاهتیرهای ساخته شده از ورق که قبل از اتصال جان و بال به یکدیگر انجام می‌شود، می‌تواند در یک صفحه انتقال و یا چندین صفحه انتقال صورت گیرد، اما الزامات تنش‌خستگی مشخصات عمومی طرح باید مدنظر قرار گرفته شود.

۲۱-۵- کنترل جمع‌شدگی و تغییر شکل

۱-۲۱-۵- روش و ترتیب. در مونتاژ و سرهم‌بندی قطعات برای ساخت یک قطعه و همچنین در جوشکاری قطعات تقویتی، روش جوشکاری و نیز ترتیب جوش قطعات باید به صورتی باشد که تغییر شکل‌ها و جمع‌شدگی‌ها به حداقل ممکن برسد.

۲-۲۱-۵- ترتیب. تمام جوشکاری‌ها باید به ترتیبی انجام شوند که حرارت ناشی از جوشکاری متعادل گردد.

۳-۲۱-۵- مسؤلیت پیمانکار. پیمانکار باید یک ترتیب جوشکاری برای یک قطعه یا سازه فراهم کند که همراه با WPSها و نیز روش‌های ساخت، قطعه ساخته‌شده از نظر کیفیت مطابق الزامات مشخص شده باشد. در مورد قطعات و سازه‌هایی که انتظار تغییر شکل یا جمع‌شدگی

داریم، باید برنامه و ترتیب جوشکاری برای کنترل تغییر شکل‌ها به مهندس طراح جهت اطلاع و اضافه کردن توضیحات ارایه شود.

۵-۲۱-۴- پیشرفت جوشکاری. جهت پیشرفت جوشکاری قطعات باید از نقطه‌ای که آزادی حرکت کمتری دارد، به سمت نقطه‌ای که آزادی حرکت بیشتر دارد باشد.

۵-۲۱-۵- حداقل گیرداری. در مونتاژ ابتدا باید اتصالاتی که انتظار جمع‌شدگی بیشتری دارند جوشکاری شوند، سپس سایر قطعاتی که انتظار جمع‌شدگی کمتری دارند جوشکاری شوند. همچنین باید با حداقل قید و گیرداری ممکن جوش شوند.

۵-۲۱-۶- وصله‌های پیش مونتاژ. تمام وصله‌های جوشی کارخانه‌ای در هر یک از تیرهای با ورق پوششی یا اعضای ساخته‌شده از ورق باید قبل از جوش آن عضو به سایر قطعات انجام شود. شاهرهای بلند، یا نیمرخ‌های شاهر که با استفاده از وصله‌های پیش‌مونتاژ ساخته می‌شوند باید مطابق بند ۵-۲۱-۶ ساخته شود. وقتی این وصله‌های پیش‌مونتاژ اجرا می‌شوند چه در کارخانه و چه در کارگاه پای کار، ترتیب جوشکاری بایستی بین جوش‌های بال و جان و نیز محورهای حداقل و حداکثر عضو متعادل گردد.

۵-۲۱-۷- محدودیت‌های درجه حرارت. در جوشکاری قطعاتی که در مقابل جمع‌شدگی مقید می‌شوند، از ابتدای جوشکاری نباید به قطعه اجازه سرد شدن به زیر حداقل درجه حرارت پیش‌گرمایش مشخص‌شده را داد، تا زمانی که جوشکاری کامل شده و یا به اندازه کافی جوشکاری شده باشد که از ترک نخوردن جوش اطمینان حاصل شود.

۵-۲۲- رواداری‌های ابعادی اتصال

۵-۲۲-۱- مونتاژ اتصال با جوش گوشه. قطعاتی که با جوش گوشه متصل می‌شوند باید تا اندازه ممکن به یکدیگر نزدیک شوند. شکافت ریشه نباید از $3/16$ اینچ (۵ میلی‌متر) تجاوز کند، به جز در نیمرخ‌ها یا ورق‌های با ضخامت ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر) یا بیشتر که اگر بعد از صاف کردن و مونتاژ اندازه شکافت ریشه در حد این رواداری نباشد در این صورت به شرط استفاده از پشت‌بند مناسب حداکثر شکافت ریشه $5/16$ اینچ (۸ میلی‌متر) قابل قبول است.

پشت‌بند می‌تواند پودر، نوار شیشه، پودر آهن و یا مواد مشابه باشد و یا فلز جوشی که با الکتروود کم هیدروژن مناسب انجام شده باشد. اگر شکافت اتصال بیش از $1/16$ اینچ (۲ میلی‌متر) باشد، ساق جوش گوشه باید به اندازه شکافت اتصال افزایش یابد، و یا پیمانکار متقاعد کند که مقدار عمق مؤثر جوش لازم به دست آمده است.

۵-۲۲-۱-۱- سطوح رویهم. جدایی بین سطوح رویهم در جوش‌های انگشتانه و کام و نیز در اتصالات لب‌به‌لب که روی ورق پشت‌بند قرار می‌گیرد نباید از $1/16$ اینچ (۲ میلی‌متر) بیشتر شود. اگر در نیمرخ‌های نورد شده ناهمواری‌های ایجادشده پس از صاف کردن اجازه نمی‌دهند که محدودیت بالا رعایت شود، روش لازم برای نزدیک هم آوردن قطعات باید جهت تأیید به مهندس طراح ارایه شود. استفاده از ورق پرکننده به جز در مواردی که در نقشه‌ها ذکر شده و یا با تأیید مهندس طراح باشد، مجاز نیست و باید مطابق بند ۲-۱۳ باشد.

۵-۲۲-۲- مونتاز اتصالات با جوش شیاری با نفوذ نسبی. قطعاتی که با جوش شیاری با نسبی به موازات طول قطعه اتصال می‌یابند باید تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. شکافت ریشه نباید از $3/16$ اینچ (۵ میلی‌متر) بیشتر شود، به جز در مقاطع نورد شده و یا ورق‌های با ضخامت ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر) یا بیشتر که اگر بعد از صاف کردن و مونتاز اندازه شکافت ریشه در حد رواداری نباشد در این صورت به شرط استفاده از پشت‌بند مناسب و تأمین اندازه جوش نهایی، حداکثر شکافت ریشه $5/16$ اینچ (۸ میلی‌متر) قابل قبول است. حدود رواداری برای اتصالات خمشی باید براساس مشخصات فنی قرارداد باشد.

۵-۲۲-۳- همراستایی در اتصالات لب‌به‌لب. قطعات دارای اتصال لب‌به‌لب باید با دقت زیاد در یک راستا باشند، اگر قطعات در مقابل خمش ناشی از خروج از محوریت مقید شده باشد، حداکثر عدم همترازی قطعات ده درصد ضخامت قطعه نازک‌تر اتصال است که در هر حال نباید از $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) بیشتر باشد. در اصلاح ناراستایی قطعات، نباید قطعات با شیب بزرگ‌تر از $1/2$ اینچ (۱۲ میلی‌متر) در 12 اینچ (۳۰۵ میلی‌متر) کشیده شوند. اندازه‌گیری عدم همترازی قطعات باید از محور مرکزی قطعات باشد، مگر آنکه در نقشه‌ها نشان داده باشد.

۵-۲۲-۳-۱- همراستایی در جوش‌های محیطی (لوله‌ها). قطعاتی که با جوش محیطی به هم متصل می‌شوند، باید با دقت زیادی در یک راستا باشند. نباید دو جوش محیطی در فاصله‌ای

کمتر از قطر لوله یا ۳ فوت (۱ متر) هر کدام کمترند، وجود داشته باشد. نایستی در هر ۱۰ فوت (۳ متر) طول لوله بیشتر از دو جوش محیطی وجود داشته باشد، مگر آنکه با توافق کارفرما و پیمانکار باشد. عدم همترازی شعاعی در دو قطعه نباید از $0/2t$ (ضخامت عضو نازک‌تر) تجاوز کند و حداکثر مجاز آن $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) است، به شرط آنکه هر عدم همترازی که بیشتر از $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) باشد از دو طرف جوش شود. گرچه، با تأیید مهندس طراح، یک عدم همترازی موضعی به اندازه $0/32t$ با مقدار حداکثر $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) به شرط آنکه در طول کمتر از ۸۴ باشد می‌تواند وجود داشته باشد. در این ناحیه برای آنکه انتقال با شیب ۴ به ۱ انجام شود باید از فلز پرکننده بیشتر در جوشکاری اتصال استفاده کرد. عدم همترازی بیشتر از این مقادیر باید مطابق بند ۵-۲۲-۳ اصلاح شود. درزهای جوش طولی باید به اندازه حداقل 90° دور از یکدیگر قرار بگیرند مگر آنکه فاصله کمتر با توافق کارفرما و پیمانکار باشد.

۵-۲۲-۴- ابعاد شیار

۵-۲۲-۴-۱- تغییرات مقطع عرضی در اعضای غیرقوئی شکل. به استثنای روش‌های جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی و با توجه به استثناء بند ۵-۲۲-۴-۳، برای شکافت ریشه بزرگ‌تر از آنچه که در شکل ۵-۳ مجاز دانسته است، ابعاد مقاطع عرضی اتصالات با جوش شیاری که در حد بیش از حدود رواداری‌ها با نقشه‌های جزئیات تفاوت دارد، باید به مهندس طراح جهت تأیید یا اصلاح ارجاع شود.

۵-۲۲-۴-۲- تغییرات مقطع عرضی در اعضای قوئی شکل. تغییرات ابعاد مقطع عرضی اتصالات با جوش‌های شیاری نسبت به آنچه در نقشه‌های جزئیات مشخص شده باید براساس بند ۵-۲۲-۴-۱ باشد، به جز آنکه:

۱- حدود مشخص شده در بند ۳-۱۳-۴ شامل حدود رواداری برای اتصالات T، Y و K شکل می‌باشد.

۲- حدود رواداری که در جدول ۵-۵ مشخص شده است، برای اتصالات لب‌به‌لب اعضای قوئی شکل با جوش شیاری با نفوذ کامل می‌باشد که فقط از یک طرف، بدون پشت‌بند جوش می‌شود.

۵-۲۲-۴-۳- اصلاح. شکافت ریشه بزرگتر از آنچه که در بند ۵-۲۲-۴-۱ مجاز دانسته است، و کوچکتر از دو برابر ضخامت قطعه نازکتر اتصال و یا $\frac{3}{4}$ اینج (۲۰ میلی متر)، هر کدام کوچکترند، را می توان قبل از اتصال قطعات با جوشکاری به اندازه قابل قبول اصلاح نمود.

۵-۲۲-۴-۴- تأیید مهندس طراح. شکافت ریشه بزرگتر از آنچه در بند ۵-۲۲-۴-۳ مجاز به اصلاح دانسته است را می توان فقط با تأیید مهندس طراح با جوشکاری اصلاح نمود.

۵-۲۲-۵- شیارهای برشی. شیارهایی که با برش ایجاد می شوند باید مطابق مقطع شیار در اشکال ۳-۳ و ۴-۳ و نیز بندهای ۳-۱۲-۳ و ۳-۱۳-۱ باشند. باید دسترسی مناسب به ریشه اتصال حاصل شود.

۵-۲۲-۶- روش های هم راستایی. اعضای که جوش می شوند باید در راستای هم آورده شده و با پیچ، گوه، گیره، مهار، بست و یا هر وسیله مناسب دیگری، یا با خال جوش تا زمان تکمیل جوشکاری در موقعیت خود، نگهداری شود. استفاده از جک ها و شاسی های نگهدارنده توصیه می شود. برای جمع شدگی و پیچیدگی باید آزادی مناسب در نظر گرفته شود.

۵-۲۳- رواداری ابعادی اعضای سازه ای جوشی

رواداری ابعادی اعضای سازه ای جوشی باید مطابق

۱- مشخصات فنی عمومی حاکم بر کار و

۲- رواداری های خصوصی ۵-۲۳-۱ تا ۵-۲۳-۱۱-۳ باشد. (توجه شود که ستون های با مقطع قوطی به عنوان اعضای فشاری با مقطع قوطی بیان شده است.)

۵-۲۳-۱- صافی ستون ها و خرپاها. برای ستون ها و اعضای اولیه خرپاها، صرف نظر از مقطع عرضی، مقدار مجاز تغییرات در صاف بودن قطعات برابر است با:
برای طول کمتر از ۳۰ فوت (۹ متر):

$$\frac{\text{طول قطعه بر حسب فوت}}{10} \times \frac{1}{8} \text{ اینچ}$$

$$\frac{\text{طول قطعه بر حسب متر}}{3} \times 3 \text{ میلی متر}$$

برای طول ۳۰ تا ۴۵ فوت (۱۵ متر) = $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر)
برای طول بیش از ۴۵ فوت:

$$10 - \frac{\text{طول قطعه بر حسب فوت} \times 1/8 \text{ اینچ} + 3/8 \text{ اینچ}}{10}$$

$$10 - \frac{\text{طول قطعه بر حسب متر} \times 3 \text{ میلی‌متر} + 10 \text{ میلی‌متر}}{10}$$

۵-۲۳-۲- صافی تیرها و شاهتیرها (بدون پیش‌خیز). برای تیرها و یا شاهتیرهای جوشی، صرف‌نظر از مقطع عرضی وقتی که مقدار پیش‌خیز مشخص نشده باشد، مقدار مجاز تغییرات در صاف بودن قطعه برابر است با:


$$10 - \frac{\text{طول قطعه بر حسب فوت} \times 1/8 \text{ اینچ}}{10}$$

$$3 - \frac{\text{طول کل بر حسب متر} \times 3 \text{ میلیمتر}}{3}$$


جدول ۵-۵- رواداری‌های شکافت ریشه اعضای قوطی شکل (بند ۵-۲۲-۴-۲)

زاویه شیار اتصال	شکافت ریشه بدون ورق پشت‌بند		پیشانی شیار اتصال		روش جوشکاری
	میلی‌متر	اینچ	میلی‌متر	اینچ	
±۵	±۲	±۱/۱۶	±۲	±۱/۱۶	SMAW
±۵	±۲	±۱/۱۶	±۱	±۱/۳۲	GMAW
±۵	±۲	±۱/۱۶	±۲	±۱/۱۶	FCAW

تذکر: شکافت ریشه بیشتر از مقادیر مجاز بالا لیکن کمتر از ضخامت قطعه نازک‌تر اتصال را می‌توان قبل از جوشکاری اصلی با استفاده از جوش به اندازه قابل قبول اصلاح نمود.

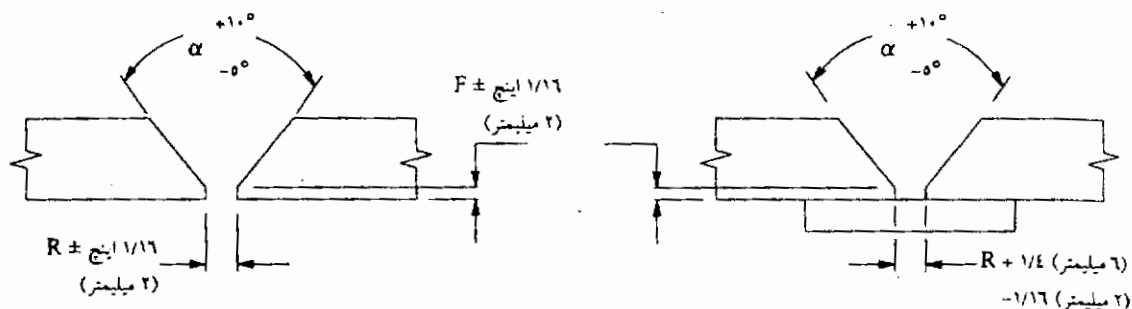

(ب) جوش شیاری با ورق پشت‌بند - تخلیه جوش از پشت انجام نمی‌شود. (الف) جوش شیاری بدون پشت‌بند - تخلیه جوش از پشت انجام نمی‌شود.

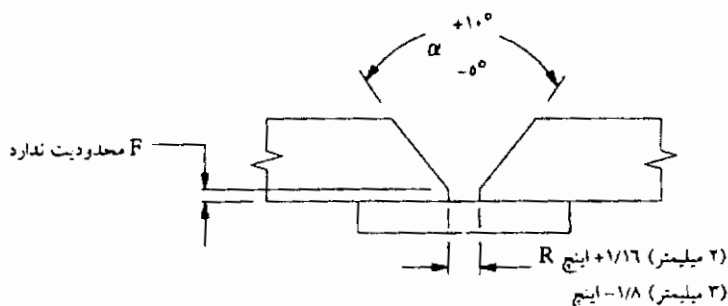

(ج) جوش شیاری بدون پشت‌بند - تخلیه جوش از پشت

تخلیه جوش از پشت انجام می‌شود		تخلیه جوش از پشت انجام نمی‌شود*		
میلی‌متر	اینچ	میلی‌متر	اینچ	
محدودیت ندارد		۲	$\pm 1/16$	پیشانی شیار اتصال
۲	$\pm 1/16$	۲	$\pm 1/16$	شکافت ریشه اتصال بدون پشت‌بند
کاربرد ندارد		۶	$+1/4$	شکافت ریشه اتصال با پشت‌بند
		۲	$-1/16$	
$+10^\circ$			$+10^\circ$	زاویه شیار اتصال
-5°			-5°	

* برای رواداریهای جوشهای با نفوذ کامل در اعضای قوطی شکل که فقط از یکطرف جوشکاری می‌شوند به بند ۲-۴-۲۲-۵ مراجعه شود.

شکل ۵-۳- رواداری‌های اجرایی در مونتاژ اتصالات با جوش شیاری (بند ۱-۴-۲۲-۵)

۵-۲۳-۳- پیش‌خیز در تیرها و شانه‌تیرها. برای تیرها و شانه‌تیرهای جوشی، به جز در مواردی که بال بالایی در بتن مدفون می‌شود، صرف‌نظر از مقطع عرضی مقدار مجاز تغییرات پیش‌خیز لازم قطعه در مونتاژ کارخانه‌ای (جهت تعبیه سوراخ‌های اتصال در محل کارگاه نصب) یا آماده‌سازی اتصالات جوشی در محل کارگاه) برابر است با:

در دهانه وسط $1-1/2$ + اینچ (۴۰ میلی‌متر) و ۰-

برای دهانه‌های کوچک‌تر از ۱۰۰ فوت (۳۰ متر):

در دهانه وسط $3/4$ + اینچ (۲۰ میلی‌متر) و ۰-

در تکیه‌گاه‌ها، صفر برای تکیه‌گاه‌های انتهایی و $\pm 1/8$ (۳ میلی‌متر) برای تکیه‌گاه‌های میانی

$$\text{در نقاط میانی } \frac{4(a)b(1-a/S)}{S}$$

a = فاصله بین نقطه بازرسی به فوت (متر) تا نزدیک‌ترین تکیه‌گاه

S = طول دهانه به فوت (متر)

b = برای دهانه‌های بزرگ‌تر یا مساوی ۱۰۰ فوت (۳۰ متر) برابر $1-1/2$ اینچ (۴۰ میلی‌متر)

b = برای دهانه‌های کوچک‌تر از ۱۰۰ فوت (۳۰ متر) برابر $3/4$ اینچ (۲۰ میلی‌متر)

برای مقادیر جدول شده به جدول ۵-۶ مراجعه شود.

۵-۲۳-۴- پیش‌خیز تیرها و شانه‌تیرها (طراحی غیرمرکب). برای اعضای که بال بالایی

بتن قرار می‌گیرد بدون طراحی مرکب، مقدار مجاز تغییرات پیش‌خیز قطعه در

کارخانه‌ای (جهت تعبیه سوراخ‌های اتصال محل نصب یا آماده‌سازی اتصالات جوشی

برابر است با:

برای دهانه‌های بزرگ‌تر و مساوی ۱۰۰ فوت (۳۰ متر):

در دهانه وسط $\pm 3/4$ اینچ (۲۰ میلی‌متر)

برای دهانه‌های کوچک‌تر از ۱۰۰ فوت (۳۰ متر):

در دهانه وسط $\pm 3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر)

در تکیه‌گاه‌ها صفر برای تکیه‌گاه‌های انتهایی و $\pm 1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) برای تکیه‌گاه‌ها

در نقاط میانی $\frac{\pm t(a)b(1-a/S)}{S}$ که در آن a و s مطابق تعریف بالا بوده و

$b =$ برای دهانه های بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ فوت (۳۰ متر) برابر $3/4$ اینچ (۱۹ میلی متر)

$b =$ برای دهانه های کوچکتر از ۱۰۰ فوت (۳۰ متر) برابر $2/8$ اینچ (۱۰ میلی متر)

برای مقادیر جدول شده به جدول ۷-۵ مراجعه شود. صرفنظر از اینکه پیش خیز در نقشه های جزئیات چگونه مشخص شده باشد، علامت (+) به معنی بالا و علامت (-) به معنی زیر مقدار پیش خیز مشخص شده است.

این موارد برای یک عضو تک وقتی که هیچ اتصال در محل یا مونتاژ کارخانه ای نداشته باشد نیز به کار می رود، اندازه گیری خمیدگی باید در حالت بدون بارگذاری انجام شود.

۵-۲۳-۵- کجی تیرها و شاهتیرها. برای خمیدگی افقی تیرها یا شاهتیرهای جوشی مقدار مجاز انحنای افقی در نقاط میانی برابر است با:

$$\frac{\text{طول کل برحسب فوت}}{10} \times \frac{1}{8} \text{ اینچ}$$

$$\frac{\text{طول کل برحسب متر}}{3} \times \pm 3 \text{ میلی متر}$$

به شرط آنکه عضو دارای شکل پذیری کافی باشد که اجازه اتصال دیافراگم، قاب، بادبندی جانبی و غیره را بدون وارد کردن ضایعه ای به سازه یا اتصال را بدهد.

۵-۲۳-۶- تغییرات صفحه ای جان

۵-۲۳-۶-۱- اندازه گیری ها. تغییرات صفحه ای جان شاهتیرها با اندازه گیری اختلاف بین محور جان عملی با یک لبه صاف که دارای طولی بیشتر از کوچکترین دهنه در صفحه ای که موازی با صفحه اسمی جان است، به دست می آید. اندازه گیری باید قبل از نصب انجام شود.

جدول ۵-۶- رواداری پیش‌خیز برای شایتهای عمومی (بند ۵-۲۳-۳)

رواداری پیش‌خیز برحسب اینچ					
a/S	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
دهانه					
فوت ≥ 100	۹/۱۶	۱	۱-۱/۴	۱-۷/۱۶	۱-۱/۲
فوت < 100	۱/۴	۱/۲	۵/۸	۳/۴	۳/۴
رواداری پیش‌خیز برحسب میلی‌متر					
a/S	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
دهانه					
متر ≥ 30	۱۴	۲۵	۳۴	۳۸	۴۰
متر < 30	۷	۱۳	۲۰	۱۹	۲۰

۵-۲۳-۶-۲- سازه‌های غیرقوطی شکل تحت بارگذاری استاتیکی. تغییرات صفحه‌ای جان که دارای عمق D و ضخامت t می‌باشد، و در دهانه‌هایی که با سخت‌کننده‌ها و یا بال‌ها و یا هر دو محصور شده‌است، به طوری که طول کوچک‌ترین دهانه d می‌باشد، نباید از مقادیر زیر تجاوز کند:

سخت‌کننده‌های میانی در هر دو طرف جان:

اگر $D/t < 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/100$

اگر $D/t \geq 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/80$

سخت‌کننده‌های میانی در فقط یک طرف جان

اگر $D/t < 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/100$

اگر $D/t \geq 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/77$

در حالت بدون وجود سخت‌کننده میانی:

اگر $D/t \geq 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $D/150$

(برای مقادیر جدول شده به ضمیمه و مراجعه شود)

۵-۲۳-۶-۳- سازه‌های غیرقوطی شکل تحت بارگذاری سیکلی. تغییرات صفحه‌ای جان که

دارای عمق D و ضخامت t می‌باشد و در دهانه‌هایی که با سخت‌کننده‌ها یا بال‌ها و یا هر دو

محصور شده‌است، به طوری که طول کوچک‌ترین دهانه d می‌باشد، نباید از مقادیر زیر تجاوز

کند:

سخت‌کننده‌های میانی در هر دو طرف جان
برای شاهتیرهای داخلی.

اگر $D/t < 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/115$

اگر $D/t \geq 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/92$

برای شاهتیرهای کناری:

اگر $D/t < 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/130$

اگر $D/t \geq 150$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/105$

سخت‌کننده‌های میانی در فقط یک طرف جان

برای شاهتیرهای داخلی:

اگر $D/t < 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/100$

اگر $D/t \geq 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/77$

برای شاهتیرهای سمت‌نما:

اگر $D/t < 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/120$

اگر $D/t \geq 100$ ، حداکثر تغییرات برابر است با $d/80$

در حالت بدون وجود سخت‌کننده میانی، حداکثر تغییرات برابر است با $D/150$

(برای مقادیر جدول‌شده به ضمیمه ز مراجعه شود)

جدول ۵-۷- رواداری‌های پیش‌خیز برای شاهتیرهای بدون طراحی مرکب (بند ۵-۲۳-۴)

رواداری پیش‌خیز بر حسب اینچ					
a/S	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
دهانه					
فوت ≥ 100	۱/۴	۱/۲	۵/۸	۳/۴	۳/۴
فوت < 100	۱/۸	۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۳/۸
رواداری‌های پیش‌خیز بر حسب میلی‌متر					
a/S	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵
دهانه					
متر ≥ 30	۷	۱۳	۱۷	۱۹	۲۰
متر < 30	۴	۶	۸	۱۰	۱۰

۵-۲۳-۶-۴- پیچیدگی. پیچیدگی جان ناشی از هر دو حصد رواداری مجاز بند ۵-۲۳-۶-۲ یا بند ۵-۲۳-۶-۳ وقتی که در شاهتیرهای سوراخ‌شده یا پانچ شده، اتفاق بیافتد، در صورتی رضایت‌بخش است که اگر ورق‌های اتصال پیچ شوند، تغییر شکل جان در حد رواداری‌های مجاز باشد.

۵-۲۳-۶-۵- منظورهای معماری. اگر به دلیل منظورهای معماری نیاز به رواداری محدودتری نسبت به بندهای ۵-۲۳-۶-۲ یا ۵-۲۳-۶-۳ باشد، مرجع مشخص بایستی به همراه اسناد مناقصه قرارداد باشد.

۵-۲۳-۷- اختلاف بین محورهای مرکزی جان و بال. در اعضای H یا I شکل ساخته شده، مقدار اختلاف مجاز بین محور مرکزی جان با محور مرکزی بال در سطح تماس برابر $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) است.

۵-۲۳-۸- پیچیدگی و تاب بال. در تیرها و شاهتیرهای جوشی، ترکیب پیچیدگی و تاب بال باید از اختلاف در پنجه بال از یک خط عمود بر صفحه جان که از وسط محور جان می‌گذرد با سطح خارجی ورق بال، اندازه‌گیری شود. این اختلاف نباید از $1/16$ پهنای کل بال یا $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) هر کدام بزرگ‌تر است، تجاوز کند. به جز آنکه اتصالات جوشی لب‌به‌لب قطعات باید الزامات بند ۵-۲۲-۳ را برآورده سازند.

۵-۲۳-۹- تغییرات عمق. برای تیرها و شاهتیرهای جوشی، حداکثر تغییرات مجاز از عمق مشخص شده، که از محور جان اندازه‌گیری می‌شود، عبارت است از:

$1/8 \pm$ اینچ (۳ میلی‌متر)

$3/16 \pm$ اینچ (۵ میلی‌متر)

$5/16 +$ اینچ (۸ میلی‌متر)

$3/16 -$ اینچ (۵ میلی‌متر)

برای عمق ۳۶ اینچ (۱ متر) و کمتر

برای عمق ۳۶ اینچ تا ۷۲ اینچ (۲ متر)

برای عمق بالای ۷۲ اینچ

۵-۲۳-۱۰- اتکاء در نقاط بارگذاری. انتهای اتکایی سخت‌کننده‌های اتکایی بایستی نسبت به جان گونیا بوده و حداقل ۷۵ درصد سطح مقطع عرضی اتکایی با سطح داخلی بال تماس داشته باشد. ۷۵ درصد سطح خارجی بال‌هایی که در مقابل یک نشیمن فولادی قرار می‌گیرند

بایستی به روی سطح تصویر جان و سخت‌کننده با شکافت حداکثر $0/010$ اینچ ($0/25$ میلی‌متر) و 25 درصد سطح باقی‌مانده با شکافت حداکثر $1/32$ اینچ (1 میلی‌متر) قرار گیرد. شاهیتهای بدون سخت‌کننده بایستی بر روی سطح تصویر جان و سخت‌کننده نسبت به سطح خارجی بال با شکافت حداکثر $0/010$ اینچ قرار گرفته و زاویه بین بال و جان نبایستی در طول اتکاء از 90 درجه تجاوز نماید.

۵-۲۳-۱۱- رواداری سخت‌کننده‌ها

۵-۲۳-۱۱-۱- محکم بودن سخت‌کننده‌های میانی. اگر محکم بودن سخت‌کننده‌های میانی مشخص شده باشد، باید یک فاصله مجاز حداکثر $1/16$ اینچ (2 میلی‌متر) را بین سخت‌کننده و بال در نظر گرفت.

۵-۲۳-۱۱-۲- صاف بودن و موقعیت سخت‌کننده‌های میانی. حداکثر ناراستایی سخت‌کننده‌های میانی برای شاهیتهای تا عمق 6 فوت ($1/8$ متر) نباید از $1/2$ اینچ (12 میلی‌متر) تجاوز کند و برای شاهیتهای با عمق بیشتر از 6 فوت با توجه به اعضای است که به آن قاب می‌شود.

۵-۲۳-۱۱-۳- صاف بودن و موقعیت سخت‌کننده‌های اتکایی. حداکثر تغییرات در صاف بودن سخت‌کننده‌های اتکایی نباید از $1/4$ اینچ (6 میلی‌متر) برای عمق تا 6 فوت ($1/8$ متر) و یا $1/2$ اینچ (12 میلی‌متر) برای عمق بیشتر از 6 فوت تجاوز کند. محور عملی سخت‌کننده باید در داخل صفحه ضخامت سخت‌کننده قرار بگیرد.

۵-۲۳-۱۱-۴- سایر رواداری‌های ابعادی. پیچش اعضای قوطی و سایر رواداری‌های ابعادی که در بند ۵-۲۳ ذکر نشده است، باید جداگانه با در نظر گرفتن شرایط نصب تعیین شده و به توافق کارفرما و پیمانکار برسد.

۵-۲۴- نیمرخ جوش

تمام جوش‌ها، به جز آن‌هایی که در زیر مجاز شناخته می‌شود، باید عاری از تری، روپم‌افتادگی و سایر عدم پیوستگی‌های غیرقابل قبول در شکل ۵-۴ باشد.

۵-۲۴-۱- جوش‌های گوشه. سطح جوش‌های گوشه می‌تواند محدب، تخت و یا کمی مقعر باشد. شکل ۵-۴ (ب) نیم‌رخ جوش غیرقابل قبول را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۸- حداقل اندازه جوش گوشه (بند ۵-۱۴)

ضخامت فلز پایه * (T)		حداقل اندازه جوش گوشه **	
اینچ	میلی‌متر	اینچ	میلی‌متر
$T \leq 1/4$	$T \leq 6$	۱/۸***	۳
$1/4 < T \leq 1/2$	$6 < T \leq 12$	۳/۱۶	۵
$1/2 < T \leq 3/4$	$12 < T \leq 20$	۱/۴	۶
$3/4 < T$	$20 < T$	۵/۱۶	۸

* برای روش‌های بدون استفاده از الکتروود کم هیدروژن بدون انجام پیش‌گرمایش محاسبه شده مطابق بند ۳-۵-۲، T برابر ضخامت قطعه ضخیم‌تر اتصال است. جوش گوشه تک عبوره بایستی استفاده شود.

برای روش‌های بدون استفاده از الکتروود کم هیدروژن لیکن با بکارگیری روش‌های جلوگیری از ترک مطابق بند ۳-۵-۲ و نیز روش‌های با استفاده از الکتروود کم هیدروژن، T برابر ضخامت قطعه نازک‌تر اتصال است. الزامات جوش تک عبوره کاربرد ندارد.

** به جز مواردی که نیازی نیست اندازه جوش از ضخامت قطعه نازک‌تر اتصال بیشتر باشد.

*** حداقل اندازه برای سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی برابر است با ۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر).

۵-۲۴-۲- استثناء در مورد جوش‌های گوشه منقطع. به جز در مورد بریدگی کنار جوش در حد مجاز این آیین‌نامه نیازی به تأمین شرایط شکل ۵-۴ در انتهای جوش‌های گوشه منقطع در خارج از مؤثر نمی‌باشد.

۵-۲۴-۳- تحدب. به جز در جوش‌های بیرونی در اتصالات کنج مقدار تحدب جوش C نباید از مقادیر مجاز در شکل ۵-۴ تجاوز کند.

۵-۲۴-۴- جوش‌های شیاری یا لب‌به‌لب. جوش‌های شیاری باید با حداقل گرده اجرا شوند مگر آنکه مشخص شده باشد. در مورد اتصالات لب‌به‌لب و کنج گرده جوش نباید از ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) در ارتفاع تجاوز کند. تمام جوش‌ها باید دارای شیب ملایم با سطح فلز پایه باشند. به طوری که منطقه انتقال دارای بریدگی کنار جوش بیش از حد مجاز آیین‌نامه نباشد.

شکل ۴-۵ (ت) مقطع جوش‌های شیاری قابل قبول را در اتصالات لب‌به‌لب نشان می‌دهد. شکل ۴-۵ (ث) مقطع جوش‌های شیاری غیرقابل قبول را در اتصالات لب‌به‌لب نشان می‌دهد. ۴-۵-۱- سطوح همتراز. جوش‌های لب‌به‌لبی که باید همتراز شوند، نباید از ضخامت فلز پایه و یا فلز جوش بیشتر از $\frac{1}{32}$ اینچ (۱ میلی‌متر) یا ۵ درصد ضخامت قطعه هر کدام کوچکترند، برداشته شود. ضمناً گرده جوش باقی‌مانده نیز نباید از $\frac{1}{32}$ اینچ (۱ میلی‌متر) در ارتفاع تجاوز کند. گرچه جایی که قرار است جوش، قسمتی از یک سطح رویهم یا در تماس سطح دیگر باشد، تمام گرده جوش باید برداشته شود. گرده جوش باید با شیب ملایم و در سطحی بدون وجود بریدگی کنار جوش به سطح فلز پایه برسد.

۴-۵-۲- روش‌ها و مفادیر پرداخت سطح. شیارزنی و برشکاری به شرط استفاده از سنگ‌کاری می‌تواند به کار گرفته شود. اگر پرداخت سطح لازم باشد، زبری سطح نباید (مراجعه به ANSI B46.1) از ۲۵۰ میکرو اینچ تجاوز کند. سطوحی که بین ۱۲۵ میکرو اینچ تا ۲۵۰ میکرو اینچ آماده‌سازی می‌شوند باید در جهت موازی با تنش‌های اولیه پرداخت شوند. سطوحی که با زبری ۱۲۵ میکرو اینچ و کمتر آماده‌سازی می‌شوند، می‌توانند در هر جهتی پرداخت شوند.

۴-۵-۲۵- روش جوشکاری انگشتانه و کام

۴-۵-۲۵-۱- جوش‌های کام. روش جوشکاری کام وقتی که هر یک از روش‌های جوشکاری SMAW, GMAW (به جز انتقال اتصال کوتاه) و FCAW به کار می‌رود مطابق زیر است:

۴-۵-۲۵-۱-۱- وضعیت تخت. برای جوشکاری در وضعیت تخت جهت ایجاد یک لایه جوش در ریشه اتصال باید هر عبور جوش به دور ریشه اتصال حرکت کرده و سپس در یک مسیر حلزونی حرکت کرده تا به مرکز سوراخ برسد. سپس قوس الکتریکی به محیط سوراخ برده شده و روند دوباره تکرار می‌شود تا زمانی که لایه‌های جوش پی‌درپی در سوراخ قرار گرفته تا عمق لازم سوراخ پر شود. تا زمانی که جوشکاری تمام می‌شود، گل جوشی که فلز مذاب را می‌پوشاند، باید به صورت مذاب نگاه داشته شود. اگر قوس الکتریکی قطع می‌شود، یا گل جوش سرد شود، قبل از شروع مجدد جوشکاری باید گل جوش به طور کامل برداشته شود.

۵-۲۵-۱-۲- وضعیت عمودی. در جوشکاری در وضعیت عمودی، قوس الکتریکی ابتدا در ریشه اتصال در سمت پایین شروع شده و سپس به سمت بالای سوراخ برده می‌شود که در بالای سوراخ قوس الکتریکی قطع شده و سپس گل جوش تمیز می‌شود، سپس همین روند در سمت مخالف سوراخ تکرار می‌شود. بعد از برداشتن تمیز کردن گل جوش، لایه‌های بعدی با روش مشابه قرار می‌گیرد، تا عمق لازم سوراخ پر شود.

۵-۲۵-۱-۳- وضعیت بالاسری. برای جوشکاری در وضعیت بالاسری، روش کار مشابه وضعیت جوشکاری تخت است، به جز آنکه بعد از اجرای هر لایه تا پر شدن عمق لازم سوراخ، گل جوش باید سرد شده و به طور کامل برداشته شود.


۵-۲۵-۲- جوش انگشتانه. جوش انگشتانه باید با روشی مشابه روش مشخص شده در بند ۵-۲۵-۱ برای جوش کام اجرا شود، به جز آنکه، اگر طول انگشتانه بیشتر از سه برابر پهنای آن باشد و یا اگر تا انتهای قطعه ادامه داشته باشد، الزامات بند ۵-۲۵-۱-۳ باید به کار رود.

۵-۲۶- تعمیرات

برداشتن فلز جوش و یا قسمتی از فلز پایه می‌تواند با روش‌های ماشین‌کاری، سنگ‌کاری، شیرازنی یا برشکاری انجام شود. باید به صورتی انجام شود که لبه‌های فلز پایه یا فلز جوش دنداندار و یا کنگره‌ای نشود. برشکاری با گاز اکسیژن نباید برای فولاد آب‌دیده و بازپخت شده استفاده شود. برداشتن فلز جوش غیرقابل قبول نباید همراه با برداشته شدن فلز پایه باشد و سطوح باید قبل از جوشکاری به خوبی تمیز شوند و کسری اندازه جوش را باید با جوشکاری جبران نمود.

۵-۲۶-۱- انتخاب پیمانکار. پیمانکار دارای این انتخاب است که یک جوش غیرقابل قبول را تعمیر کند، یا آن را به طور کامل برداشته و مجدد جوشکاری کند، به جز آنچه در بند ۵-۲۶-۳ مشخص شده است. جوش تعمیر شده یا جایگزین شده باید با همان نوع آزمایش اولیه بررسی شده و همان حدود قبولی کیفیت به کار رود. اگر پیمانکار تعمیر جوش را انتخاب کند، باید مطابق زیر باشد:

- ۲۶-۵-۱-۱- رویهم افتادگی، تحدب و یا گرده زیاد. فلز جوش اضافی باید برداشته شود.
- ۲۶-۵-۱-۲- تفرز زیاد، چاله جوش، جوش کمتر از اندازه و یا بریدگی کنار جوش. سطوح باید آماده‌سازی شده (مراجعه به بند ۵-۳۰) و سپس فلز جوش اضافه جوشکاری شود.
- ۲۶-۵-۱-۳- ذوب ناقص، تخلخل زیاد و یا گل جوش باقی در جوش. نواحی غیرقابل قبول باید برداشته شده (مراجعه به بند ۵-۲۶) و دوباره جوشکاری شود.
- ۲۶-۵-۱-۴- وجود ترک در فلز جوش یا فلز پایه. اندازه ترک باید با هر یک از روش‌های اسیدشویی، آزمایش ذرات مغناطیسی، آزمایش مایعات نفوذی و یا هر روش دیگری مشخص شود. ترک و به اندازه ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر) دو انتهای ترک از فلز سالم نیز باید برداشته شده و دوباره جوش شود.
- ۲۶-۵-۲- محدودیت‌های درجه حرارت در تعمیر با گرم کردن موضعی. اعضایی که تحت جوشکاری، پیچیده می‌شوند، باید با وسایل مکانیکی و یا با استفاده از حرارت دادن موضعی کنترل‌شده، صاف شوند. برای فولاد آب‌دیده و بازپخت شده میزان درجه حرارت منطقه گرم شده که با روش‌های مشخص اندازه‌گیری می‌شوند، نباید از ۱۱۰۰° فارنهایت (۶۰۰° سانتی‌گراد) و برای سایر فولادها از ۱۲۰۰° فارنهایت (۶۵۰° سانتی‌گراد) بیشتر شود. قطعاتی که برای صاف شدن گرم می‌شوند، باید عاری از تنش و نیروهای خارجی باشند، به جز آن تنش‌هایی که ناشی از روش‌های مکانیکی صاف کردن قطعه همراه با گرم کردن می‌باشد.
- ۲۶-۵-۳- تأیید مهندس طراح. قبل از انجام تعمیر روی فلز پایه (به جز موارد لازم بند ۵-۱۵)، تعمیر ترک‌های اصلی و تأخیری، تعمیر عیوب داخلی جوش‌های به روش جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی و یا طراحی مجدد جهت جبران ضعف مقطع، تأیید مهندس طراح لازم است. مهندس باید طراح قبل از برش و جداسازی اعضای جوشی مطلع شود.

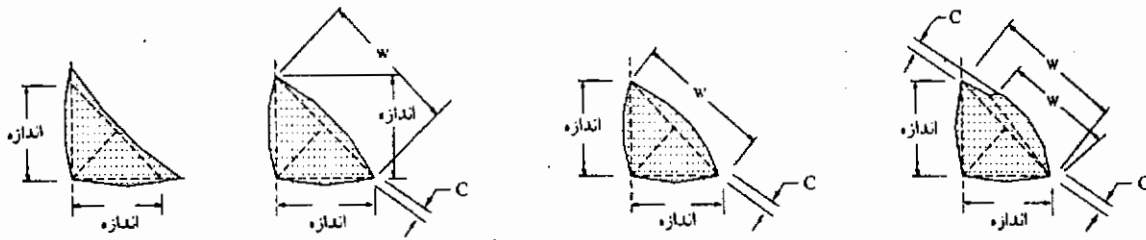


(الف) نیمرخ‌های مطلوب جوش گوشه


(ب) نیمرخ‌های قابل قبول جوش گوشه

تذکر: مقدار تحدب C یک جوش گوشه با سطح نشیمن W نبایستی از مقادیر زیر تجاوز نماید:


حد اکثر تحدب C	پهنای جوش
۱/۱۶ اینچ (۲ میلیمتر)	$W \leq 5/16$ اینچ (۸ میلیمتر)
۱/۸ اینچ (۳ میلیمتر)	$W < 1$ اینچ (۲۵ میلیمتر) تا $W > 5/16$ اینچ (۸ میلیمتر)
۳/۱۶ اینچ (۵ میلیمتر)	$W \geq 1$ اینچ (۲۵ میلیمتر)

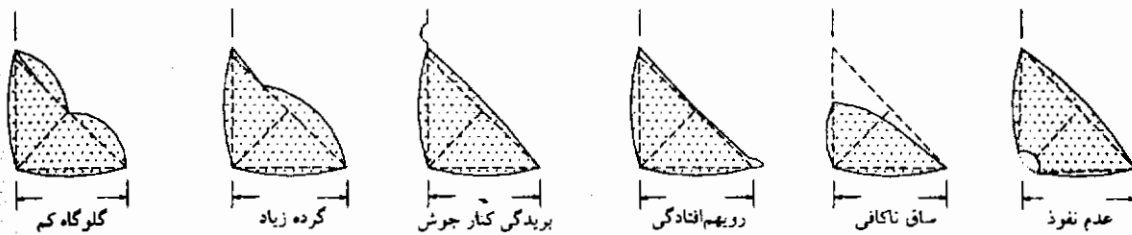

(ب) مقاطع غیر قابل قبول جوش گوشه

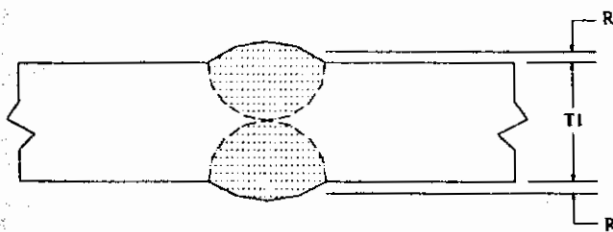

اتصال لب به لب - ضخامت‌های مساوی

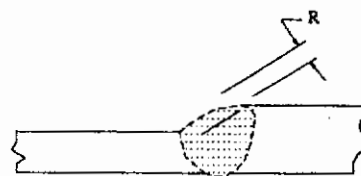


اتصال لب به لب - ضخامت‌های ناساوی

تذکر: مقدار کرده R نبایستی از ۱/۸ (۳ میلیمتر) بیشتر شود. مراجعه به بند ۴-۲۴-۵

(ت) نیمرخ‌های قابل قبول در اتصال لب به لب

شکل ۴-۵- نیمرخ‌های جوش قابل قبول و غیر قابل قبول (بند ۴-۵-۲۴)

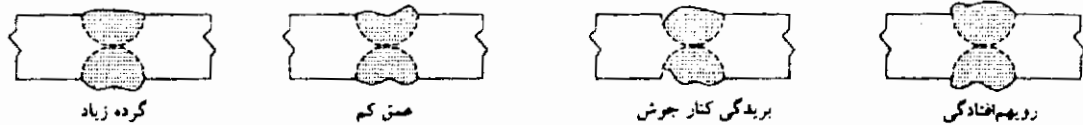

(ث) نیرخ‌های غیرقابل قبول در اتصال لب به لب

ادامه شکل ۵-۴- نیرخ‌های جوش قابل قبول و غیرقابل قبول (بند ۵-۲۴)

۵-۲۶-۴- عدم دسترسی به جوش‌های غیرقابل قبول. اگر بعد از آنکه یک جوش غیرقابل اجرا شد، و کار تمام شود به گونه‌ای که دسترسی به آن جوش غیرقابل قبول، ممکن نباشد و یا وضعیتی جدید به وجود آید که انجام تعمیرات روی جوش خطرناک باشد، در این صورت قبل از تعمیر باید با برداشتن جوش و یا اعضاء و یا هر دو، وضعیت اولیه بدست آید. اگر این کار انجام نشود باید ضعف مقطع را با انجام کار اضافه براساس طراحی مجدد جبران کرد.

۵-۲۶-۵- پر کردن سوراخ‌های اشتباه با جوش. به جز در مواردی که پر کردن سوراخ‌های اشتباه به دلایل سازه‌ای و یا هر دلیل دیگری لازم باشد، سوراخ‌های اشتباه سوراخ‌کاری شده با مته و یا پانچ شده را می‌توان با پیچ پر کرد و یا آن‌ها را رها کرد. اگر سوراخ‌های اشتباه با جوش پر می‌شوند، تأمین شرایط زیر لازم است:

۱- فلز پایه‌ای که تحت تنش‌های سیکلی قرار نمی‌گیرد را می‌توان با جوشکاری تعمیر کرد، به شرط آنکه پیمانکار یک مشخصات فنی روند تعمیر با جوشکاری تهیه کرده و براساس آن عمل کند. سلامت جوش تعمیری باید با آزمایش‌های غیرمخرب مناسب تعیین شود، همان آزمایش‌هایی که در مدارک قرارداد برای جوش‌های شیاری تحت تنش‌های فشاری و یا کششی مشخص شده است.

۲- فلز پایه‌ای که تحت تنش‌های سیکلی قرار می‌گیرد را می‌توان تحت شرایط زیر با جوشکاری تعمیر کرد:

(الف) انجام تعمیر با جوشکاری و نیز مشخصات فنی روند تعمیر با جوشکاری به تأیید مهندس طراح برسند.

(ب) مشخصات فنی روند تعمیر با جوشکاری در انجام عملیات تعمیر به کار گرفته شود و

سلامت جوش تعمیری با آزمایش‌های غیرمخربی تعیین شود که در مدارک قرارداد، برای آزمایش جوش‌های شیاری کششی مشخص شده و یا به تأیید مهندس طراح برسد.

۳- علاوه بر الزامات ۱ و ۲ در مورد پر کردن سوراخ‌ها با جوش در فولاد آب‌دیده و بازپخت شده باید:

(الف) از فلز پرکننده، میزان حرارت ورودی، و عملیات حرارتی بعد از جوشکاری مناسب (اگر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری لازم باشد) استفاده شود.

(ب) با استفاده از مشخصات فنی روند تعمیر با جوشکاری، نمونه‌های جوشی آزمایشی تهیه شود.

(پ) با بررسی نمونه‌ها با آزمایش پرتونگاری تعیین شود که الزامات بند ۶-۱۲-۲-۱ در مورد سلامت جوش تأمین می‌شود.

(ت) یک نمونه تست کشش مقطع باریک شده (مغز جوش)، دو نمونه آزمایش خمش جانبی (فلز جوش) و سه نمونه آزمایش ضربه (طاقة نمونه زخم‌دار) از ناحیه متأثر از حرارت (منطقه درشت‌دانه‌ای) که از نمونه‌های جوش برداشته می‌شود، لازم است تا بیان شود که منطقه تعمیر شده از لحاظ خواص مکانیکی با فلز پایه مطابقت دارد. برای الزامات آزمایش ضربه به ضمیمه ج مراجعه شود.

۴- سطح جوش باید مطابق بند ۵-۲۴-۴-۱ پرداخت شود.

۵-۲۷- چکش کاری

برای جلوگیری از جمع‌شدگی و یا ترک خوردن و یا تغییر شکل قطعه در جوش‌های ضخیم، می‌توان لایه‌های میانی جوش را چکش کاری کرد. چکش کاری لایه ریشه و لایه سطحی جوش و فلز پایه در لبه‌های جوش به جز موارد بند ۲-۳۶-۶-۳) مجاز نیست.

باید برای جلوگیری از رویهم‌افتادگی و ترک در جوش یا در فلز پایه دقت شود.

۵-۲۷-۱- ابزار. استفاده از چکش‌های دستی مخصوص برداشتن گل جوش و ابزار لرزه‌ای

سبک که برای برداشتن گل جوش و یا پاشش‌ها استفاده می‌شوند، مجاز بوده و چکش کاری محسوب نمی‌شوند.

۲۸-۵- درزگیری

انجام عملیات درزگیری روی جوش مجاز نیست.

۲۹-۵- لکه‌های قوس

باید از به وجود آمدن لکه‌های قوس خارج از ناحیه جوش اجتناب شود، ترک و یا عیوبی که ناشی از لکه‌های قوس می‌باشند، باید سنگ‌کاری و صاف شوند و از سلامت ناحیه، اطمینان حاصل شود.

۳۰-۵- تمیزکاری جوش

۳۰-۵-۱- تمیزکاری حین جوشکاری. قبل از جوشکاری روی فلز مذاب قبلی، تمام گل‌جوش باید برداشته شده و باید سطح جوش و لبه‌های فلز پایه با برس‌کاری تمیز شود. این الزام نه‌تنها باید در مورد لایه‌های پی‌درپی جوش رعایت شود بلکه باید بعد از هر قطع جوش برای ناحیه چاله جوش و نشیمن لایه بعدی و همچنین برای جوش انگشتانه و کام مطابق بند ۲۵-۵ به‌کار رود.

۳۰-۵-۲- تمیزکاری جوش‌های تکمیل شده. باید از سطح تمام جوش‌های تکمیل شده، گل‌جوش برداشته شود و سطح جوش و لبه‌های فلز پایه با برس‌کاری یا وسایل مناسب دیگری تمیز شود. پاشش‌هایی که مقاومت کرده و بعد از عملیات تمیزکاری باقی می‌مانند، قابل قبول هستند، مگر آنکه برداشتن آن‌ها برای انجام آزمایش‌های غیرمخرب لازم باشد.

۳۱-۵- لقمه‌های جوش (مراجعه به بند ۲-۲-۵)

۳۱-۵-۱- استفاده از لقمه‌های جوش. جوش باید به‌گونه‌ای در انتهای اتصال تمام شود که از سلامت آن اطمینان حاصل شود. هرکجا که لازم باشد، برای این مقصود باید از لقمه‌های جوش در دو طرف آماده‌سازی شده اتصال، استفاده کرد.

۵-۳۱-۲- برداشتن لقمه‌های جوش برای سازه‌های غیرقوطی شکل تحت بارگذاری استاتیکی. برای سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی با مقطع غیرقوطی شکل، احتیاجی به برداشتن لقمه‌های جوش نیست مگر آنکه توسط مهندس طراح لازم شده باشد.

۵-۳۱-۳- برداشتن لقمه‌های جوش برای سازه‌های غیرقوطی شکل تحت بارگذاری سیکلی. برای سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی با مقطع غیرقوطی شکل، بعد از تکمیل جوشکاری و سرد شدن جوش، لقمه‌های جوش برداشته شده و انتهای جوش صاف و همتراز لبه‌های قطعه شود.

۵-۳۱-۴- انتهای اتصال جوشی لب به لب. انتهای اتصالات جوشی لب به لب که بایستی همتراز شوند، باید طوری انجام یابد که از پهنای مشخص شده در جزییات و یا پهنای عملی اجرا شده، هرکدام بزرگترند بیشتر از $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) کاسته نشود. انتهای اتصالات جوشی لب به لب بایستی با شیب حداکثر ۱ به ۱۰ هموار شود.

۶- بازرسی

بخش الف- مشخصات عمومی

۶-۱- حدود کاربرد

فصل ۶ شامل تمام الزامات تعیین صلاحیت و مسؤولیت‌های بازرسین، حد قبولی عدم پیوستگی‌ها و روش‌های آزمایش غیرمنحرب است.

۶-۱-۱- بازرسی و شرایط قرارداد. در این آیین‌نامه، بازرسی بر ساخت/ نصب و آزمایش‌های مربوطه و بازرسی به منظور تأیید و آزمایش‌های مربوطه از هم جدا می‌شوند. بازرسی و آزمایش‌های ساخت/ نصب بنا به نیاز قبل از مونتاژ، در حین مونتاژ، در حین جوشکاری و بعد از جوشکاری برای اطمینان از اینکه مواد و ساخت مطابق با الزامات قرارداد هستند، انجام می‌شود. بازرسی و آزمایش‌های تأیید بایستی با یک برنامه زمان‌بندی انجام شده و نتایج آن به کارفرما و پیمانکار گزارش داده شود تا از تأخیر در کار جلوگیری به عمل آید. بازرسی و آزمایش‌های ساخت/ نصب از مسؤولیت پیمانکار است، مگر آنکه در مدارک قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد. بازرسی و آزمایش‌های تأیید از حقوق کارفرماست، که می‌تواند انجام دهد یا اگر در قرارداد ذکر شده باشد، از بازرسی به منظور تأیید به طور مستقل صرف‌نظر کرده و یا قید شود که هم بازرسی بر ساخت/ نصب و هم بازرسی به منظور تأیید را پیمانکار بایستی انجام دهد.

۶-۱-۲- تعریف رده‌بندی بازرسین. بازرس تأییدکننده، شخص منتخب شایسته‌ای است که از طرف کارفرما یا مهندس طراح و برای آن‌ها تمام بازرسی‌ها و موارد کیفیتی در حدود مشخص شده در قرارداد را انجام می‌دهد. بازرس ساخت/ نصب شخص منتخب شایسته‌ای است که از طرف پیمانکار تمام بازرسی‌ها و موارد کیفیتی در حدود مشخص شده در قرارداد را انجام می‌دهد. وقتی که کلمه بازرس به تنهایی استفاده می‌شود، هم برای بازرسی بر ساخت/ نصب و هم برای بازرسی به منظور تأیید در حدود مسؤولیت‌های مشخص شده در بند ۶-۱-۱ کاربرد دارد.

۶-۱-۳- الزامات تعیین صلاحیت بازرسن

۶-۱-۳-۱- پایه‌های تعیین صلاحیت. بازرسن مسؤول در تأیید و یا رد مواد و قطعات ساخته شده، بایستی تعیین صلاحیت شود. پایه‌های تأیید صلاحیت بازرسن باید مستند شده و اگر مهندس طراح بخواهد که پایه تعیین صلاحیت بازرسن را مشخص کند، باید در مدارک قرارداد ذکر شود.

پایه‌های تأیید صلاحیت قابل قبول عبارتند از:

۱- گواهینامه رایج یا گذشته به عنوان بازرسن جوش صلاحیت‌دار AWS براساس موارد AWS QC1/استاندارد و راهنمای تأیید صلاحیت و ارایه گواهینامه بازرسن جوش، یا

۲- تأیید صلاحیت رایج یا گذشته توسط انجمن جوش کانادا براساس الزامات مؤسسه استاندارد کانادا استاندارد شماره W178.2 تأیید صلاحیت بازرسن جوش، یا

۳- مهندس یا تکنسین که به واسطه تمرین یا تجربه و یا هر دو در زمینه ساخت، بازرسی و آزمایش قطعات فلزی شایستگی انجام کار بازرسی را دارد.

۶-۱-۳-۲- مدت زمان اعتبار. تأیید صلاحیت یک بازرسن به شرط آنکه به صورت فعال در بازرسی ساخت قطعات فولادی جوشی کار کند، معتبر است، مگر آنکه دلایل خاصی وجود داشته باشد که توانایی بازرسن را زیر سؤال ببرد.

۶-۱-۳-۳- بازرسن دستیار. بازرسن می‌تواند با بازرسن دستیار که هر یک بازرسی مشخصی را تحت نظر او انجام می‌دهند، حمایت شود. بازرسن دستیار باید با تمرین و کسب تجربه در کار بازرسی خاصی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، تأیید صلاحیت شوند. کار بازرسن دستیار باید به‌طور منظم، معمولاً روزانه توسط بازرسن کنترل عینی گردد.

۶-۱-۳-۴- معاینه چشم. بازرسن و بازرسن دستیار باید بدون لنز و یا با لنز تحت شرایط زیر معاینه چشم شوند:

۱- نزدیک‌بینی اسنل انگلیسی و یا معادل در ۱۲ اینچ (۳۰۵ میلیمتر).

۲- دوربینی ۲۰/۴۰ یا بهتر.

معاینه چشم تمام افراد بازرسی هر سه سال و یا اگر نیاز باشد کمتر از سه سال لازم است.

۶-۱-۳-۵- اختیار تأیید. مهندس طراح باید اختیار تأیید و یا رد صلاحیت بازرسان،

داشته باشد.

- ۶-۱-۴- مسئولیت بازرس. بازرس باید اطمینان دهد که تمام عملیات ساخت و نصب براساس الزامات مذکور در مدارک قرارداد انجام شده است.
- ۶-۱-۵- مدارکی که باید در اختیار بازرس قرار بگیرد. کلیه نقشه‌های جزییات که نشان‌دهنده اندازه، طول، نوع و موقعیت تمام جوش‌ها است باید در اختیار بازرس قرار بگیرد. آن قسمت از مدارک قرارداد که توصیف‌کننده مواد و شرایط کیفیتی تولیدات ساخته شده و یا نصب شده و یا هر دو می‌باشد نیز باید در اختیار بازرس قرار بگیرد.
- ۶-۱-۶- توجیه بازرس. بازرس باید قبل از شروع عملیات مورد بازرسی، توجیه شود.
- ۶-۲- بازرسی مواد. بازرس باید اطمینان حاصل کند که فقط از مواد مطابق با الزامات این آیین‌نامه، استفاده می‌شود.

۶-۳- بازرسی تعیین صلاحیت WPS و دستگاه‌ها

- ۶-۳-۱- تعیین صلاحیت WPS. بازرس باید تمام WPS‌هایی را که برای کار استفاده می‌شوند را بازبینی نموده و اطمینان حاصل کند که روش‌ها مطابق با الزامات این آیین‌نامه می‌باشد.
- ۶-۳-۲- دستگاه جوشکاری. بازرس باید دستگاه‌های جوشکاری را بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که مطابق الزامات بند ۵-۱۱ می‌باشد.

- ۶-۴- بازرسی تعیین صلاحیت جوشکار، دستگاه جوشکار و خال جوشکار
- ۶-۴-۱- بررسی تعیین صلاحیت. بازرس باید فقط به جوشکاران، دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکارانی اجازه جوشکاری دهد که مطابق الزامات فصل ۴ تعیین صلاحیت شوند، و یا اطمینان حاصل کند که هر جوشکار، دستگاه جوشکار و یا خال جوشکار قبلاً تحت سایر نظارت‌های قابل قبول تعیین صلاحیت شده است.
- ۶-۴-۲- آزمایش مجدد براساس کیفیت کار. وقتی که به نظر می‌رسد کیفیت کار یک

جوشکار، دستگاه جوشکار، یا خال جوشکار صلاحیت‌دار، پایین‌تر از الزامات این آیین‌نامه است، بازرسی می‌تواند برای تعیین توانایی جوشکار، دستگاه جوشکار و یا خال جوشکار در اجرای جوش مناسب، یک آزمایش ساده مانند آزمایش شکست جوش گوشه انجام داده و یا انجام تعیین صلاحیت مجدد کامل براساس فصل ۴ را لازم بداند.

۶-۴-۳- آزمایش مجدد براساس اتمام اعتبار گواهینامه. بازرسی باید برای جوشکار و یا دستگاه جوشکار و یا خال جوشکاری که برای مدت بیش از شش ماه در روشی که تعیین صلاحیت شده کار نکرده باشد، انجام تعیین صلاحیت مجدد را لازم بداند. (مراجعه به بند ۴-۱-۳-۱)

۶-۵- بازرسی کار و گزارش‌ها

۶-۵-۱- اندازه، طول و موقعیت جوش‌ها. بازرسی باید اطمینان حاصل کند که اندازه، طول و موقعیت تمام جوش‌ها مطابق الزامات این آیین‌نامه و نقشه‌های جزییات است و هیچ جوش غیرمشخصی بدون تأییدیه اضافه نشده باشد.

۶-۵-۲- تعیین صلاحیت WPS. بازرسی باید اطمینان حاصل کند که تنها WPS‌هایی استفاده شوند که مطابق الزامات فصل ۳ و یا فصل ۴ می‌باشد.

۶-۵-۳- رده‌بندی و کاربرد الکتروود. بازرسی باید اطمینان حاصل کند که الکتروودهای مصرفی فقط در وضعیت و نوع جریان و قطبیتی استفاده شوند که در آن رده‌بندی شده‌اند.

۶-۵-۴- محدوده بازرسی. بازرسی باید در فرصت‌های مناسب، آماده‌سازی اتصالات، عملیات مونتاژ، روش‌های جوشکاری و کارکرد هر جوشکار، دستگاه جوشکار و خال جوشکار را مشاهده کند تا اطمینان حاصل کند که مطابق الزامات این آیین‌نامه می‌باشد.

۶-۵-۵- گستره بازرسی. بازرسی باید کار را به گونه‌ای بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که مطابق الزامات این آیین‌نامه است. با تأیید مهندس طراح، سایر حدود قبولی که با این آیین‌نامه متفاوت است، می‌تواند استفاده شود. اندازه و شکل جوش‌ها باید با وسایل اندازه‌گیری مناسب تعیین شود. برای بازرسی چشمی ترک‌ها در جوش و فلز پایه و سایر عدم پیوستگی‌ها باید از نور قوی، ذره‌بین‌ها و وسایل مشابه که می‌توانند سودمند باشند، استفاده نمود.

۶-۵-۶- مشخص کردن بازرسی‌ها. بازرسی‌ها باید با علامت‌های مشخص‌کننده و یا سایر روش‌های گزارش، تمام قطعات یا اتصالاتی را که بازرسی کرده و مورد قبول واقع شده‌اند را مشخص کنند. بدون تأیید مهندس طراح در مورد اعضای تحت بار سیکلی نشانه‌گذاری ضربه‌ای مجاز نیست.

۶-۵-۷- نگهداری گزارش‌ها. بازرس باید یک نسخه گزارش از تعیین صلاحیت تمام جوشکاران، دستگاه‌های جوشکار و خال جوشکاران و تمام تعیین صلاحیت WPSها یا سایر آزمایش‌های انجام شده و سایر اطلاعات این چنینی لازم را نگهداری کند.

بخش ب- مسؤولیت‌های پیمانکار

۶-۶- وظایف پیمانکار

۶-۶-۱- مسؤولیت‌های پیمانکار. پیمانکار مسؤول بازرسی چشمی و انجام اصلاحات لازم تمام عیوب در مواد و قطعات ساخته شده براساس الزامات این آیین‌نامه می‌باشد.

۶-۶-۲- درخواست‌های بازرس. پیمانکار باید تمام درخواست‌های بازرسی جهت اصلاح عیوب در مواد و قطعات ساخته شده مطابق مدارک قرارداد را بپذیرد.

۶-۶-۳- قضاوت مهندسی. در مواردی که برداشتن و دوباره جوش دادن جوشکاری اشتباه به فلز پایه آسیب برساند که بنا به قضاوت مهندسی این وضعیت مخالف موارد قرارداد باشد، در این صورت پیمانکار باید فلز پایه آسیب دیده را برداشته و جایگزین کند و یا با روشی که مورد تأیید مهندس طراح باشد، اقدام به جبران نقص کند.

۶-۶-۴- آزمایش‌های غیرمخرب تعیین شده به غیر از بازرسی چشمی. اگر آزمایش غیرمخربی به غیر از بازرسی چشمی در مدارک قرارداد تعیین شده باشد، پیمانکار مسؤولیت دارد که اطمینان دهد تمام جوش‌ها با الزامات کیفیتی فصل ۶ بخش ب مطابقت دارد.

۶-۶-۵- آزمایش‌های غیرمخرب تعیین نشده به غیر از بازرسی چشمی. اگر آزمایش‌های غیرمخرب به غیر از بازرسی چشمی در مدارک اصلی توافق قرارداد تعیین نشده باشد و بعداً از طرف کارفرما خواسته شود، پیمانکار باید هر آزمایش درخواستی را انجام داده و یا اجازه دهد

که هر آزمایشی براساس بند ۶-۱۴ انجام شود. کارفرما مسؤول تمام هزینه‌های مربوطه، شامل حمل و نقل، آماده‌سازی سطح، انجام آزمایش غیرمخرب و تعمیر عدم پیوستگی‌ها به جز آنچه که در بند ۶-۹ آمده است به صورت توافقی بین کارفرما و پیمانکار می‌باشد. گرچه اگر نتایج چنین آزمایش‌هایی نشان دهد که موارد عدم تطابق زیادی نسبت به الزامات آیین‌نامه وجود دارد، در اینصورت هزینه‌های تعمیر کار به عهده پیمانکار است.

بخش پ- حد قبولی

۶-۷- حدود کاربرد

حد قبولی بازرسی چشمی و آزمایش‌های غیرمخرب در اتصالات اعضای قوطی شکل و اتصالات اعضای غیرقوطی شکل در بخش پ بیان شده است. گستره آزمایش‌ها و حد قبولی باید در مدارک قرارداد ذکر شده باشد.

۶-۸- تأیید مهندس طراح برای حد قبولی دیگر

موارد مذکور در آیین‌نامه برای شرایط عمومی است و در موارد خاصی ممکن است حد قبولی تولیدات جوشی با آنچه که در این آیین‌نامه مشخص شده، متفاوت باشد. به شرط آنکه به طور مطلوب مستند شده و به تأیید مهندس طراح برسد. این حدود قبولی دیگر می‌تواند براساس ارزیابی تجربیات گذشته و یا براساس تحلیل و برآوردهای مهندسی از نوع مواد، بارهای سرویس و عوامل محیطی باشد.

۶-۹- بازرسی چشمی

تمام جوش‌ها باید بازرسی شده و در صورتی که در حد قبولی جدول ۶-۱ باشد، قابل قبول است.

۶-۱۰- آزمایش مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی

جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی، تحت آزمایش‌های مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی

قرار می‌گیرد، باید براساس الزامات بازرسی چشمی ارزیابی شود. آزمایش‌ها باید براساس بند ۶-۱۴-۶ یا بند ۶-۱۴-۷ هرکدام که کاربرد دارند، انجام شود.

۶-۱۱- آزمایش‌های غیرمخرب

به جز موارد بند ۶-۱۸، تمام روش‌های آزمایش‌های غیرمخرب شامل شرایط دستگاه‌ها و تعیین صلاحیت افراد و روش‌های انجام آزمایش باید براساس فصل ۶، بازرسی باشد. حدود قبولی براساس آنچه که در این بخش مشخص شده است، می‌باشد. جوش‌هایی که تحت آزمایش‌های غیرمخرب قرار می‌گیرند، باید قبلاً تحت بازرسی چشمی براساس بند ۶-۹ مورد قبول باشند.

برای جوش‌هایی که تحت آزمایش‌های غیرمخرب براساس بندهای ۶-۱۰، ۶-۱۱، ۶-۱۲-۳ و ۶-۱۳-۳ قرار می‌گیرند، آزمایش می‌تواند بلافاصله پس از تکمیل جوشکاری و سرد شدن قطعه تا دمای محیط انجام شود. حدود قبولی برای فولادهای A514 و A517 ASTM باید براساس انجام آزمایش بعد از ۴۸ ساعت از تکمیل جوشکاری باشد.

۶-۱۱-۱- الزامات اتصالات اعضای قوطی شکل. در جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب‌به‌لب که فقط از یک طرف بدون ورق پشت‌بند جوشکاری می‌شوند، تمام طول جوش باید با آزمایش‌های پرتونگاری یا ماوراء صوت بررسی شود. حد قبولی براساس بندهای ۶-۱۲-۳ یا ۶-۱۳-۳ هر کدام که کاربرد دارند، می‌باشد.

۶-۱۲- آزمایش پرتونگاری

جوش‌هایی که تحت آزمایش پرتونگاری مطابق الزامات بخش پ و یا حدود قبولی دیگر بند ۶-۸ نمی‌باشند، باید مطابق بند ۵-۲۶ تعمیر شوند. عدم پیوستگی‌های به غیر از ترک باید از نظر لویبایی و یا گرد بودن ارزیابی شوند. صرف‌نظر از نوع عدم پیوستگی، یک عدم پیوستگی لویبایی دارای طولی بیشتر از سه برابر عرض است و یک عدم پیوستگی گرد دارای طول سه برابر عرض و یا کمتر بوده که ممکن است دارای شکل گرد و یا نامنظم باشد.

۶-۱۲-۱- حد قبولی برای اتصالات اعضای غیرقوطی شکل تحت بارگذاری استاتیکی

۶-۱۲-۱-۱- عدم پیوستگی‌ها. جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت آزمایش

پرتونگاری قرار می‌گیرند، باید عاری از ترک بوده و اگر هر عدم پیوستگی بیشتر از حدود زیر را نشان دهد، غیر قابل قبول می‌باشد. (E = اندازه جوش)

- ۱- عدم پیوستگی‌های لوبیایی بزرگتر از حداکثر اندازه در شکل ۱-۶.
- ۲- عدم پیوستگی‌های نزدیک به هم در فاصله‌ای کمتر از مقدار حداقل مجاز در شکل ۱-۶.
- ۳- عدم پیوستگی‌های گرد، بزرگتر از $E/3$ و حداکثر $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر). گرچه وقتی که ضخامت بزرگتر از ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر) است، حداکثر اندازه عدم پیوستگی گرد می‌تواند $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) باشد. حداقل فاصله این نوع عدم پیوستگی با اندازه بزرگتر یا مساوی $3/32$ اینچ (۲ میلی‌متر) تا عدم پیوستگی گرد یا لوبیایی قابل قبول دیگر، یا تالبه‌ها یا انتهای جوش متقاطع باید سه برابر اندازه بزرگترین عدم پیوستگی‌های منظور شده باشد.
- ۴- عدم پیوستگی‌های مجزا مانند تجمع عدم پیوستگی‌های گرد، به‌طوری‌که مجموع بزرگترین اندازه عدم پیوستگی‌ها از مقدار مجاز در شکل ۱-۶ برای عدم پیوستگی تنها تجاوز کند. حداقل فاصله تا عدم پیوستگی نجمی یا گرد یا لوبیایی دیگر یا تالبه یا انتهای جوش متقاطع باید سه برابر اندازه بزرگترین عدم پیوستگی‌های منظور شده باشد.
- ۵- مجموع عدم پیوستگی‌های مجزا که دارای اندازه کوچکتر از $3/32$ اینچ (۲ میلی‌متر) باشند، نباید از $2E/3$ یا $3/8$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) هر کدام کوچکترند، در هر اینچ (۲۵ میلی‌متر) خطی جوش تجاوز کند. این الزام مستقل از الزامات ۱، ۲ و ۳ بالا می‌باشد.
- ۶- عدم پیوستگی‌های خطی که مجموع بزرگترین اندازه‌ها از E در هر $6E$ از طول تجاوز کند. وقتی که طول جوش تحت آزمایش از $6E$ کوچکتر است، مجموع بزرگترین اندازه‌های مجاز باید به همان نسبت کوچکتر شود.

جدول ۶-۱ - حد قبولی بازرسی چشمی (بند ۶-۹)

اتصالات اعضای فوقی شکل (تحت هر نوع بارگذاری)	اتصالات اعضای غیرفوقی شکل تحت بارگذاری سیکلی	اتصالات اعضای غیرفوقی شکل تحت بارگذاری استاتیکی	طبقه‌بندی عدم پیوستگی و حدود بازرسی
X	X	X	۱- ممنوعیت وجود ترک جوش باید عاری از ترک باشد.
X	X	X	۲- ذوب جوش در فلز پایه بین لایه‌های مختلف جوش و نیز بین فلز جوش و فلز پایه باید امتزاج کامل وجود داشته باشد.
X	X	X	۳- چاله‌های جوش تمام چاله‌های جوش بایستی تا مقطع جوش کامل پرشده به‌جز در جوش‌های گوشه منقطع در خارج از طول مؤثر.
X	X	X	۴- نیمرخ جوش نیمرخ جوش باید مطابق بند ۵-۲۴ باشد.
X	X	X	۵- زمان بازرسی بازرسی چشمی جوش‌ها در هر نوع فولاد می‌تواند بلافاصله پس از تکمیل جوشکاری و سرد شدن قطعه تا دمای محیط انجام شود. حدود قبولی برای فولادهای ASTM A514, A517 براساس بازرسی چشمی انجام شده بعد از ۴۸ ساعت از تکمیل جوشکاری می‌باشد.
X	X	X	۶- کمبود اندازه جوش جوش گوشه در حالت جوش تک ممتد از اندازه اسمی تعیین شده می‌تواند تا ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) بدون نیاز به اصلاح کمتر باشد، به شرط آنکه ناحیه جوش کم از ۱۰٪ طول جوش تجاوز نکند. در اتصال بال به جان در شاهرها در انتهای جوش در طول به اندازه دو برابر عرض بال، کمبود اندازه جوش مجاز نمی‌باشد.
		X	۷- بریدگی کنار جوش الف) برای مواد با ضخامت کمتر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر)، حداکثر بریدگی ۱/۳۲ اینچ (۱ میلی‌متر) است، گرچه حداکثر بریدگی ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) برای مجموع ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر) در هر ۱۲ اینچ (۳۰۵ میلی‌متر) مجاز است. برای قطعات با ضخامت ۱ اینچ یا بیشتر بریدگی نباید از ۱/۱۶ اینچ برای هر طولی از جوش بیشتر باشد.

ادامه جدول ۶-۱- حد قبولی بازرسی چشمی (بند ۶-۹)

اتصالات اعضای قوطی شکل (تحت هر نوع بارگذاری)	اتصالات اعضای غیر قوطی شکل تحت بارگذاری سیکلی	اتصالات اعضای غیر قوطی شکل تحت بارگذاری استاتیکی	طبقه بندی عدم پیوستگی و حدود بازرسی
X	X		ب) در اعضای فرعی، بریدگی نباید از 0.1 اینچ (0.25 میلی متر) بیشتر باشد وقتی که جوش در جهت عمود بر تنش های کششی می باشد، برای سایر موارد نباید از $1/32$ اینچ (1 میلی متر) بیشتر باشد.
		X	۸- تخلخل الف) در جوش های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب به لب عمود بر جهت تنش های کششی نباید هیچ تخلخل لوله ای قابل مشاهده وجود داشته باشد. برای سایر جوش های شیاری و جوش های گوشه، حداکثر مجموع تخلخل لوله ای قابل مشاهده با قطر $1/32$ اینچ (1 میلی متر) یا بیشتر نباید از $3/8$ اینچ (10 میلی متر) در هر اینچ طول جوش و یا از $3/4$ اینچ (20 میلی متر) در هر 12 اینچ (305 میلی متر) طول جوش بیشتر باشد.
X	X		ب) پراکندگی تخلخل لوله ای در جوش های گوشه نبایستی از یکی در 4 اینچ (100 میلی متر) طول جوش تجاوز نموده و حداکثر قطر نباید بیشتر از $3/32$ اینچ (2 میلی متر) باشد. استثناء: در جوش های گوشه که سخت کننده ها را به جان متصل می کنند، مجموع قطر تخلخل های لوله ای نبایستی از $3/8$ اینچ (10 میلی متر) در هر اینچ خطی جوش تجاوز نموده و همچنین نبایستی از $3/4$ اینچ (20 میلی متر) در هر 12 اینچ (305 میلی متر) طول جوش بیشتر باشد.
X	X		ج) در جوش های شیاری با نفوذ کامل در اتصالات لب به لب عمود بر جهت تنش های کششی نباید هیچ تخلخل لوله ای وجود داشته باشد. برای سایر جوش های شیاری، پراکندگی تخلخل لوله ای نباید از یکی در هر 4 اینچ (100 میلی متر) طول جوش تجاوز نموده به طوری که حداکثر قطر عدم پیوستگی نیز از $3/32$ اینچ (2 میلی متر) بیشتر نباشد.

۶-۱۲-۱-۲- نمایش الزامات. اشکال ۶-۲ و ۶-۳ الزامات بیان شده در بند ۶-۱۲-۱-۱ را نمایش می‌دهد.

۶-۱۲-۲- حد قبولی برای اتصالات اعضای غیرقوطی شکل تحت بارگذاری سیکلی. جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت آزمایش پرتونگاری قرار می‌گیرند، باید عاری از ترک بوده و اگر هر یک از عدم پیوستگی‌های بندهای ۶-۱۲-۱-۲، ۶-۱۲-۲-۲، ۶-۱۲-۲-۳ یا ۶-۱۲-۲-۴ را نمایش دهد غیرقابل قبول می‌باشد.

۶-۱۲-۲-۱- جوش‌های تحت تنش کششی. در جوش‌هایی که در هر وضعیت بارگذاری، تحت تنش کششی قرار می‌گیرند، حداکثر اندازه هر تخلخل یا عدم ذوب بزرگتر یا مساوی ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) نباید از حداکثر B که در شکل ۶-۴ براساس اندازه جوش مشخص شده بیشتر باشد.

فاصله بین عدم پیوستگی نوع بالا تا عدم پیوستگی مشابه بعدی یا تالپه‌ها یا تا پنجه و یا ریشه جوش بال به جان نباید کمتر از مقدار مجاز حداقل C که در شکل ۶-۴ براساس اندازه عدم پیوستگی مورد بررسی نمایش داده شده، کمتر باشد.

۶-۱۲-۲-۲- جوش‌های تحت تنش فشاری. برای جوش‌هایی که تحت تنش فشاری می‌باشند و مشخصاً در نقشه‌ها قید شده‌است، حداکثر اندازه تخلخل یا عدم نفوذ بزرگتر یا مساوی ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) نباید از اندازه B بزرگتر باشد، همچنین فاصله بین عدم پیوستگی‌ها نباید از مقدار حداقل مجاز C که در شکل ۶-۵ براساس اندازه عدم پیوستگی تحت آزمایش نمایش داده شده، کمتر باشد.

۶-۱۲-۲-۳- عدم پیوستگی‌های کوچکتر از ۱/۱۶ اینچ. مستقل از الزامات بندهای ۶-۱۲-۱-۲ و ۶-۱۲-۲-۲، عدم پیوستگی‌هایی که دارای اندازه کوچکتر از ۱/۱۶ اینچ (۲ میلی‌متر) هستند، اگر مجموع بزرگترین اندازه‌هایشان از ۳/۸ اینچ (۱۰ میلیمتر) در هر اینچ جوش تجاوز کند، غیرقابل قبول هستند.

۶-۱۲-۲-۴- محدودیت‌ها. محدودیت‌هایی که در اشکال ۶-۴ و ۶-۵ برای اندازه جوش ۱/۲ اینچ (۳۸ میلی‌متر) بیان شده برای تمام اندازه‌های جوش بزرگتر از ۱/۴ اینچ نیز کاربرد

دارد.

۶-۱۲-۲-۵- شکل ضمیمه ۵. شکل ضمیمه ۵ الزامات بند ۶-۱۲-۲-۱ را نمایش می‌دهد.

۶-۱۲-۳- حد قبولی برای اتصالات اعضای قوطی شکل

۶-۱۲-۳-۱- عدم پیوستگی‌ها. جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت آزمایش پرتونگاری قرار می‌گیرند، باید عاری از ترک بوده و اگر هر عدم پیوستگی بزرگتر از محدودیت‌های زیر نمایان شود غیرقابل قبول است. ($E =$ اندازه جوش)

۱- عدم پیوستگی‌های لوبیایی بزرگتر از حداکثر اندازه مطابق شکل ۶-۶.

۲- عدم پیوستگی‌های نزدیک به هم در فاصله‌ای کمتر از مقدار حداقل مجاز در شکل ۶-۶.

۳- در محل تقاطع یک جوش با جوش دیگر یا یک لبه آزاد عدم پیوستگی‌های قابل قبول باید:

الف- برای هر جوش مستقل مطابق محدودیت‌های شکل ۶-۶ باشد.

ب- برای جوش متقاطع مطابق محدودیت‌های شکل ۶-۶ حالت I یا II، هر کدام که کاربرد دارند باشد.



۴- عدم پیوستگی‌های مجزا مانند تجمع عدم پیوستگی‌های گرد، به‌طوریکه مجموع بزرگترین اندازه عدم پیوستگی‌ها از مقدار مجاز در شکل ۶-۶ برای عدم پیوستگی تنها تجاوز کند. حداقل فاصله تا عدم پیوستگی تجمعی یا گرد یا لوبیایی دیگر یا تا لبه یا انتهای جوش متقاطع باید سه برابر اندازه بزرگترین عدم پیوستگی‌های منظور شده باشد.

۵- مجموع عدم پیوستگی‌های مجزا که دارای اندازه کوچکتر از $3/32$ اینچ (۲ میلی‌متر) باشد، نباید از $3/8$ یا $2E$ اینچ (۱۰ میلی‌متر) هر کدام کوچکترند، در هر اینچ (۲۵ میلی‌متر) خطی جوش تجاوز کند. این الزام مستقل از الزامات ۱ و ۲ و ۳ بالا می‌باشد.

۶- عدم پیوستگی‌های خطی، که مجموع بزرگترین اندازه‌ها از E در هر $6E$ از طول تجاوز کند. وقتی که طول جوش تحت آزمایش از $6E$ کوچکتر است، مجموع بزرگترین اندازه‌های مجاز باید به همان نسبت کوچکتر شود.

۶-۱۲-۳-۲- نمایش. اشکال ۶-۲ و ۶-۳ کاربرد الزامات ارایه شده در بند ۶-۱۲-۳-۱ را

نمایش می‌دهد.

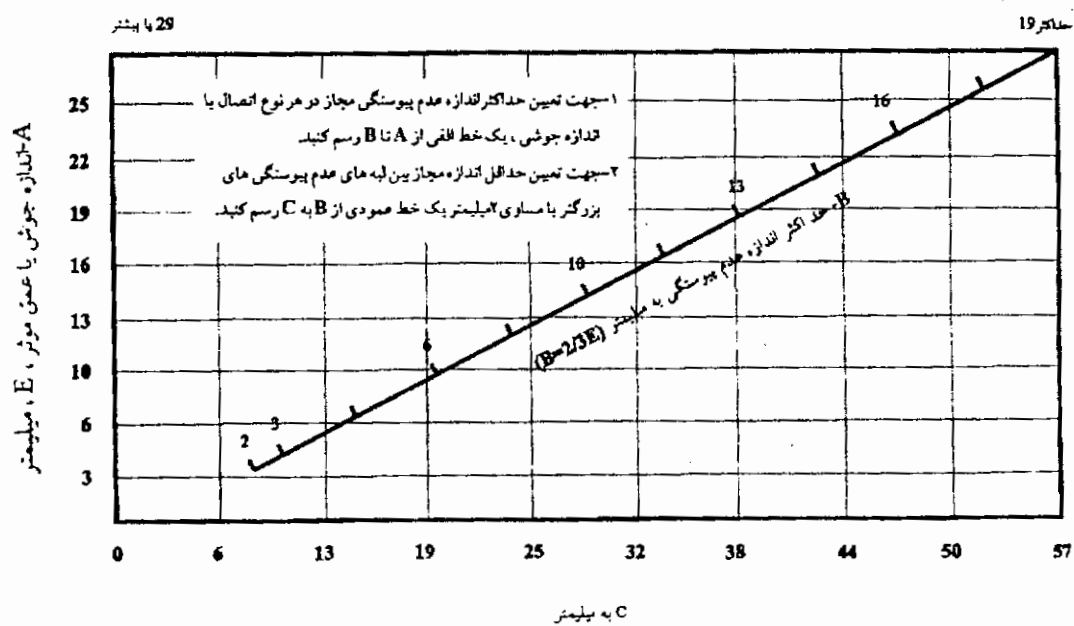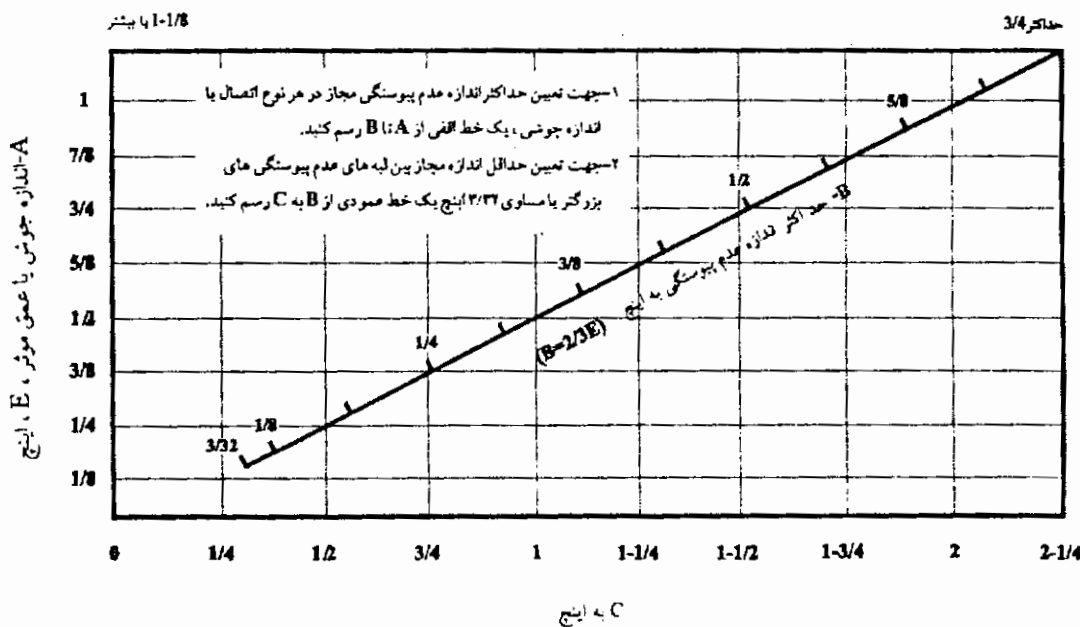

C- حداقل فاصله اندازه گیری شده در امتداد محور طولی جوش بین لبه های تخلخل یا عدم پیوستگی های ناشی از عدم ذوب کافی، تا یک لبه یا تا انتهای تداخل یک جوش دیگر.

شکل 6-1- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی های لوبیایی که با پرتونگاری در سازه های غیرقوئی شکل تحت بارگذاری استاتیکی تعیین می شوند. (بند 6-12-1-1)

T, in (mm)		(2mm)	هر (1mm)	مجموع (2mm)	مجموع (2mm)
1/8 (3)					
1/4 (6)		(4mm)	هر (2mm)	مجموع (4mm)	مجموع (4mm)
3/8 (10)		(6mm)	هر (3mm)	مجموع (6mm)	مجموع (6mm)
1/2 (12)		(9mm)	هر (4mm)	مجموع (9mm)	مجموع (9mm)
3/4 (20)		(12mm)	هر (6mm)	مجموع (10mm)	مجموع (10mm)
		(۱) لویبایی	(۳) گرد	(۴) خوشه‌ای	(۵) پراکنده


مقطع عرضی جوش

• (۵) مستقل از (۱) و (۳) می‌باشد.

• (۵) می‌تواند در ترکیب با (۱) یا (۳) باشد گرچه نشان داده نشده است.

شکل ۶-۲- حداکثر اندازه عدم پیوستگی قابل قبول در تصاویر پرتونگاری مطابق بند ۶-۱۲-۳-۱



(بندهای ۶-۱۲-۱-۲ و ۶-۱۲-۳-۲)

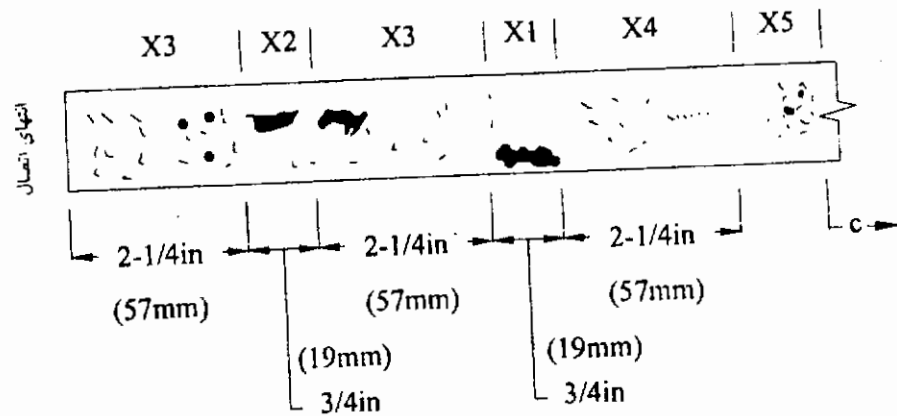

تذکرات:

- ۱- C- حد اقل فاصله مجاز بین لبه‌های عدم پیوستگی ۳/۳۲ اینچ (۲ میلی‌متر) یا بیشتر (مطابق شکل ۶-۶).
- ۲- X1- بزرگترین عدم پیوستگی لوبیایی مجاز برای ضخامت اتصال ۱-۱/۸ اینچ (۲۹ میلی‌متر) (به شکل ۶-۶ مراجعه شود).
- ۳- X2- عدم پیوستگی‌های چندتایی با طول مجاز در شکل ۶-۶ می‌تواند به عنوان یک عدم پیوستگی تنها در نظر گرفته شود.
- ۴- X3-X4- عدم پیوستگی‌های گرد کوچکتر از ۳/۳۲ (۲ میلی‌متر).
- ۵- X5- عدم پیوستگی‌های گرد در یک خوشه، در چنین خوشه‌ای اگر مجموع عدم پیوستگی‌ها حداکثر ۳/۴ اینچ (۱۹ میلی‌متر) باشد، از نظر فاصله مجاز بایستی مشابه یک عدم پیوستگی لوبیایی ۳/۴ اینچ در نظر گرفته شود.
- ۶- تفسیر: عدم پیوستگی‌های گرد و لوبیایی مطابق آنچه نشان داده شده‌است قابل قبولند، که همگی تحت محدودیت‌های حد اقل فاصله مجاز بین عدم پیوستگی‌ها و انتهای جوش قرار می‌گیرند.



شکل ۶-۳- پرتونگاری اتصالات قوطی شکل با ضخامت $1\frac{1}{8}$ اینچ (۲۹ میلی‌متر) و بیشتر، انواع عدم پیوستگی‌های تصادفی قابل قبول (بندهای ۶-۱۲-۱ و ۶-۱۲-۳)

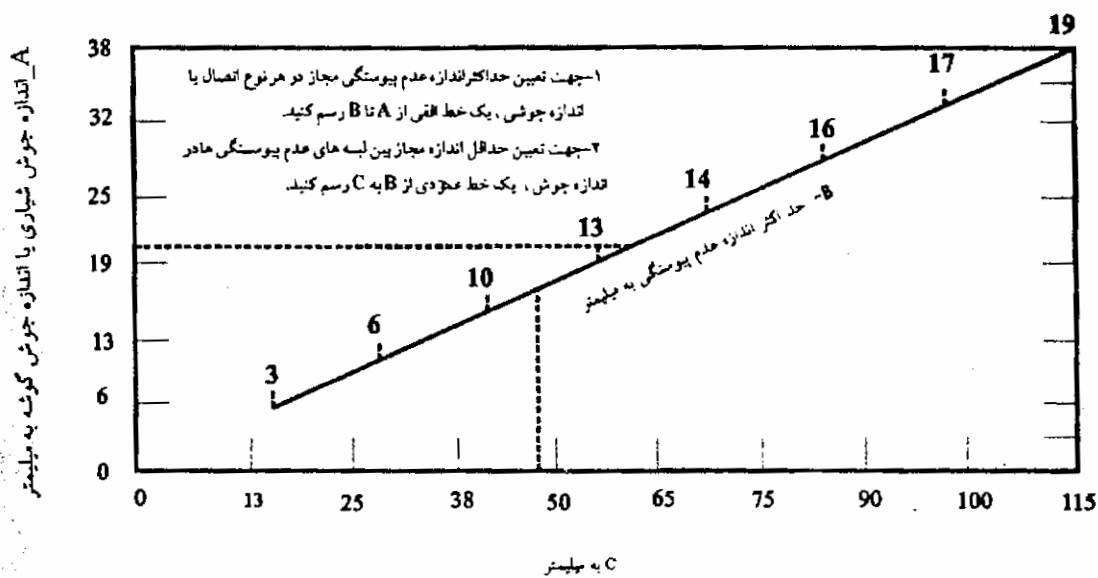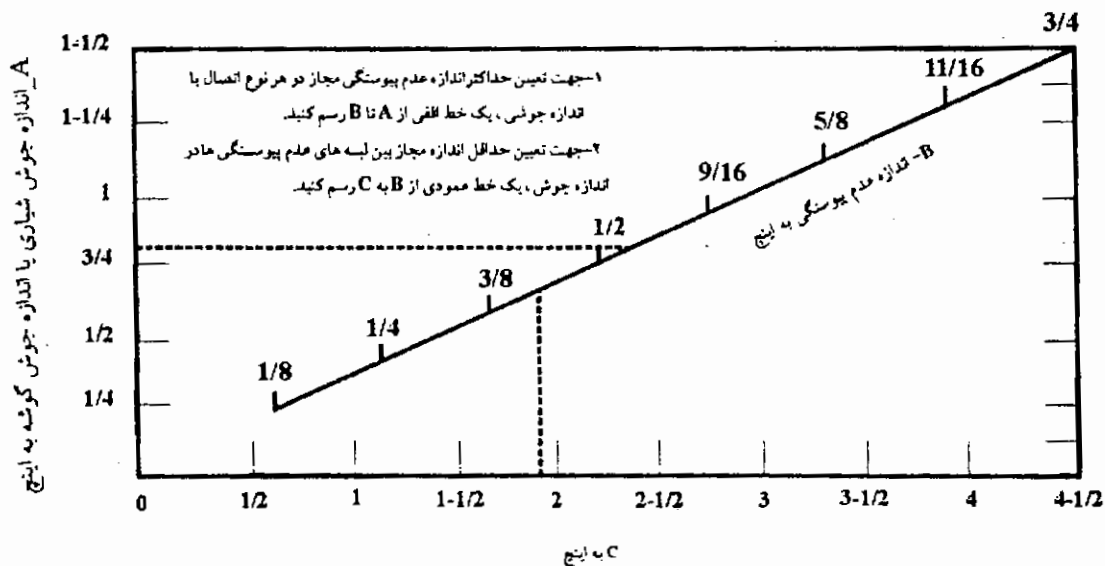

C- حداقل فاصله اندازه گیری شده در امتداد محور طولی جوش بین لبه های تخلخل یا عدم پیوستگی های ناشی از عدم ذوب کافی تا لبه ها

تذکر: عدم پیوستگی های کنار هم که در فاصله کمتر از حداقل مجاز شکل ۶-۴ قرار دارند را بایستی یک عدم پیوستگی لویبایی با اندازه مجموع عدم پیوستگی ها به علاوه فاصله بین آن ها در نظر گرفته و به عنوان یک عدم پیوستگی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شکل ۶-۴- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی های موجود در جوش های کششی اعضای غیر قوطی شکل (محدودیت های تخلخل یا عدم پیوستگی های ذوب ناقص) (بند ۶-۱۲-۱)

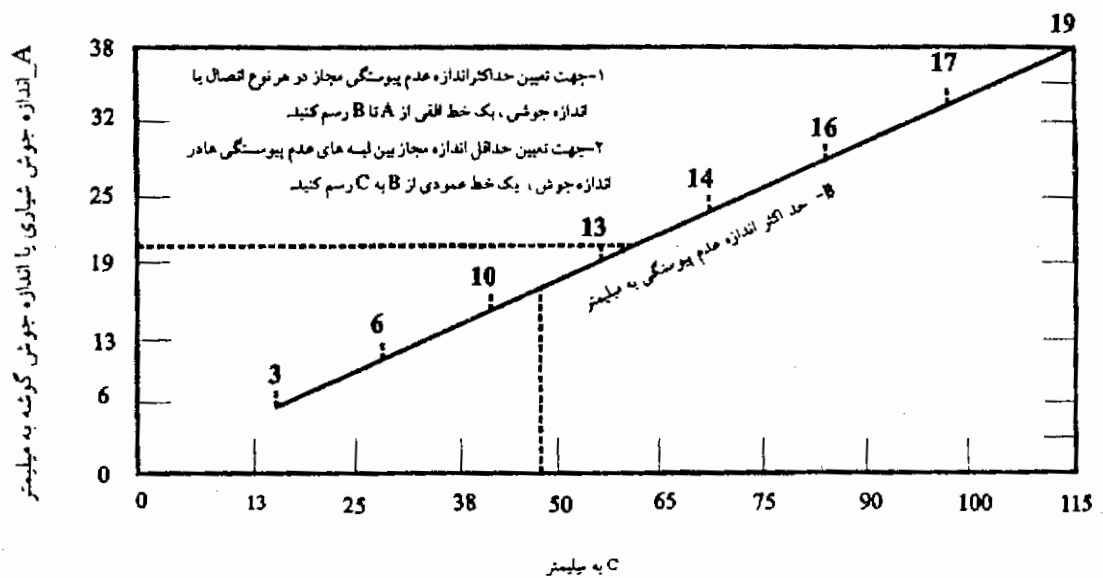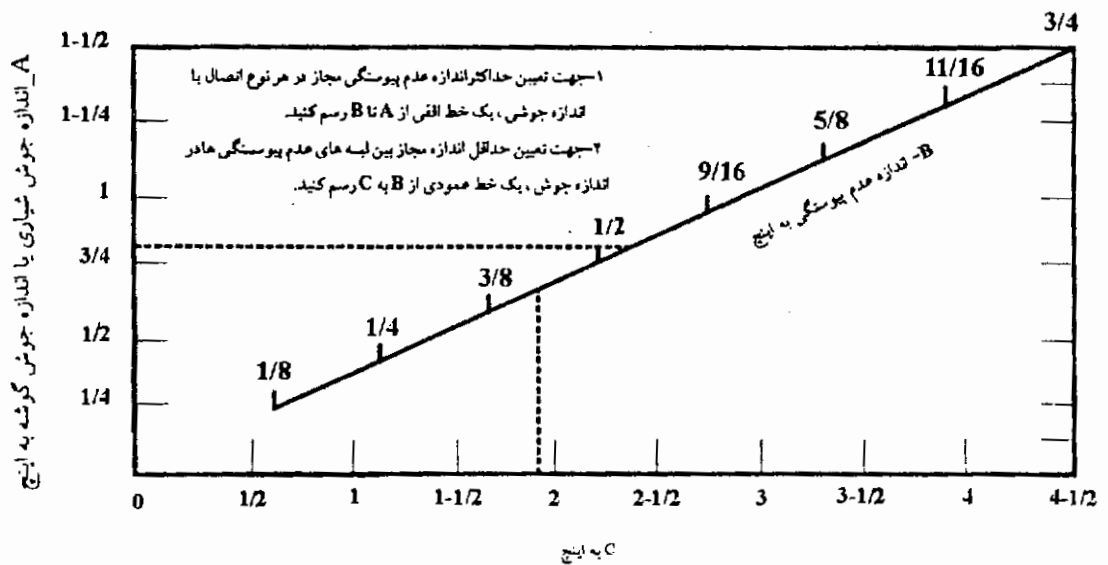

C- حداقل فاصله اندازه گیری شده در امتداد محور طولی جوش بین لبه های تخلخل یا عدم پیوستگی های ناشی از عدم ذوب کافی تا لبه ها

شکل 6-5- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی های موجود در جوش های فشاری اعضای غیر قوطی شکل (محدودیت های تخلخل یا عدم پیوستگی های ذوب ناقص) (بند 6-12-2-2)

۶-۱۳- آزمایش ماوراء صوت

۶-۱۳-۱- حد قبولی برای اتصالات اعضای غیرقوطی شکل تحت بارگذاری استاتیکی. جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت آزمایش ماوراءصوت قرار می‌گیرند، اگر الزامات جدول ۶-۲ را برآورده نمایند، مورد قبولند. برای جوش‌های بال به جان با نفوذ کامل، قبولی عدم پیوستگی‌هایی که با روشی به غیر از مسیر بررسی "E" (مراجعه به بند ۶-۳۲-۲) تعیین می‌شوند، می‌تواند براساس ضخامت جوش معادل ضخامت جان عملی به‌علاوه یک اینچ (۲۵ میلیمتر) باشد. برای قبولی عدم پیوستگی‌هایی که تحت مسیر بررسی "E" تعیین می‌شوند، باید مطابق الزامات جدول ۶-۲ برای ضخامت جان عملی باشد. اگر جوش‌های با نفوذ کامل بال به جان برای تحمل تنش‌های کششی عمود بر محور جوش محاسبه شوند، بایستی در نقشه‌ها به روشنی مشخص شده و مطابق با الزامات جدول ۶-۲ باشند. جوش‌هایی که به روش آزمایش ماوراءصوت بررسی می‌شوند، براساس بازتاب موج ماوراءصوت از سطح عدم پیوستگی به تناسب تأثیر آن در سلامت جوش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. علامت‌های عدم پیوستگی‌هایی که با دور و نزدیک کردن جستجوگر به عدم پیوستگی (مسیر بررسی "b") بر صفحه نمایش باقی می‌ماند می‌تواند نشان‌دهنده یک عدم پیوستگی صفحه‌ای با ابعاد قابل توجه باشد.

از آنجایی که سطح اصلی بازتاب اکثر عدم پیوستگی‌های بحرانی به اندازه حداقل ۲۰ درجه (برای جستجوگر با زاویه ۷۰ درجه) تا ۴۵ درجه (برای جستجوگر با زاویه ۴۵ درجه) نسبت به عمود بر شعاع موج، چرخش دارد، لذا ارزیابی بزرگی (میزان دسی‌بل) اجازه تفسیر واقعی را نمی‌دهد. وقتی علامت‌هایی که نشان‌دهنده عدم پیوستگی صفحه‌ای می‌باشند وجود داشته باشد، نیاز به بررسی جزییات عدم پیوستگی با سایر روش‌ها می‌باشد. (به‌عنوان مثال، فناوری دیگر ماوراءصوت، پرتونگاری، سنگ‌زنی و برداشتن به منظور بازرسی چشمی و غیره).

۶-۱۳-۲- حد قبولی برای اتصالات اعضای غیرقوطی شکل تحت بارگذاری سیکلی. جوش‌هایی که علاوه بر بازرسی چشمی با آزمایش ماوراءصوت بررسی می‌شوند در صورت برآورده نمودن الزامات زیر قابل قبولند:

۱- جوش‌هایی که در هر وضعیت بارگذاری تحت تنش کششی قرار می‌گیرند بایستی مطابق با


الزامات جدول ۶-۳ باشند.

۲- جوش‌هایی که تحت تنش فشاری قرار می‌گیرند بایستی مطابق با الزامات جدول ۶-۲ باشند.


۶-۱۳-۲-۱- علامات. جوش‌هایی که به زوش آزمایش ماوراءصوت بررسی می‌شوند، براساس بازتاب موج ماوراءصوت از سطح عدم پیوستگی به تناسب تأثیر آن در سلامت جوش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. علایم عدم پیوستگی‌هایی که با دور و نزدیک کردن جستجوگر به عدم پیوستگی (مسیر بررسی "b") بر صفحه نمایش باقی می‌ماند، می‌تواند نشان‌دهنده یک عدم پیوستگی صفحه‌ای با ابعاد قابل توجه باشد. به دلیل چرخش این عدم پیوستگی‌ها، بسته به شعاع صوت، تغییرات نسبت به عمود، ارزیابی دستی بل اجازة تفسیر واقعی را نمی‌دهد. وقتی علامت‌هایی که نشان‌دهنده عدم پیوستگی صفحه‌ای می‌باشند، وجود داشته باشد، نیاز به بررسی جزئیات عدم پیوستگی با سایر روش‌ها می‌باشد. (به‌عنوان مثال، فناوری دیگر ماوراءصوت، پرتونگاری، سنگ‌زنی و برداشتن به منظور بازرسی چشمی و غیره).

۶-۱۳-۲-۲- بررسی. جوش‌های با نفوذ کامل اتصال بال به جان بایستی مطابق الزامات جدول ۶-۲ بوده و برای قبولی عدم پیوستگی‌هایی که با روشی به غیر از مسیر بررسی "E" (مراجعه به بند ۶-۳۲-۲-۲) تعیین می‌شوند، می‌تواند براساس ضخامت معادل ضخامت جان عملی به علاوه یک اینچ (۲۵ میلیمتر) باشد. عدم پیوستگی‌هایی که تحت مسیر بررسی "E" تعیین می‌شوند، باید مطابق محدوده ارایه شده در بند ۶-۱۳-۲ برای ضخامت جان عملی، ارزیابی شوند. اگر جوش‌های با نفوذ کامل بال به جان برای تحمل تنش‌های کششی عمود بر محور جوش محاسبه شوند، بایستی در نقشه‌ها به روشنی مشخص شده و مطابق با الزامات جدول ۶-۳ باشند.

اندام جوش با عین موثر E ، میلی متر

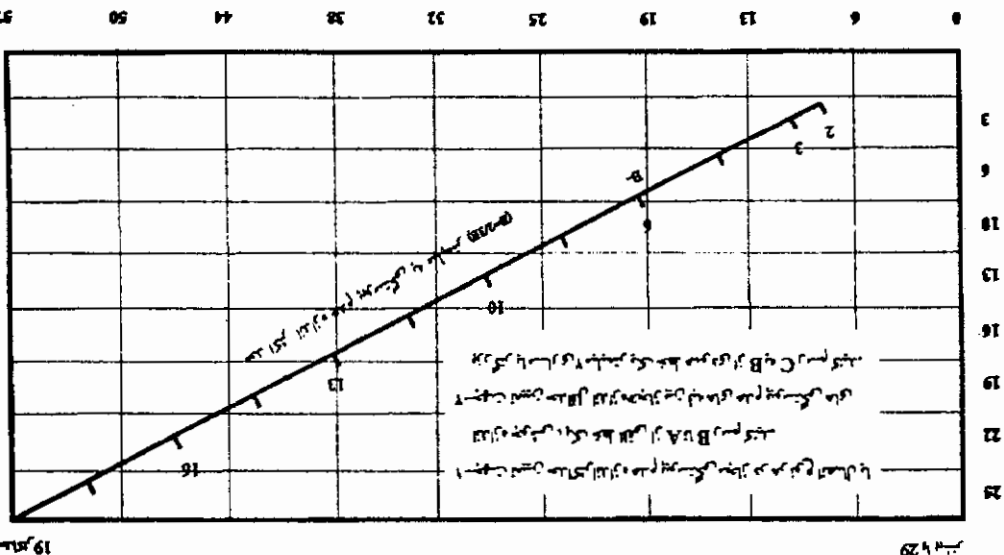

تایید C

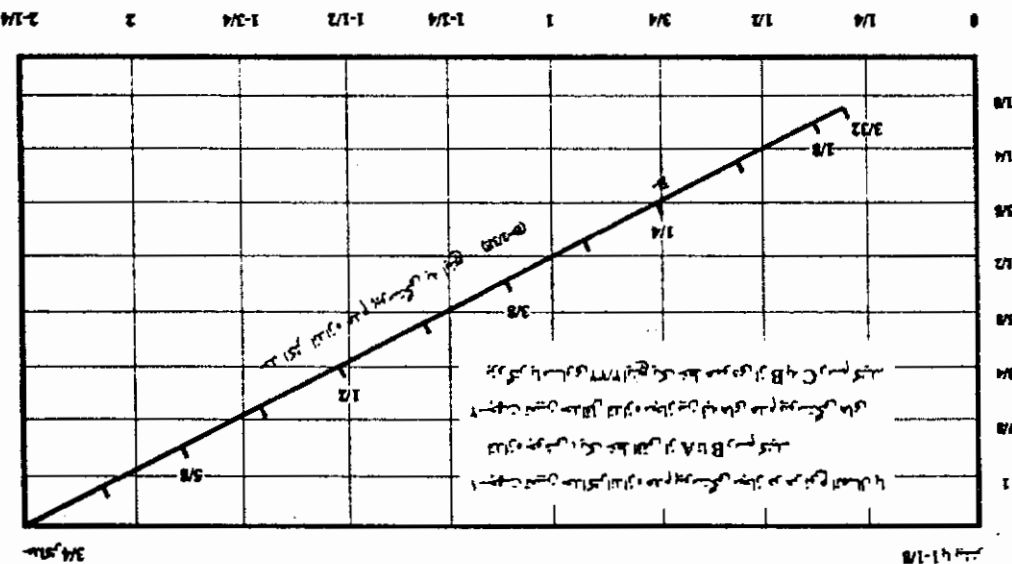


اندام جوش با عین موثر E ، میلی متر

سازه های فولادی (۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱) (بند ۶-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) اجزای فولادی
 سازه های فولادی (۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱) (بند ۶-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) اجزای فولادی

$(C = EB = EC)$

در هر یک از سازه های فولادی که در این بند ذکر شده است، نسبت سازه موثر موثر جوش در هر نوع اتصال با
 سازه های فولادی (۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱-۱) (بند ۶-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) اجزای فولادی

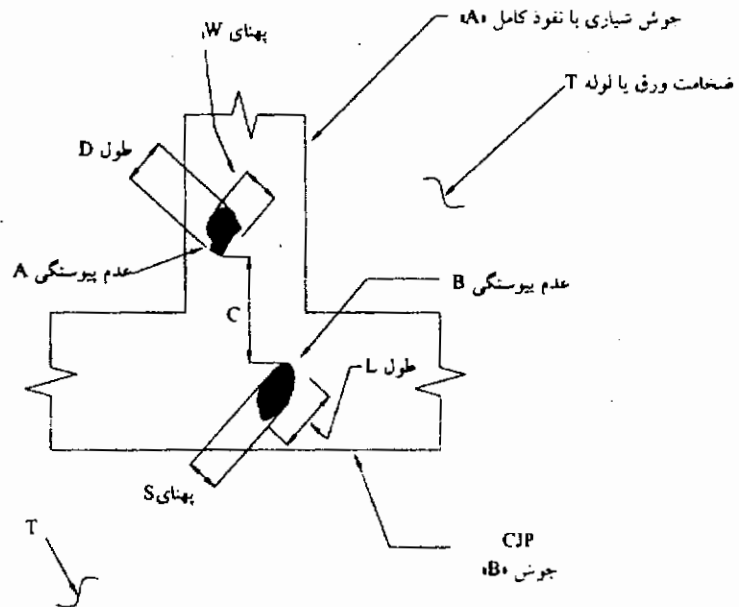

کلید واژه‌ها:

جوش A = جوش شیباری با نفوذ کامل طولی اعضای قوطی شکل

جوش B = جوش شیباری با نفوذ کامل محیطی اعضای قوطی شکل

عدم پیوستگی A = عدم پیوستگی گرد موجود در جوش A

عدم پیوستگی B = عدم پیوستگی گرد یا لویایی قرار گرفته در جوش B

W و D = به ترتیب بزرگترین و کوچکترین ابعاد عدم پیوستگی A

L و S = به ترتیب بزرگترین و کوچکترین ابعاد عدم پیوستگی B

T = ضخامت عضو قوطی شکل

C = کوچکترین فاصله به موازات محور جوش A بین نزدیکترین عدم پیوستگی‌های لبه‌ها

محدودیت‌های عدم پیوستگی نوع I

ابعاد عدم پیوستگی	محدودیت‌ها	وضعیت
D	$\leq 2W$	عدم پیوستگی گرد
L	$\leq 2S$	
D یا L	اینج $\frac{1}{4} \leq \frac{T}{3} < 2$	اینج $T \leq 2$
	اینج $\frac{3}{8} \leq 2$	اینج $T > 2$
C	$3L$ یا $3D$ هر کدام بزرگترند	(الف) یک عدم پیوستگی گرد، دیگری گرد یا لویایی D (تذکر ۲) (ب) D یا $3/32$ یا L


ادامه شکل ۶-۶- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی‌های لویایی که با پرتونگاری

اتصالات اعضای قوطی شکل تعیین می‌شود. (بند ۶-۱۲-۳-۱)

تذکرات:

- ۱- برای عدم پیوستگی‌های لوبیایی (طول بزرگتر از سه برابر عرض)، به شکل ۶-۶ برای ابعاد حداکثر مراجعه شود.
- ۲- عدم پیوستگی لوبیایی می‌تواند در هر دو جوش طولی و یا محیطی وجود داشته باشد. به منظور نمایش عدم پیوستگی B در جوش محیطی نشان داده شده است.
- ۳- به بند ۶-۱۲-۱-۳ مراجعه شود.

نوع I- عدم پیوستگی در تقاطع جوش

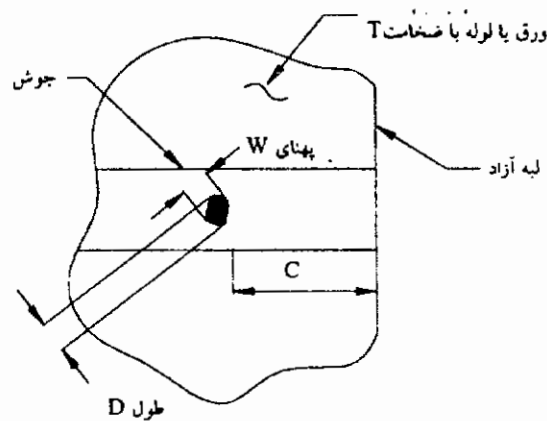

کلید واژه‌ها:

- D و W = به ترتیب، طول و عرض جوش شیاری با نفوذ کامل
 C = فاصله بین لبه آزاد تا نزدیکترین لبه عدم پیوستگی

محدودیت‌های عدم پیوستگی نوع II


ابعاد عدم پیوستگی	محدودیت‌ها	وضعیت
D	اینج $1/4 \leq T/3 <$	اینج $T \leq 2$
	اینج $3/8 \leq$	اینج $T > 2$
C	$\geq 2D$	اینج $D \geq 2/32$

تذکرات:

- ۱- به بند ۶-۱۲-۱-۳ مراجعه شود.
- ۲- جهت حداکثر ابعاد عدم پیوستگی‌های لوبیایی (طول بزرگتر از سه برابر عرض)، به شکل ۶-۶ مراجعه شود.

نوع II- عدم پیوستگی‌ها در لبه آزاد

ادامه شکل ۶-۶- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی‌های لوبیایی که با پرتونگاری اتصالات اعضای قوطی شکل تعیین می‌شود. (بند ۶-۱۲-۱-۳)

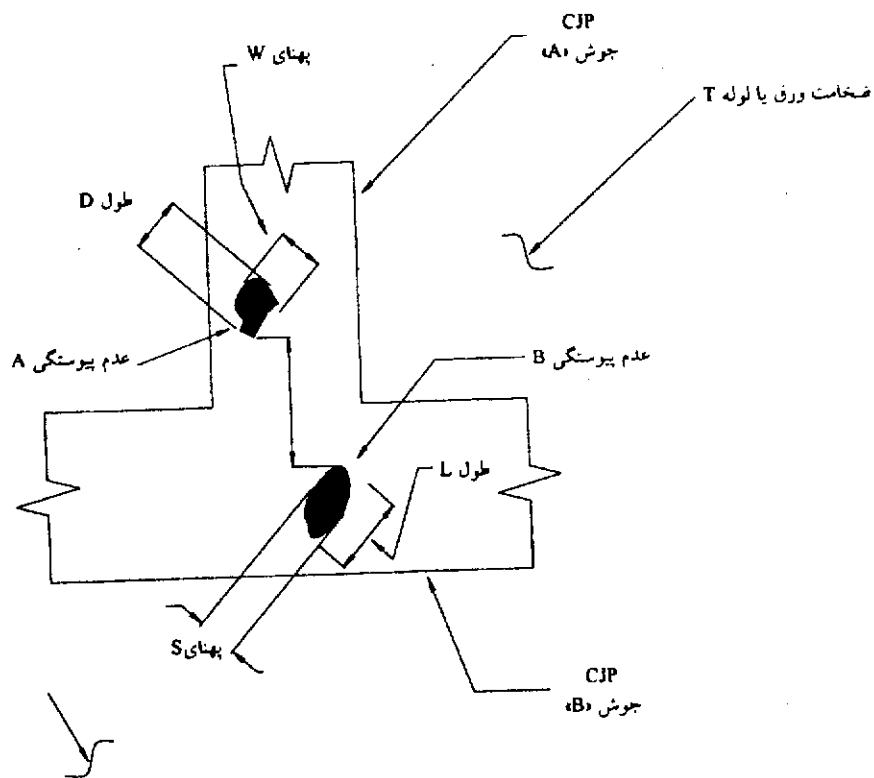

کلید واژه‌ها:

برای تعریف جوش‌های A، B، عدم پیوستگی B، ابعاد B، D، W، L، S، T و C به شکل نوع I مراجعه شود.
عدم پیوستگی A = عدم پیوستگی گرد یا لویبایی در جوش

محدودیت‌های عدم پیوستگی نوع III

ابعاد عدم پیوستگی	محدودیت‌ها	وضعیت
D	$\leq 2T/3$	$D > 3W$
C	2T یا 3L یا $\geq 2D$ هر کدام بزرگترند	اینج $L \geq 2T/2$ یا D


تکرات:

۱- به بند ۶-۱۲-۱-۳ مراجعه شود.

۲- جهت حداکثر اندازه‌های عدم پیوستگی‌های لویبایی به شکل ۶-۱۲-۱-۳ مراجعه شود.

نوع III - عدم پیوستگی در تقاطع جوش

ادامه شکل ۶-۱۲-۱-۳ الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی‌های لویبایی که با پرتونگاری اتصالات اعضای قوطی شکل تعیین می‌شود (بند ۶-۱۲-۱-۳)

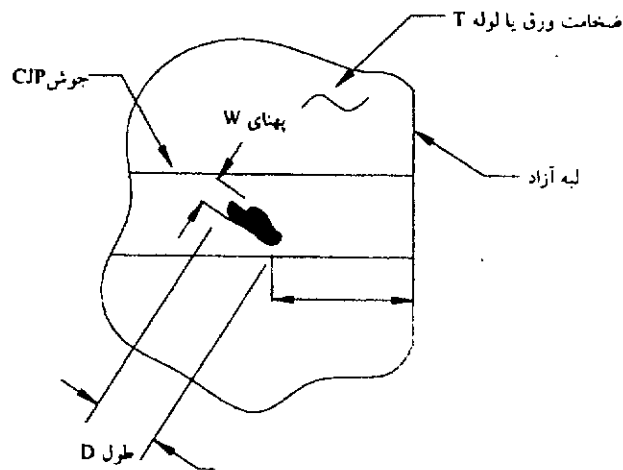

کلید واژه‌ها:

D و W مطابق تعاریف نوع II

محدودیت‌های عدم پیوستگی نوع IV

ابعاد عدم پیوستگی	محدودیت‌ها	وضعیت
D	$\leq 2T/3$	$D/W > 3$
C	$2T$ یا $3D \geq$ یا هر کدام بزرگ‌ترند	اینچ $D \geq 2/32$

تذکرات:

- ۱- به بند ۶-۱۲-۳-۱ مراجعه شود.
- ۲- جهت حداکثر اندازه‌های عدم پیوستگی‌های لوبیایی (طول بزرگتر از سه برابر عرض) به شکل ۶-۶ مراجعه شود.

نوع IV- عدم پیوستگی در لبه آزاد

ادامه شکل ۶-۶- الزامات کیفیتی جوش برای عدم پیوستگی‌های لوبیایی که با پرتونگاری اتصالات اعضای قوطی شکل تعیین می‌شود (بند ۶-۱۲-۳-۱)

جدول ۶-۲- محدوده قبولی - رد آزمایش ماوراءصوت
(اتصالات اعضای غیرقوسی شکل تحت بارگذاری استاتیکی) (بند ۶-۱۳-۱)

رده عدم پیوستگی	ضخامت جوش* به اینچ (میلیمتر) و زاویه جستجوگر												
	بزرگتر از ۱/۲ تا ۵/۱۶ (۸)		بزرگتر از ۳/۴ تا ۱-۱/۲		بزرگتر از ۱-۱/۲ تا ۲-۱/۲ (۶۴)			بزرگتر از ۲-۱/۲ تا ۴ (۱۰۰)			بزرگتر از ۴ تا ۸ (۲۰۰)		
	۵/۱۶ (۸) تا ۳/۴ (۱۹)	۳/۴ (۱۹) تا ۱-۱/۲ (۳۸)	۱-۱/۲ (۳۸) تا ۲-۱/۲ (۶۴)	۲-۱/۲ (۶۴) تا ۴ (۱۰۰)	۴ (۱۰۰) تا ۸ (۲۰۰)	۸ (۲۰۰) تا ۱۶ (۴۰۰)	۱۶ (۴۰۰) تا ۲۴ (۶۰۰)	۲۴ (۶۰۰) تا ۳۲ (۸۰۰)	۳۲ (۸۰۰) تا ۴۰ (۱۰۰۰)	۴۰ (۱۰۰۰) تا ۴۸ (۱۲۰۰)	۴۸ (۱۲۰۰) تا ۵۶ (۱۴۰۰)	۵۶ (۱۴۰۰) تا ۶۴ (۱۶۰۰)	
رده A	+۵ و کمتر	+۲ و کمتر	-۲ و کمتر	+۱ و کمتر	+۳ و کمتر	-۵ و کمتر	-۲ و کمتر	صفر و کمتر	-۷ و کمتر	-۴ و کمتر	-۱ و کمتر		
رده B	+۶	+۳	-۱ صفر	+۲ +۳	+۴ +۵	-۴ -۳	-۱ صفر	+۱ +۲	-۶ -۵	-۳ -۲	صفر +۱		
رده C	+۷	+۴	+۱ +۲	+۴ +۵	+۶ +۷	تا -۲ +۲	+۱ +۲	+۳ +۴	تا -۴ +۲	تا -۱ +۲	+۲ +۳		
رده D	+۸ و بیشتر	+۵ و بیشتر	+۳ و بیشتر	+۶ و بیشتر	+۸ و بیشتر	+۳ و بیشتر	+۳ و بیشتر	+۵ و بیشتر	+۳ و بیشتر	+۳ و بیشتر	+۴ و بیشتر		

تذکرات:

- ۱- عدم پیوستگی‌های رده B و رده C بایستی حداقل به اندازه $2L$ از یکدیگر فاصله داشته باشند، L طول عدم پیوستگی بلندتر می‌باشد، به جز آنکه اگر دو یا چند عدم پیوستگی از این نوع در فاصله کمتر از $2L$ قرار داشته و مجموع طول عدم پیوستگی‌ها و فواصل آن‌ها برابر یا کمتر از حداکثر طول مجاز مطابق رده B یا C باشد، عدم پیوستگی باید به عنوان یک عدم پیوستگی قابل قبول در نظر گرفته شود.
 - ۲- شروع عدم پیوستگی‌های رده B و C بایستی به اندازه کمتر از $2L$ از انتهای جوش‌هایی که تنش کششی اولیه را تحمل می‌کنند، فاصله داشته باشد، L طول عدم پیوستگی است.
 - ۳- عدم پیوستگی‌هایی که در ناحیه ریشه جوش‌های شیاری با نفوذ کامل با پخ دو طرفه که به عنوان "جوش‌های کششی" در نقشه‌ها مشخص شده، در "سطح بررسی" آشکار می‌شود، بایستی با استفاده از افزایش حساسیت به اندازه 4 دسی‌بل بیشتر از آنچه در بند ۶-۲۶-۵-۶ مشخص شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.
 - ۴- جوش‌های به روش جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی: عدم پیوستگی‌هایی که در "سطح بررسی" با طول 2 اینچ (۵۱ میلی‌متر) آشکار می‌شوند بایستی به عنوان تخلخل لوله‌ای شناخته شده و نیاز به بررسی بیشتر با آزمایش پرتونگاری دارند.
 - ۵- برای علائمی که در صفحه نمایش حین حرکت دادن جستجوگر باقی می‌مانند بایستی مطابق بند ۶-۱۳-۱ عمل شود.
- ضخامت جوش بایستی به عنوان ضخامت قطعه نازکتر اتصال دو قطعه تعریف شود.

۶-۱۳-۳- حد قبولی برای اتصالات اعضای قوطی شکل. حد قبولی آزمایش ماوراءصوت بایستی مطابق با شرایط مشخص شده در قرارداد باشد، رده R یا رده X و یا هر دو می‌توانند به عنوان مرجع باشند. به شرط آنکه تمام الزامات فصل ۶ بخش ج برآورده شود، در اتصالات شیاری لب به لب اعضای قوطی شکل با قطر ۲۴ اینچ (۶۱۰ میلیمتر) و بزرگتر می‌توان از حد قبولی براساس بزرگی مطابق بند ۶-۱۳-۱ استفاده نمود، گرچه این حد بزرگی برای اتصالات T، Y و K شکل کاربرد ندارد.

۶-۱۳-۳-۱- رده R (وقتی آزمایش ماوراءصوت به عنوان روش دیگر به جای آزمایش پرتونگاری استفاده می‌شود). از تمام علایمی که دارای یک دوم (۶ دسی‌بل) یا کمتر نسبت به حساسیت سطح استاندارد، بزرگی دارند (با توجه به بند ۶-۲۷-۶) بایستی صرفنظر نمود. علایمی که از سطح قبولی فوق تجاوز نمایند بایستی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

۱- بازتاب‌های کروی منفرد تصادفی با حداقل یک اینچ (۲۵ میلیمتر) فاصله از هم بالای سطح حساسیت استاندارد، قابل قبولند. بازتاب‌های بزرگتر بایستی به عنوان بازتاب‌های خطی مورد ارزیابی قرار گیرند.


۲- بازتاب‌های کروی ردیفی بایستی به عنوان بازتاب‌های خطی ارزیابی شود.

۳- بازتاب‌های کروی خوشه‌ای که دارای فراوانی بیش از یکی در اینچ مربع (۶۴۵ میلیمتر مربع) بالای سطح قابل قبول باشد [در ناحیه عمود بر محور اعمال تنش‌ها، به‌طور متوسط بالای یک طول ۶ اینچی (۱۵۰ میلیمتری) از جوش] بایستی مردود شوند.

۴- بازتاب‌های خطی یا صفحه‌ای که دارای طول (گسترده‌گی) بیشتر از حد مجاز شکل ۶-۷ باشد، بایستی مردود شود. به‌علاوه، بازتاب‌های ریشه نبایستی از حدود رده X تجاوز نماید.

۶-۱۳-۳-۲- رده X (براساس تجربه، مناسب برای حد اتصالات T، Y و K شکل در سازه‌های با الزام آزمایش ضربه نمونه زخم‌دار جوش). از تمام علایمی که دارای یک دوم (۶ دسی‌بل) یا کمتر نسبت به حساسیت سطح استاندارد، بزرگی دارند، (با توجه به بند ۶-۲۷-۶) بایستی صرفنظر نمود. علایمی که از سطح قبولی فوق تجاوز نمایند، بایستی شرح زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

- ۱- بازتاب‌های کروی مطابق آنچه در رده R توصیف شد بوده، به‌جز آنکه هر علامتی که در محدوده زیر برای بازتاب‌های خطی و صفحه‌ای قرار گیرد، قابل قبول است.
- ۲- بازتاب‌های خطی یا صفحه‌ای بایستی به با روش حد شعاعی ارزیابی شده و آن‌هایی که ابعاد آن‌ها از حد مشخص شده در شکل ۶-۸ تجاوز نماید بایستی مردود شود. ناحیه ریشه به عنوان $1/4$ اینچ (۶ میلیمتر) یا $t_w/4$ هر کدام بزرگتر است، از ریشه تئوریک جوش مطابق شکل ۳-۸ تعریف می‌شود.

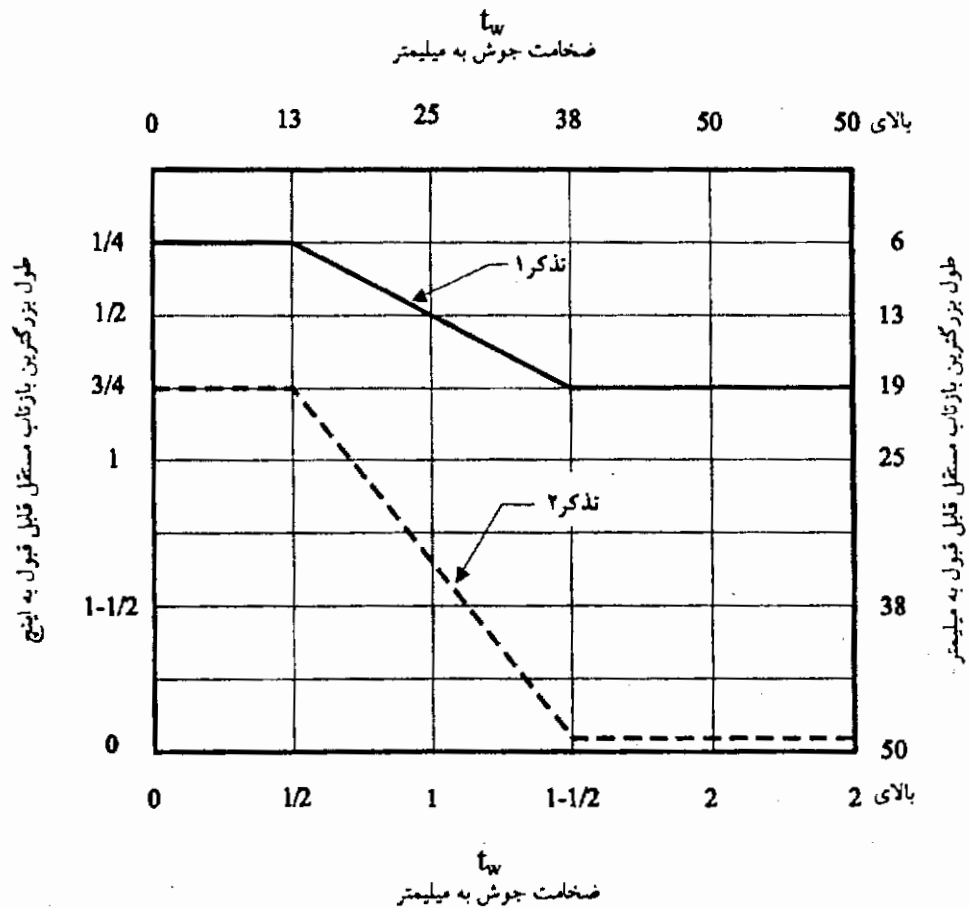


- ۱- بازتاب‌های خطی یا صفحه‌ای داخلی بالاتر از حساسیت استاندارد (به‌جز ریشه اتصالات T, Y و K شکل که فقط از یک طرف جوش می‌شود- مراجعه به شکل ۶-۸)
- ۲- بازتاب‌های خیلی ریز (بالای سطح قبولی تا حساسیت استاندارد) (به‌جز ریشه اتصالات T, Y و K شکل که فقط از یک طرف جوش می‌شود- مراجعه به شکل ۶-۸)
- ۳- بازتاب‌های کنار هم که کمتر از طول متوسط‌شان از یکدیگر فاصله داشته باشند بایستی به‌طور پیوسته در نظر گرفته شوند.

شکل ۶-۷- علایم رده R (بند ۶-۱۳-۳-۱)

t_w
ضخامت جوش به میلی متر

75	75	150	225	305	305	بالای 305
13	13	25	38	50	50	بالای 50

← برای این اندازه جوش طول بزرگتر از این طول ارزیابی کنید. (نه بیشتر از $D/2$ که D قطر است)

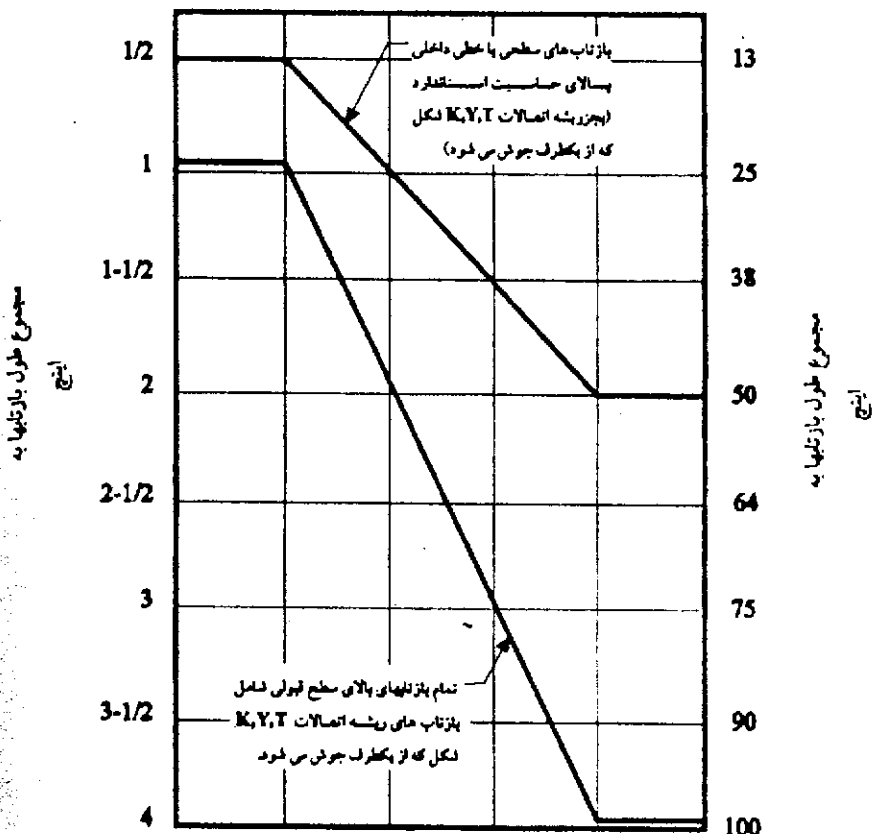

1/2	1/2	1	1-1/2	2	2	بالای 2
3	3	6	9	12	12	بالای 12

← برای این اندازه جوش طول بزرگتر از این طول ارزیابی کنید. (نه بیشتر از $D/2$ که D قطر است)

t_w
ضخامت جوش به میلی متر

** عدم پیوستگی های ناحیه ریشه خارج از جوش تئوریک قرار می گیرد. از ابعاد $6''$ یا $6''$ در اشکال ۳-۸، ۳-۹ و ۳-۱۰ صرف نظر شده است.

ادامه شکل ۶-۷- علایم رده R (بند ۶-۱۳-۳-۱)

بخش ت- روش های آزمایش غیرمخرب

۶-۱۴- روش ها

روش های آزمایش غیرمخربی که در این آیین نامه ارایه شده است، روش هایی است که برای سال ها به کار گرفته شده و اطمینان خوبی از سلامت جوش می دهد. اگر چه به نظر می رسد برخی استفاده کننده گان این آیین نامه به نادرستی هر روش آزمایش را به تنهایی برای تشخیص تمام انواع عیوب جوش قابل می دانند. استفاده کننده گان این آیین نامه بایستی با محدودیت های روش های آزمایش های غیرمخرب آشنا باشند. (محدودیت ها و توضیحات تکمیلی درخصوص استفاده از هر نوع روش در آخرین چاپ ANS/AWS B10، راهنمای بازرسی غیرمخرب جوش، ارایه شده است.

۶-۱۴-۱- اطلاعاتی که بایستی به پیشنهاددهندگان ارایه شود. اگر علاوه بر بازرسی چشمی، انجام آزمایش غیرمخرب نیز الزامی باشد، بایستی به اطلاع پیشنهاددهندگان در زمان مناقصه برسد. این اطلاعات بایستی شامل رده بندی آزمایش جوش ها، گستره آزمایشات در هر رده و روش یا روش های انجام آزمایش باشد.

۶-۱۴-۲- آزمایش پرتونگاری. اگر آزمایش پرتونگاری مورد استفاده قرار می گیرد روش انجام آزمایش بایستی مطابق الزامات بخش ت این آیین نامه باشد.

۶-۱۴-۳- سیستم های پرتوفاکنی تصویری. اگر آزمایش با استفاده از سیستم های پرتوفاکنی تصویری انجام می شود روش انجام آزمایش بایستی مطابق الزامات بخش ج این آیین نامه باشد. ۶-۱۴-۴- آزمایش ماوراء صوت. اگر آزمایش ماوراء صوت مورد استفاده قرار می گیرد، روش انجام آزمایش بایستی مطابق الزامات بخش ج این آیین نامه باشد.

۶-۱۴-۵- آزمایش ذرات مغناطیسی. اگر از آزمایش ذرات مغناطیسی استفاده می شود، روش انجام آزمایش بایستی مطابق ASTM E709 باشد و محدوده قبولی آزمایش بایستی مطابق با بخش های قابل کاربرد این استاندارد در فصل ۶ بخش پ باشد.

۶-۱۴-۶- آزمایش مایعات نافذ. جهت تشخیص عدم پیوستگی هایی که به سطح راه یافته است، می توان از آزمایش مایعات نافذ استفاده نمود. روش استاندارد انجام آزمایش ارایه شده

در ASTM E165 بایستی به‌کار گرفته شده و محدوده قبولی مطابق الزامات قابل کاربرد فصل ۶ بخش پ می‌باشد.

۶-۱۴-۷- تأیید صلاحیت پرسنل

۶-۱۴-۷-۱- الزامات ASNT. پرسنلی که علاوه بر بازرسی چشمی آزمایش غیرمخرب انجام می‌دهند، بایستی مطابق الزامات آخرین چاپ SNT-TC-1A پیشنهادی انجمن آزمایش‌های غیرمخرب آمریکا، تأیید صلاحیت شوند. فقط افرادی که برای سطح یک آزمایش غیرمخرب تأیید صلاحیت شده و زیر نظر فردی سطح دو آزمایش غیرمخرب باشد و نیز فرد تأیید صلاحیت شده برای سطح دو آزمایش غیرمخرب، مجاز به انجام آزمایش غیرمخرب می‌باشد.

۶-۱۴-۷-۲- گواهینامه. ارایه گواهینامه سطح یک و سطح دو بایستی توسط یک فرد با سطح سه صورت گیرد که یا (۱) توسط انجمن آزمایش‌های غیرمخرب آمریکا تأیید صلاحیت شده باشد و یا (۲) فرد با تجربه‌ای باشد که به واسطه تمرین و تحصیلات توانسته باشد آزمون مشخص شده در SNT-TC-1A را با موفقیت بگذراند.

۶-۱۴-۷-۳- معافیت از الزامات QC1. افرادی که آزمایش‌های غیرمخرب را مطابق بند ۶-۱۴-۷ انجام می‌دهند، نیازی نیست که تحت الزامات AWS QC1 تأیید صلاحیت شوند.

۶-۱۵- گستره انجام آزمایش

در اطلاعاتی که به پیشنهاددهندگان در زمان مناقصه ارایه می‌شود بایستی به روشنی گستره آزمایش‌های غیرمخرب (نوع، رده‌بندی، یا موقعیت) جوش مشخص شده باشد.



۶-۱۵-۱- آزمایش کامل. جوش‌هایی که در مدارک قرارداد نیاز به انجام آزمایش غیرمخرب دارند، بایستی برای طول کامل جوش آزمایش شوند، مگر آنکه انجام آزمایش به صورت مقطعی به روشنی مشخص شده باشد.

۶-۱۵-۲- آزمایش مقطعی. اگر آزمایش مقطعی مشخص شده باشد، موقعیت و طول جوش‌ها یا رده‌بندی جوش بایستی به روشنی در مدارک قرارداد، مشخص شده باشد.


۶-۱۵-۳- آزمایش نقطه‌ای. اگر آزمایش نقطه‌ای مشخص شده باشد، تعداد نقاط مورد

آزمایش به ازای رده‌بندی و طول جوش مورد آزمایش بایستی در اطلاعات ارائه‌شده به پیشنهاددهندگان، گنجانده شود. هر آزمایش نقطه‌ای بایستی حداقل ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) طول جوش را پوشش دهد. اگر در آزمایش نقطه‌ای عدم پیوستگی‌هایی نمایان شود که غیر قابل قبول بوده و نیاز به تعمیر دارند، گستره آن عدم پیوستگی‌ها بایستی تعیین گردد. دو نمونه آزمایش نقطه‌ای اضافه در همان قسمت جوش در ناحیه‌ای دورتر از نقطه اول بایستی انجام شود. موقعیت آزمایش‌های نقطه‌ای اضافه بایستی با توافق پیمانکار و بازرس تأییدکننده باشد. اگر در هر یک از دو نمونه آزمایش نقطه‌ای اضافه، عیوبی را که نیاز به تعمیر دارند مشخص شود، سرتاسر آن قسمت جوش که به نمایندگی آن آزمایش نقطه‌ای انجام شده‌است، بایستی مورد آزمایش قرار گیرد. اگر جوش تحت آزمایش بیش از یک قسمت جوش را شامل می‌شود، در این صورت بایستی دو نمونه آزمایش نقطه‌ای اضافه در هر قسمت جوش انجام شود. موقعیت انجام آزمایش‌های جدید بایستی با توافق پیمانکار و بازرس تأییدکننده باشد.

۱-۱۵-۴- اطلاعات مرتبط. بازرس آزمایش غیرمخرب، قبل از انجام آزمایش، بایستی دسترسی به اطلاعات مرتبط شامل ساختار اتصال جوشی، ضخامت قطعات، روش‌های جوشکاری مورد استفاده داشته باشد. بازرسین آزمایش‌های غیرمخرب بایستی از هرگونه تعمیر صورت گرفته بر روی جوش مطلع شوند.

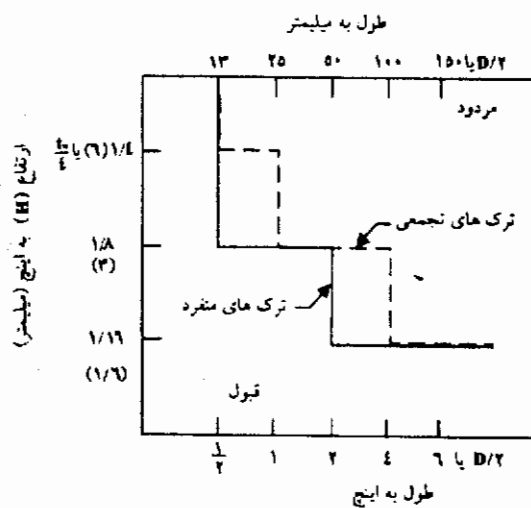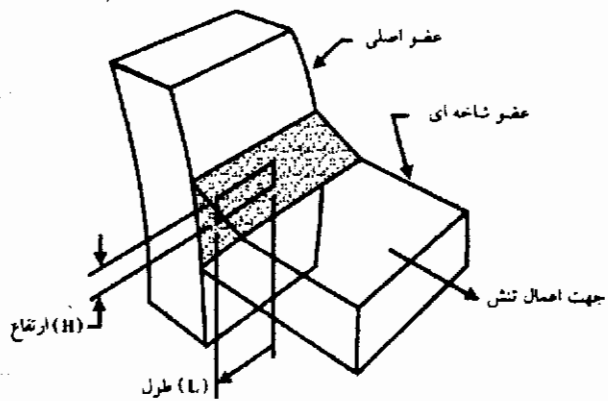

عدم پیوستگیهای ریشه اتصالات
شکل K, Y, T

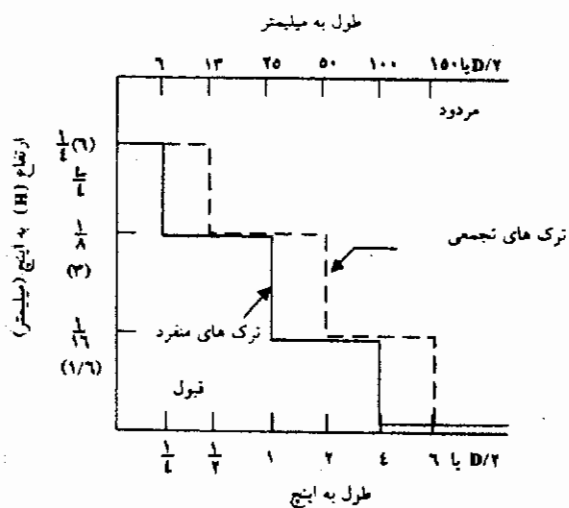

عدم پیوستگی هایی داخلی و تمام
سایر انواع جوش

شکل ۶-۸- علایم رده X (بند ۶-۱۳-۳-۲)

بخش ث - آزمایش پرتونگاری

۱۶-۶- آزمایش پرتونگاری جوش‌های شیاری در اتصالات لب‌به‌لب

۱-۱۶-۶- روش‌ها و استانداردها. روش‌ها و استانداردهایی که در بخش ث ارایه شده‌است برای انجام آزمایش پرتونگاری مطابق الزام مدارک قرارداد مبنی بر انجام این آزمایش و بند ۱۴-۶ می‌باشد. الزاماتی که در اینجا ارایه گردیده است، مشخصاً برای آزمایش جوش‌های شیاری اتصالات لب‌به‌لب ورق، مقاطع و میله‌ها با استفاده از منبع اشعه X و یا اشعه گاما می‌باشد. روش آزمایش بایستی مطابق استانداردهای زیر باشد: ASTM E94، روش استاندارد پیشنهادی برای انجام آزمایش پرتونگاری و ASTM E142 روش استاندارد جهت کنترل کیفیت آزمایش پرتونگاری و ASTM E747 کنترل کیفیت آزمایش پرتونگاری با استفاده از اندازه‌گیری میزان نفوذ سیمی، و ASTM E1032، آزمایش پرتونگاری قطعات جوشی.

۲-۱۶-۶- تغییرات. با توافق بین کارفرما و پیمانکار می‌تواند تغییراتی در روش انجام آزمایش، تجهیزات و حد قبولی استاندارد صورت گیرد. این تغییرات شامل ولی محدود به موارد زیر نمی‌باشد:

آزمایش پرتونگاری جوش‌های گوشه، کنج و سه‌پری، تغییر در فاصله منبع تا فیلم، استفاده غیرمعمول از فیلم، استفاده از نشانگرهای کیفیت تصویر (IQI) نوع سیمی یا نوع سوراخ‌دار غیرمعمول (شامل قرارگیری نشانگر در سمت فیلم) و پرتونگاری قطعات با ضخامت بیش از ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) و انواع فیلم، چگالی و تغییرات در فناوری و روش‌های پرتوافکنی، ظهور و مشاهده فیلم.

۱۷-۶- روش‌های پرتونگاری

۱-۱۷-۶- روش. پرتونگاری بایستی با استفاده از یک منبع تک اشعه ایکس یا اشعه گاما انجام شود. حساسیت پرتونگاری بایستی با استفاده از نشانگرهای کیفیت تصویر (IQI) نوع سیمی یا نوع سوراخ‌دار مورد قضاوت قرار گیرد. تجهیزات و فناوری پرتوافکنی بایستی برای ایجاد حساسیت لازم جهت تشخیص افتراق لازم در نشانگر نوع سوراخ‌دار یا سیمی مطابق بند

۶-۱۷-۷ و جداول ۶-۴ و ۶-۵ و اشکال ۶-۹ و ۶-۱۰ کافی باشد. حروف و شماره‌های نشانه بایستی به روشنی در فیلم قابل تشخیص باشد.

۶-۱۷-۲- الزامات ایمنی. پرتونگاری بایستی مطابق با تمامی الزامات قابل کارکرد ایمنی، انجام شود.

۶-۱۷-۳- برداشتن گرده جوش. اگر در مدارک قرارداد برداشتن گرده جوش لازم دانسته شده باشد، قبل از انجام آزمایش پرتونگاری بایستی گرده و سطح جوش با استفاده از سنگ‌زنی مطابق بند ۵-۲۴-۴-۱ برداشته شود. در موارد دیگر نیازی به برداشتن گرده جوش نیست مگر آنکه ناهمواری‌های سطح جوش و ناحیه اتصال فلز جوش به فلز پایه به‌گونه‌ای باشد که برای تشخیص عدم پیوستگی‌های داخلی در فیلم مزاحمت ایجاد شود.

۶-۱۷-۳-۱- لقمه‌های جوش. قبل از بازرسی پرتونگاری لقمه‌های جوش بایستی برداشته شود، مگر آنکه با تأیید مهندس طراح باشد.

۶-۱۷-۳-۲- ورق پشت‌بند. اگر مطابق الزام بند ۵-۱۰ و یا در مدارک قرارداد برداشتن ورق پشت‌بند لازم باشد، بایستی برداشته شود و سطح باقیمانده با عملیاتی نظیر سنگ‌زدن قبل از انجام پرتونگاری هموار گردد. سنگ‌زنی بایستی مطابق با بند ۵-۲۴-۴-۱ باشد.

۶-۱۷-۳-۳- گرده جوش. اگر گرده جوش، ورق پشت‌بند و یا هر دو برداشته نمی‌شود، بایستی زیر نشانگر کیفیت تصویر (IQI) ورق پرکننده قرارداد به طوریکه حداقل از سه طرف نشانگر به اندازه ۱/۸ اینچ (۳ میلی‌متر) بیرون زده و ضخامت ورق پرکننده به اندازه جمع ضخامت فلز پایه و گرده جوش یا ورق پشت‌بند بوده به‌گونه‌ای که فاصله فیلم و نشانگر نسبت به منبع تقریباً برابر شود.

۶-۱۷-۴- فیلم پرتونگاری. فیلم پرتونگاری بایستی مطابق آیین‌نامه ASTM E94 باشد.

جدول ۶-۵- الزامات نشانگر کیفیت تصویر (IQI) سیمی (بند ۶-۱۷-۱)

محدوده ضخامت اسمی مواد ^۱ به اینچ	محدوده ضخامت اسمی مواد ^۱ به میلی‌متر	سمت منبع		سمت فیلم ^۲	
		اینچ	میلی‌متر	اینچ	میلی‌متر
تا ۰/۲۵ اینچ	تا ۶۴	۰/۱۰	۰/۲۵	۰/۰۰۸	۰/۲۰
از ۰/۲۵ تا ۰/۳۷۵	از ۶۴ تا ۹۰	۰/۱۳	۰/۳۳	۰/۰۱۰	۰/۲۵
از ۰/۳۷۵ تا ۰/۶۲۵	از ۹۰ تا ۱۵۰/۹	۰/۱۶	۰/۴۱	۰/۰۱۳	۰/۳۳
از ۰/۶۲۵ تا ۰/۷۵	از ۱۵۰/۹ تا ۱۹۰	۰/۲۰	۰/۵۱	۰/۰۱۶	۰/۴۱
از ۰/۷۵ تا ۱/۵۰	از ۱۹۰ تا ۳۸۱	۰/۲۵	۰/۶۳	۰/۰۲۰	۰/۵۱
از ۱/۵۰ تا ۲/۰۰	از ۳۸۱ تا ۵۰۸	۰/۳۲	۰/۸۱	۰/۰۲۵	۰/۶۳
از ۲/۰۰ تا ۲/۵۰	از ۵۰۸ تا ۶۳۵	۰/۴۰	۱/۰۲	۰/۰۳۲	۰/۸۱
از ۲/۵۰ تا ۴/۰۰	از ۶۳۵ تا ۱۰۲	۰/۵۰	۱/۲۷	۰/۰۴۰	۱/۰۲
از ۴/۰۰ تا ۶/۰۰	از ۱۰۲ تا ۱۵۲	۰/۶۳	۱/۶۰	۰/۰۵۰	۱/۲۷
از ۶/۰۰ تا ۸/۰۰	از ۱۵۲ تا ۲۰۳	۰/۱۰۰	۲/۵۴	۰/۰۶۳	۱/۶۰

تذکرات:


۱- ضخامت پرتونگاری یک دیواره (برای اعضای قوطی شکل)

۲- فقط برای سازه‌های با اعضای قوطی شکل کاربرد دارد.

۶-۱۷-۵- فناوری. پرتونگاری بایستی با استفاده از یک منبع تک که در مرکز و تا حد ممکن بسته به طول و پهنای ناحیه مورد آزمایش به جوش نزدیک باشد.

۶-۱۷-۵-۱- وضوح هندسی. منبع اشعه گاما، صرفنظر از اندازه بایستی توانایی برآورد نمودن محدودیت‌های ارائه‌شده در آیین‌نامه مخازن تحت فشار ASME، فصل پنجم بخش دوم را داشته باشد.

۶-۱۷-۵-۲- فاصله منبع تا قطعه. فاصله منبع تا قطعه نبایستی کمتر از طول فیلم در یک صفحه باشد. این محدودیت در خصوص پرتوافکنی باز که مطابق بند ۶-۱۷-۸-۲ انجام می‌شود، کاربرد ندارد.

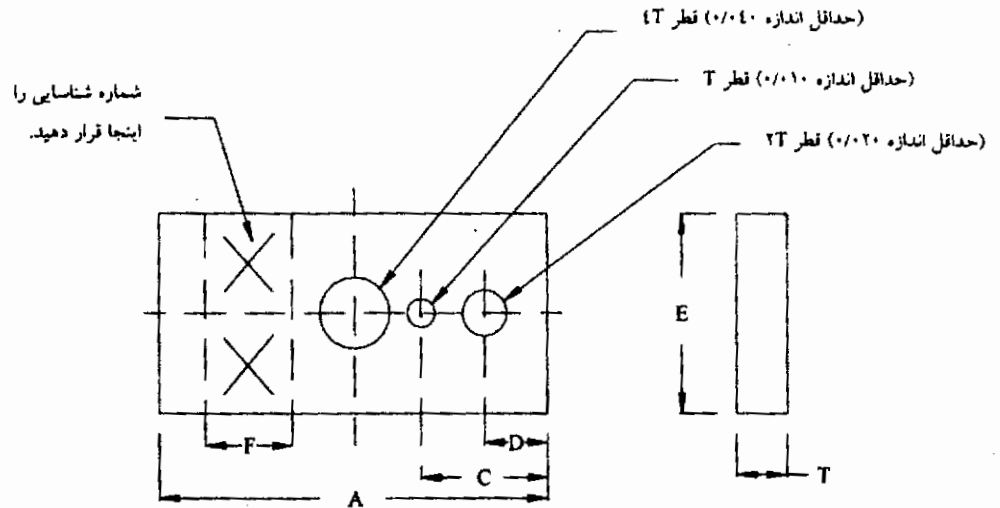

جدول ابعاد IQI (اینچ)

شماره	A	B	C	D	E	F	رواداری ضخامت و قطر سوراخ IQI
5-20	1/500 ±0/015	0/750 ±0/015	0/428 ±0/015	0/250 ±0/015	0/500 ±0/015	0/250 ±0/030	±0/0005
21-59	1/500 ±0/015	0/750 ±0/015	0/428 ±0/015	0/250 ±0/015	0/500 ±0/015	0/250 ±0/030	±0/0025
60-179	2/250 ±0/030	1/375 ±0/030	0/750 ±0/030	0/375 ±0/030	1/000 ±0/030	0/375 ±0/030	±0/005

جدول ابعاد IQI (میلی متر)

شماره	A	B	C	D	E	F	رواداری ضخامت و قطر سوراخ IQI
5-20	28/100 ±0/381	19/050 ±0/381	11/125 ±0/381	6/250 ±0/381	12/700 ±0/381	6/250 ±0/762	±0/0127
21-59	28/100 ±0/381	19/050 ±0/381	11/125 ±0/381	6/250 ±0/381	12/700 ±0/381	6/250 ±0/762	±0/0635
60-179	57/150 ±0/762	34/925 ±0/762	19/050 ±0/762	9/525 ±0/762	25/400 ±0/762	9/525 ±0/762	±0/127

تذکرات:

1- IQI های 5 تا 9، 1T، 2T و 4T نیستند.


2- سوراخها بایستی عمود بر IQI بوده و بدون پهن با زاویه باشد.

شکل 6-9- طراحی نشانگر کیفیت تصویر سوراخ دار (IQI) (بند 6-17-1)

محصور شده بین دو ورق شفاف
پلاستیک ونیلی با ضخامت ۰/۰۳۰
اینچ (۰/۷۵ میلی‌متر)

برای انواع A و B حداقل فاصله بین
محور سیم‌ها کمتر از سه برابر قطر و
بیشتر از ۰/۲ اینچ (۵ میلی‌متر)
نمی‌باشد.

برای انواع C و D حداقل فاصله بین
محور سیم‌ها کمتر از سه برابر قطر و
بیشتر از ۰/۷۵ اینچ (۱۹ میلی‌متر)
نمی‌باشد.

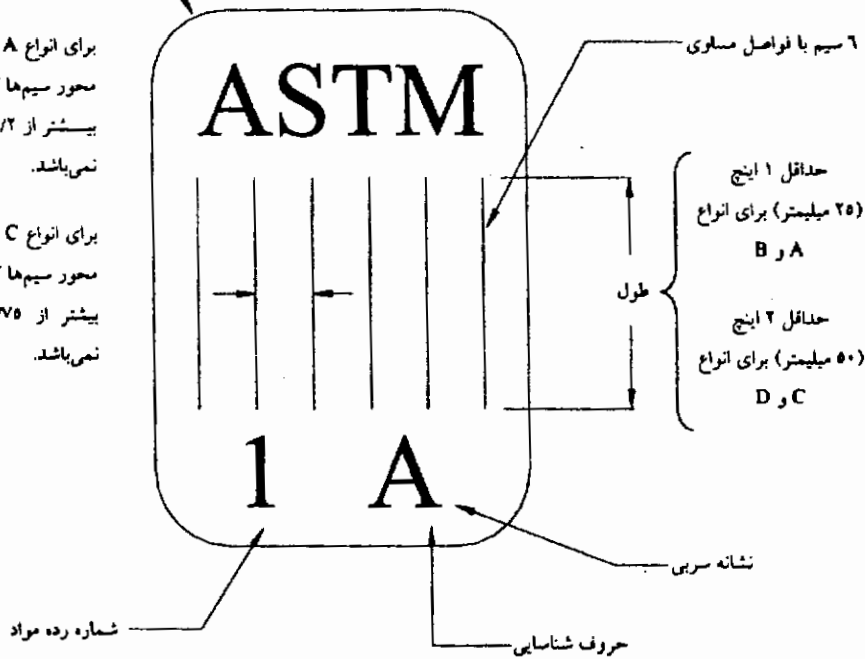

اندازه‌های نشانگر کیفیت تصویر (نوع سیمی)

قطر سیم به اینچ (میلی‌متر)			
نوع D	نوع C	نوع B	نوع A
۰/۱۰ (۲/۵)	۰/۰۳۲ (۰/۸۱)	۰/۰۱۰ (۰/۲۵)	۰/۰۰۳۲ (۰/۰۸)
۰/۱۲۵ (۳/۲)	۰/۰۴۰ (۱/۰۲)	۰/۰۱۳ (۰/۳۳)	۰/۰۰۴ (۰/۱)
۰/۱۶۰ (۴/۰۶)	۰/۰۵۰ (۱/۲۷)	۰/۰۱۶ (۰/۴)	۰/۰۰۵ (۰/۱۳)
۰/۲۰ (۵/۱)	۰/۰۶۳ (۱/۶)	۰/۰۲۰ (۰/۵۱)	۰/۰۰۶۳ (۰/۱۶)
۰/۲۵ (۶/۴)	۰/۰۸۰ (۲/۰۳)	۰/۰۲۵ (۰/۶۴)	۰/۰۰۸ (۰/۲)
۰/۳۲ (۸)	۰/۱۰۰ (۲/۵)	۰/۰۳۲ (۰/۸۱)	۰/۰۱۰ (۰/۲۵)

شکل ۶-۱۰- نشانگر کیفیت تصویر (نوع سیمی) (بند ۶-۱۷-۱)

۶-۱۷-۵-۳- محدودیت‌های فاصله منبع تا قطعه. فاصله منبع تا قطعه نبایستی کمتر
هفت‌برابر ضخامت جوش به‌علاوه گرده و پشت‌بند در صورت وجود، باشد. همچنین
قسمت از جوش مورد بازرسی نبایستی با زاویه بزرگتر از ۱/۲-۲۶ درجه نسبت به محور
بر سطح جوش، تحت پرتوافکنی قرار گیرد.

۶-۱۷-۶- منابع. چشمه پرتوی اشعه X با قدرت حداکثر ۶۰۰ kvp و ایریدوم ۱۹۲ را می‌توان به عنوان یک منبع برای پرتونگاری تمام قطعات استفاده نمود. به شرطی که دارای قدرت نفوذ کافی باشد. چشمه کبالت ۶۰ فقط بایستی برای پرتونگاری قطعات با ضخامت بیشتر از ۲/۵ اینچ (۶۳/۶ میلی‌متر) مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از سایر منابع منوط به تأیید مهندس طراح می‌باشد.

۶-۱۷-۷- انتخاب و استقرار نشانگر کیفیت تصویر (IQI). نشانگرهای کیفیت تصویر بایستی مطابق جدول زیر انتخاب شده و در محل مورد بازرسی جوش قرار گیرد.

۶-۱۷-۸- فناوری. در پرتونگاری اتصالات جوشی فیلم‌ها باید به گونه‌ای شماره‌گذاری شده که امکان بازرسی کامل و پیوسته اتصال در قالب محدودیت‌های مشخص شده فراهم باشد. محدودیت‌های اتصال بایستی به روشی در فیلم نشان داده شود. فیلم کوتاه، بریدگی کنار جوش بیش از حد ناشی از پراکندگی تابش یا هر روند دیگری که باعث تاریک شدن ناحیه‌ای از کل طول جوش گردد، موجب عدم قبولی فیلم پرتونگاری می‌گردد.

انتخاب و استقرار IQI

نوع IQI	10L اینچ $T \geq$ برابر		10L اینچ $T <$ برابر		10L اینچ $T \geq$ نابرابر		10L اینچ $T <$ نابرابر	
	سوراخ‌دار	سیمی	سوراخ‌دار	سیمی	سوراخ‌دار	سیمی	سوراخ‌دار	سیمی
غیرقوطی شکل	2	2	1	1	3	2	2	1
درز لوله ^۲	3	3	3	3	3	3	3	3
انتخاب استاندارد ASTM	E1025	E747	E1025	E747	E1025	E747	E1025	E747
جدول	۴-۶	۵-۶	۴-۶	۵-۶	۴-۶	۵-۶	۴-۶	۵-۶
شکل	۱۱-۶		۱۲-۶		۱۳-۶		۱۴-۶	

ضخامت اسمی فلز پایه (T1 و T2 اشکال) (به تذکر یک و دو زیر مراجعه شود)

طول جوش در محدود پرتونگاری هر فیلم

تجزات:

- ضخامت ورق پشت‌بند یا گرده جوش نبایستی در انتخاب IQI به عنوان قسمتی از جوش در نظر گرفته شود.

- در صورت استفاده از ورق پرکننده زیر IQI مطابق بند ۶-۱۷-۳- می‌توان مقدار T را افزایش داد.

- وقتی یک درز جوش محیطی کامل لوله با یک تابش پرتونگاری می‌شود و منبع تابش در وسط لوله قرار دارد، حداقل

بایستی از سه IQI نوع سوراخ‌دار که در فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند استفاده نمود.

۶-۱۷-۸-۱- طول فیلم. فیلم باید دارای طول کافی بوده و بایستی حداقل $1/2$ اینچ (۱۳ میلی‌متر) از هر دو طرف ناحیه جوش مورد آزمایش بیرون بزند.

۶-۱۷-۸-۲- فیلم‌های رویهم. جوش‌های با طول بزرگتر از ۱۴ اینچ (۳۵۵ میلی‌متر) را می‌توان با استفاده از کاست فیلم‌های رویهم و یک تابش و یا یک کاست فیلم و چندین تابش، پرتونگاری نمود. الزامات بند ۶-۱۷-۵ بایستی به‌کار گرفته شود.

۶-۱۷-۸-۳- پراکندگی تابش. برای کنترل پراکندگی تابش یک علامت سربی به شکل "B" با ارتفاع $1/2$ اینچ (۱۳ میلی‌متر) و ضخامت $1/16$ اینچ ($1/6$ میلی‌متر) بایستی به پشت کاست هر فیلم چسبانده شود. اگر تصویر "B" در فیلم ظاهر شود، فیلم مردود است.

۶-۱۷-۹- پهنای فیلم. پهنای فیلم بایستی برای نمایش تمام ناحیه جوش اتصال شامل ناحیه متأثر از حرارت کافی بوده و بایستی فضای اضافی کافی جهت قرار دادن IQI‌های سوراخ‌دار یا سیمی و نیز حروف شناسایی بدون تداخل با یکدیگر داشته باشد.

۶-۱۷-۱۰- کیفیت فیلم‌ها. تمام فیلم‌ها بایستی عاری از هرگونه عیب و نقص شیمیایی یا مکانیکی بوده، که ایجاد پوشش نموده و یا با عدم پیوستگی‌ها اشتباه گرفته شود. این نواقص شامل ولی محدود به موارد زیر نمی‌باشد:

۱- تارشدگی

۲- عیوب ناشی از روند کار مانند رگه، لکه آب یا لکه‌های شیمیایی

۳- خراش، اثر انگشت، چروک، کثیفی، سیاهی و پارگی

۴- کمبود جزئیات ناشی از تماس ضعیف فیلم به صفحه تشدیدکننده

۵- علایم اشتباه ناشی از صفحه تشدیدکننده معیوب یا اشتباهات داخلی


۶-۱۷-۱۱- محدودیت‌های چگالی. چگالی فیلم در خصوص نشانگر کیفیت تصویر

سوراخ‌دار حداقل $1/8$ برای پرتونگاری با یک منبع پرتوی X و حداقل ۲ برای پرتونگاری

منبع پرتوی گاما می‌باشد. برای مشاهده ترکیبی با فیلم دوتایی، حداقل چگالی $2/6$ می‌باشد.

فیلم از ترکیب بایستی حداقل چگالی $1/3$ داشته باشد. حداکثر چگالی برای مشاهده تک

ترکیبی، ۴ می‌باشد.

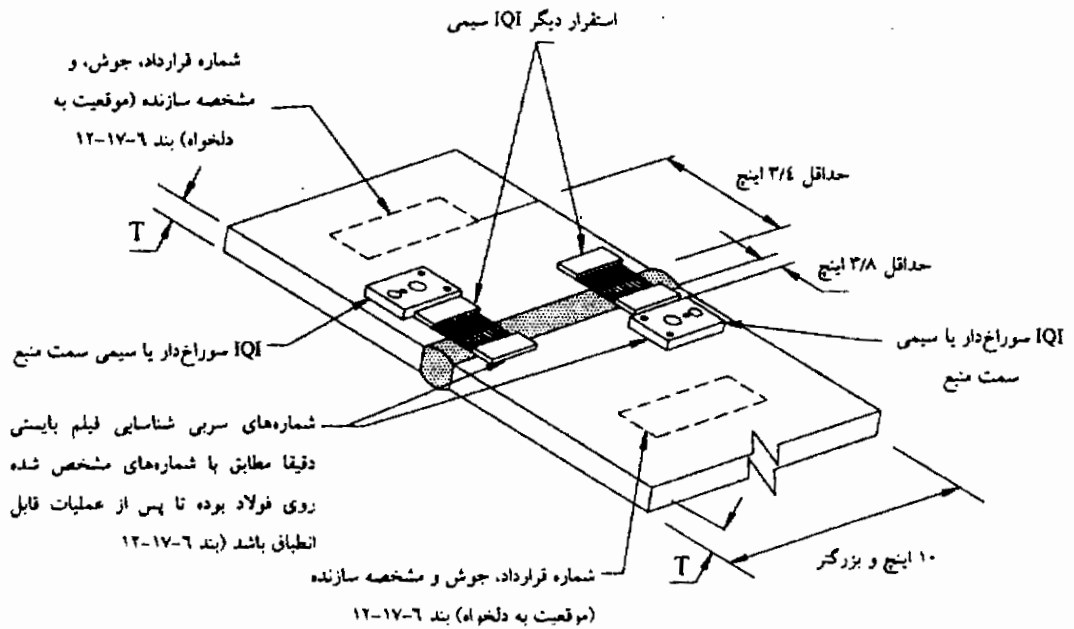

اینچ	۳/۸	۳/۴	۱۰
میلی‌متر	۱۰	۱۹	۲۵۵

شکل ۱۱-۶- شناسایی فیلم پرتونگاری و موقعیت استقرار IQI های نوع سوراخ‌دار یا سیمی در قطعات با ضخامت تقریباً مساوی و طول ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی‌متر) و بیشتر (بند ۶-۱۷-۷)

۶-۱۱-۱۷-۱- چگالی D و H. چگالی اندازه‌گیری شده، چگالی D و H فیلم است که

$$D = \log I_0/I$$

اندازه‌گیری تاریکی فیلم به شکل زیر است:

که: $D = \text{چگالی } D \text{ و } H \text{ (چگالی فیلم)}$

$I_0 = \text{شدت نور در فیلم و}$

$I = \text{شدت نور انتقال یافته از میان فیلم}$

۶-۱۱-۱۷-۲- انتقال‌ها. وقتی که جوش ناحیه انتقال در ضخامت تحت پرتونگاری قرار


می‌گیرد و ضخامت قطعه ضخیم‌تر سه برابر یا بیشتر از ضخامت قطعه نازکتر است، چگالی فیلم

بایستی در حد ۳ تا ۴ در مقطع نازکتر باشد. در اینصورت بایستی از الزامات حداقل چگالی

ارائه شده در بند ۶-۱۷-۱۱ صرف نظر گردد.

۶-۱۷-۱۲- علایم شناسایی. یک علامت شناسایی فیلم پرتونگاری و دو علامت شناسایی موقعیت بایستی برای هر موقعیت پرتونگاری بر روی فولاد مشخص شود. یک علامت تطابق شناسایی فیلم و دو علامت شناسایی موقعیت و تمام آنچه بایستی در فیلم نشان داده شود، بایستی با استفاده از شماره و حروف سربی در فیلم نشان داده شده تا امکان تطابق آن با جوش و موقعیت مورد آزمایش فراهم شود. اطلاعات اضافی شناسایی می‌تواند در فاصله‌ای که از $\frac{3}{4}$ اینچ (۱۹ میلی‌متر) به جوش نزدیک‌تر نباشد، از قبل چاپ شده و یا با استفاده از علایم سربی در فیلم مشخص گردد. اطلاعات لازمی که بایستی در فیلم باشد، شامل شماره قرارداد کارفرما، شناسایی شرکت مجری آزمایش پرتونگاری، شناسایی سازنده، شماره کار سازنده، تاریخ و تعداد دفعات تعمیر در صورت وجود، می‌باشد.

۶-۱۷-۱۳- قطعات لب‌های. در پرتونگاری اتصالات لب‌به‌لب با ضخامت بیشتر از $\frac{1}{2}$ اینچ (۲۵ میلی‌متر) بایستی از قطعات لب‌های استفاده شود. قطعات لب‌های بایستی دارای طول کافی بوده به طوری که از هر طرف نسبت به محور جوش حداقل به اندازه ضخامت جوش که نبایستی کمتر از ۲ اینچ (۵۱ میلی‌متر) باشد، ادامه داشته باشد و بایستی دارای ضخامت برابر یا بیشتر از ضخامت جوش باشند. حداقل پهنای قطعات لب‌های برابر نصف ضخامت جوش است که نبایستی از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) کمتر باشد. قطعات لب‌های بایستی در محور جوش و در مقابل ورقی که تحت آزمایش پرتونگاری می‌باشد، قرار گیرد و نبایستی بیشتر از $\frac{1}{16}$ اینچ ($\frac{1}{16}$ میلی‌متر) برای حداقل طول قطعه لب‌های بازشدگی داشته باشد. قطعات لب‌های بایستی از فولادی که از نظر پرتونگاری شفاف است ساخته شده و دارای صافی سطح ANSI ۱۲۵ میکرواینچ (۲ میکرومیلی‌متر) و یا صافتر باشد. (مراجعه به شکل ۶-۱۵)

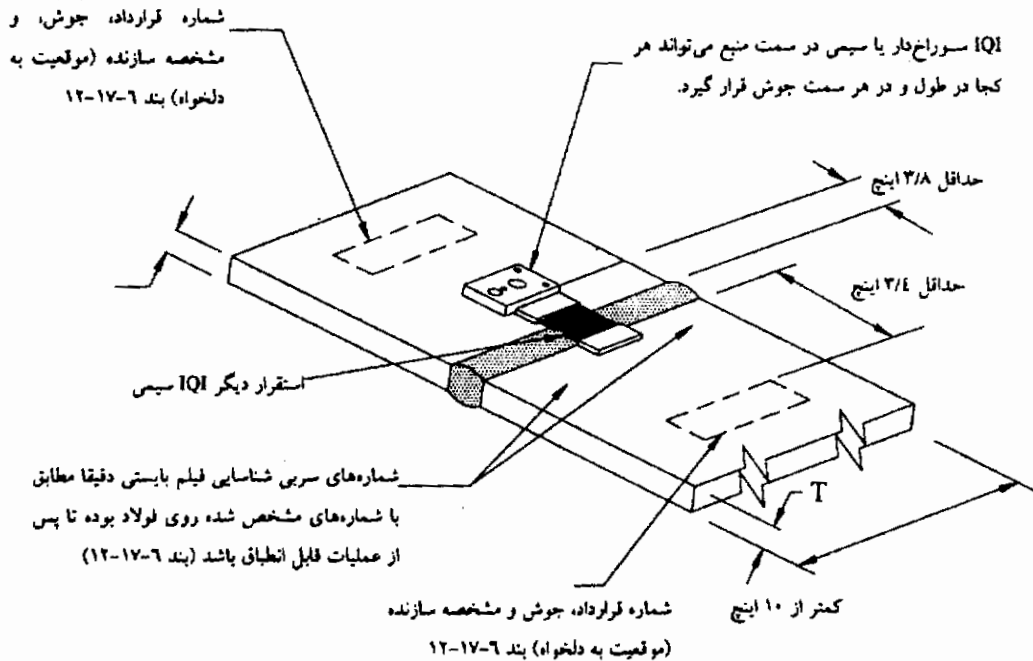

اینچ	۳/۸	۳/۴	۱۰
میلی متر	۱۰	۱۹	۲۵۵

تذکر: استقرار دیگر IQI در سمت منبع فقط برای اعضای قوطی شکل کاربرد داشته و در سایر موارد منوط به تأیید مهندس طراح است.


شکل ۶-۱۲- شناسایی فیلم پرتونگاری و موقعیت استقرار IQI های نوع سوراخ دار یا سیمی در قطعات با ضخامت تقریباً مساوی و طول کمتر از ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی متر)

۶-۱۸- الزامات اضافی آزمایش پرتونگاری اتصالات اعضای قوطی شکل

۶-۱۸-۱- جوش های محیطی اتصالات لب به لب. فناوری انجام آزمایش پرتونگاری جوش های محیطی اتصالات لب به لب اعضای قوطی شکل بایستی برای پوشش کل جوش کفایت نماید و ترجیحاً بایستی به روش تابش تک جداره / مشاهده تک جداره باشد. اگر دسترسی نبوده و یا قطر لوله اجازه ندهد، می توان از روش تابش دو جداره / مشاهده تک جداره و یا روش تابش دو جداره / مشاهده دو جداره استفاده نمود.

۶-۱۸-۱-۱- تابش تک جداره / مشاهده تک جداره. منبع تابش در داخل لوله قرار گرفته و

فیلم در خارج از لوله قرار می گیرد. (مراجعه به شکل ۶-۱۶). اگر الزامات فاصله منبع تا قطعه برآورده شود می توان از روش تابش باز استفاده نمود. در غیر اینصورت بایستی تابش، حداقل سه بار انجام شود. IQI می تواند در سمت منبع قرار گیرد. در صورت عدم امکان، می تواند در سمت فیلم قرار گیرد.

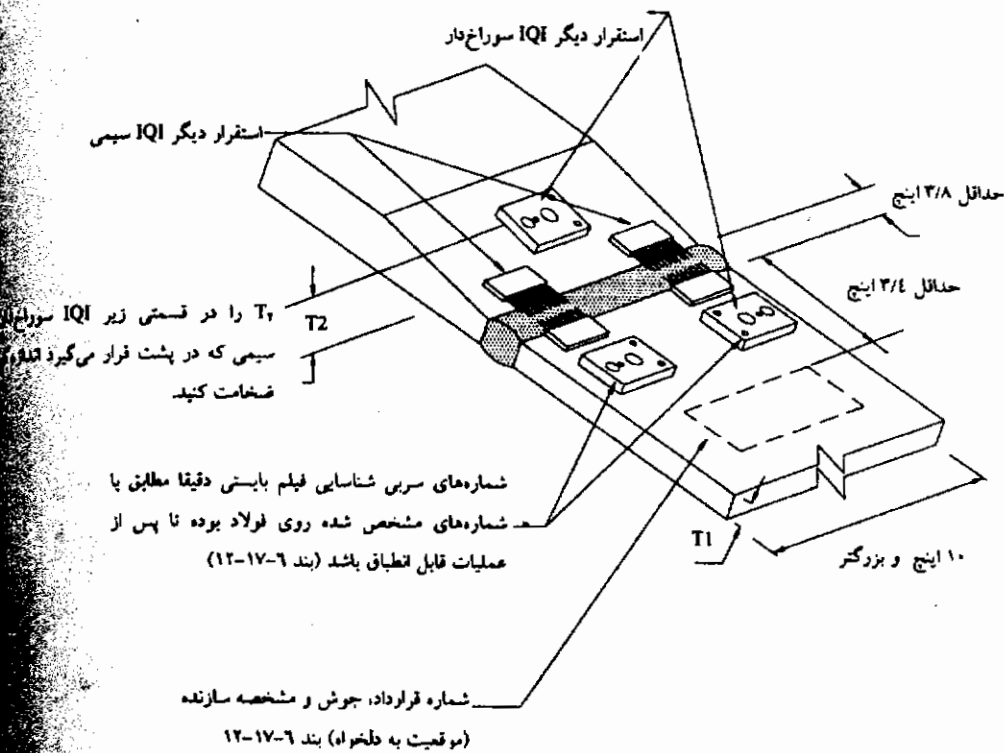

اینچ	۳/۸	۳/۴	۱۰
میلی متر	۱۰	۱۹	۲۵۵

تذکر: استقرار دیگر IQI در سمت منبع فقط برای اعضای قوطی شکل کاربرد داشته و در سایر موارد منوط به تأیید مهندس طراح است.

شکل ۶-۱۳- شناسایی فیلم پرتونگاری و موقعیت استقرار IQI های نوع سوراخ دار یا سیمی در اتصالات انتقالی با طول ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی متر) و بزرگتر (بند ۶-۱۷-۷)

۶-۱۸-۱-۲- تابش دوجداره / مشاهده تک جداره. اگر به دلیل عدم دسترسی و یا وضعیت هندسی اتصال امکان تابش تک جداره نباشد، منبع می تواند در بیرون از لوله و فیلم نیز بیرون از لوله در سمت مخالف منبع قرار گیرد. مراجعه به شکل ۶-۱۷. جهت پوشش کل جوش محیطی، احتیاج به حداقل سه تابش است. IQI می تواند در سمت فیلم قرار گیرد.

۶-۱۸-۱-۳- تابش دوجداره / مشاهده دوجداره. اگر قطر خارجی لوله برابر $1/2$ - ۳ اینچ (۸۹ میلی متر) و کمتر باشد، هر دو روش سمت منبع و سمت فیلم می تواند اعمال شده و هر دو جداره در یک فیلم مشاهده شود. منبع تابش با یک خروج از محوریت برابر حداقل هفت برابر قطر خارجی لوله قرار می گیرد. شعاع تابش نسبت به صفحه محور مرکزی جوش با خروج از محوریت قرار گرفته و با زاویه ای که تشخیص و جداسازی دو تصویر سمت منبع و سمت فیلم از یکدیگر فراهم باشد. نبایستی هیچ رویهم افتادگی دو ناحیه مورد تفسیر وجود داشته باشد، حداقل احتیاج به دو تابش با زاویه 90° درجه نسبت به یکدیگر می باشد. (مراجعه به شکل ۶-۱۸). جوش ها می تواند به صورت رویهم نیز پرتونگاری شود که در اینصورت احتیاج به حداقل سه تابش با زاویه 60° درجه نسبت به یکدیگر است. (مراجعه به شکل ۶-۱۹). در هر دو روش فوق، IQI بایستی در سمت منبع قرار گیرد.


۶-۱۹- آزمایش، گزارش و فیلم های رویهم

۶-۱۹-۱- تجهیزات فراهم شده توسط پیمانکار. پیمانکار بایستی یک دستگاه مشاهده گر با قابلیت بازبینی نقطه ای فراهم نماید. مشاهده گر بایستی همراه با ابزاری جهت تنظیم اندازه نقطه تحت آزمایش باشد. مشاهده گر بایستی دارای قابلیت کافی جهت مشاهده فیلم با چگالی H و D برابر ۴ باشد. بازبینی فیلم بایستی در محیطی با نور کم انجام شود.

۶-۱۹-۲- گزارش ها. قبل از انجام پرتونگاری تمام فیلم های قبلی شامل فیلم هایی که در آنها عیوب غیرقابل قبول قبل از تعمیر مشاهده شده است، همراه با یک گزارش تفسیری بایستی جهت بررسی بازرس از طرف پیمانکار آرایه شود.

۶-۱۹-۳- محافظت از گزارش ها. در اتمام کار، یک مجموعه از تمام فیلم های پرتونگاری شامل تمام فیلم هایی که در آنها عیوب غیرقابل قبول قبل از تعمیر مشاهده شده است بایستی

- به کارفرما تحویل گردد. مسئولیت محافظت پیمانکار زمانی خاتمه می‌یابد که:
- ۱- کل این مجموعه را به کارفرما تحویل دهد.
 - ۲- یک‌سال پس از اتمام کار پیمانکار با اعلام کتبی به کارفرما.

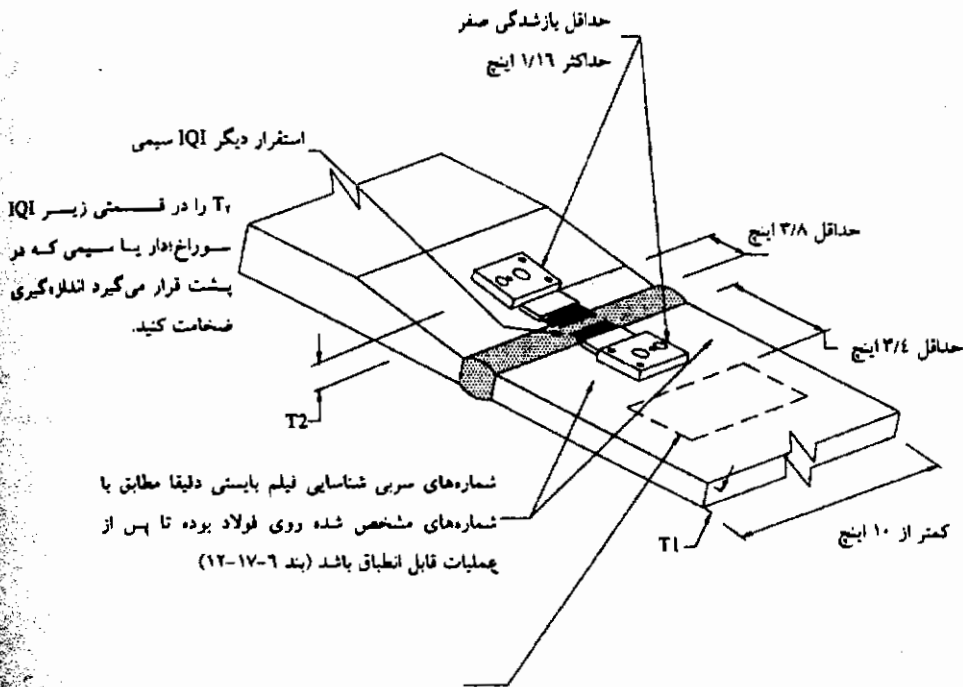


اینچ	۳/۸	۳/۴	۱۰
میلی‌متر	۱۰	۱۹	۲۵۵

تذکره: استقرار دیگر IQI در سمت منبع فقط برای اعضای قوطی شکل کاربرد داشته و در سایر موارد منوط به تأیید مهندس طراح است.



شکل ۶-۱۴- شناسایی فیلم پرتونگاری و موقعیت استقرار IQI های نوع سوراخ‌دار یا سیمی در اتصالات انتقالی با طول کمتر از ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی‌متر) (بند ۶-۱۷-۷)

۳۷۵

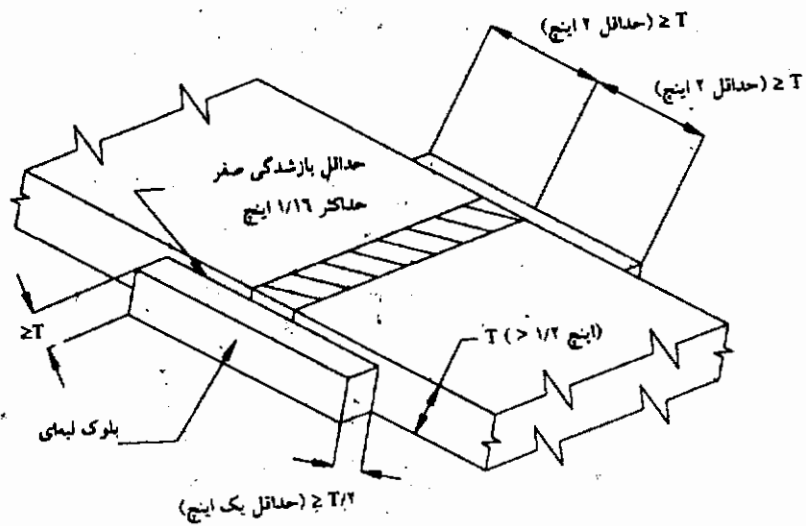


تذکره: $T =$ حداکثر ضخامت جوش در اتصال


شکل ۶-۱۵ - قطعات لیمای پرتوتنگاری (بند ۶-۱۷-۱۳)

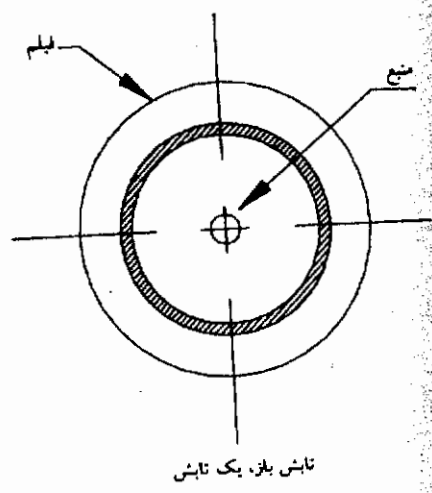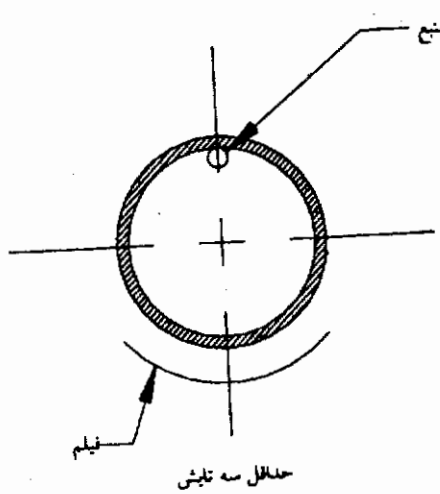

شکل ۶-۱۶ - تایش تک جداره / مشاهده تک جداره (بند ۶-۱۸-۱-۱)

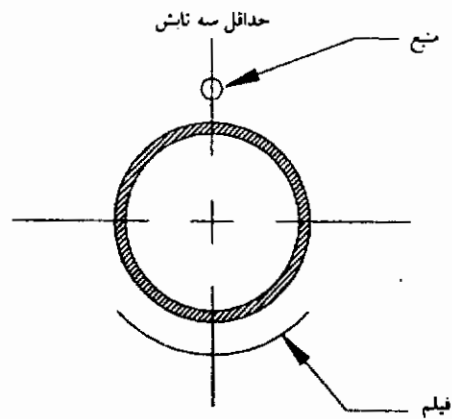


شکل ۶-۱۷- تابش دوجداره / مشاهده تک‌جداره (بند ۶-۱۸-۱-۲)

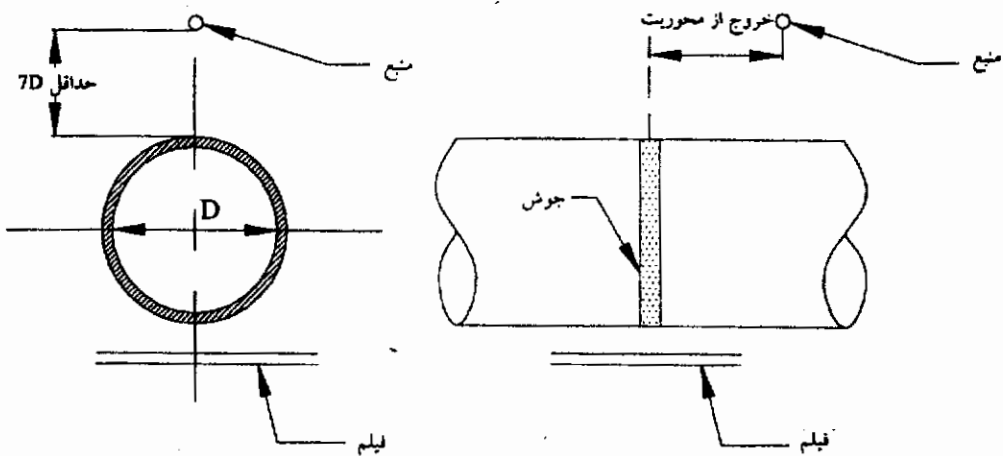

شکل ۶-۱۸- تابش دوجداره / مشاهده دوجداره (بیضوی)، حداقل احتیاج به دو تابش است.

(بند ۶-۱۸-۱-۳)

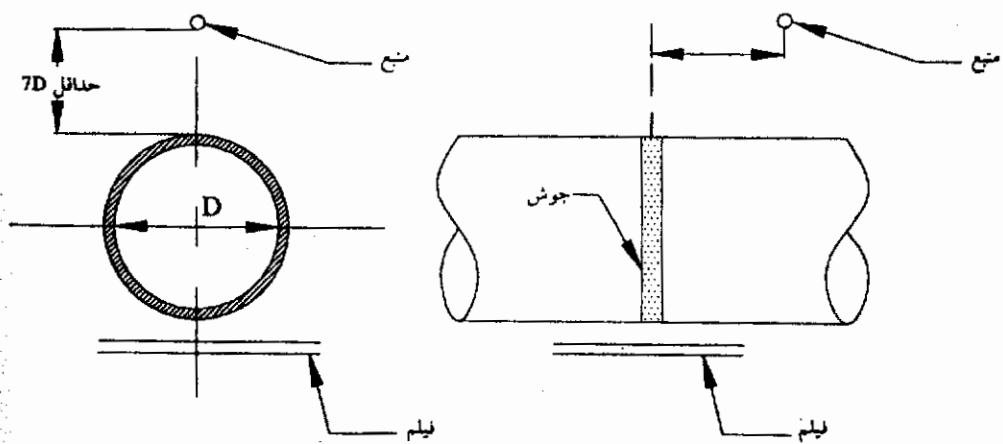

شکل ۶-۱۹- تابش دوجداره / مشاهده دوجداره، حداقل احتیاج به سه تابش است.

(بند ۶-۱۸-۱-۳)

بخش ج - آزمایش ماوراء صوت جوش‌های شیاری

۶-۲۰-۲۰- مشخصات عمومی

۶-۲۰-۱- روش‌ها و آیین‌نامه‌ها. اگر انجام آزمایش ماوراء صوت مطابق بند ۶-۱۴ لازم باشد، روش‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در این بخش از آیین‌نامه ارائه شده است برای آزمایش ماوراء صوت جوش‌های شیاری و ناحیه متأثر از جوش از ضخامت ۵/۱۶ اینچ (۸ میلی‌متر) تا ۸ اینچ (۲۰۳ میلی‌متر) کاربرد دارد. این روش‌ها و آیین‌نامه‌ها برای آزمایش لوله به لوله و اتصالات T، Y و K شکل کاربرد ندارد.

۶-۲۰-۲- تغییرات. با تأیید مهندس طراح تغییرات در روش انجام آزمایش، تجهیزات و استاندارد قبولی نسبت به آنچه در این بخش از آیین‌نامه ارائه شده مجاز است. این تغییرات شامل ضخامت‌های دیگر، ساختار جوش، ابعاد جستجوگر، فرکانس‌ها، مایع واسط، سطوح رنگی، روش‌های آزمایش و غیره می‌باشد. این تغییرات تصویب شده بایستی در گزارش‌های قرارداد، ارائه شود.

۶-۲۰-۳- تخلخل لوله‌ای. در جوشکاری سرباره الکتریکی و گاز الکتریکی، به منظور تشخیص تخلخل لوله‌ای استفاده از آزمایش پرتونگاری به عنوان مکمل آزمایش ماوراء صوت پیشنهاد می‌شود.

۶-۲۰-۴- فلز پایه. به‌کارگیری این روش‌ها جهت آزمایش‌های خرید فلز پایه مورد تمایل آیین‌نامه نمی‌باشد. گرچه بایستی عدم پیوستگی‌های مرتبط با جوشکاری (ترک، شکست لایه‌ای، تورق و غیره) در فلز پایه مجاور جوش، که مطابق الزامات این آیین‌نامه قابل قبول نمی‌باشد جهت اطلاع مهندس طراح گزارش شود.

۶-۲۱- الزامات تأیید صلاحیت

به منظور برآورده ساختن الزامات بند ۶-۱۴-۸ بازرسی آزمایش ماوراء صوت بایستی تحت آزمون مشخص و عملی براساس الزامات این آیین‌نامه قرار گیرد. این آزمون بایستی توانایی بازرسی را در به‌کارگیری الزامات این آیین‌نامه در تشخیص عدم پیوستگی‌ها نشان دهد.

۶-۸۸-۸-۸-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

۶-۸۸-۸-۱-۱-۱۱۱-۱۱۱ کی گنجینه

و پهنای آن می‌تواند بین ۵/۸ اینچ تا یک اینچ (۱۶ تا ۲۵ میلی‌متر) و ارتفاع آن از ۵/۸ اینچ تا ۱۳/۱۶ اینچ (۱۶ تا ۲۱ میلی‌متر) متغیر باشد (به شکل ۶-۲۰ مراجعه شود). حداکثر نسبت پهنای به ارتفاع بایستی ۱ تا ۱/۲ بوده و حداقل نسبت پهنای به ارتفاع بایستی ۱/۱۰ تا ۱/۱۰ باشد.

۶-۲۲-۷-۳- زوایا. جستجوگرها بایستی قابلیت ایجاد موج با زوایای ۷۰، ۶۰ و ۴۵ درجه با رواداری مثبت و منفی ۲ درجه مطابق بند ۶-۲۹-۲-۲ در مواد مورد آزمایش را دارا باشند.

۶-۲۲-۷-۴- نقطه شاخص. بر روی جستجوگرها بایستی به روشنی فرکانس، زاویه اسمی ارسال و نقطه شاخص مشخص شده باشد. تعیین موقعیت نقطه شاخص مطابق بند ۶-۲۹-۲-۱ است.


۶-۲۲-۷-۵- بازتاب‌های داخلی. حداکثر مقدار مجاز بازتاب‌های داخلی در جستجوگر مطابق بند ۶-۲۴-۳ می‌باشد.

۶-۲۲-۷-۶- فاصله لبه‌ای. ابعاد جستجوگر بایستی به گونه‌ای باشد که فاصله نقطه شاخص تا لبه جستجوگر از ۱ اینچ (۲۵ میلی‌متر) بیشتر نشود.


۶-۲۲-۷-۷- قطعه استاندارد IIW. روش تأیید صلاحیت با استفاده از قطعه مرجع IIW بایستی مطابق بند ۶-۲۹-۲-۶ و شکل ۶-۲۱ باشد.

۶-۲۳- قطعات استاندارد مرجع

۶-۲۳-۱- قطعه استاندارد IIW جهت کالیبراسیون فاصله و حساسیت بایستی از قطعه مرجع ماوراءصوت مؤسسه بین‌المللی جوشکاری (IIW) مطابق شکل ۶-۲۲ استفاده شود. از قطعات دیگر نیز می‌توان استفاده نمود به شرط آنکه حساسیت مرجع ترکیبی دستگاه آزمایش و جستجوگر با آنچه که از قطعه استاندارد IIW به دست می‌آید معادل باشد. (برای روش دیگر به ضمیمه ۱ مراجعه شود).

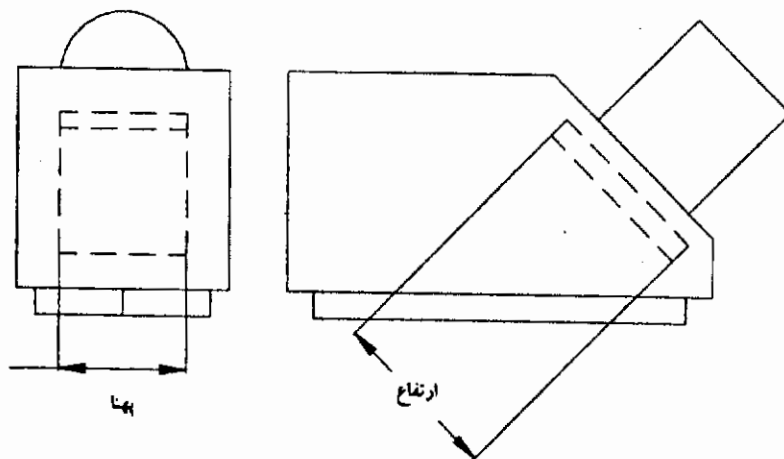

شکل ۶-۲۰- کریستال جستجوگر (بند ۶-۲۲-۷-۲)

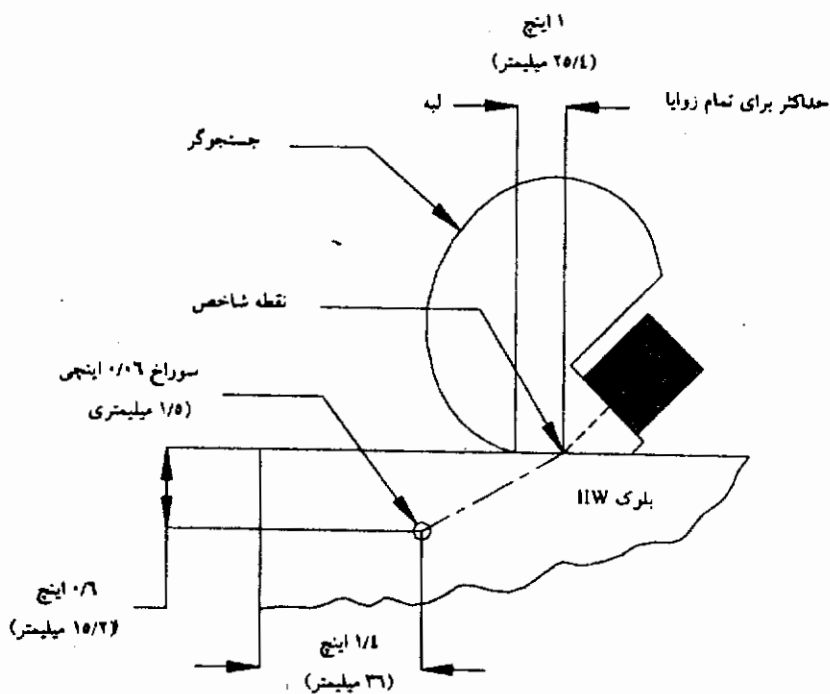

شکل ۶-۲۱- روش تعیین صلاحیت جستجوگر با استفاده از قطعه مرجع IIW (بند ۶-۲۲-۷-۲)

۶-۲۳-۲- بازتاب‌های ممنوع. استفاده از یک بازتاب «کنج» جهت کالیبراسیون ممنوع است.

۶-۲۳-۳- الزامات تفکیک‌پذیری. ترکیب دستگاه و جستجوگر بایستی قابلیت تفکیک

سوراخ در قطعه استاندارد آزمایش تفکیک‌پذیری EC مطابق شکل ۶-۲۳ را دارا باشد.

موقعیت قرارگیری جستجوگر در بند ۶-۲۹-۲-۵ ارائه شده است. تفکیک پذیری بایستی با استفاده از قرار دادن دستگاه در وضعیت معمولی آزمایش و دریافت علائم از سوراخ تا ارتفاع نصف صفحه نمایشگر ارزیابی گردد. تفکیک پذیری بایستی برای تشخیص علائم دریافتی از سه سوراخ کافی باشد.

۶-۲۴- تایید صلاحیت تجهیزات

۶-۲۴-۱- خطی بودن محور افقی. خطی بودن محور افقی دستگاه آزمایش، بایستی پس از هر ۴۰ ساعت استفاده از دستگاه مجدداً مورد تأیید صلاحیت قرار گیرد. روش تأیید صلاحیت مطابق بند ۶-۳۰-۱ می باشد. (برای روش دیگر به ضمیمه ی مراجعه شود.)

۶-۲۴-۲- کنترل بهره. کنترل بهره دستگاه بایستی مطابق الزمات بند ۶-۲۲-۴ بوده و بایستی به منظور کالیبراسیون صحیح هر دو ماه مطابق بند ۶-۳۰-۲ کنترل شود. از سایر روش ها جهت تأیید صلاحیت کنترل بهره به شرطی که حداقل معادل بند ۶-۳۰-۲ باشد، می توان استفاده نمود.

۶-۲۴-۳- بازتاب های داخلی. حداکثر بازتاب های داخلی جستجوگر بایستی هر ۴۰ ساعت استفاده مطابق بند ۶-۳۰-۳ مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۲۴-۴- کالیبراسیون جستجوگرهای زاویه ای. پس از هر ۸ ساعت استفاده از جستجوگرهای زاویه ای، بایستی با استفاده از قطعات مورد تأیید کالیبراسیون مورد بازرسی قرار گرفته تا از تخت بودن سطح تماس، صحت نقطه ورود امواج و زاویه خروج موج در حد رواداری مثبت و منفی ۲ درجه مطابق بندهای ۶-۲۹-۲-۱ و ۶-۲۹-۲-۲ اطمینان حاصل شود. جستجوگرهایی که مطابق این الزمات نباشد بایستی اصلاح شده یا جایگزین گردد.

۶-۲۵- کالیبراسیون برای آزمایش

۶-۲۵-۱- تنظیم کنترل مردودی. تمام عملیات کالیبراسیون و آزمایش ها بایستی در وضعیت خاموش کنترل مردودی انجام شود. استفاده از کنترل مردودی می تواند در خطی بودن شدت

دستگاه ایجاد تغییرات نموده و نتایج آزمایش را برهم بزند.

۶-۲۵-۲- فناوری. قبل از آزمایش هر جوش بایستی کالیبراسیون حساسیت و فاصله افقی توسط بازرس ماوراءصوت انجام گردد.

۶-۲۵-۳- کالیبراسیون مجدد. پس از تغییر فرد بازرس و یا حداکثر هر ۳۰ دقیقه یک بار در طول آزمایش و یا هرگونه اشکال در اتصال الکتریکی دستگاه تحت شرایط زیر بایستی، دستگاه مجدداً کالیبره گردد:

- ۱- تغییر جستجوگر
- ۲- تغییر باطری
- ۳- تغییرات الکتریکی در خروجی
- ۴- تغییر در کابل
- ۵- خاموشی دستگاه

۶-۲۵-۴- آزمایش فلز پایه با استفاده از موج مستقیم. کالیبراسیون برای آزمایش فلز پایه با موج مستقیم بایستی با قراردادن جستجوگر در سطح A فلز پایه و طی مراحل زیر انجام گردد:






۶-۲۵-۴-۱- مقیاس. مقیاس افقی بایستی برای کالیبراسیون فاصله تنظیم شده تا بر روی صفحه نمایش حداقل تعداد دو ضخامت ورق را نشان دهد.

۶-۲۵-۴-۲- حساسیت. حساسیت بایستی در موقعیتی که عاری از هرگونه علائم باشد، تنظیم شود، به گونه‌ای که اولین انعکاس از سمت پشت ورق ۵۰ تا ۷۵ درصد ارتفاع کل صفحه نمایش باشد.


۶-۲۵-۵- کالیبراسیون آزمایش با استفاده از جستجوگر زاویه‌ای. کالیبراسیون آزمایش با استفاده از جستجوگر زاویه‌ای بایستی به صورت زیر اجرا شود (به ضمیمه ی به عنوان روش دیگر مراجعه شود):

۶-۲۵-۵-۱- مقیاس افقی. مقیاس افقی بایستی به گونه‌ای تنظیم شود که نشان‌دهنده فاصله مسیر صوت با استفاده از قطعه استاندارد IIW و یا سایر قطعات مطابق بند ۶-۲۳-۱ باشد. کالیبراسیون فاصله بر روی نمایشگر بایستی با استفاده از مقیاس ۵ اینچ (۱۳۰ میلی‌متر) یا ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی‌متر) هر کدام که مناسب‌تر است، انجام شود. اگر به‌رحال، ساختار اتصال و یا ضخامت اجازه آزمایش کامل جوش را در هر دو این وضعیت تنظیم ندهد، در این صورت

باید با استفاده از مقیاس ۱۵ یا ۲۰ اینچ (۳۸۰ یا ۵۱۰ میلی‌متر) انجام شود. موقعیت قرارگیری جستجوگر در بند ۶-۲۹-۲-۳ ارایه شده است.

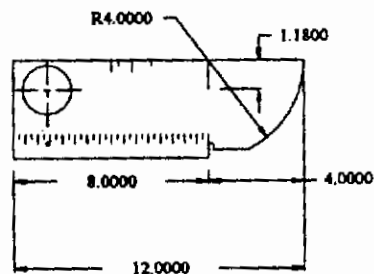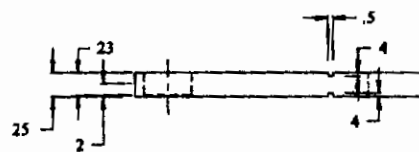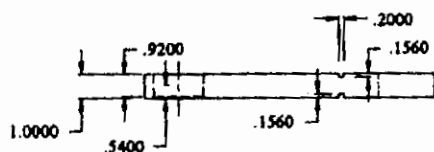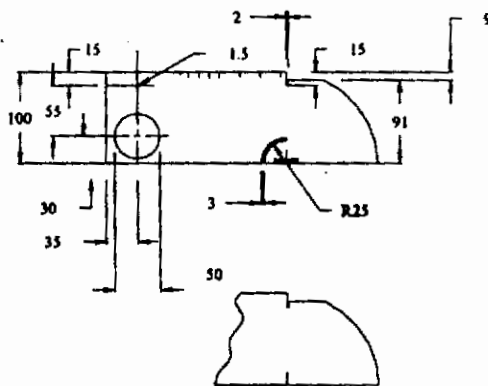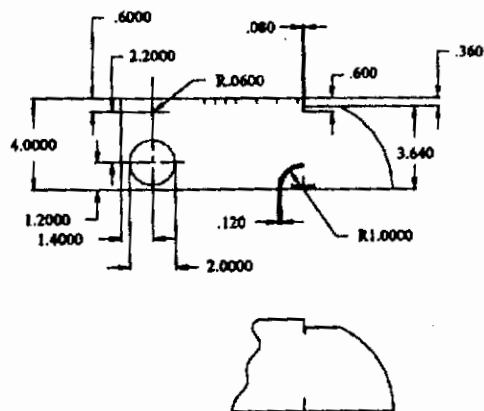

ابعاد آمریکایی (اینچ)

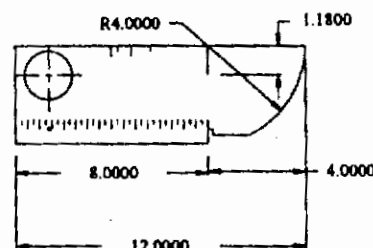


ابعاد سیستم SI (میلیمتر)


تذکرات:

- ۱- رواداری ابعادی تمام سطوح چه در مراجع و چه در کالیبراسیون بایستی در حد ± 0.005 اینچ (۰/۱۳ میلی‌متر) باشد.
- ۲- زبری سطح در خصوص سطوحی که صوت به آن اعمال شده و یا از آن بازتاب می‌شود بایستی حداکثر در حد ۱۲۵ میکرواینچ باشد.
- ۳- مواد بایستی مطابق ASTM A36 و یا معادل باشد.
- ۴- تمام سوراخ‌ها بایستی دارای سطح نرم و کاملاً ۹۰ درجه نسبت به سطح جانی سوراخ شود.
- ۵- بایستی خطوط اندازه و علائم شناسایی بر روی سطح بخوبی مشخص شده باشد.
- ۶- استفاده از سایر قطعات مرجع با ابعاد متفاوت و شماره‌های متفاوت جهت کالیبراسیون فاصله مجاز می‌باشد. (مراجعه به ضمیمه ی)
- ۷- این تذکرات برای تمام اشکال ۶-۲۲ و ۶-۲۳ نیز کاربرد دارد.

شکل ۶-۲۲- قطعات مرجع ماوراء صوت انجمن بین‌المللی جوشکاری (IIW) (بند ۶-۲۳-۱)

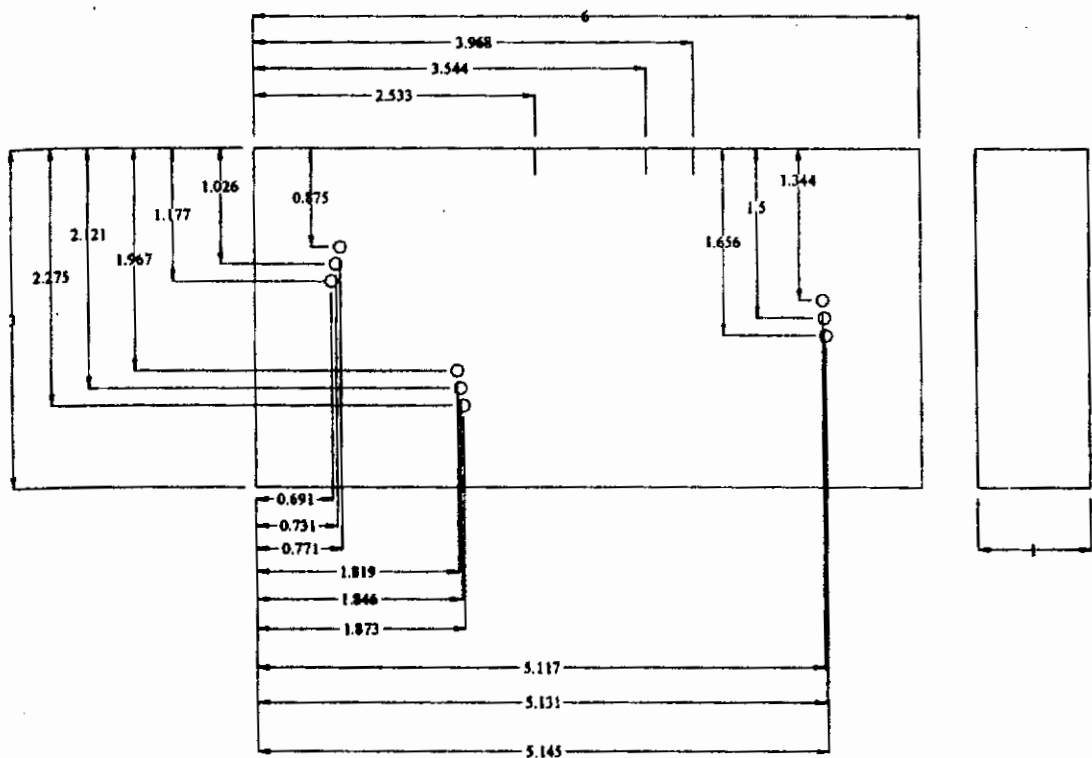

قطر تمام سوراخها ۱/۱۶ اینچ است
RC - قطعه تفکیک مرجع

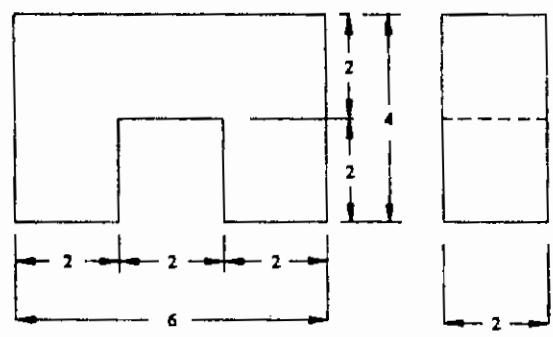

ابعاد به اینچ


قطعه مرجع نوع فاصله و حساسیت

شکل ۶-۲۲ - قطعات تعیین صلاحیت (بند ۶-۲۲-۲)

۶-۲۵-۵-۲ - سطح مرجع صفر. حساسیت سطح مرجع صفر جهت ارزیابی ترک‌ها ("b" در گزارش آزمایش ماوراء صوت) بدین روش به دست می‌آید که کنترل بهره مطابق الزامات بند ۶-۲۲ به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر علامت افقی در نمایشگر ظاهر شود، مطابق بند ۶-۲۹-۲-۴. (به ضمیمه هفت مراجعه شود)

۲۶-۶- روش‌های انجام آزمایش

۲۶-۶-۱- خط "X". به موازات محور جوش یک خط به نام خط "X" جهت تعیین موقعیت ترک‌ها بایستی روی قطعه جوشی ترسیم شود. اندازه‌گیری‌های فاصله عمود از محور جوش بر مبنای این خط اندازه‌گیری شده که بر مبنای ابعاد شکل جزئیات اتصال برای جوش‌های اتصالات لب‌به‌لب در محور مرکزی اتصال و برای اتصالات سه پری و کنج در سطح نزدیک اتصال قرار می‌گیرد. (سطح مقابل سطح C).

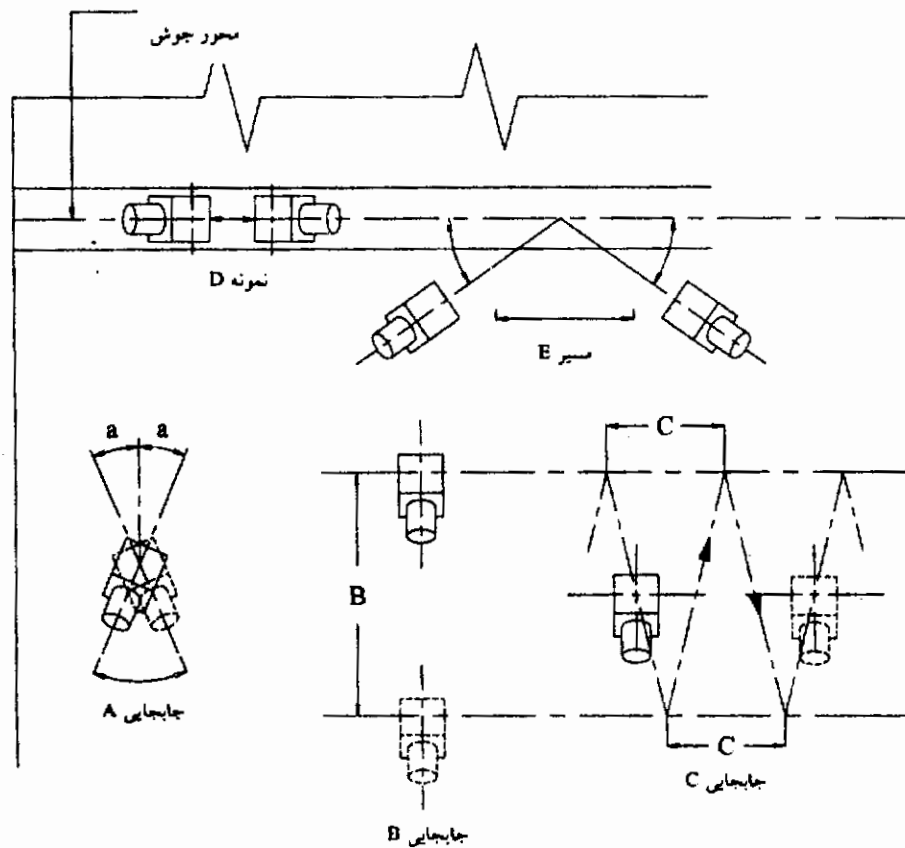

تذکرات:

- ۱- همه الگوهای آزمایش نسبت به محور جوش متقارن هستند، به جز الگوی D که مستقیماً بر روی محور جوش قرار می‌گیرد.
- ۲- در صورت امکان، آزمایش بایستی از دو طرف محور جوش انجام شود.

شکل ۲۶-۶- الگوهای بررسی آزمایش ماوراء صوت (بند ۶-۳۲)

۶-۲۶-۲- خط "Y". یک خط "Y" به همراه شماره شناسایی جوش بایستی به روشنی در کنار جوش مورد آزمایش ماوراء صوت بر روی فلز پایه ترسیم شود. این علامت‌گذاری برای منظوره‌های زیر کاربرد دارد:

۱- شناسایی جوش

۲- شناسایی سطح A

۳- اندازه‌گیری فاصله و جهت (+ یا -) از خط "X"

۴- اندازه‌گیری موقعیت از ابتدا یا انتهای جوش.

۶-۲۶-۳- تمیزی سطح. تمام سطوحی که جستجوگر بر روی آن‌ها حرکت می‌کند بایستی عاری از جرقه‌های جوش، کثیفی، روغن، (به غیر از مایع واسط)، رنگ بوده و دارای محیطی باشد که استفاده از ماده واسط امکان‌پذیر باشد.

۶-۲۶-۴- ماده واسط. از یک ماده واسط بین جستجوگر و قطعه مورد آزمایش بایستی استفاده شود. ماده واسط بایستی گلیسرین، چسب سلولزی و یا مواد مناسب دیگر با پایه آبی باشد. در قطعات کالیبراسیون می‌توان از روغن موتور سبک استفاده نمود.

۶-۲۶-۵- گستره آزمایش. تمام سطح فلز پایه که از آن برای آزمایش جوش، موج صوتی عبور می‌کند بایستی با استفاده از یک جستجوگر موج مستقیم مطابق بند ۶-۲۲-۶ برای عیوب ورقه‌ای مورد بازرسی قرار گیرد که بایستی مطابق بند ۶-۲۵-۴ کالیبره شده باشد. اگر در هر ناحیه‌ای از فلز پایه بازتاب پستی دریافت نشود و یا یک علامت برابر یا بزرگ‌تر از ارتفاع بازتاب پستی اصلی نمایان شود، در این صورت اندازه، موقعیت و عمق آن از سطح A بایستی تعیین شده و در گزارش آزمایش ماوراء صوت ارایه گردد و از روش دیگری جهت بررسی جوش استفاده شود.

۶-۲۶-۵-۱- اندازه بازتاب. روش ارزیابی بازتاب بایستی مطابق با بند ۶-۳۱-۱ باشد.

۶-۲۶-۵-۲- عدم دسترسی. اگر قسمتی از جوش جهت انجام آزمایش مطابق الزامات بند ۶-۲۲-۶ غیرقابل دسترس باشد، با توجه به گزارش تورق مطابق بند ۶-۲۵-۵، آزمایش بایستی

استفاده از یک روش و یا روش‌های بیشتر دیگری جهت بررسی کامل جوش مطابق زیر انجام شود:

۱- سطح جوش بایستی مطابق با بند ۵-۲۴-۴-۱ هموار و همتراز گردد.

۲- آزمایش بایستی از سطوح A و B انجام شود.

۳- بایستی از سایر جستجوگرهای زاویه‌ای استفاده شود.

۶-۲۶-۶- آزمایش جوش. جوش‌ها بایستی با استفاده از یک جستجوگر زاویه‌ای مطابق الزامات بند ۶-۲۲-۷ با زاویه مطابق جدول ۶-۶ و با یک دستگاه آزمایش که مطابق بند ۶-۲۵-۵ کالیبره شده باشد، آزمایش شوند. پس از کالیبراسیون و در حین انجام آزمایش، تنها تنظیم مجاز دستگاه، تنظیم سطح حساسیت می‌باشد. کنترل مردودی بایستی در وضعیت خاموش باشد. جهت بررسی جوش، سطح حساسیت بایستی مطابق با جداول ۶-۲ یا ۶-۳ هر کدام که کاربرد دارند، از سطح مرجع افزایش یابد.


۶-۲۶-۶-۱- بررسی. زاویه آزمایش و روش بررسی بایستی مطابق با آنچه در جدول ۶-۶ نشان داده شده است، باشد.

۶-۲۶-۶-۲- اتصالات لب‌به‌لب. تمام جوش‌های لب‌به‌لب بایستی از هر دو طرف محور جوش مورد آزمایش قرار گیرد. تمام جوش‌های گوشه یا سه پری بایستی فقط از یک سمت مورد آزمایش قرار گیرد. تمام جوش‌ها بایستی با استفاده از الگوهای بررسی قابل کاربرد شکل ۶-۲۴ مورد آزمایش قرار گرفته تا هر دو نوع عدم پیوستگی‌های طولی و عرضی قابل تشخیص باشد. هدف آن است که از تمام حجم جوش و ناحیه متأثر از حرارت، از دو جهت متقاطع موج صوت عبور کرده باشد، تا تمام جوش آزمایش شود.


۶-۲۶-۶-۳- حداکثر بازتاب. وقتی که یک بازتاب ناشی از وجود عدم پیوستگی در صفحه نمایشگر نمایان می‌شود، حداکثر بازتاب قابل حصول از عدم پیوستگی بایستی تنظیم شده تا یک بازتاب سطح مرجع افقی در نمایشگر ایجاد شود. این تنظیم بایستی با استفاده از کنترل بهره انجام شود و قرائت میزان دسی بل دستگاه بایستی به عنوان "سطح بازتاب a" برای محاسبه "نرخ بازتاب d" مورد استفاده قرار گیرد، مطابق آنچه در گزارش آزمایش نشان داده می‌شود. (به ضمیمه هفت مراجعه شود)

جدول ۶-۶- زاویه آزمایش (بند ۶-۲۶-۵-۲)


نمودار روش		ضخامت قطعه به اینچ (میلی‌متر)									
نوع جوش	0/16 (A/0)	>1-1/2	>1-3/4	>2-1/2	>3-1/2	>4-1/2	5	>6-1/2	>7		
	1-1/2 U (38/1)	1-3/4 U (44/5)	2-1/2 U (63/5)	3-1/2 U (88/9)	4-1/2 U (114/3)	5 U (127/0)	6-1/2 U (165/1)	7 U (177/8)	8 U (203)		
	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
لب به لب	1	0	1	F یا E	1G یا F	1G یا F	6 یا F	8 یا F	9 یا F	12 یا F	12 یا F
سه پری	1	0	1	F یا XF	F یا XF	F یا XF	F یا XF	F یا XF	F یا XF	F یا XF	-
کنج	1	0	1	F یا XF	1G یا F	1G یا F	6 یا XF	8 یا XF	9 یا XF	12 یا XF	-
گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی	1	0	1	1G یا E	1G یا 1 ⁰⁰	1G یا P1	6 یا P3	11 یا P3	11 یا P3	11 یا P3	11 یا P3

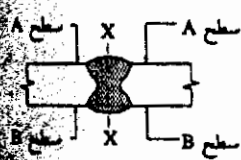


اتصال لب به لب

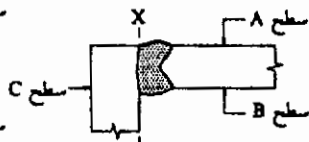


اتصال کنج

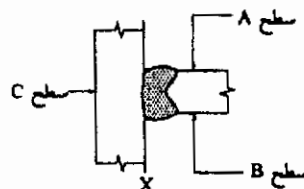

اتصال سپری

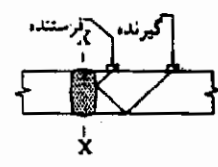

روش ارسال و دریافت

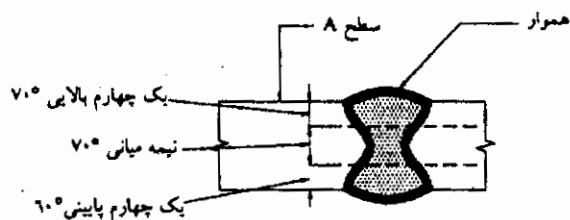

تذکرات:

۱- در صورت امکان تمام آزمایش‌ها بایستی از سطح A و با ساق اول انجام شود، در غیر این صورت مطابق جدول باشد.
شود.

... در این مورد به صورت کلی در مورد ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

... در مورد ... در سال ...

تعریف روش

سطح ضخامت جوش			
شماره	یک چهارم بالا	نیمه میانی	یک چهارم پایین
۱	۷۰°	۷۰°	۷۰°
۲	۶۰°	۶۰°	۶۰°
۳	۴۵°	۴۵°	۴۵°
۴	۶۰°	۷۰°	۷۰°
۵	۴۵°	۷۰°	۷۰°
۶	۷۰°GA	۷۰°	۶۰°
۷	۶۰°B	۷۰°	۶۰°
۸	۷۰°GA	۶۰°	۶۰°
۹	۷۰°GA	۶۰°	۴۵°
۱۰	۶۰°B	۶۰°	۶۰°
۱۱	۴۵°B	۷۰°**	۴۵°
۱۲	۷۰°GA	۴۵°	۷۰°GB
۱۳	۴۵°B	۴۵°	۴۵°
۱۴	۷۰°GA	۴۵°	۴۵°
۱۵	۷۰°GA	۷۵°AB	۷۰°GB

۶-۲۶-۶-۴- ضریب کاهش. "ضریب کاهش C" در گزارش آزمایش از تفریق ۱ اینج (۲۵ میلی‌متر) از فاصله مسیر صوت و ضرب نتیجه حاصل در ۲ به دست می‌آید. این ضریب بایستی به نزدیک‌ترین عدد صحیح دسی بل گرد شود. مقادیر اعشار کوچک‌تر از ۱/۲ دسی بل بایستی به عدد صحیح کوچک‌تر و اعشار بزرگ‌تر از ۱/۲ دسی بل بایستی به عدد صحیح بزرگ‌تر گرد شود.

۶-۲۶-۶-۵- نرخ بازتاب. "نرخ بازتاب، d" در گزارش آزمایش ماوراء صوت (ضمیمه هفت)، نماینده اختلاف جبری بین سطح علامت و سطح مرجع با اعمال ضریب کاهش دسی بل بوده که به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$a-b-c = d$$

دستگاه با بهره به دسی بل:

دستگاه با کاهش به دسی بل: $b-a-c=d$

۶-۲۶-۷- طول عدم پیوستگی. طول عدم پیوستگی‌ها بایستی با استفاده از روش ارایه شده در بند ۶-۲۱-۲ تعیین گردد.

۶-۲۶-۸- معیار قبولی یا رد. عدم پیوستگی‌های جوش بایستی براساس نرخ بازتاب آن و طول عدم پیوستگی براساس جدول ۶-۲ برای سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی و جدول ۶-۳ برای سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی مورد ارزیابی قبولی یا مردودی قرار گیرد. فقط عدم پیوستگی‌های مردود لازم است که در گزارش آزمایش ارایه شود، به جز آن دسته از جوش‌هایی که در مدارک قرارداد به نام "شکست بحرانی" مشخص شده باشد، نرخ قبولی تا ۶ دسی بل از حداقل نرخ مردودی، بایستی در گزارش آزمایش ارایه گردد.

۶-۲۶-۹- شناسایی نواحی مردود. تمام عدم پیوستگی‌های مردود بایستی برای طول کامل عدم پیوستگی بر روی جوش علامت‌گذاری شود. عمق عدم پیوستگی و نیز نرخ علامت آن بایستی نزدیک آن بر روی فلز پایه نوشته شود.

۶-۲۶-۱۰- تعمیر. جوش‌هایی که با استفاده از آزمایش ماوراء صوت غیرقابل قبول شناخته می‌شود بایستی با استفاده از روش‌های مجاز بند ۵-۲۶ این آیین‌نامه تعمیر گردد. نواحی تحت تعمیر بایستی مجدداً مورد آزمایش ماوراء صوت قرار گرفته و یا در گزارش اولیه ارایه شود و یا در فرم جدید گزارش گردد.

۶-۲۶-۱۱- گزارش‌های آزمایش مجدد. ارزیابی آزمایش مجدد نواحی تعمیرشده بایستی در یک خط جدید فرم گزارش ارایه شود. اگر از فرم اولیه گزارش استفاده می‌شود، با علائم R_1 ، R_2 و ... R_n بایستی مشخص گردد. اگر از فرم جدید گزارش استفاده می‌شود، شماره گزارش بایستی با حرف R شروع شود.

۶-۲۷- آزمایش ماوراء صوت اتصالات Y, T و K شکل اعضای قوطی شکل

الزامات آزمایش ماوراء صوت ارایه‌شده در این بخش بیان‌کننده آخرین دستاوردهای انجام

آزمایش سازه‌های اعضای قوطی شکل، خصوصاً اتصالات Y, T و K شکل می‌باشد. در آموزش و ارایه گواهینامه به بازرسین آزمایش ماوراء صوت و نیز روش‌های تعیین صلاحیت و تایید بایستی توجه خاص شود به تعیین ارتفاع علائم طولی با اندازه (H) کمتر از ارتفاع موج (به شکل ۶-۸ مراجعه شود) که از دقت کمتری نسبت به تعیین طول برخوردار بوده، وقتی که علائم از محدوده مرزی موجب بیرون می‌افتند.

۶-۲۷-۱- دستورالعمل. آزمایش ماوراء صوت بایستی مطابق با یک دستورالعمل نوشته شده که توسط یک فرد با صلاحیت SNT-TC-1A سطح سه، که در خصوص آزمایش ماوراء صوت قطعات قوطی شکل تجربه داشته باشد، تهیه و یا تایید شده باشد.

دستورالعمل بایستی مطابق با الزامات این بخش و قسمت ج باشد، قبل از استفاده دستورالعمل محدوده قبولی بایستی به تایید مهندس طراح برسد، پرسنل بازرسی بایستی مطابق بند ۶-۲۷ تایید صلاحیت شوند. دستورالعمل بایستی حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

۱- نوع ساختار اتصال جوشی مورد آزمایش (به عنوان مثال، محدوده قطر، ضخامت و زاویه محلی بین دو سطح). روش‌های سنتی معمولاً محدود به قطر $3/4$ -۱۲ اینچ (۳۲۵ میلی‌متر) و بزرگ‌تر و ضخامت $1/2$ اینچ ($2/7$ میلی‌متر) و بالاتر با زاویه محلی بین دو سطح 30° درجه یا بزرگ‌تر می‌باشد. از فناوری خاص جهت آزمایش قطعات کوچک‌تر به شرط آن که مطابق آنچه ارایه گردید مورد تایید صلاحیت قرار گیرد، می‌توان استفاده نمود.

۲- محدوده قبولی برای هر نوع و اندازه از جوش

۳- نوع یا انواع تجهیزات آزمایش ماوراء صوت (سازنده و مدل)

۴- اطلاعات مربوط به جستجوگر شامل فرکانس، اندازه و نوع شکل سطح، زاویه شعاع و نوع گوه استفاده شده در جستجوگرهای زاویه‌ای. از سایر جستجوگرهای با فرکانس تا 100 مگاهرتز و اندازه تا $1/4$ اینچ (۶ میلی‌متر) نیز به شرط آن که مطابق آنچه ارایه گردید مورد تایید صلاحیت قرار گیرد، می‌توان استفاده نمود.

۵- نوع ماده واسط و شرایط آماده‌سازی سطح

۶- نوع قطعات کالیبراسیون مرجع

۷- روش انجام کالیبراسیون و دقت لازم برای فاصله، خطی بودن عمودی، تفرق، زاویه

حساسیت و تفکیک پذیری

- ۸- کالیبراسیون دوره‌ای برای تمام موارد ذکر شده در بند ۷
- ۹- روش تعیین سلامت فلز پایه (مراجعه به بند ۶-۲۷-۴) و تعیین هندسه به عنوان تابعی از زاویه محلی بین دو سطح و ضخامت
- ۱۰- الگوی بررسی و حساسیت (مراجعه به بند ۶-۲۷-۵)
- ۱۱- اصلاح انتقال برای انحناء و زبری سطح (اگر روش بزرگی مورد استفاده قرار گیرد، مراجعه به بند ۶-۲۷-۳)
- ۱۲- روش‌های تعیین زاویه مؤثر (در قطعات منحنی)، تعیین ناحیه ریشه و تعیین موقعیت عدم پیوستگی

۱۳- روش تعیین طول و ارتفاع عدم پیوستگی

۱۴- روش تأیید عدم پیوستگی در مراحل برداشتن و تعمیر.

۶-۲۷-۲- پرسنل. وقتی اتصالات Y, T و K شکل مورد آزمایش قرار می‌گیرد، علاوه بر الزامات مشخص شده در بند ۶-۱۴-۸ بازرس ماوراءصوت بایستی نشان دهد که توانایی بکارگیری روش‌های خاص جهت آزمایش را دارد. بایستی آزمون عملی بر روی نمونه یک به یک قطعه مورد آزمایش که از نظر نوع جوش و محدوده زاویه بین دو سطح و ضخامت نماینده قطعه اصلی مورد آزمایش باشد، با استفاده از روش‌های مصوب انجام شود. نمونه یک به یک بایستی دارای عدم پیوستگی‌های طبیعی و مصنوعی بوده به طوری که علائم بالاتر و پایین تر از محدوده مردودی مشخص شود. عملکرد بازرس بایستی بر مبنای توانایی وی در تعیین اندازه و رده‌بندی هر نوع عدم پیوستگی و تعیین قبولی یا رد آن و تعیین موقعیت صحیح عدم پیوستگی‌های غیرقابل قبول در طول مقطع جوش باشد. حداقل ۷۰ درصد عدم پیوستگی‌های غیرقابل قبول بایستی توسط بازرس به عنوان غیرقابل قبول شناخته شود و عملکرد وی بایستی رضایت مهندس طراح را جلب نماید.

۶-۲۷-۳- کالیبراسیون. تأیید صلاحیت تجهیزات آزمایش ماوراءصوت و روش‌های کالیبراسیون بایستی مطابق با الزامات فصل ۶ بخش پ به جز موارد زیر باشد:

۶-۲۷-۳-۱- محدوده. محدوده (فاصله) کالیبراسیون بایستی حداقل شامل فاصله کل مسیر صوت مورد استفاده در آزمایش مشخص باشد، که می تواند شامل تنظیم مسیر صوت، فاصله سطحی یا عمق معادل زیر سطح تماس که در طول مقیاس افقی دستگاه نمایش داده می شود، مطابق با روش های مصوب باشد.

۶-۲۷-۳-۲- کالیبراسیون حساسیت. حساسیت استاندارد جهت آزمایش قطعات جوشی با استفاده از فناوری بزرگی بایستی برابر باشد با: حساسیت مبنا + اصلاح بزرگی + اصلاح انتقال. این کالیبراسیون بایستی حداقل برای هر اتصال مورد آزمایش، یک بار انجام شود. به جز آنکه در آزمایش مکرر قطعات با اندازه یکسان می تواند کالیبراسیون فرکانس بند ۶-۲۵-۳ انجام شود.

۱- حساسیت مبنا. ارتفاع سطح مبنا در صفحه نمایش با استفاده از حداکثر علامت از سوراخ با قطر $0/060$ اینچ ($1/5$ میلی متر) در قطعه استاندارد IIW (یا سایر قطعات با کالیبراسیون حساسیت معادل) مطابق بند ۶-۲۵ (یا ۶-۲۹).

۲- اصلاح بزرگی فاصله. سطح حساسیت بایستی به گونه ای تنظیم شود که افت کاهش را در محدوده مسیر موج جبران نماید، با استفاده از یا منحنی های اصلاح بزرگی فاصله، ابزار الکترونیکی و یا مطابق بند ۶-۲۶-۴. اگر از جستجوگرهای با فرکانس بالا استفاده می شود، بایستی از مقدار کاهش بیشتری استفاده شود. اصلاح انتقال می تواند جهت انجام آزمایش ماوراءصوت قطعات رنگ شده با ضخامت کمتر از $0/25$ میلی متر مورد استفاده قرار گیرد.

۶-۲۷-۴- آزمایش فلز پایه. تمام ناحیه مورد آزمایش ماوراءصوت بایستی با استفاده از روش موج طولی جهت تشخیص بازتاب های تورق مورد بررسی قرار گیرد. قبل از آزمایش جوش تمام نواحی که دارای عیب تورق است، بایستی علامت گذاری شده و بایستی توجه خاص در انتخاب زاویه جستجوگر و نیز فن بررسی جوش موجود در آن ناحیه اعمال شود. عدم پیوستگی های فلز پایه که فراتر از محدودیت های بند ۵-۱۵-۱-۱ می باشد، بایستی جهت اطلاع مهندس طراح یا بازرس گزارش شود.

۶-۲۷-۵- بررسی جوش. بررسی جوش در اتصالات Y, T و K شکل بایستی از سمت عضو شاخه‌ای صورت پذیرد. (به شکل ۶-۲۵ مراجعه شود). تمام آزمایش‌ها بایستی با استفاده از ساق اول یا دوم صورت گیرد. برای بررسی اولیه، حساسیت بایستی به اندازه ۱۲ دسی بل بیشتر از مقدار تعیین شده در بند ۶-۲۷-۳ برای حداکثر مسیر صوت باشد. ارزیابی علائم بایستی بر مبنای حساسیت استاندارد مرجع انجام شود.

۶-۲۷-۶- زاویه بهینه. علائمی که در ناحیه ریشه جوش‌های شیاری اتصالات لب‌به‌لب و در طول سطح ذوب تمام انواع جوش‌ها پیدا می‌شود، بایستی با استفاده از جستجوگرهای با زاویه ۷۰، ۶۰ یا ۴۵ درجه هر کدام که نسبت به سطح عدم ذوب مورد انتظار، به عمود نزدیک‌تر است مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۲۷-۷- ارزیابی عدم پیوستگی. عدم پیوستگی‌ها بایستی با ترکیبی از روش حد شعاعی و فناوری بزرگی مورد ارزیابی قرار گیرد. ابعاد شامل طول و ارتفاع (اندازه عمق) یا بزرگی بایستی داده شود. بزرگی بایستی در ارتباط با "کالیبراسیون استاندارد" باشد. بعلاوه، عدم پیوستگی‌ها بایستی از نظر خطی بودن، صفحه‌ای بودن و یا کروی بودن با توجه به تغییرات بزرگی در حین حرکت جستجوگر بر روی یک قوس به مرکز بازتاب، طبقه‌بندی شود. موقعیت قرارگیری عدم پیوستگی در نیمرخ جوش و نیز در طول محور جوش از یک نقطه مبنای بایستی تعیین گردد.


۶-۲۷-۸- گزارش‌ها

۶-۲۷-۸-۱- فرم‌ها. در زمان بازرسی بایستی یک گزارش که در آن کار و ناحیه مورد بازرسی به روشنی ارائه شده باشد، توسط بازرس آزمایش ماوراءصوت تکمیل گردد. یک گزارش جزئیات همراه با شکل که موقعیت در محور جوش، موقعیت در نیمرخ جوش، اندازه (یا نرخ علامت)، گستره، چرخش و رده‌بندی هر عدم پیوستگی با علامت قابل توجه را نشان دهد، بایستی تهیه شود.


۶-۲۷-۸-۲- عدم پیوستگی‌های گزارش‌شده. عدم پیوستگی‌هایی که از نظر اندازه غیرقابل قبول شناخته شده، همچنین آن‌هایی که در مورد ارزیابی آن‌ها تردید وجود دارد، بایستی گزارش شود.

۶-۲۷-۸-۳- بازرسی نیمه تمام. نواحیی که امکان انجام بازرسی کامل وجود ندارد به همراه دلیل عدم امکان انجام آزمایش نیز بایستی گزارش شود.



۶-۲۷-۸-۴- علامت‌گذاری مرجع. نقطه مرجع و موقعیت و گستره عدم پیوستگی‌های غیرقابل قبول بایستی بر روی قطعه کار علامت‌گذاری شود.

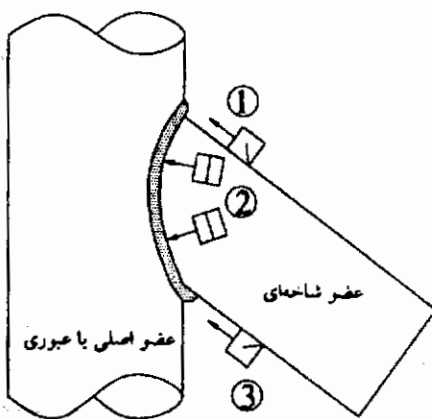

(الف) جهت صوت عمود بر جوش

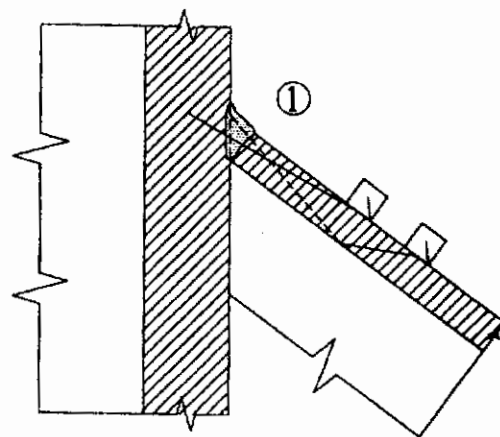

(ب-۱)

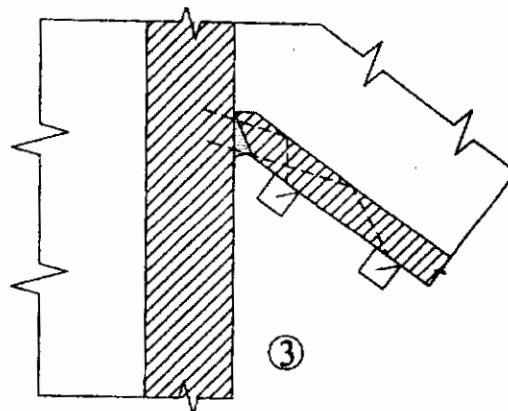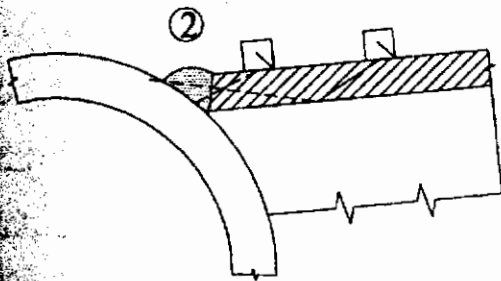

③

(ب) مسیر ۷ جهت پوشش کامل ناحیه جوش و ریشه در صورت لزوم از ساق اول یا دوم با زوایای مختلف استفاده شود

شکل ۶-۲۵- فنون بررسی (بند ۶-۲۷-۵)

۶-۲۸- تهیه و تنظیم گزارش‌ها

۶-۲۸-۱- محتوای گزارش‌های. در زمان بازرسی یک فرم گزارش شامل اطلاعات من

کار و ناحیه مورد آزمایش بایستی توسط بازرس آزمایش ماوراءصوت تهیه شود. فرم گزارش مربوط به جوش‌های قابل قبول فقط به اطلاعات کافی جهت شناسایی جوش، بازرس (امضاء) و قبولی جوش احتیاج دارد. (یک نمونه فرم در ضمیمه هفت ارائه شده است).

۶-۲۸-۲- گزارش‌های بازرسی اولیه. قبل از آزمایش ماوراءصوت یک جوش توسط پیمانکار، بایستی تمام گزارشات قبل شامل گزارشات عدم قبولی قبل از تعمیر آن جوش به بازرس ارایه شود.

۶-۲۸-۳- گزارش‌های کامل. در پایان کار، بایستی یک مجموعه کامل از تمام گزارش‌های آزمایش ماوراءصوت جوش‌ها، شامل گزارش‌های عدم قبولی قبل از تعمیر جوش از طرف پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شود. تحت شرایط زیر از پیمانکار در قبال نگهداری و حفاظت از گزارش‌های سلب مسؤلیت می‌گردد:

- ۱- تحویل مجموعه کامل گزارش‌ها به کارفرما،
- ۲- گذشت یک سال کامل از زمان تکمیل کار پیمانکار و با اعلام کتبی به کارفرما.

۶-۲۹- کالیبراسیون با استفاده از قطعه IIW یا سایر قطعات مرجع مصوب

به بند ۶-۲۳ و اشکال ۶-۲۲ و ۶-۲۳ و ۶-۲۶ مراجعه شود.

۶-۲۹-۱- موج طولی

۶-۲۹-۱-۱- کالیبراسیون فاصله. برای روش دیگر به ضمیمه ۱ مراجعه شود.

۱- جستجوگر بایستی در موقعیت G از قطعه IIW قرار گیرد.

- ۱- دستگاه بایستی برای تولید علائم در یک اینچ (۲۵ میلی‌متر بر روی قطعه متریک)، ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر بر روی قطعه متریک)، ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر بر روی قطعه متریک)، ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر بر روی قطعه متریک) و غیره، تنظیم شود.

۶-۲۹-۱-۲- بزرگی. برای روش دیگر به ضمیمه ۱ مراجعه شود.

۱- جستجوگر بایستی در موقعیت G از قطعه IIW قرار گیرد.

بهره بایستی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بازتاب از اولین انعکاس پشتی ۵۰ تا ۷۵ درصد ارتفاع صفحه نمایش شود.

۶-۲۹-۱-۳- تفکیک پذیری

- ۱- جستجوگر بایستی در موقعیت F از قطعه IIW قرار گیرد.
- ۲- جستجوگر و دستگاه بایستی تمام سه فاصله را از یکدیگر تفکیک نماید.
- ۶-۲۹-۱-۴- تأیید صلاحیت خطی بودن محور افقی. روش تأیید صلاحیت مطابق بند ۶-۲۴-۱ می‌باشد.

- ۶-۲۹-۱-۵- تأیید صلاحیت کنترل بهره (کاهش). روش تأیید صلاحیت مطابق بند ۶-۲۴-۲ و یا روش دیگر ارائه شده در بند ۶-۲۴-۲ می‌باشد.

۶-۲۹-۲- موج عرضی

۶-۲۹-۲-۱- نقطه شاخص. نقطه ارسال موج در جستجوگر بایستی به روش زیر کنترل شود:

- ۱- جستجوگر بایستی در موقعیت D از قطعه IIW قرار گیرد.
- ۲- جستجوگر بایستی حرکت داده شده تا علامت دریافتی از نیم‌دایره، حداکثر شود. نقطه‌ای که در مقابل شعاع قطعه کالیبراسیون بر روی جستجوگر قرار می‌گیرد، نقطه خروج صوت می‌باشد. (برای روش دیگر به ضمیمه ۱ مراجعه شود).

۶-۲۹-۲-۲- زاویه. زاویه مسیر صوت جستجوگر بایستی با استفاده از روش زیر کنترل و یا تعیین گردد:

- ۱- برای زاویه ۴۰ تا ۶۰ درجه، جستجوگر بایستی در موقعیت B از قطعه IIW و برای ۶۰ تا ۷۰ درجه در موقعیت C از قطعه IIW قرار گیرد. (به شکل ۶-۲۶ مراجعه شود).
- ۲- برای هر زاویه، جستجوگر بایستی به سمت جلو و عقب حرکت داده شده تا علامت دریافتی از انحناء حداکثر شود. نقطه خروجی صوت جستجوگر بایستی با درجه‌های مشخص شده بر روی قطعه کالیبراسیون مقایسه شود. (رواداری ± 2 درجه). (جهت روش‌های دیگر به ضمیمه ۱ مراجعه شود)

۶-۲۹-۲-۳- روش کالیبراسیون فاصله. جستجوگر بایستی در موقعیت D از قطعه IIW قرار

- گیرد. (با هر زاویه‌ای). سپس دستگاه بایستی به‌گونه‌ای تنظیم شود که علایم در ۱۰۰ میلی‌متر بر روی قطعه متریک و ۸ اینچ (۲۰۰ میلی‌متر بر روی قطعه متریک) یا ۱۹ اینچ (۴۸۰ میلی‌متر بر روی قطعه متریک) در صفاحه نمایش ظاهر شود. قطعه نوع یک (۲۲۵ میلی‌متر بر روی قطعه متریک) در صفاحه نمایش ظاهر شود.

(۱۰۲ میلیمتر) و ۹ اینچ (۲۳۰ میلیمتر) و یا در قطعه نوع دو ۴ اینچ (۱۰۲ میلیمتر) و ۸ اینچ (۲۰۳ میلیمتر). (برای روش دیگر به ضمیمه ی مراجعه شود).



۶-۲۹-۲-۴- روش کالیبراسیون حساسیت یا بزرگی. جستجوگر بایستی در موقعیت A از قطعه IIW قرار گیرد (با هر زاویه ای). سپس حداکثر علامت از سوراخ ۰/۰۶ اینچ (۱/۵ میلیمتر) تنظیم شود تا علامت ارتفاعی خط مرجع افقی به دست آید (برای روش دیگر به ضمیمه ی مراجعه شود). حداکثر دسی بل بدست آمده به عنوان "سطح مرجع، b" در گزارش آزمایش (ضمیمه هفت) مطابق بند ۶-۲۳-۱ مورد استفاده قرار می گیرد.

۶-۲۹-۲-۵- تفکیک پذیری



۱- جستجوگر بایستی بر روی قطعه تفکیک پذیری RC برای زاویه ۷۰ درجه در موقعیت Q و برای ۶۰ درجه در موقعیت R و برای ۴۵ درجه در موقعیت S قرار گیرد.

۲- جستجوگر و دستگاه بایستی سه سوراخ آزمایشی را از یکدیگر تفکیک نماید، به عنوان حداقل، حداکثر علایم از سه سوراخ از یکدیگر تشخیص داده شود.


۶-۲۹-۲-۶- فاصله نزدیک جستجوگر. حداقل فاصله مجاز بین پنجه جستجوگر و لبه قطعه IIW بایستی به صورت زیر تعیین شود (مراجعه به شکل ۶-۱۲): برای جستجوگر ۷۰ درجه، (۵۰ میلیمتر) ۲ اینچ $X =$ ، برای جستجوگر ۶۰ درجه، (۳۷ میلیمتر) اینچ $X = ۱ - ۷/۱۶$ ، برای جستجوگر ۴۵ درجه (۲۵ میلیمتر) ۱ اینچ $X =$.

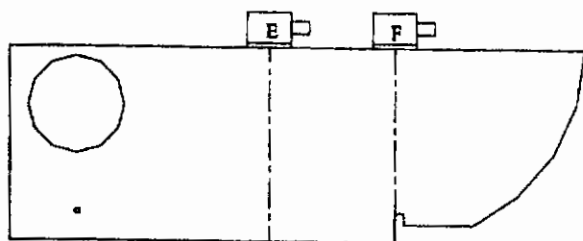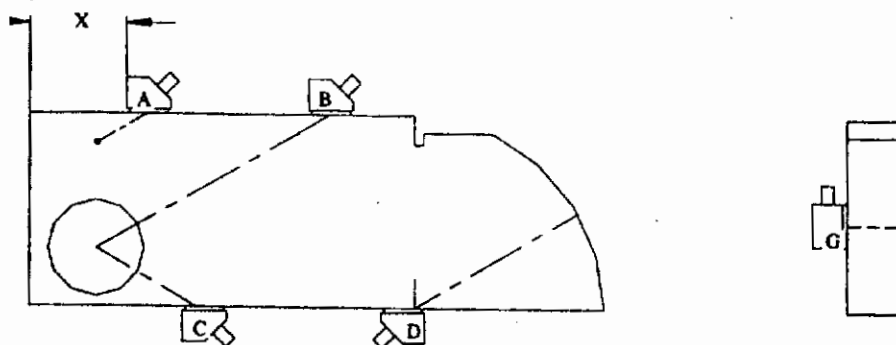

نقطه IIW

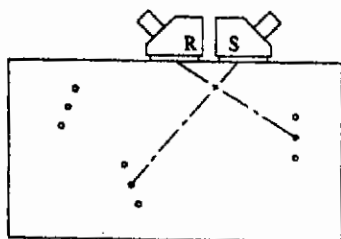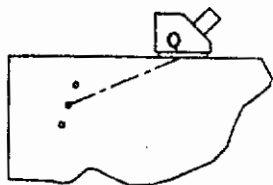

نقطه تکنیک پذیری

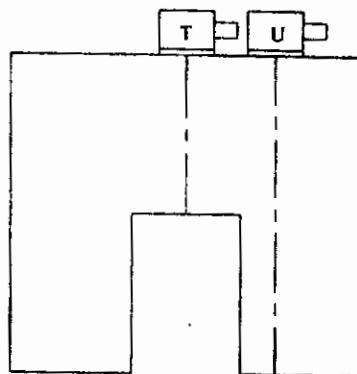

نقطه DS

شکل ۶-۲۶- موقعیت‌های قرارگیری جستجوگر (بند ۶-۲۹)

۶-۳۰- روش‌های تأیید صلاحیت دستگاه

۶-۳۰-۱- روش خطی بودن محور افقی. تذکر: از آنجایی که این روش تأیید صلاحیت

استفاده از جستجوگر با شعاع مستقیم انجام می‌شود که تولید امواج طولی با سرعت تقریباً دو برابر امواج عرضی می‌کند، لازم است تا محدوده فاصله امواج برشی مورد استفاده در این روش نیز دو برابر شود.

مثال: استفاده از یک کالیبراسیون نمایشگر ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلیمتر) در موج برشی احتیاج به ۲۰ اینچ (۵۱۰ میلیمتر) کالیبراسیون نمایشگر دارد.

جهت تأیید صلاحیت دستگاه بایستی مراحل زیر انجام شود (برای روش دیگر به ضمیمه ی مراجعه شود):

۱- یک جستجوگر شعاع مستقیم بایستی مطابق الزامات بند ۶-۲۲-۶ بر روی قطعه IIW یا DS در موقعیت T، G یا U (مراجعه به شکل ۶-۲۶) قرار گرفته تا پنج بازتاب در محدوده تأیید صلاحیت به دست آید. (مراجعه به شکل ۶-۲۶)

۲- علایم اول و پنجم بایستی با استفاده از کالیبراسیون فاصله و تنظیم تأخیر صفر در موقعیت مناسب قرار داده شود.

۳- برای آزمایش موقعیت افقی، هر علامت بایستی با سطح مرجع با استفاده از کنترل بهره و یا کاهش تنظیم گردد.

۴- موقعیت علامت‌های میانی بایستی در محدود ۲ درصد پهنای نمایشگر اصلاح شود.

۶-۳۰-۲- صحت دسی بل

۶-۳۰-۲-۱- روش. تذکر: به منظور به دست آوردن صحت قرائت (± 1 درصد) ارتفاع علامت، نمایش بایستی در ۲ درصد فواصل به صورت عمودی بالا آمده و از نظر افقی در وسط صفحه باشد. این بالا آمدن بایستی در محدوده ۶۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ارتفاع صفحه نمایش باشد، که می‌تواند با استفاده از یک صفحه شفاف روی صفحه نمایشگر انجام می‌شود، اگر از این صفحه شفاف به عنوان بخشی از دستگاه استفاده می‌شود بایستی توجه شود تا نمایش عادی را بره یا تار نکند.

یک جستجوگر شعاع مستقیم بایستی مطابق الزامات بند ۶-۲۲-۶ بر روی موقعیت "T" مطابق شکل ۶-۲۶ بر روی قطعه DS مطابق شکل ۶-۲۳ قرار گیرد.

کالیبراسیون فاصله بایستی به گونه‌ای تنظیم شود که اولین علامت بازتاب ۲ اینچ

(۵۰ میلیمتر) در وسط صفحه افقی قرار گیرد.

۳- با استفاده از تنظیم بهره و یا کنترل کاهش، علامت بایستی دقیقاً و یا کمی بالاتر از ۴۰ درصد ارتفاع صفحه قرار بگیرد.

۴- جستجوگر بایستی به سمت موقعیت U حرکت داده شده، مراجعه به شکل ۶-۲۶، تا علامت دقیقاً بر روی ۴۰ درصد ارتفاع صفحه قرار گیرد.

۵- بزرگی صوت بایستی به اندازه ۶ دسی‌بل با استفاده از کنترل کاهش و یا بهره کالیبره افزایش یابد. از نظر تئوری سطح علامت بایستی دقیقاً در ۸۰ درصد ارتفاع صفحه قرار گیرد.

۶- قرائت دسی‌بل بایستی به عنوان "a" و درصد ارتفاع صفحه عملی تحت عنوان "b" از مرحله پنج گواهینامه گزارش می‌شود. (ضمیمه هفت)

۷- جستجوگر بایستی بیشتر به سمت موقعیت U حرکت داده شود، شکل ۶-۲۶، تا علامت دقیقاً در ۴۰ درصد ارتفاع صفحه قرار گیرد.

۸- قدم پنجم تکرار می‌شود.

۹- قدم ششم تکرار می‌شود، به‌جز آنکه اطلاعات بایستی در خط بعدی گزارش درج گردد.

۱۰- فاصله قدم‌های ۷ و ۸ و ۹ بایستی آنقدر تکرار شده تا محدوده کامل کنترل بهره به دست آید (حداقل ۶۰ دسی‌بل)

۱۱- فاصله اطلاعات از ستون‌های "a" و "b" بایستی در معادله بند ۶-۳۰-۲-۲ و یا نمودار توصیف شده در ۶-۳۰-۲-۳ به کار گرفته شده تا مقدار دسی‌بل اصلاح شده، محاسبه گردد.

۱۲- فاصله دسی‌بل اصلاح شده قدم ۱۱ بایستی در ستون "C" ثبت گردد.

۱۳- ستون "C" بایستی از ستون "a" کم شده و حاصل تفریق به عنوان مقدار خطا در ستون "d" ثبت گردد.

تذکره: این مقادیر ممکن است مثبت یا منفی باشد.

۱۴- اطلاعات شامل حداقل اطلاعات فرم ضمیمه هفت، به همراه واحد ارزیابی بایستی در یک جدول ثبت شود.

- ۱۵- روش ارزیابی این داده‌ها در مراحل ۱۶ تا ۱۸ ارایه شده است.
- ۱۶- اطلاعات دسی‌بل از ستون "e" بایستی به صورت عمودی و دسی‌بل قرائت شده از ستون "a" بایستی به صورت افقی به عنوان محورهای X و Y بایستی جهت ترسیم منحنی دسی‌بل بر روی فرم ضمیمه هفت مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۷- بزرگترین طول افقی، که با قرائت اختلاف دسی‌بل تعیین می‌شود، که در مستطیل با ارتفاع ۲ دسی‌بل قرار می‌گیرد، بیان کننده تطابق دستگاه با الزامات آیین‌نامه می‌باشد، حداقل مجاز ۶۰ دسی‌بل می‌باشد.
- ۱۸- از تجهیزاتی که مطابق با این حداقل الزام نیستند نیز می‌توان استفاده نمود به شرط آنکه در ارزیابی عدم پیوستگی‌های خارج از محدوده خطی قابل قبول دستگاه از ضرایب اصلاح استفاده شود و یا آزمایش جوش و ارزیابی ترک در محدوده خطی عمودی قابل قبول دستگاه باشد.

تذکر: از منحنی دسی‌بل (ستون "D") می‌توان به عنوان منحنی ضریب اصلاح استفاده نمود.

۶-۲-۲- معادله دسی‌بل. معادله زیر جهت محاسبه دسی‌بل استفاده می‌شود:

$$dB_r - dB_1 = 20 \times \log \frac{\%_r}{\%_1}$$

$$dB_r = 20 \times \log \frac{\%_r}{\%_1} + dB_1$$

ستون $a = dB_1$

ستون $c = dB_r$

ستون $b = \%_1$

۶-۲-۳- ضمیمه هفت. تذکرات زیر جهت استفاده از نمودار ضمیمه هفت کاربرد دارد:

- ۱- ستون‌های a, b, c, d و e بر روی فرم گواهینامه می‌باشد.
- ۲- مقیاس‌های A, B و C بر روی نمودار است.
- ۳- نقاط صفر در مقیاس C بایستی با اضافه نمودن مقدار لازم در تنظیمات دستگاه از قبل تعیین گردد؛ به عنوان مثال صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و غیره.

۶-۳۰-۲-۴- روش. جهت استفاده از نمودار بایستی به روش زیر عمل نمود:

۱- یک خط راست بین قرائت دسی‌بل از ستون "a" به مقیاس C به درصد متناظر از ستون "b" به مقیاس A کشیده می‌شود.

۲- نقطه‌ای که خط راست مرحله اول خط مرکزی B را قطع می‌کند به عنوان نقطه مرکزی برای خط راست دوم استفاده می‌شود.

۳- خط راست دوم از نقطه درصد متوسط به مقیاس A به سمت نقطه مرکزی کشیده شده و تا دسی‌بل به مقیاس C ادامه می‌یابد.

۴- این نقطه در مقیاس C به عنوان دسی‌بل اصلاح شده در ستون C مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶-۳۰-۲-۵- نمودار. به ضمیمه هفت مراجعه شود.

۶-۳۰-۳- روش بازتاب‌های داخلی

۱- دستگاه را مطابق بند ۶-۲۵-۵- کالیبره کنید.

۲- جستجوگر را از روی قطعه کالیبراسیون بردارید بدون اینکه تغییری در تنظیمات دستگاه بدهید.

۳- مقدار بهره کالیبره یا کاهش را ۲۰ دسی‌بل بیشتر از سطح حساسیت مرجع افزایش دهید.

۴- در محدوده ۱/۲ اینچ (۱۳ میلی‌متر) مسیر صوت در صفحه نمایشگر و بالای ارتفاع سطح مرجع بایستی عاری از علامت باشد.

۶-۳۱- روش‌های تعیین اندازه عدم پیوستگی

۶-۳۱-۱- آزمایش موج مستقیم (طولی). اندازه عدم پیوستگی‌های تورق همیشه به راحتی

قابل تعیین نیست، به‌خصوص آن‌هایی که از اندازه جستجوگر کوچکترند. اگر عدم پیوستگی

بزرگتر از جستجوگر باشد، حذف کامل بازتاب پشتی اتفاق افتاده و کاهش ۶ دسی‌بل از شدت

و اندازه‌گیری تا محور جستجوگر معمولاً روش معقولی جهت تعیین لبه‌های عدم پیوستگی

می‌باشد. گرچه، ارزیابی تقریبی اندازه عدم پیوستگی‌هایی که کوچکتر از جستجوگر

بایستی با شروع از ناحیه بیرون عدم پیوسته و با استفاده از دستگاهی که مطابق بند ۶-۲۵-۵

کالیبره شده است و حرکت دادن جستجوگر به سمت عدم پیوستگی تا اینکه یک علامت در صفحه نمایش شروع به شکل گیری کند، انجام شود. در این نقطه فاصله نزدیک جستجوگر نشان دهنده لبه عدم پیوستگی است.

۶-۳۱-۲- آزمایش موج زاویه ای (برشی). برای تعیین طول عدم پیوستگی هایی که دارای نرخ دسی بل بیشتر از رده D هستند، بایستی روش زیر به کار گرفته شود. طول این چنین عدم پیوستگی بایستی با اندازه گیری فاصله بین محور مرکزی جستجوگر در موقعیت هایی که بزرگی نرخ علامت ۵۰ درصد (۶ دسی بل) زیر نرخ قابل کاربرد رده عدم پیوستگی، افت می کند، تعیین شود. این طول بایستی به عنوان "طول عدم پیوستگی" در گزارش آزمایش ارایه گردد. اگر بزرگی عدم پیوستگی متفاوت باشد، این روش بایستی تکرار شده تا طول عدم پیوستگی های رده A، B و C تعیین گردد.

۶-۳۲- الگوهای بررسی (مراجعه به شکل ۶-۲۴)

۶-۳۲-۱- عدم پیوستگی های طولی

۶-۳۲-۱-۱- مسیر بررسی A. زاویه چرخش درجه $a = 10$.

۶-۳۲-۱-۲- مسیر بررسی B. فاصله بررسی b بایستی به گونه ای باشد که نیمرخ جوش تحت آزمایش پوشش داده شود.

۶-۳۲-۱-۳- مسیر بررسی C. فاصله حرکت بایستی تقریباً نصف پهناي جستجوگر باشد.

تذکر: مسیر A، B و C در یک الگوی بررسی ترکیب می شود.

۶-۳۲-۲- عدم پیوستگی های عرضی

۶-۳۲-۲-۱- جوش های همتراز. اگر گرده جوش ها همتراز می شود، الگوی بررسی D استفاده می شود.

۶-۳۲-۲-۲- جوش های غیر همتراز. اگر گرده جوش همتراز نمی شود از الگوی بررسی E استفاده می شود. زاویه بررسی $e = 15$ درجه حداکثر.

تذکر: الگوی بررسی بایستی به گونه ای باشد که کل نیمرخ جوش پوشش داده شود.

۶-۳۲-۳- جوش‌های گاز الکتریکی و سرباره الکتریکی. (الگوهای بررسی اضافی)
الگوی بررسی E، چرخش جستجوگر با زاویه بین ۴۵ تا ۶۰ درجه.
تذکر: الگوی بررسی بایستی به گونه‌ای باشد که کل نیمرخ جوش پوشش داده شود.

۶-۳۳- نمونه گواهی‌نامه صحت دسی‌بل

به ضمیمه هفت مراجعه شود.

بخش چ- روش‌های دیگر آزمایش

۶-۳۴- الزامات عمومی

این بخش شامل روش‌های آزمایش غیرمخربی است که در بخش‌های ت، ث و ج فصل ۶ این آیین‌نامه نیامده است، روش‌های آزمایش غیرمخرب ارایه شده در این بخش به همراه دستورالعمل‌ها، تأیید صلاحیت‌ها و سایر مستندات بایستی به تأیید مهندس طراح برسد.

۶-۳۵- سیستم‌های پرتوافکنی تصویری شامل نمایش زمان واقعی

۶-۳۵-۱- الزامات عمومی. آزمایش جوش‌ها می‌تواند با استفاده از روش‌های یونیزه کردن تابشی به غیر از پرتونگاری انجام شود، شامل روش تصویربرداری الکترونی، شامل سیستم‌های تصویری زمان واقعی، که بایستی به تأیید مهندس طرح برسد، حساسیت این آزمایش براساس تجهیزات مشاهده قابل دیدن می‌باشد. (اگر برای قبولی و رد مورد استفاده قرار گیرد) گزارش آن بایستی از الزامات پرتونگاری کمتر نباشد.

۶-۳۵-۲- روش‌ها. دستورالعمل‌های نوشته شده بایستی شامل متغیرهای اساسی زیر باشد:

۱- شناسایی مشخص دستگاه شامل سازنده، مدل، سال ساخت و شماره سریال

۲- تنظیمات کنترل تابش مشخص و تصویربرداری برای هر ترکیبی از متغیرهای بیان شده

این بخش

۳- محدوده ضخامت جوش

- ۴- انواع اتصال جوشی
- ۵- سرعت بررسی
- ۶- فاصله جوش تا چشمه پرتو
- ۷- فاصله صفحه تبدیل تصویر تا جوش
- ۸- زاویه پرتوی X به جوش
- ۹- موقعیت IQI (سمت منبع یا سمت مشاهده‌گر)
- ۱۰- نوع گزارش (گزارش تصویری، فیلم ثابت، فیلم متحرک و یا سایر روش‌های قابل قبول)
- ۱۱- پردازش به وسیله کامپیوتر (در صورت استفاده)
- ۱۲- پهنای شعاع تابش

۳-۳۵-۶- تأیید صلاحیت روش. روش‌ها بایستی با استفاده از آزمایش تابش، تصویربرداری و سیستم گزارش‌دهی مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته و تمام متغیرهای اساسی و وضعیت گزارش گردد. آزمایش تأیید صلاحیت نشان‌دهنده آن است که ترکیب متغیرهای اساسی می‌تواند حساسیت لازم را تأمین نماید. نتایج آزمایش بایستی در قالبی گزارش شود که برای آزمایش تولید قابل استفاده باشد. دستورالعمل بایستی توسط یک فرد با صلاحیت SNT-TC-1A سطح سه (مراجعه به بند ۶-۳۵-۴) تهیه و توسط مهندس طراح مورد تأیید برار گیرد.

۴-۳۵-۶- تأیید صلاحیت پرسنل. علاوه بر تأیید صلاحیت‌های مطابق بند ۶-۱۴-۷، بایستی صلاحیت به شرح زیر بایستی به‌کار گرفته شود:

سطح سه- بایستی حداقل دارای سابقه شش ماه در استفاده از همان و یا دستگاه مشابه و روش آزمایش جوش در سازه و یا لوله‌های فلزی را دارا باشد.

سطح یک یا دو- بایستی توسط فرد سطح سه بالا مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته و حداقل سه ماه تجربه استفاده از همان و یا دستگاه مشابه و روش آزمایش جوش در سازه و یا لوله‌های فلزی را دارا باشد. تأیید صلاحیت بایستی شامل آزمون کتبی و عملی برای نشان دادن توانایی بازرسی جهت استفاده از دستگاه و روش مشخص مورد استفاده در آزمایش تولید، باشد.

قابل قبول بوده و بایستی همانطور خم شده رها شوند.
تمام خم کردن‌ها و صاف کردن‌ها قبل از تکمیل جوشکاری گل‌میخ‌ها برای ساخت و بازرسی بایستی بدون اعمال حرارت باشد، مگر آنکه در مدارک قرارداد دیده شده و یا با تأیید مهندس طراح باشد.

۷-۸-۴- حد قبولی آزمایش پیچش. گل‌میخ‌های رزوه شده (نوع A) که به اندازه گشتاور گواه مطابق شکل ۷-۳ چرخیده و علامتی از شکست نداشته باشند، برای استفاده قابل قبولند.
۷-۸-۵- قضاوت مهندسی. اگر به قضاوت مهندس طراح، جوشکاری گل‌میخ‌ها در حین کار مطابق با الزامات آیین‌نامه نیست، اقدامات اصلاحی لازم بایستی از سوی پیمانکار صورت پذیرد. به هزینه پیمانکار بایستی تغییرات لازم در روند کار صورت گرفته تا از برآورده شدن الزامات آیین‌نامه اطمینان حاصل گردد.

۷-۸-۶- انتخاب کارفرما. بنا به انتخاب و هزینه کارفرما، پیمانکار در هر زمان بایستی نمونه‌های گل‌میخ مورد استفاده مطابق قرارداد را براساس روش مشخص شده در ضمیمه ط تحت آزمایش تأیید صلاحیت قرار دهد.

فصل ۸- تقویت و تعمیر سازه‌های موجود

۸-۱- مشخصات عمومی

تقویت و یا تعمیر یک سازه موجود بایستی شامل تغییرات لازم جهت برآورده نمودن الزامات طراحی مشخص شده توسط مهندس طراح باشد. مهندس طراح بایستی یک برنامه جامع برای انجام کار تهیه نماید. این برنامه‌ها بایستی حداقل شامل طراحی، اجرا، بازرسی و مستندسازی باشد. به جز آنچه که در این بخش مشخص شده است، تمام موارد این آیین‌نامه شامل صاف کردن اعضای تغییر شکل داده با عملیات حرارتی برای تقویت و تعمیر سازه‌های موجود به‌کار می‌رود.

۸-۲- فلز پایه

۸-۲-۱- تحقیق و بررسی. قبل از تهیه نقشه‌ها و مشخصات فنی جهت تقویت یا تعمیر سازه‌های موجود نوع فلز پایه به‌کار رفته در سازه اصلی بایستی یا از نقشه‌های موجود و مشخصات فنی و یا از انجام آزمایش بر روی نمونه فلز پایه تعیین گردد.

۸-۲-۲- جوش‌پذیری. جوش‌پذیری فلز پایه بایستی تعیین شود.

۸-۲-۳- سایر فلزات پایه. اگر فلزات پایه به غیر از آنچه که در جدول ۱-۳ فهرست شده است، به یکدیگر متصل می‌شوند، مهندس طراح بایستی در انتخاب نوع فلز پرکننده و مشخصات فنی روند جوشکاری توجه خاص داشته باشد.

۸-۳- طراحی برای تقویت و تعمیر

۸-۳-۱- روند طراحی. روند طراحی بایستی بر مبنای موارد آیین‌نامه‌ای قابل کاربرد و مشخصات فنی باشد. مهندس طراح بایستی نوع و محدوده بررسی‌های لازم را جهت شناخت وضعیت سازه موجود جهت تقویت و یا تعمیر به منظور برآورده نمودن الزامات طراحی تعیین نماید.

۳-۲- آنالیز تنش. ناحیه مورد تقویت و یا تعمیر بایستی مورد آنالیز تنش قرار گیرد. سطح تنش بایستی برای تمام وضیعت‌های بارگذاری بار مرده و زنده تعیین گردد. به آسیب‌های تجمعی اعضاء ناشی از تحمل بارگذاری قبلی بایستی توجه خاص شود.

۳-۳- تاریخچه خستگی. اعضاء تحت بارهای سیکلی بایستی براساس الزامات تنش خستگی طراحی شوند. تاریخچه بارگذاری قبلی بایستی در طراحی در نظر گرفته شود. اگر تاریخچه بارگذاری قبلی در دسترس نباشد بایستی تخمین زده شود.

۳-۴- ترمیم یا جایگزینی. درخصوص تعمیر بایستی تصمیم‌گیری شود که با اعضاء میوب به صورت موضعی ترمیم شوند و یا کل عضو جایگزین گردد.

۳-۵- بارگذاری حین عملیات. مهندس طراح بایستی تعیین کند که آیا یک عضو تحت بار می‌تواند تحت عملیات گرم کردن، جوشکاری و یا برش حرارتی قرار بگیرد. در صورت لزوم بارها بایستی کاهش یابد. پایداری عمومی و محلی اعضاء به واسطه تأثیرات انتقال حرارت میان اعضاء متقاطع بایستی کنترل گردد.

۳-۶- اتصالات موجود. اتصالات موجود در سازه‌های نیازمند تقویت و یا تعمیر بایستی از نظر کفایت طراحی و با نیاز به تقویت مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳-۷- استفاده از قطعات اتصال موجود. اگر محاسبات طراحی نشان دهد که پیچ‌ها یا پرچ‌ها در اثر جمع بارهای کل جدید تحت اثر تنش‌های بیش از حد قرار می‌گیرند، فقط بار مرده موجود بایستی در محاسبات لحاظ گردد. اگر پیچ‌ها یا پرچ‌ها در اثر بار مرده تنها تحت اثر تنش‌های بیش از حد قرار می‌گیرند و با تحت اثر بارگذاری سیکلی قرار دارند در این صورت بایستی با اضافه نمودن فلز پایه مناسب و جوشکاری اتصال را تقویت نمود.

۴-۸- افزایش عمر خستگی

۴-۸-۱- روشها. روش‌های زیر برای بهسازی جزئیات جوش که بایستی مطابق یک روش مستند به تأیید طراح برسد، مجاز می‌باشد:

۱- اصلاح مقطع. اصلاح سطح جوش با عملیات سنگ‌زنی با استفاده از یک صفحه سنگ کاربیدی به منظور به‌دست آوردن یک سطح منقر با یک شیب انتقال ملایم از فلز پایه

به جوش.

۲- سنگ‌زنی پنجه. اصلاح پنجه جوش با عملیات سنگ‌زنی با استفاده از صفحه سنگ و یا سنگ‌زن مدادی.

۳- چکش کاری. چکش کاری سطح جوش و یا پنجه‌های جوش.

۴- اصلاح TIG. اصلاح پنجه جوش با استفاده از ذوب فلز جوش موجود در اثر حرارت ناشی از قوس الکتریکی GTAW. (فلز پرکننده استفاده نمی‌شود)

۵- سنگ‌زنی پنجه و چکش کاری. اگر هر دو عملیات با هم به کار برده شود، بسیار مناسب است.

۸-۴-۲- افزایش محدوده تنش. مهندس طراح بایستی افزایش مناسب برای محدوده تنش‌های مجاز تعیین نماید.

۸-۵- وضعیت فلز پایه

سطوح فلز پایه تحت تعمیر در تماس با فلز پایه جدید بایستی به خوبی تمیز شده و عاری از هرگونه گرد و خاک، زنگ و سایر مواد خارجی باشد، به‌جز آنکه فیلم رنگ باقی مانده پس از تمیزکاری مطابق SSPC SP۲ (تمیزکاری با ابزار دستی) بلامانع می‌باشد. نواحی چنین سطوحی که بایستی جوشکاری شود، حداقل به اندازه ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر) از ریشه جوش عاری از هرگونه مواد خارجی و رنگ باشد.

۸-۵-۲- عدم پیوستگی‌های اعضا. اگر مهندس طراح لازم بداند، عدم پیوستگی‌های غیرقابل قبول در اعضایی که مورد تعمیر و یا تقویت قرار می‌گیرند بایستی قبل از انجام هرگونه عملیات حرارتی صاف کردن و یا انحناء دادن و یا جوشکاری، اصلاح شود.

۸-۵-۳- تعمیرات جوش. اگر نیاز به تعمیر جوش باشد بایستی مطابق الزامات بند ۵-۲۶ هر کدام که کاربرد دارند، عمل شود.

۸-۵-۴- فلز پایه با ضخامت ناکافی. فلز پایه با ضخامت ناکافی جهت تأمین اندازه جوش لازم و یا تأمین ظرفیت مقطع لازم بایستی با هر یک از روش‌های زیر که توسط مهندس طراح تعیین می‌گردد، اصلاح شود:

- ۱- استفاده از فلز جوش جهت تأمین ضخامت لازم
- ۲- برشکاری فلز پایه تا رسیدن به ضخامت لازم
- ۳- تقویت با اضافه نمودن فلز پایه
- ۴- برداشتن و جایگزینی با ضخامت و یا مقاومت مناسب فلز پایه
- ۵-۵-۸- صاف‌کاری حرارتی. اگر از روش‌های صاف‌کاری حرارتی و یا انحناء دادن حرارتی استفاده می‌شود، حداکثر درجه حرارت ناحیه حرارت دیده که بایستی با استفاده از روش‌های مصوب اندازه‌گیری شود، نبایستی از ۱۱۰۰ درجه فارنهایت (۶۰۰ درجه سانتی‌گراد) برای فولاد آب‌دیده و بازیخت شده و ۱۲۰۰ درجه فارنهایت (۶۵۰ درجه سانتی‌گراد) برای سایر فولادها تجاوز نماید. سرد شدن سریع فولاد با درجه حرارت بیش از ۶۰۰ درجه فارنهایت (۳۱۵ درجه سانتی‌گراد) مجاز نمی‌باشد.
- ۶-۵-۸- ترتیب جوشکاری. در عملیات تقویت و یا تعمیر اعضا با استفاده از اضافه نمودن فلز پایه یا فلز جوش و یا هر دو، جوشکاری و ترتیب جوش بایستی تا حد امکان اجرایی به‌گونه‌ای باشد که اعمال حرارت حول محور خشی عضو متعادل باشد تا تغییر شکل‌ها و تنش‌های پس‌ماند در حداقل ممکن باشد.

۸-۶- کیفیت

- ۸-۶-۱- بازرسی چشمی. تمام اعضا و جوشکاری‌هایی که تحت تأثیر عملیات قرار گرفته‌اند بایستی مطابق با برنامه جامع مهندس طراح مورد بازرسی چشمی قرار گیرد.
- ۸-۶-۲- آزمایش غیرمخرب. روش انجام و محدوده آزمایش و حدم قبولی آزمایش غیرمخرب بایستی در مدارک قرارداد مشخص شود.

ضمیمه‌های حاوی اطلاعات اجباری

ضمیمه‌های ذیل بایستی به عنوان بخشی از آیین‌نامه در نظر گرفته شود.

ضمیمه الف) گلوگاه مؤثر

ضمیمه ب) گلوگاه مؤثر جوش گوشه در اتصالات سه‌پری مورب

ضمیمه ج) الزامات آزمایش ضربه

ضمیمه د) الزامات WPS

ضمیمه ه) الزامات کیفیت جوش در اتصالات کششی سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی

ضمیمه و) صفحه‌ای بودن جان تیرهای اصلی - سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی

ضمیمه ز) صفحه‌ای بودن جان تیرهای اصلی - سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی

ضمیمه ح) نمودارهای رطوبت - دما

ضمیمه ط) الزامات تأیید صلاحیت مجری جوشکاری گل میخ

ضمیمه ی) تأیید صلاحیت و کالیبراسیون دستگاه ماوراءصوت با استفاده از سایر قطعات مرجع
مورد تأیید

ضمیمه ک) راهنمای تعیین درجه حرارت پیشگرمایش به روش دیگر

ضمیمه ل) علایم طراحی اتصالات با اعضای قوطی شکل

ضمیمه‌های حاوی اطلاعات غیراجباری

این ضمیمه‌ها به عنوان بخشی از آیین‌نامه نبوده و فقط به منظور اطلاع ارایه شده‌است.

ضمیمه یک) انتقال اتصال کوتاه

ضمیمه دو) راهنمای نویسندگان مشخصات فنی

ضمیمه سه) نمونه فرم‌های جوشکاری

ضمیمه چهار) زاویه بین دو سطح محلی

ضمیمه پنج) ویژگی‌های مقاومتی فلز پرکننده


ضمیمه شش) فلزات پایه و پرکننده مورد تایید آیین‌نامه که نیازمند انجام تعیین صلاحیت

مطابق فصل ۴ می‌باشند

ضمیمه هفت) فرم‌های بازرسی ماوراء صوت و تایید صلاحیت دستگاه آزمایش

ضمیمه هشت) اصطلاحات و تعاریف

ضمیمه الف) گلوگاه مؤثر

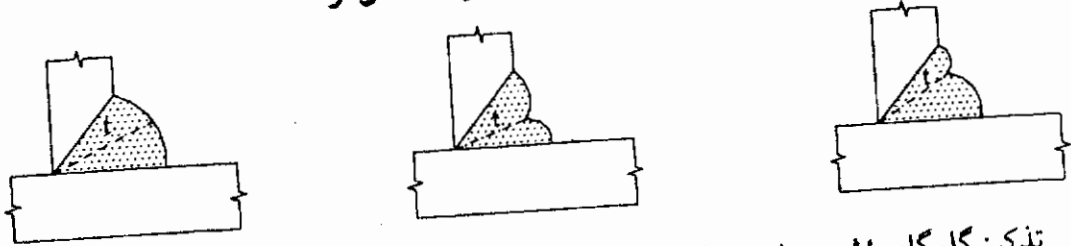

تذکر: گلوگاه مؤثر جوش حداقل فاصله ریشه تا سطح جوش می‌باشد، با یا بدون کاهش $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) گرده جوش.

ضمیمه ب) گلوگاه مؤثر جوش گوشه در اتصالات سه‌پری مورب

در جدول ب-۱ ضرایب معادل ساق جوش برای محدوده زاویه بین دو سطح ۶۰ درجه تا ۱۳۵ درجه بدون در نظر گرفتن شکافت ریشه ارایه شده است. شکافت ریشه بزرگتر از ۱/۱۶ اینچ (۱/۶ میلی‌متر) ولی کوچکتر از ۳/۱۶ اینچ (۵ میلی‌متر) بایستی مستقیماً به اندازه ساق جوش اضافه شود. اندازه لازم جوش گوشه در اتصالات مورب با استفاده از ضریب معادل اندازه به ازای زاویه بین دو سطح مطابق مثال زیر محاسبه می‌گردد:

مثال (واحد اینچی)

داده‌ها: اتصال سه‌پری مورب، زاویه ۷۵ درجه، شکافت ریشه ۱/۱۶ (۰/۰۶۳ اینچ)

مطلوب: مقاومت معادل جوش گوشه قائم با اندازه ۵/۱۶ (۰/۳۱۳ اینچ)

روش: (۱) برای زاویه ۷۵ درجه ضریب از جدول ب-۱ برابر ۰/۸۶ می‌باشد.

(۲) اندازه ساق معادل W، برای اتصال مورب، بدون شکافت ریشه:

$$W = 0.86 * 0.313 = 0.269 \text{ اینچ}$$

$$= 0.63 \text{ اینچ} \quad (۳) \text{ با شکافت ریشه}$$

(۴) اندازه ساق لازم و W برای جوش گوشه مورب [(۲) + (۳)]: اینچ ۰/۳۲۲

(۵) به اندازه عملی گرد می‌شود: اینچ $W = 3/8$

مثال (واحد متریک)

داده‌ها: اتصال سه‌پری مورب، زاویه ۷۵ درجه، شکافت ریشه برابر ۱/۶ میلی‌متر

مطلوب: مقاومت معادل جوش گوشه قائم با اندازه ۸ میلی‌متر

روش: (۱) برای زاویه ۷۵ درجه ضریب از جدول ب-۱ برابر ۰/۸۶ می‌باشد.

(۲) اندازه ساق معادل، W، برای اتصال مورب، بدون شکافت ریشه:

$$W = 0.86 * 8.0 = 6.9 \text{ میلی‌متر}$$

$$= 16 \text{ میلی‌متر} \quad (۳) \text{ با شکافت ریشه}$$

(۴) اندازه ساق لازم، W، برای جوش گوشه مورب [(۲) + (۳)]: میلی‌متر ۸/۵

(۵) به اندازه عملی گرد می‌شود: میلی‌متر $W = 9.0$

برای جوش‌های گوشه دارای ساق‌های مساوی (W_n)، فاصله ریشه اتصال تا سطح ترسیمی جوش (t_n) می‌تواند به روش زیر محاسبه شود:

برای شکافت ریشه بزرگتر از $1/16$ اینچ ($1/6$ میلی‌متر) و کوچکتر یا مساوی $3/16$ اینچ (5 میلی‌متر) داریم:

$$t_n = \frac{W_n - R_n}{r \sin \frac{\Psi}{2}}$$

برای شکافت ریشه کوچکتر از $1/16$ اینچ ($1/6$ میلی‌متر):

$$R_n = 0 \text{ و } t'_n = t_n$$

که در آن (W_n) اندازه ساق جوش فاصله عمود بر سطح تا پنجه اتصال است و (R) شکافت ریشه می‌باشد. به شکل ۱۱-۳ مراجعه شود. شکافت ریشه قابل قبول در بند ۵-۲۲-۱ تعریف شده است.

جدول ب-۱) ضرایب اندازه ساق جوش گوشه معادل در اتصالات سه‌پری مورب

Ψ ، زاویه بین دو سطح	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
اندازه مقایسه‌ای جوش گوشه برای همان مقاومت	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	0.96	1.00	1.03
Ψ ، زاویه بین دو سطح	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
اندازه مقایسه‌ای جوش گوشه برای همان مقاومت	1.08	1.12	1.16	1.19	1.23	1.25	1.28	1.31

ضمیمه ج) الزامات آزمایش ضربه

ج-۱) مشخصات عمومی

ج-۱-۱) الزامات آزمایش ضربه و روش انجام آزمایش که در این ضمیمه ارایه شده است، فقط زمانی کاربرد دارد که در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی قرارداد مطابق بندهای ۵-۲۶-۵-۳) (ج) و ۴-۱-۱-۳ و جدول ۳-۱ این آیین‌نامه، مشخص شده باشد.

ج-۱-۲) آزمایش ضربه شاربی یک آزمایش دینامیکی است که در آن نمونه انتخاب شده، پس از انتخاب، ماشین‌کاری شده و بر روی آن یک شیار (زخم) ایجاد شده و توسط دستگاهی که فقط به همین منظور طراحی شده است، شکسته شده و میزان جذب انرژی نمونه اندازه‌گیری می‌شود. مقادیر انرژی به دست آمده جنبه مقایسه‌ای داشته و نبایستی مستقیماً توسط مهندسین طراح در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.

ج-۱-۳) اگر نیاز به انجام آزمایش ضربه در مدارک قرارداد مشخص شده باشد، مهندس طراح بایستی چندین جنبه آزمایش شاربی را که مرتبط با شکست ترد می‌باشد، مدنظر قرار دهد. مهندس طراح بایستی دمای انجام آزمایش و حداقل متوسط انرژی آزمایش ضربه که برای سازه مناسب باشد را انتخاب نموده و حداقل دمای بهره‌برداری را پیش‌بینی نماید. به علاوه، مهندس طراح بایستی اثرات ناشی از افزایش ضخامت و یا افزایش مقاومت مصالح را بر مقادیر آزمایش ضربه، در نظر بگیرد. مهندس طراح بایستی اثرات ناشی از وضعیت جوشکاری که مرتبط با اعمال حرارت ورودی به ناحیه متأثر از حرارت (HAZ) نمونه آزمایشی و همچنین چرخش نمونه آزمایشی که مرتبط با ویژگی‌های طولی و عرضی ناحیه متأثر از جوش می‌باشد را مدنظر قرار دهد. برای بحث بیشتر در این خصوص به کتاب جوشکاری AWS، جلد یک، چاپ هشتم، فصل یازدهم مراجعه شود.

ج-۱-۴) آزمایش ضربه شاربی نمونه زخم‌دار (CVN) به طور گسترده‌ای در آزمایش‌های مکانیکی تولیدات فولادی، در تحقیق‌ها و مشخصات فنی خرید مصالح، در طول سه دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. به علاوه، آنالیز شکست به جز چند استثناء نشان می‌دهد که شکست‌های بهره‌برداری در مقادیر کم انرژی [معمولاً ۱۵ فوت پوند (۲۰/۳ ژول) یا کمتر] در


دمای شکست بهره‌برداری اتفاق می‌افتد. قابل توجه‌ترین آن‌ها مطالعات استاتیکی کشتی‌های WWII و کشتی‌های نفتکش T2 توسط اداره استانداردهای ملی آمریکا است که بین ورق‌هایی که شکست در آن‌ها شروع شد با ورق‌هایی که شکست در آن‌ها متوقف گردید، اختلاف فاحشی قابل ملاحظه بود.

ج-۱-۵) روش استاندارد انجام آزمایش ضربه نمونه زخم‌دار در ASTM E23 و A370 ارایه شده است. روش انجام آزمایش به طور مشخصی مرتبط با رفتار فلز است، وقتی در یک دمای مشخص تحت تنش‌های بیش از حد منفرد ناشی از میزان زیاد بارگذاری قرار می‌گیرد. رفتار فولادهای فریتی را نمی‌توان از ویژگی‌های آن‌ها تحت آزمایش کشش، وقتی تحت آزمایش ضربه قرار می‌گیرد، به خوبی پیش‌بینی کرد. این نوع مواد ممکن است در آزمایش کشش شکل‌پذیری معمولی نشان دهد (کرنش و کاهش سطح مقطع) ولی در آزمایش ضربه در وضعیت زخم‌دار ممکن است شکست ترد اتفاق بیفتد. برای بحث بیشتر در خصوص آزمایش ضربه نمونه زخم‌دار به ضمیمه ASTM E23 یا A370 مراجعه شود.


ج-۲) موقعیت نمونه آزمایشی

ج-۲-۱) موقعیت تهیه نمونه آزمایش شارپی مستقل بایستی مطابق شکل ج-۱ باشد، مگر آنکه در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی قرارداد مشخص شده باشد.

ج-۲-۲) موقعیت ایجاد زخم بر روی نمونه فلز جوش و ناحیه HAZ بایستی با استفاده از اولین ماشینکاری نمونه مربع ۱۰×۱۰ میلی‌متر با عمق مناسب مطابق شکل ج-۱ انجام شود. این نمونه‌ها بایستی با طول بلندتر تهیه شده تا امکان قرار دادن زخم در محل دقیق آن مسیر باشد. سپس نمونه‌ها بایستی با محلولی نظیر نیتال ۵ درصد شستشو شده تا موقعیت ناحیه متأثر از جوش و ناحیه ذوب به خوبی نمایان شود. سرانجام محور زخم بایستی در محور جوش برای نمونه‌های فلز جوش یا در ناحیه HAZ تا جایی که ممکن است ناحیه HAZ را قطع کند، قرار گیرد.

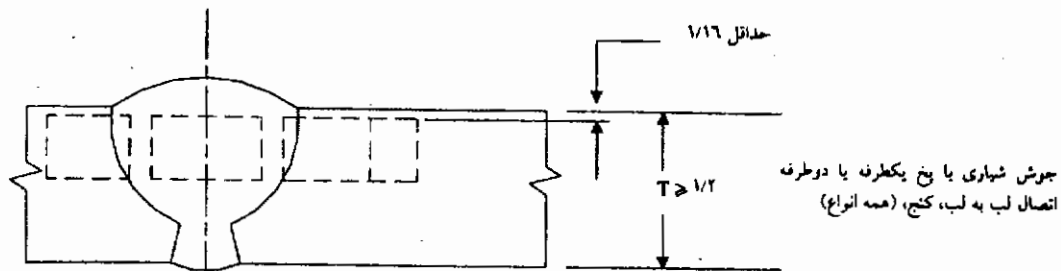

تذکره: اگر گرده جوش شامل دو عبور یا تعداد بیشتری باشد، موقعیت نمونه بایستی از ناحیه HAZ که آخرین عبور جوش انجام شده است انتخاب شود.

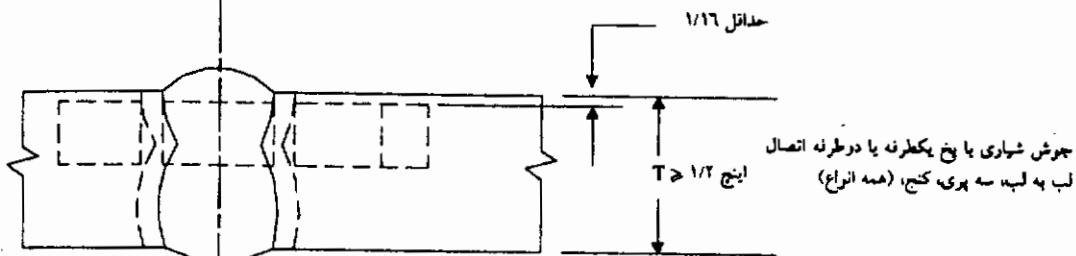

شکل ج-۱) موقعیت نمونه‌های آزمایش ضربه WPS (بند ج-۲-۱)

ج-۳) آزمایش ضربه

ج-۳-۱) نمونه‌های آزمایش ضربه نمونه زخم‌دار بایستی از یک نمونه جوشی یکسان برداشته شود (شکل ۴-۷ تا ۴-۱۱)

ج-۳-۲) نمونه‌های آزمایش بایستی مطابق با استاندارد ASTM E23 یا ASTM A370 ماشینکاری و آزمایش شود.

ج-۳-۳) محور طولی نمونه‌ها بایستی محور جوش را قطع کند. پایه زخم بایستی عمود بر سطح باشد. وقتی ضخامت قطعه $1/2$ اینچ (12.7 میلی‌متر) یا بیشتر است بایستی از نمونه استاندارد 10×10 میلی‌متر استفاده شود.

ج-۴) نتایج آزمایش

ج-۴-۱) نتیجه آزمایش ضربه در هر موقعیت قطعه اصلی، متوسط نتایج نمونه‌های آزمایش شده مطابق جدول ج-۱ می‌باشد.

ج-۴-۲) در صورتی که تعداد پنج نمونه آزمایش شود، بیشترین و کوچکترین مقدار صرفنظر می‌شود و نتیجه حاصل میانگین سر مقدار باقیمانده می‌باشد.

ج-۴-۳) نتایج بایستی مطابق و یا بیشتر از مقادیری باشد که در دمای آزمایش در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی قرارداد مشخص شده است.

ج-۵) آزمایش مجدد

ج-۵-۱) اگر بیشتر از یک نمونه مقدار انرژی، کمتر از حداقل انرژی مشخص شده باشد، یا اگر میزان انرژی یک نمونه، کمتر از حداقل مقدار مجاز منفرد باشد، در اینصورت یک آزمایش مجدد بر روی سه نمونه اضافی (و یا پنج نمونه با صرفنظر کردن از کمترین و بیشترین) بایستی انجام شود که تمام نمونه‌ها بایستی بیشتر از مقدار حداقل متوسط باشد.

جدول ج) الزامات آزمایش ضربه (بند ج-۴-۱)

روش جوشکاری	تعداد نمونه‌ها یا مجموعه برای هر موقعیت	دمای آزمایش	اندازه نمونه میلی‌متر	حداقل مقدار مجاز متوسط یک مجموعه		حداقل مقدار مجاز برای یک نمونه منفرد از مجموعه	
				فوت پوند	ژول	فوت پوند	ژول
SMAW SAW GMAW FCAW ESW EGW	۳ (تذکره ۲)	تذکره ۱	۱۰×۱۰	تذکره ۱	تذکره ۱	تذکره ۱	تذکره ۱

تذکرات:

۱- مقدار انرژی و دمای آزمایش بایستی در نقشه‌ها یا مشخصات فنی قرارداد مشخص شده باشد، برای شرایط خاص بایستی توجه شود، ضخامت بیشتر، مقاومت بیشتر و جهت نورد. (برای راهنمایی بیشتر به کتاب جوشکاری AWS مراجعه شود)

۲- تعداد دیگر مجاز نمونه‌ها برای هر موقعیت ۵ عدد می‌باشد. سپس از مقادیر حداقل و حداکثر صرفنظر می‌گردد.

ضمیمه د) الزامات WPS


جدول د-۱) الزامات آیین‌نامه که می‌تواند با آزمایش‌های تأیید صلاحیت WPS تغییر کند
(بند ۴-۱-۱)

بند مرتبط	موضوع
۳-۳	فلز پایه
۳-۲-۳	روش جوشکاری
۹-۳، ۱۰-۳، ۱۱-۳، ۱۲-۳، ۱۳-۳	جزئیات اتصالات جوشی
۳-۳	الزامات فلز پرکننده
۵-۳	الزامات درجه حرارت پیش‌گرمایش و بین‌عبورها
۱-۲-۳-۵ و ۲-۳-۵	الکترودهای SMAW
جدول ۷-۳	حداکثر قطر الکتروود SAW
۲-۷-۳	مقطع عرضی جوش شیاری یا گوشه SAW
۱-۳-۳-۵	الکتروود و پودر جوشکاری برای SAW
جدول ۷-۳	روش SAW با الکتروود منفرد، الکترودهای موازی و الکترودهای چندتایی
۱-۳-۵	سیم جوش برای GMAW و FCAW
جدول ۷-۳	روش جوشکاری GMAW و FCAW با الکتروود منفرد (تذکر: GMAW و FCAW با الکترودهای چندتایی، GTAW، GMAW-S و ESW وضعیت پیش‌تأیید ندارند)

تذکر: اگر WPS آزمایش شود سایر الزامات آیین‌نامه که در جدول فهرست نشده ممکن است تغییر کند. (بند ۳-۱)

ضمیمه ه) الزامات کیفیت جوش در اتصالات کششی سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی

تمام اندازه‌ها به اینچ

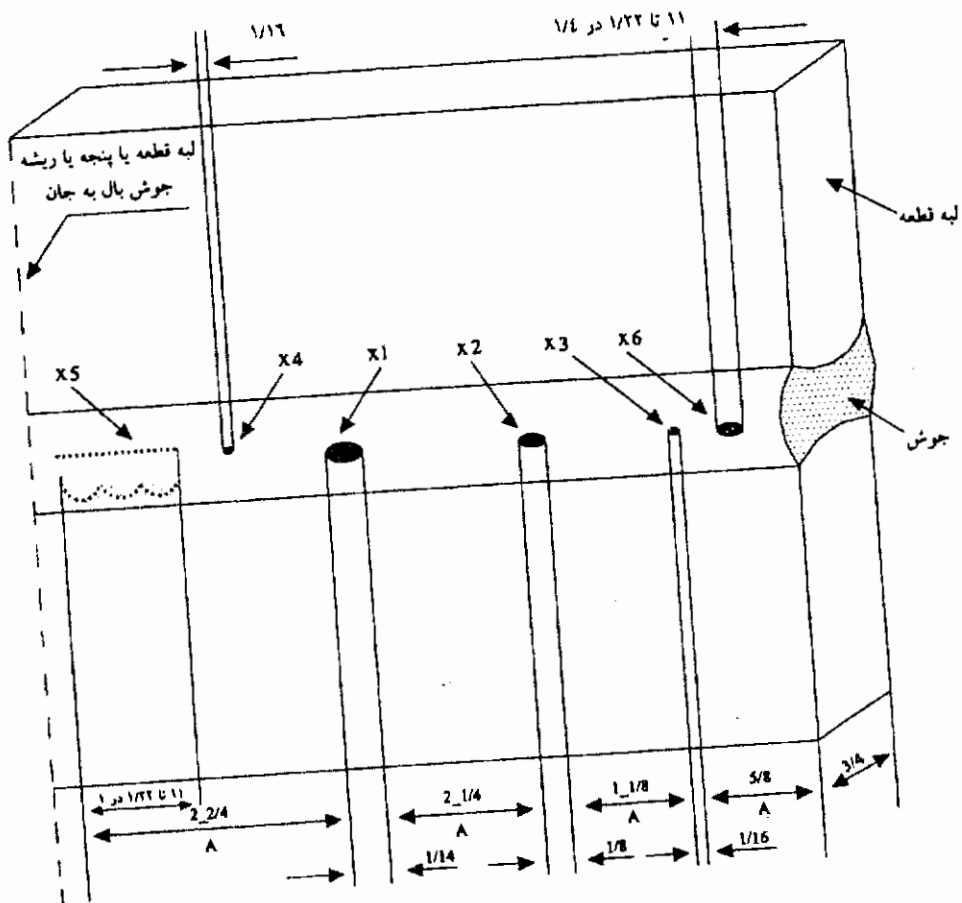


لگرات:

- ۱- A- حداقل فاصله مجاز بین لبه‌های عدم پیوستگی‌های ناشی از عدم ذوب یا تخلخل با اندازه $1/16$ اینچ یا بزرگتر.
- ۲- X_1 - حداکثر قابل قبول تخلخل یا عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب برای اتصال با ضخامت $3/4$ اینچ (به شکل ۶-۴ مراجعه شود).
- ۳- X_2, X_3, X_4 - تخلخل یا عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب $1/16$ اینچ یا بزرگتر، ولی کوچکتر از حداکثر مجاز قطعات با ضخامت $3/4$ اینچ.
- ۴- X_5, X_6 - عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب یا تخلخل کوچکتر از $1/16$ اینچ.

تفسیر:

- ۱- تخلخل یا عدم پیوستگی X_4 غیر قابل قبول است، زیرا حداقل فاصله مجاز تا لبه های این نوع عدم پیوستگی ها رعایت نشده (مراجعه به بند ۶-۱۲-۱-۲ و شکل ۴-۶)
- ۲- باقیمانده جوش قابل قبول است.
تمام اندازه ها به میلی متر

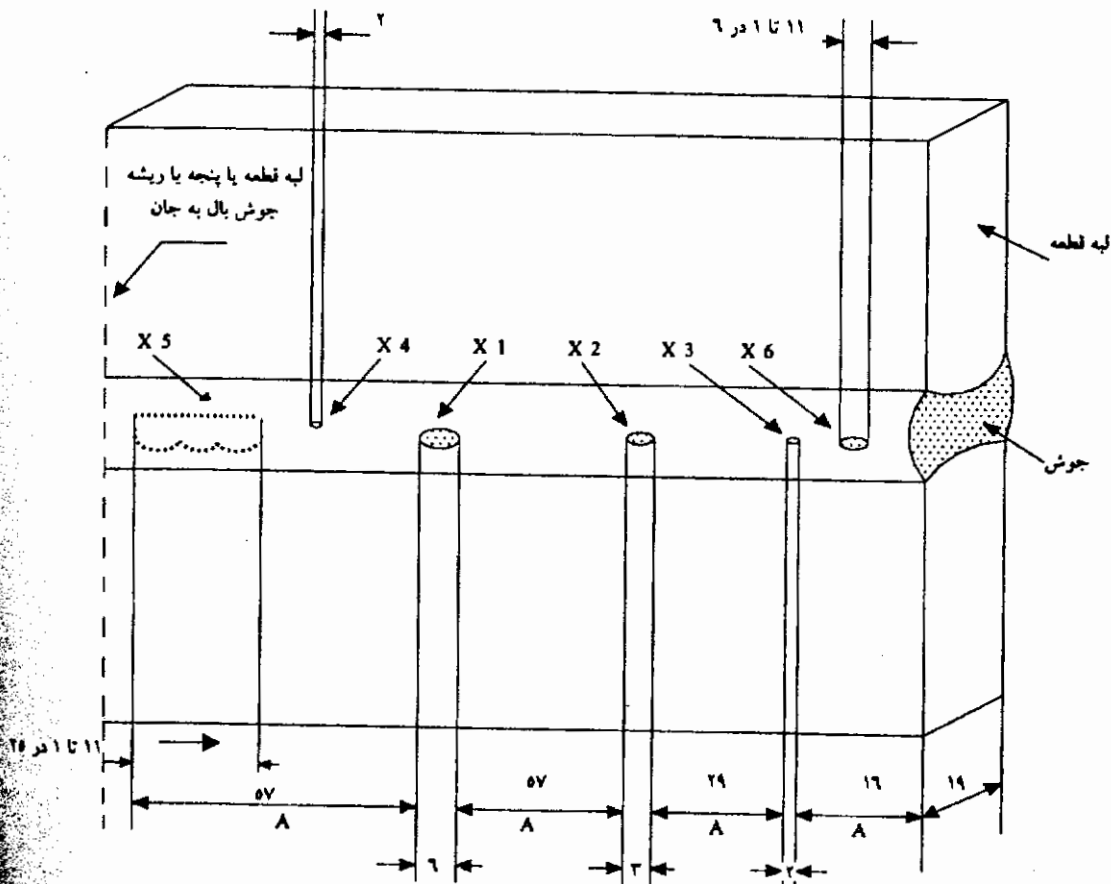


تذکرات:

- ۱- حداقل فاصله مجاز بین لبه های عدم پیوستگی های ناشی از عدم ذوب یا تخلخل با اندازه $1/6$ میلی متر یا بزرگتر.
- ۲- X_1 - حداکثر قابل قبول تخلخل یا عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب برای اتصال با ضخامت ۱۹ میلی متر (به شکل ۴-۶) مراجعه شود).
- ۳- X_2 ، X_3 ، X_5 - تخلخل یا عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب $1/6$ میلی متر یا بزرگتر، ولی کوچکتر از حداکثر مجاز قطعات با ضخامت ۱۹ میلی متر.
- ۴- X_4 ، X_6 - عدم پیوستگی ناشی از عدم ذوب یا تخلخل کوچکتر از $1/6$ میلی متر.

تفسیر:

- ۱- تخلخل یا عدم پیوستگی X_4 غیر قابل قبول است، زیرا حداقل فاصله مجاز تا لبه های این نوع عدم پیوستگی ها رعایت نشده است. (مراجعه به بند ۶-۱۲-۱-۲ و شکل ۴-۶)
- ۲- باقیمانده جوش قابل قبول است.

ضمیمه (و) صفحه‌ای بودن جان شامتیرها - سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی

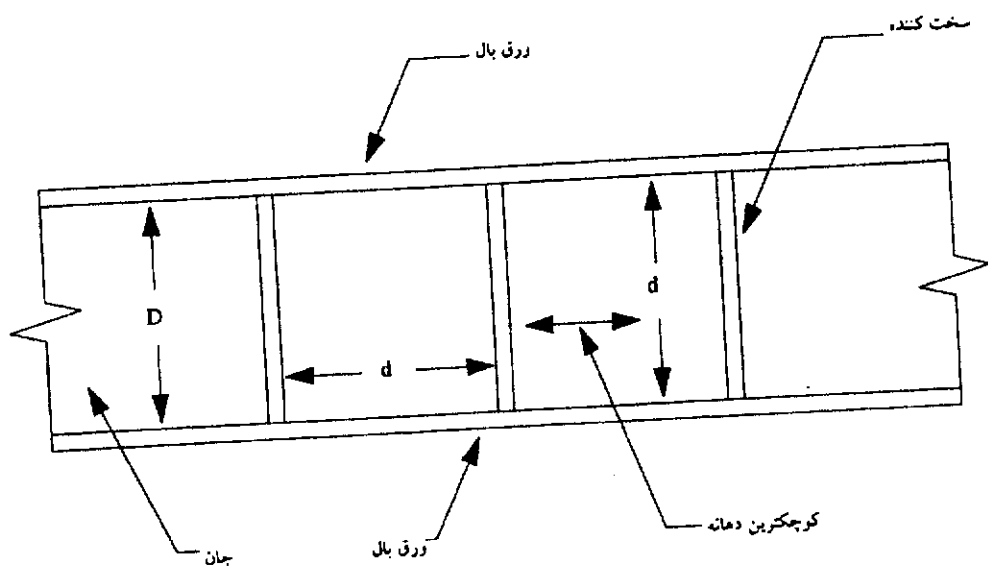

تذکرات:

$D - 1 =$ عمق جان

$d - 2 =$ کوچکترین اندازه دهانه

با سخت کننده های میانی در دو طرف جان															
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	کوچکترین اندازه دهانه به اینچ													
		۵/۱۶	کمتر از ۴۷	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	-	-	-	-	-	-	-
	۴۷ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۳/۸	کمتر از ۵۶	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	-	-	-	-	-	-	
	۵۶ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۷/۱۶	کمتر از ۶۶	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	۶۹	-	-	-	-	-	
	۶۶ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۱/۲	کمتر از ۷۵	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	۶۹	۷۵	۸۱	-	-	-	
	۷۵ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۹/۱۶	کمتر از ۸۴	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	۶۹	۷۵	۸۱	۸۸	-	-	
	۸۴ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۵/۸	کمتر از ۹۴	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	۶۹	۷۵	۸۱	۸۸	۹۴	-	
	۹۴ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
حداکثر تغییرات قابل قبول به اینچ (ادامه)															
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶

ضخامت جان به میلی متر	عمق جان به متر	کوچکترین اندازه دهانه به متر													
		۸۰	کمتر از ۱/۱۹	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	-	-	-	-	-	-	-
	۱/۱۹ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
۹/۵	کمتر از ۱/۴۲	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰	-	-	-	-	-	-	
	۱/۴۲ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
۱۱/۱	کمتر از ۱/۶۸	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰	۱/۷۵	-	-	-	-	-	
	۱/۶۸ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
۱۲/۷	کمتر از ۱/۹۰	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	-	-	-	
	۱/۹۰ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
۱۴/۳	کمتر از ۲/۱۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۲۴	-	-	
	۲/۱۳ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
۱۵/۹	کمتر از ۲/۳۹	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۲۴	۲/۳۹	-	
	۲/۳۹ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶
حداکثر تغییرات قابل قبول به میلی متر															
		۶/۴	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰


بدون سخت کننده میانی																	
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ																
	هر ضخامت	۳۸	۴۷	۵۶	۶۶	۷۵	۸۴	۹۴	۱۰۳	۱۱۳	۱۲۲	۱۳۱	۱۴۱	۱۵۰	۱۵۹	۱۶۹	۱۷۸
حداکثر تغییرات مجاز به اینچ																	
	۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶	۱-۱/۸	۱-۳/۱۶	۱-۱/۴
ضخامت جان به میلی‌متر	عمق جان به متر																
	هر ضخامت	۰/۹۷	۱/۱۹	۱/۴۲	۱/۶۸	۱/۹۰	۲/۱۳	۲/۳۹	۲/۶۲	۲/۸۷	۳/۱۰	۳/۳۳	۳/۵۸	۳/۸۱	۴/۰۴	۴/۲۹	۴/۵۲
حداکثر تغییرات مجاز به میلی‌متر																	
	۲/۴	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰	۲۸/۶	۳۰/۲	۳۱/۷

با سخت کننده میانی فقط در یک طرف جان															
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	کوچکترین اندازه دهانه به اینچ													
		۵/۱۶	کمتر از ۳۱	۲۵	۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱ و بیشتر	۱۷		۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
۳/۸	کمتر از ۳۸	۲۵	۳۱	۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۳۸ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
۷/۱۶	کمتر از ۴۴	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۴۴ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
۱/۲	کمتر از ۵۰	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۵۰ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
۹/۱۶	کمتر از ۵۶	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	-	-	-	-	-	-	-	
	۵۶ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
۵/۸	کمتر از ۶۳	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳	-	-	-	-	-	-	
	۶۳ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	
حداکثر تغییرات مجاز به اینچ															
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶

ضخامت جان به میلی‌متر	عمق جان به متر	کوچکترین اندازه دهانه به متر													
		۰/۸۳	۰/۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰	کمتر از ۰/۸۸	۰/۸۳	۰/۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۰/۸۸ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۹/۵	کمتر از ۰/۹۷	۰/۶۳	۰/۸۹	۰/۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۰/۹۷ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۱۱/۱	کمتر از ۱/۱۲	۰/۶۳	۰/۸۹	۰/۹۷	۱/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱/۱۲ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۱۲/۷	کمتر از ۱/۲۷	۰/۶۳	۰/۸۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱/۲۷ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۱۴/۳	کمتر از ۱/۴۲	۰/۶۳	۰/۸۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱/۴۲ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۱۵/۹	کمتر از ۱/۸۰	۰/۶۳	۰/۸۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۸۰	-	-	-	-	-	-	-
	۱/۸۰ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۴	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
حداکثر تغییرات مجاز به میلی‌متر															
		۶/۱	۸۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰

۱/۱-۱/۱۶	۱	۱/۱۰/۱۶	۷/۸	۱/۳/۱۶	۳/۸	۱/۱/۱۶	۷/۱۶	۱/۲	۱/۱/۱۶	۷/۸	۱/۱۰/۱۶	۳/۸	۱/۱۶
جدول ۱-۱: مشخصات اجزای مختلف													
۷/۱۰	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۹/۱۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۱/۲	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۱/۱۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳/۸	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۱/۱۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
مقیاس: ۱:۱													

تجزیه: $D = 1$ - میخی جان $D = 2$ - کوشکترین اندازه دهانه

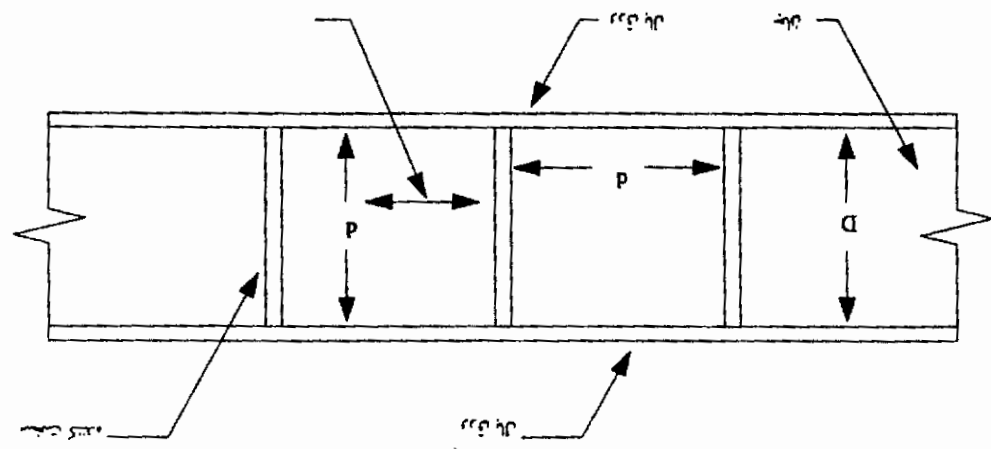

تحت بارگذاری سنگین
 ضمیمه (ب) صفحه‌ای بودن جان شانه‌ها - سازه‌های

ضخامت جان به میلی متر	عمق جان به متر	حداقل اندازه دهانه به اینچ													
		۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۸۰	کمتر از ۱/۱۹	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۱/۱۹ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
۹/۵	کمتر از ۱/۴۲	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	۱/۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۱/۴۲ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
۱۱/۱	کمتر از ۱/۶۸	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	۱/۴۷	۱/۶۵	-	-	-	-	-	-	-	
	۱/۶۸ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
۱۲/۷	کمتر از ۱/۹۰	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	۱/۴۷	۱/۶۵	۱/۸۳	۲/۰۰	-	-	-	-	-	
	۱/۹۰ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
۱۴/۳	کمتر از ۲/۱۳	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	۱/۴۷	۱/۶۵	۱/۸۳	۲/۰۰	۲/۱۸	-	-	-	-	
	۲/۱۳ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
۱۵/۹	کمتر از ۲/۳۹	۰/۷۴	۰/۹۱	۱/۰۹	۱/۲۷	۱/۴۷	۱/۶۵	۱/۸۳	۲/۰۰	۲/۱۸	۲/۳۶	-	-	-	
	۲/۳۹ و بیشتر	۰/۵۸	۰/۷۴	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۷	۱/۳۲	۱/۴۷	۱/۶۰	۱/۷۵	۱/۹۰	۲/۰۶	۲/۱۸	۲/۳۴	۲/۴۹
حداکثر تغییرات قابل قبول به میلی متر															
		۷۴	۸۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰

با سخت کننده های میانی فقط در یک طرف جان و شاتیرهای سمت نما (کناری)															
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	کوچکترین اندازه دهانه به اینچ													
		۳۰	۳۸												
۵/۱۶	کمتر از ۳۱	۳۰	۳۸												
	۳۱ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۳/۸	کمتر از ۲۸	۳۰	۳۸												
	۲۸ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۷/۱۶	کمتر از ۴۴	۳۰	۳۸	۴۵											
	۴۴ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۱/۲	کمتر از ۵۰	۳۰	۳۸	۴۵	۵۲										
	۵۰ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۹/۱۶	کمتر از ۵۶	۳۰	۳۸	۴۵	۵۲	۶۰									
	۵۶ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
۵/۸	کمتر از ۶۳	۳۰	۳۸	۴۵	۵۲	۶۰	۶۸								
	۶۳ و بیشتر	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵
حداکثر تغییرات قابل قبول به اینچ															
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶

ضخامت جان به میلی‌متر	عمق جان به متر	کوچکترین اندازه دهانه به متر														
		۰/۷۶	۰/۹۷													
۸/۰	کمتر از ۰/۷۸	۰/۷۶	۰/۹۷													
	۰/۷۸ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
۹/۵	کمتر از ۰/۹۷	۰/۷۶	۰/۹۷													
	۰/۹۷ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
۱۱/۱	کمتر از ۱/۱۲	۰/۷۶	۰/۹۷	۱/۱۴												
	۱/۱۲ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
۱۲/۷	کمتر از ۱/۲۷	۰/۷۶	۰/۹۷	۱/۱۴	۱/۳۵											
	۱/۲۷ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
۱۴/۳	کمتر از ۱/۴۲	۰/۷۶	۰/۹۷	۱/۱۴	۱/۳۵	۱/۵۲										
	۱/۴۲ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
۱۵/۹	کمتر از ۱/۶۰	۰/۷۶	۰/۹۷	۱/۱۴	۱/۳۵	۱/۵۲	۱/۷۳									
	۱/۶۰ و بیشتر	۰/۵۱	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۱/۰۲	۱/۱۴	۱/۲۷	۱/۴۰	۱/۵۲	۱/۶۵	۱/۷۸	۱/۹۰	۲/۰۳	۲/۱۶	
حداکثر تغییرات قابل قبول به میلی‌متر																
		۶/۴	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰	

ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	کوچکترین اندازه دهانه به اینچ														
		۲۵	۳۱													
۵/۱۶	کمتر از ۳۱	۲۵	۳۱													
	۳۱ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
۳/۸	کمتر از ۳۸	۲۵	۳۱	۳۸												
	۳۸ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
۷/۱۶	کمتر از ۴۴	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴											
	۴۴ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
۱/۲	کمتر از ۵۰	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰										
	۵۰ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
۹/۱۶	کمتر از ۵۶	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶									
	۵۶ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
۵/۸	کمتر از ۶۳	۲۵	۳۱	۳۸	۴۴	۵۰	۵۶	۶۳								
	۶۳ و بیشتر	۱۷	۲۱	۲۵	۲۹	۳۴	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰	۵۴	۵۹	۶۳	۶۷	۷۱	
حداکثر تغییرات قابل قبول به اینچ																
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶	

ضخامت جان به میلی متر	عمق جان به متر	کوچکترین اندازه دهانه به متر															
		۰/۷۹	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰
۸/۰	کمتر از ۰/۷۸	۰/۶۳	۰/۷۹														
	۰/۷۸ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
۹/۵	کمتر از ۰/۹۷	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷													
	۰/۹۷ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
۱۱/۱	کمتر از ۱/۱۲	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲												
	۱/۱۲ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
۱۲/۷	کمتر از ۱/۲۷	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷											
	۱/۲۷ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
۱۴/۳	کمتر از ۱/۴۲	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲										
	۱/۴۲ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
۱۵/۹	کمتر از ۱/۶۰	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۹۷	۱/۱۲	۱/۲۷	۱/۴۲	۱/۶۰									
	۱/۶۰ و بیشتر	۰/۴۳	۰/۵۳	۰/۶۳	۰/۷۹	۰/۸۶	۰/۹۷	۱/۰۷	۱/۱۷	۱/۲۷	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۰	۱/۸۰		
حداکثر تغییرات قابل قبول به متر																	
		۶/۴	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰		


با سخت کننده های میانی در هر دو طرف جان. شایسته های سمت نما (کناری)																	
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	کوچکترین اندازه دهانه به اینچ															
		۳۳	۴۱	۴۹													
۵/۱۶	کمتر از ۴۷	۳۳	۴۱	۴۹													
	۴۷ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
۳/۸	کمتر از ۵۶	۳۳	۴۱	۴۹	۵۷												
	۵۶ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
۷/۱۶	کمتر از ۶۶	۳۳	۴۱	۴۹	۵۷	۶۵	۷۳										
	۶۶ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
۱/۲	کمتر از ۷۵	۳۳	۴۱	۴۹	۵۷	۶۵	۷۳	۸۱									
	۷۵ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
۹/۱۶	کمتر از ۸۴	۳۳	۴۱	۴۹	۵۷	۶۵	۷۳	۸۱	۸۹								
	۸۴ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
۵/۸	کمتر از ۹۴	۳۳	۴۱	۴۹	۵۷	۶۵	۷۳	۸۱	۸۹	۹۸							
	۹۴ و بیشتر	۲۶	۳۳	۳۹	۴۷	۵۳	۵۹	۶۶	۷۱	۷۹	۸۵	۹۲	۹۸	۱۰۵	۱۱۲		
حداکثر تغییرات قابل قبول به اینچ																	
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶		

ضخامت جان به میلی متر	عمق جان به متر	کوچکترین اندازه دهانه به متر													
		۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴											
۸/۰	کمتر از ۱/۱۹	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴											
	۱/۱۹ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
۹/۵	کمتر از ۱/۲۲	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴	۱/۴۵										
	۱/۲۲ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
۱۱/۱	کمتر از ۱/۲۸	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴	۱/۴۵	۱/۶۵	۱/۸۵								
	۱/۲۸ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
۱۲/۷	کمتر از ۱/۹۰	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴	۱/۴۵	۱/۶۵	۱/۸۵	۲/۰۶							
	۱/۹۰ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
۱۴/۳	کمتر از ۲/۱۳	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴	۱/۴۵	۱/۶۵	۱/۸۵	۲/۰۶	۲/۲۶						
	۲/۱۳ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
۱۵/۹	کمتر از ۲/۳۹	۰/۸۴	۱/۰۴	۱/۲۴	۱/۴۵	۱/۶۵	۱/۸۵	۲/۰۶	۲/۲۶	۲/۴۹					
	۲/۳۹ و بیشتر	۰/۶۶	۰/۸۴	۰/۹۹	۱/۱۹	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۶۸	۱/۸۳	۲/۰۱	۲/۱۶	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۷	۲/۸۴
حداکثر تغییرات قابل قبول به میلی متر															
		۶/۱	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰

بدون سخت کننده‌های میانی، شاهتیرهای میانی و سمت‌نما (کناری)																		
ضخامت جان به اینچ	عمق جان به اینچ	ضخامت																
		هر ضخامت	۳۸	۴۷	۵۶	۶۶	۷۵	۸۴	۹۴	۱۰۳	۱۱۳	۱۲۲	۱۳۱	۱۴۱	۱۵۰	۱۵۹	۱۶۹	۱۷۸
حداکثر تغییرات قابل قبول به اینچ																		
		۱/۴	۵/۱۶	۳/۸	۷/۱۶	۱/۲	۹/۱۶	۵/۸	۱۱/۱۶	۳/۴	۱۳/۱۶	۷/۸	۱۵/۱۶	۱	۱-۱/۱۶	۱-۱/۸	۱-۳/۱۶	۱-۱/۴
ضخامت جان به میلی متر	عمق جان به متر	ضخامت																
		هر ضخامت	۰/۹۷	۱/۱۹	۱/۴۲	۱/۶۸	۱/۹۰	۲/۱۳	۲/۳۹	۲/۶۲	۲/۸۷	۳/۱۰	۳/۳۳	۳/۵۸	۳/۸۱	۴/۰۴	۴/۲۹	۴/۵۲
حداکثر تغییرات قابل قبول به میلی متر																		
		۶/۴	۸/۰	۹/۵	۱۱/۱	۱۲/۷	۱۴/۳	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۰	۲۰/۶	۲۲/۲	۲۳/۸	۲۵/۴	۲۷/۰	۲۸/۶	۳۰/۲	۳۱/۷

ضمیمه ح) نمودارهای دما-رطوبت

دما به سانتی‌گراد

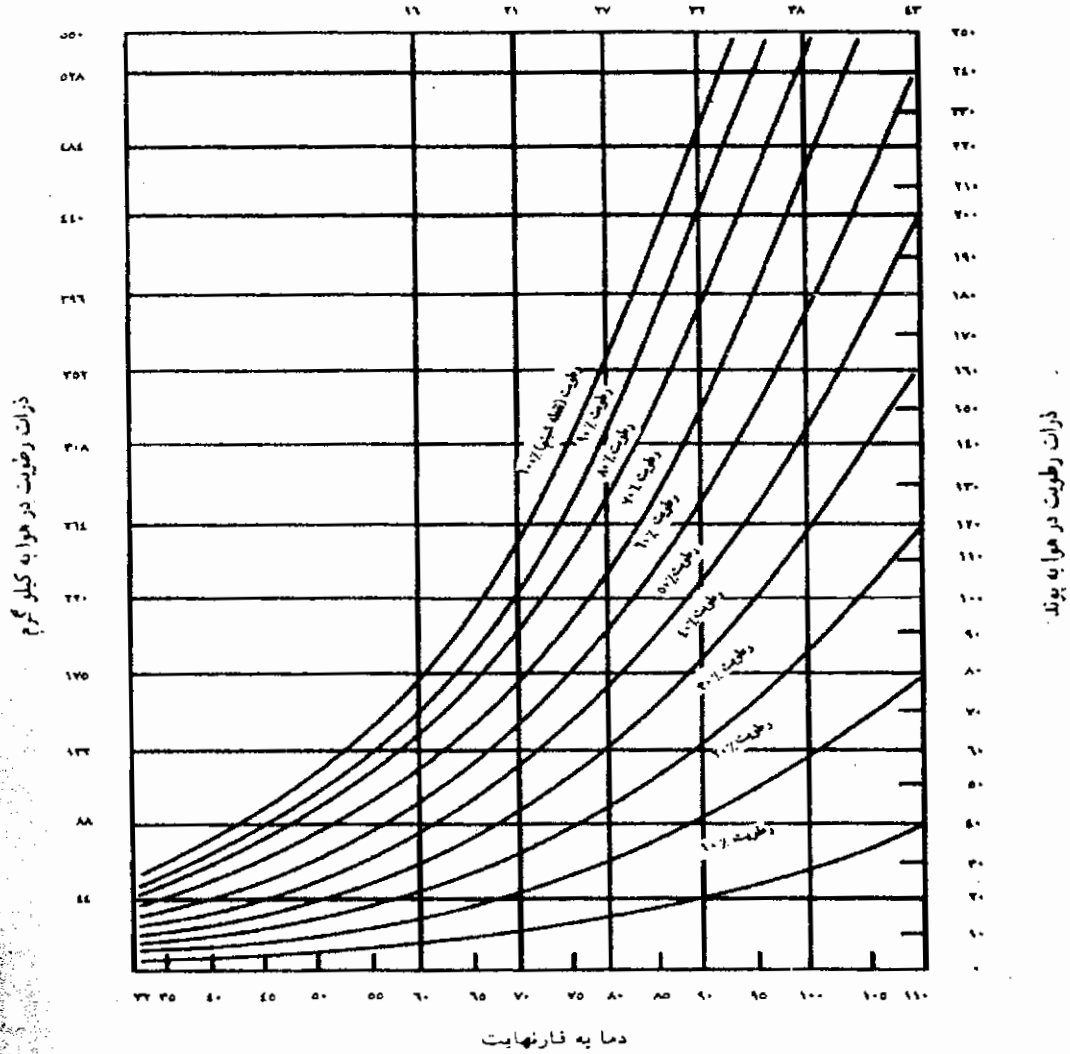


تذکرات:

- ۱- به جای این نمودار می‌توان از سایر نمودارهای استاندارد استفاده نمود.
- ۲- برای یک مثال کاربرد نمودار در تعیین وضعیت رطوبت الکترودها، به شکل ح-۲ مراجعه شود.

شکل ح-۱- نمودار رطوبت دما که کنار برنامه آزمایش جهت تعیین زمان در معرض هوا بود.

الکترودهای کم هیدروژن کاربرد دارد (بند ۳-۲-۳-۵)

دما به سانتیگراد

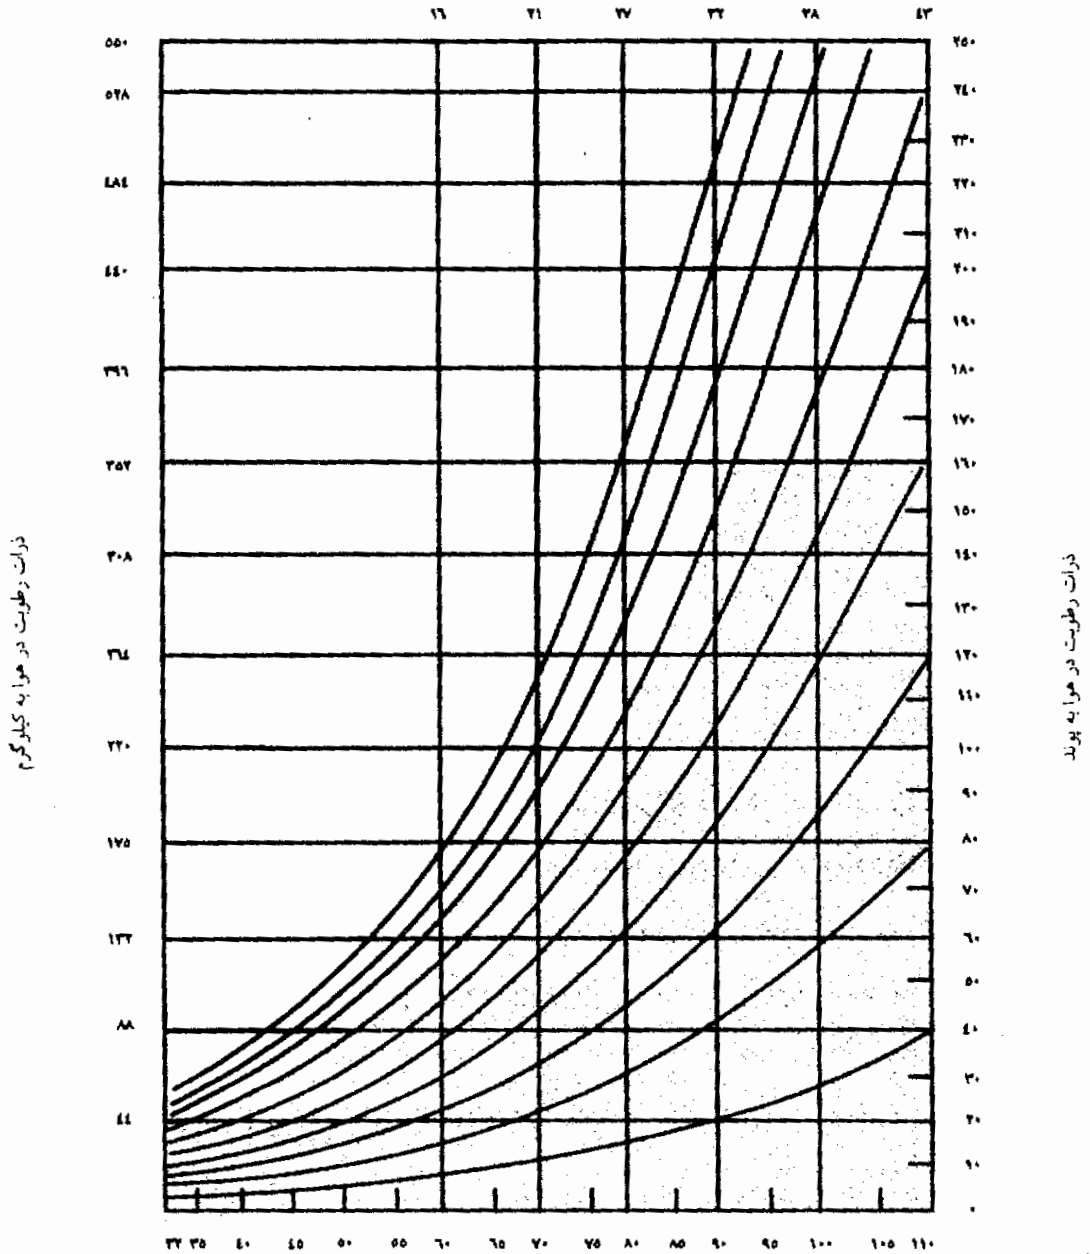

ناله: الکترودی که در دمای ۹۰ درجه فارنهایت (۳۲ درجه سانتیگراد) و رطوبت ۷۰ درصد آزمایش شده‌است را می‌توان در
برایط هاشور زده شده شکل استفاده نمود.

شکل ح-۲ کاربرد نمودار رطوبت-دما در تعیین زمان در معرض هوا بودن الکترودهای

کم‌هیدروژن (بند ۵-۳-۲-۳)

ضمیمه ط) الزامات تأیید صلاحیت مجری جوشکاری گل میخ

ط-۱) هدف

هدف از این الزامات ارایه آزمایش‌های لازم جهت تأیید صلاحیت و ارایه گواهینامه به مجری گل میخ است تا در شرایط کارخانه و کارگاه پای کار مجاز به جوشکاری گردد.

ط-۲) مسؤولیت آزمایش‌ها

مجری گل میخ مسؤول انجام تمام آزمایش‌های تأیید صلاحیت می‌باشد. این آزمایش‌ها می‌تواند توسط مؤسسه مستقل دیگر مورد تأیید مهندس طراح انجام شود. مؤسسه مستقل انجام دهنده آزمایش‌ها بایستی یک گزارش گواهینامه به مجری گل میخ بدهد که در آن روش‌ها و نتایج آزمایش‌ها مطابق فهرست بند ط-۱۰ ارایه شده باشد.

ط-۳) گستره تأیید صلاحیت

تأیید صلاحیت بایستی برای هندسه یکسان، محافظ قوس الکتریکی، دارا بودن قطر یکسان و قطرهای کوچکتر از $1/8$ اینچ (۳ میلی‌متر) انجام شود. تأیید صلاحیت برای فولاد گل میخ نوع ASTM A108 به شرط آنکه تمام سایر الزامات مطابقت داشته باشد، سایر رده‌های فولاد A108 را تأیید صلاحیت می‌کند (بند ۷-۲-۶).

ط-۴) مدت اعتبار تأیید صلاحیت

تأیید صلاحیت برای یک اندازه از گل میخ با پوشش قوس الکتریکی تا زمانی که مجری تغییری در هندسه، مواد، محافظ قوس الکتریکی که مشخصه‌های جوش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نداده است، معتبر می‌باشد.

ط-۵) آماده‌سازی نمونه‌ها

ط-۵-۱) نمونه آزمایشی بایستی با استفاده از نماینده گل میخ‌های جوشی بر روی ورق

مشخصات ASTM A36 و یا هر فولاد دیگر فهرست شده در جدول ۱-۳ یا ضمیمه شش انجام شود. اگر جوشکاری از میان عرشه انجام می‌شود، نمونه آزمایشی نیز بایستی با عرشه نماینده آنچه در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمایش شود. جوشکاری بایستی در وضعیت تخت انجام شود (سطح ورق افقی باشد). آزمایش برای گل میخ‌های رزوه شده بایستی بر روی نمونه‌های بدون رزوه انجام شود.

ط-۵-۲- گل میخ‌ها بایستی با منبع قدرت، تپانچه جوشکاری و یا دستگاه خودکار بسته به توصیه سازنده گل میخ جوشکاری شود. برای هر نمونه ولتاژ جوشکاری، شدت جریان و زمان (بند ط-۶) بایستی اندازه‌گیری و گزارش شود.

ط-۶- تعداد نمونه‌های آزمایشی

ط-۶-۱- برای گل میخ‌های با قطر $7/8$ اینچ ($22/2$ میلی‌متر) یا کمتر، تعداد ۳۰ نمونه پیوسته بایستی با زمان بهینه ثابت جوشکاری شود اما با جریان ۱۰ درصد بالای مقدار بهینه، برای گل میخ‌های با قطر بیشتر از $7/8$ اینچ ($22/2$ میلی‌متر)، ۱۰ نمونه آزمایشی پیوسته با زمان بهینه ثابت بایستی جوشکاری شود. جریان و زمان بهینه بایستی وسط محدوده عادی پیشنهادی سازنده باشد.

ط-۶-۲- برای گل میخ‌های با قطر $7/8$ اینچ ($22/2$ میلی‌متر) یا کمتر، ۳۰ نمونه آزمایشی بایستی بطور پیوسته با زمان بهینه ثابت جوشکاری شود، اما با جریان ۱۰ درصد کمتر از مقدار بهینه، برای گل میخ‌های با قطر بیشتر از $7/8$ اینچ ($22/2$ میلی‌متر)، ۱۰ نمونه آزمایشی بایستی بطور پیوسته با زمان بهینه ثابت جوشکاری شده اما شدت جریان ۵ درصد زیر مقدار بهینه باشد.


ط-۷- آزمایش‌ها

ط-۷-۱- آزمایش‌های کششی. ۱۰ نمونه از گل میخ‌های جوش شده مطابق بند ط-۶-۱ و ۱۰ نمونه مطابق بند ط-۶-۲ بایستی در پایه نگهدارنده مشابه شکل ۲-۷ تحت آزمایش کشش قرار

گیرد. اگر تمام نمونه‌های آزمایشی دارای مقاومت کششی بالای حداقل مشخص شده در بند ۷-۳-۱ باشند، گل میخ‌ها تأیید صلاحیت می‌شود.


ط-۷-۲- آزمایش‌های خمش. (گل میخ‌های با قطر $7/8$ اینچ [$22/2$ میلی‌متر] و کمتر)

۲۰ نمونه جوش شده مطابق بند ط-۶-۱ و ۲۰ نمونه جوش شده مطابق بند ط-۶-۲ بایستی تحت آزمایش خمش با زاویه 30° در جهات خلاف یکدیگر قرار گرفته تا شکست اتفاق بیفتد. گل میخ‌ها بایستی در یک دستگاه خم مطابق شکل ط-۱ خم شود، بجز آنکه گل میخ‌های با قطر کمتر از $1/2$ اینچ ($12/7$ میلی‌متر)، به دلخواه می‌تواند در دستگاه مطابق شکل ط-۲ خم شود. اگر در تمام نمونه‌های آزمایشی، شکست در ورق و یا بدنه گل میخ اتفاق افتاده و نه در ناحیه جوش یا ناحیه متأثر از جوش گل میخ تأیید صلاحیت می‌شود. تمام نمونه‌های آزمایشی گل میخ با قطر بیشتر از $7/8$ اینچ ($22/2$ میلی‌متر) بایستی فقط تحت آزمایش کششی قرار گیرد.

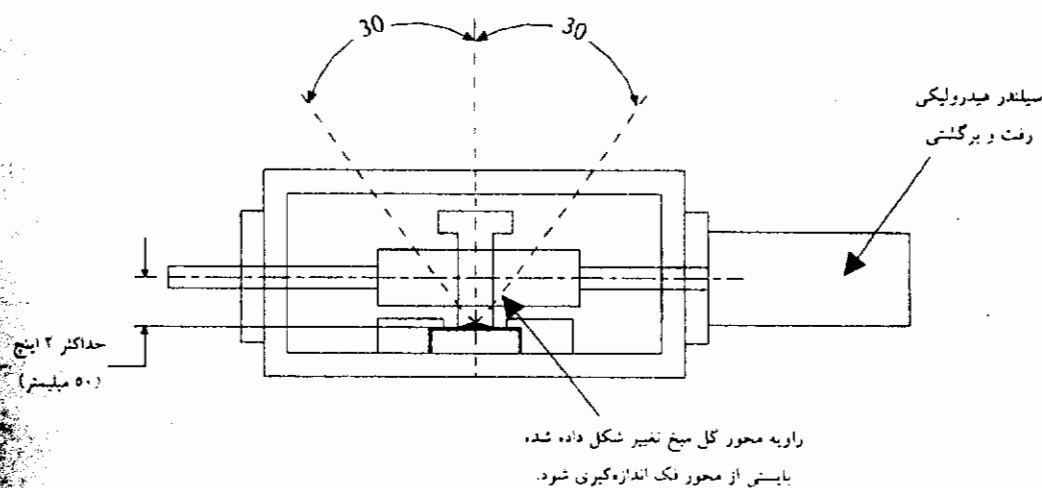


تذکرات:

- ۱- گل میخ در نگهدارنده قرار گرفته و تا 30° در جهات مخالف خم می‌شود.
- ۲- بارگذاری می‌تواند توسط سیلندر هیدرولیکی و یا با دستگاه کشش و در نگهدارنده مناسب صورت گیرد.

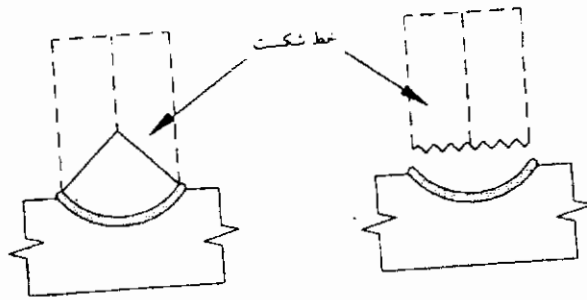


انواع شکست بدنه گل میخ

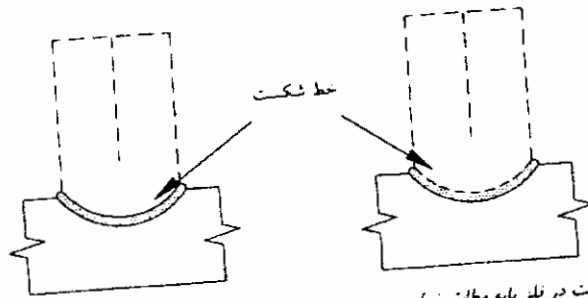

انواع شکست جوش
 تاذکر: شکست در فلز پایه مطابق خط چین
 تاذکر: شکست در جوش نزدیک به فلز پایه

شکل ط-۱- دستگاه آزمایش خمش (بند ط-۷-۲)

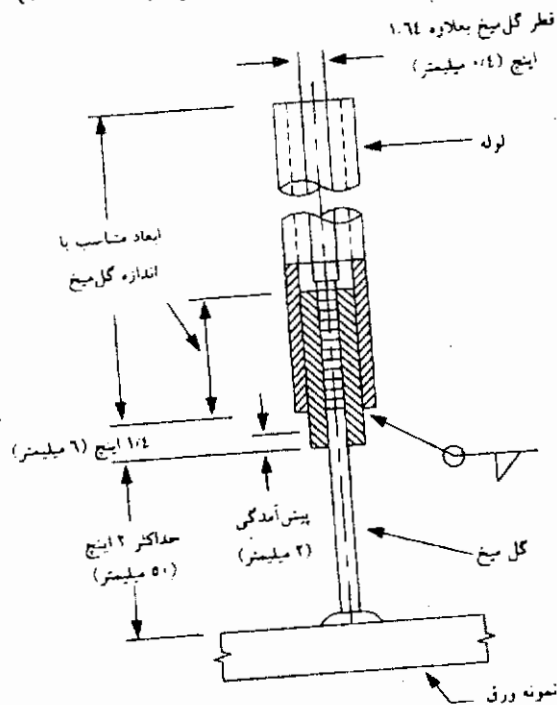

شکل ط-۲- دستگاه پیشنهادی جهت آزمایش تأیید صلاحیت گل میخ‌های کوچک (بند ط-۷-۲)

ط-۸- آزمایش مجدد

اگر در هر یک از گروه‌های نمونه آزمایشی مطابق بند ط-۷-۲ شکست در جوش و یا ناحیه متأثر از حرارت اتفاق بیافتد و یا در مقاومت کششی کمتر از مقدار مجاز در هر یک از گروه‌های نمونه آزمایشی مطابق بند ط-۷-۱، یک گروه نمونه جدید (مطابق آنچه در بندهای ط-۶-۱ و یا ط-۶-۲ مشخص شده) بایستی آماده و آزمایش شود. اگر شکست مجدداً اتفاق بیافتد، آزمایش تأیید صلاحیت گل میخ مردود است.

ط-۹- قبولی

برای تأیید صلاحیت مجری گل میخ در ترکیب با جوشکاری با قوس الکتریکی محافظت شده، تمام نمونه‌های گروه‌های ۳۰ عددی گل میخ بایستی تحت آزمایش و یا آزمایش مجدد، مطابق با الزامات بند ط-۷ باشد. تأیید صلاحیت برای یک قطر از گل میخ بایستی به عنوان تأیید صلاحیت همان قطر از گل میخ در نظر گرفته شود. (مراجعه به بند ط-۳ هندسه گل میخ، مواد و محافظ قوس الکتریکی)

ط-۱۰- اطلاعات تأیید صلاحیت مجری

اطلاعات گزارش آزمایش بایستی شامل موارد زیر باشد:

- ۱- نقشه‌هایی که نشان‌دهنده، شکل، ابعاد با رواداری‌ها، محافظ قوس الکتریکی باشد.
- ۲- یک توصیف کامل از مواد به کار رفته در گل میخ شامل تعداد و نوع محافظ و توصیفی از قوس الکتریکی.

۳- گزارشات تأیید شده نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی لازم.

ضمیمه ی) تأیید صلاحیت و کالیبراسیون دستگاه ماوراءصوت با استفاده از سایر قطعات مرجع مورد تأیید (مراجعه به شکل ی-۱)

ی-۱-۱- امواج طولی

ی-۱-۱-۱- کالیبراسیون فاصله

ی-۱-۱-۱- جستجوگر بایستی در موقعیت H بر روی قطعه DC یا موقعیت M بر روی قطعه DSC قرار گیرد.

ی-۱-۱-۲- دستگاه بایستی به گونه‌ای تنظیم شود تا علایم در یک اینچ (۲۵ میلی‌متر)، ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر)، ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر)، ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) و غیره در نمایشگر قرار گیرد. تذکر: این روش یک فاصله ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی‌متر) را در صفحه نمایشگر کالیبره می‌کند و بسته به سایر فواصل مجاز مطابق بند ۶-۲۵-۴-۱ می‌تواند تغییر کند.

ی-۱-۲- بزرگی. با قراردادن جستجوگر در موقعیتی مطابق بند ی-۱-۱، بهره بایستی بگونه‌ای تنظیم شود که اولین علامت از بازتاب پشتی در ۵۰ تا ۷۵ درصد ارتفاع صفحه نمایشگر به دست آید.

ی-۲- امواج عرضی (برشی)

ی-۱-۲- کنترل نقطه شاخص ورود صوت

ی-۱-۲-۱- جستجوگر بایستی در موقعیت L یا L در قطعه DSC یا موقعیت I در قطعه DC قرار داده شود.

ی-۱-۲-۲- جستجوگر بایستی حرکت داده شده تا علامت دریافتی از قوس مقابل حداکثر گردد.

ی-۱-۲-۳- نقطه‌ای از جستجوگر که در مقابل خط روی قطعه استاندارد می‌باشد نمایشگر نقطه ورود صوت می‌باشد.

تذکر: برای تمام کنترل‌های زاویه و فاصله بعدی از این نقطه بایستی استفاده شود.

ی-۲-۲- کنترل زاویه مسیر صوت

ی-۲-۲-۱- جستجوگر بایستی در موقعیت‌های زیر قرار گیرد:

موقعیت K بر روی قطعه DSC برای ۴۵ تا ۷۰ درجه

موقعیت N بر روی قطعه SC برای ۷۰ درجه

موقعیت O بر روی قطعه SC برای ۴۵ درجه

موقعیت P بر روی قطعه SC برای ۶۰ درجه

ی-۲-۲-۲- جستجوگر بایستی به سمت عقب و جلو حرکت داده شده تا حداکثر علامت از قوس مقابل دریافت گردد.

ی-۲-۲-۳- نقطه ورود صوت جستجوگر بایستی با زوایای مشخص شده بر روی قطعه کالیبراسیون با رواداری ۲ درجه مقایسه گردد.

ی-۲-۳- کالیبراسیون فاصله

ی-۲-۳-۱- جستجوگر بایستی در موقعیت L از قطعه DSC (مطابق شکل ی-۱) قرار داده شود، دستگاه بایستی به گونه‌ای تنظیم شود تا علائم در یک اینچ (۷۵ میلی‌متر) و ۷ اینچ (۱۸۰ میلی‌متر) در صفحه نمایشگر دریافت شود.

ی-۲-۳-۲- جستجوگر (با هر زاویه‌ای) بایستی در موقعیت J قطعه DSC قرار گیرد. دستگاه بایستی بگونه‌ای تنظیم شود تا علائم در یک اینچ (۲۵ میلی‌متر)، ۵ اینچ (۱۳۰ میلی‌متر)، ۹ اینچ (۲۳۰ میلی‌متر) در صفحه نمایشگر دریافت شود.


ی-۲-۳-۳- جستجوگر (با هر زاویه‌ای) بایستی در موقعیت I قطعه DC قرار گیرد. دستگاه بایستی بگونه‌ای تنظیم شود تا علائم در یک اینچ (۲۵ میلی‌متر)، ۲ اینچ (۵۰ میلی‌متر)، ۳ اینچ (۷۵ میلی‌متر)، ۴ اینچ (۱۰۰ میلی‌متر) و غیره در صفحه نمایشگر دریافت شود.

تذکر: این روش یک فاصله ۱۰ اینچ (۲۵۵ میلی‌متر) را در صفحه نمایشگر کالیبره می‌کند که برای سایر فواصل مجاز مطابق بند ۶-۲۵-۵-۱ می‌تواند تغییر کند.

ی-۲-۴- کالیبراسیون بزرگی یا حساسیت

ی-۲-۴-۱- جستجوگر (با هر زاویه) بایستی در موقعیت L قطعه DSC قرار گیرد. علامت دریافتی از سوراخ ۱/۳۲ اینچ (۱ میلی‌متر) بایستی به گونه‌ای تنظیم شده که یک

افقی مرجع ارتفاعی به دست آید.

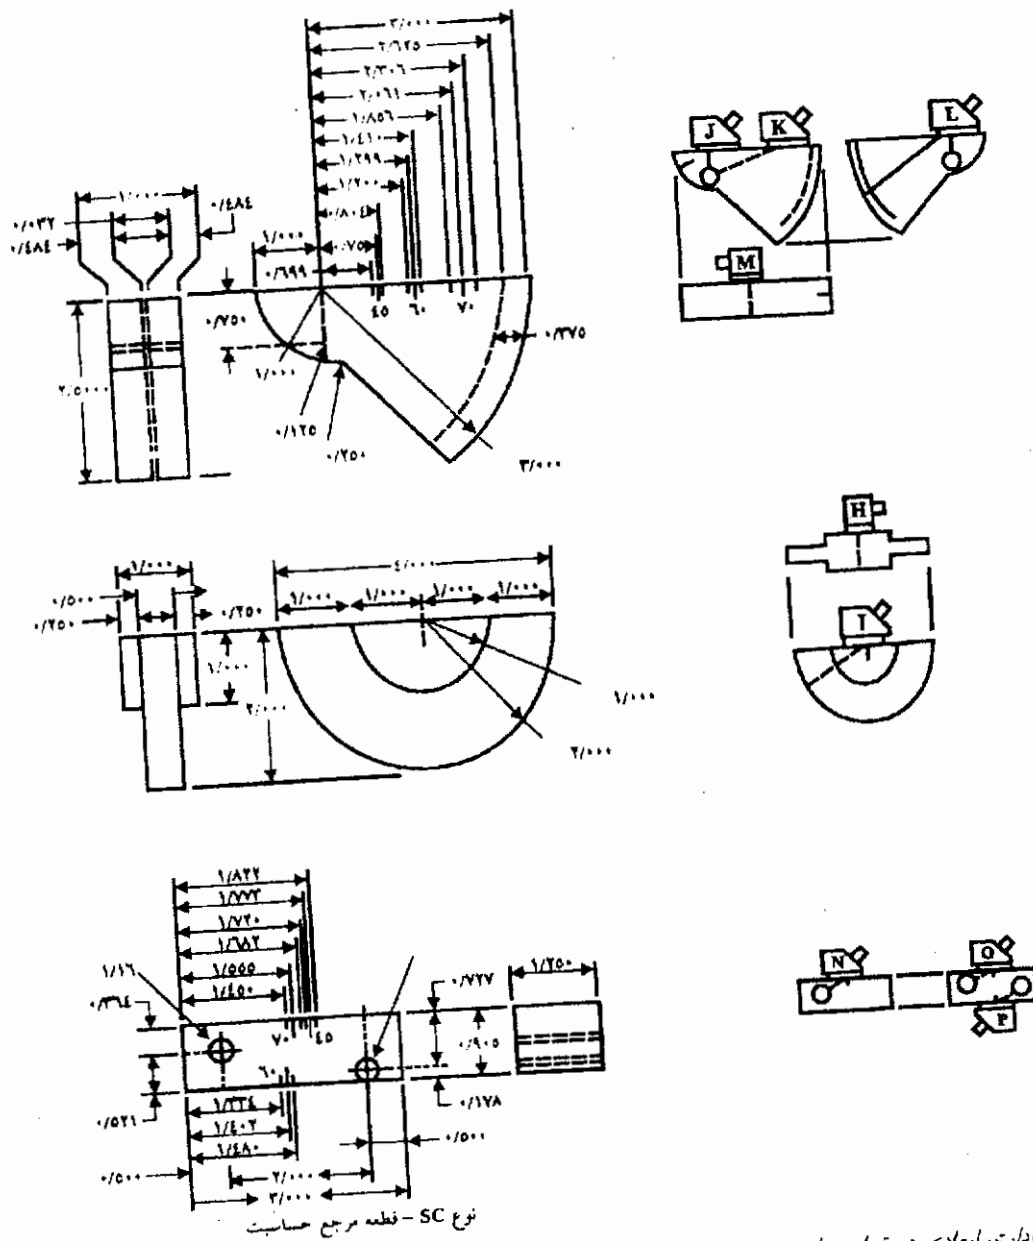

تذکرات:

- ۱- رواداری ابعادی در تمام سطوح و با جزئیات ۰.۰۰۵- اینچ (۰.۱۳ میلی متر) می باشد.
 - ۲- زیری حداکثر تمام سطوح که صوت از آن عبور می کند یا بازتاب می شود ۱۲۵ میکرو اینچ است.
 - ۳- تمام قطعات از جنس ASTM A36 و یا معادل می باشد.
 - ۴- تمام سوراخ‌ها بایستی دارای سطح داخلی نرم و به صورت قائم ۹۰ درجه نسبت به سطح سوراخ نشده باشد.
 - ۵- خطوط درجه و علائم شناسایی بایستی بر روی سطح قطعه ایجاد شود.
- شکل ی-۱- سایر قطعات مصوب و انواع موقعیت‌های قرارگیری جستجوگر (بند ی-۲-۳-۱)

ی-۲-۴-۲- جستجوگر بایستی در موقعیت‌های زیر از قطعه SC فرار گیرد:

موقعیت N برای ۷۰ درجه

موقعیت O برای ۴۵ درجه

موقعیت P برای ۶۰ درجه

حداکثر علامت از سوراخ ۱/۱۶ اینچ (۱/۶ میلی‌متر) بایستی بگونه‌ای تنظیم شود که یک خط افقی مرجع ارتفاعی به دست آید.

ی-۲-۴-۳- مقدار دسی بل قرائت شده در بندهای ی-۲-۴-۱ یا ی-۲-۴-۲ بایستی به عنوان "سطح مرجع"، "b" در گزارش آزمایش ضمیمه هفت مطابق بند ۶-۲۳-۱ استفاده شود.

ی-۳- روش خطی بودن محور افقی

تذکر: از آنجایی که در این روش تأیید صلاحیت از جستجوگر موج مستقیم استفاده می‌شود که تولید امواج طولی می‌کند و سرعت موج طولی تقریباً دو برابر موج برشی است، لذا لازم است محدوده فاصله موج برشی مورد استفاده در این روش دو برابر گردد.

ی-۳-۱- یک جستجوگر موج مستقیم مطابق الزامات بند ۶-۲۲-۶ بایستی در موقعیت‌های زیر قرار گیرد:

موقعیت G از قطعه IIW (شکل ۶-۱۱)

موقعیت H از قطعه DC (شکل ی-۱)

موقعیت M از قطعه DSC (شکل ی-۱)

موقعیت T یا U از قطعه DS (شکل ۶-۱۱)

ی-۳-۲- حداقل پنج بازتاب پشتی در محدوده تأیید صلاحیت بایستی دریافت شود.

ی-۳-۳- علائم اولی و پنجمی بایستی با استفاده از تنظیم تأخیر صفر و کالیبراسیون فاصله در موقعیت مناسب خود قرار گیرد.

ی-۳-۴- برای آزمایش موقعیت افقی، هر علامت بایستی نسبت به سطح مرجع با استفاده از کنترل بهره یا کاهش، تنظیم شود.

ی-۳-۵- موقعیت تغییر شکل‌های علامت‌های میانی بایستی در محدوده ± 2 درصد به ازای صفحه نمایشگر اصلاح شود.

ضمیمه ک) راهنمای تعیین درجه حرارت پیشگرمایش به روش دیگر

ک-۱- مقدمه

هدف از این راهنما ارایه برخی از روش‌های دیگر جهت تعیین پیشگرمایش به منظور اجتناب از ترک سرد می‌باشد، روش‌ها بر مبنای آزمایشات انجام شده در طول سال‌ها در آزمایشگاه‌های معتبر سراسر دنیا بر روی نمونه‌های با مقیاس کوچک می‌باشد. هیچ روشی برای تعیین وضعیت بهینه برای تمام موارد نمی‌باشد ولی این راهنما ضرایب مهمی را نظیر سطح هیدروژن و خصوصیات شیمیایی فولاد را در نظر می‌گیرد که الزامات ارایه شده در جدول ۲-۳ آن را شامل نمی‌شود. بنابراین راهنما ممکن است دارای مقادیری باشد که در جدول ۲-۳ به طور کامل پوشش داده نشده باشد.

در استفاده از این راهنما به عنوان یک روش دیگر از جدول ۲-۳، بایستی توجه خاص به فرضیات مقادیر انتخابی و تجربه‌های گذشته معطوف گردد.

ک-۲- روش‌ها

دو روش جهت تخمین وضعیت جوشکاری، به منظور جلوگیری از ترک سرد مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱- کنترل سختی ناحیه متأثر از حرارت

۲- کنترل هیدروژن

ک-۳- کنترل سختی ناحیه متأثر از حرارت

ک-۳-۱- موارد ارایه شده در این راهنما فقط برای جوش‌های گوشه کاربرد دارد.

ک-۳-۲- این روش بر این پایه استوار است که اگر سختی ناحیه متأثر از حرارت کمتر از برخی مقادیر بحرانی نگه داشته شود، ترک ایجاد نمی‌شود، که با کنترل نرخ سرد شدن قطعه، زیر یک دمای بحرانی بسته به خاصیت سختی‌پذیری فولاد پایه، به دست می‌آید. فولادهای با

خاصیت سختی‌پذیری زیاد می‌تواند HAZ سخت را در نرخ‌های سرد شدن کمتری ایجاد نماید. در متون فنی معادلات و نمودارهای مختلف در خصوص ارتباط نرخ سرد شدن جوش به ضخامت قطعه فولادی، نوع جوش، وضعیت و متغیرهای جوشکاری وجود دارد.

ک-۳-۳- انتخاب سختی بحرانی به عوامل مختلفی نظیر نوع فولاد، سطح هیدروژن، گیرداری اتصال و شرایط بهره‌برداری بستگی دارد. نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های جوش نشان می‌دهد که ترک HAZ در شرایطی که سختی ویکرز کمتر از ۳۵۰ واحد باشد، حتی با استفاده از الکترودهای با هیدروژن زیاد، اتفاق نمی‌افتد. با استفاده از الکترودهای کم هیدروژن تا سختی حدود ۴۰۰ واحد ویکرز ترک ایجاد نمی‌شود. این سختی، ممکن است در شرایطی که احتمال ترک ناشی از تنش‌خوردگی، شکست ترد، و یا سایر احتمالات ایمنی سازه مقدار مناسبی نباشد.

نرخ سرد شدن بحرانی در یک سختی مشخص می‌تواند تقریباً با کربن معادل فولاد در ارتباط مستقیم باشد. (مراجعه به شکل ک-۲). از آنجاییکه ارتباط تقریبی است، ممکن است منحنی نشان داده شده در شکل ک-۲ برای فولادهای کربنی و یا کربن- منگنزی محافظه کارانه باشد. در برخی فولادهای کم آلیاژ خصوصاً آن‌هایی که دارای نیویوم هستند، ممکن است بیشتر از مقادیر شکل ک-۲ خاصیت سختی‌پذیری داشته و استفاده از منحنی‌های سطحی کمتر توصیه می‌شود.

ک-۳-۴- گرچه روش می‌تواند جهت تعیین سطح پیش‌گرمایش مورد استفاده قرار گیرد، ولی می‌تواند جهت تعیین حداقل حرارت ورودی (و بنابراین حداقل اندازه جوش) بکار رود. خصوصاً جهت تعیین حداقل اندازه جوش تک عبوره که می‌تواند بدون پیش‌گرمایش انجام شود، بسیار مفید است.

ک-۳-۵- در بسیاری از موارد در جوش‌های گوشه با الکترودهای غیرمقاومت بالا و معمولاً با هیدروژن کم، در جوشکاری SMAW، GMAW، FCAW و SAW تجربه نشان داده است که مقادیر حرارت ورودی تعیین شده با این روش برای جلوگیری از ایجاد ترک کفایت می‌نماید.

ک-۳-۶- با توجه به اینکه این روش بسته به کنترل سختی ناحیه HAZ می‌باشد، بسته

هیدروژن و گیرداری به طور مستقیم در نظر گرفته نمی‌شود.
 ک-۳-۷- این روش برای فولادهای آبدیده و بازیخت‌شده کاربرد دارد. برای محدودیت‌ها به ک-۵-۲ (۳) مراجعه شود.

ک-۴- کنترل هیدروژن

ک-۴-۱- روش کنترل هیدروژن بر این پایه استوار است که اگر متوسط تعداد هیدروژن باقی‌مانده در اتصال وقتی به دمای حدود ۱۲۰ درجه فارنهایت (۵۰ درجه سانتی‌گراد) سرد می‌شود، از مقادیر بحرانی که بسته به مشخصات شیمیایی فولاد دارد، بیشتر نباشد، ترک ایجاد نمی‌شود. با این روش مقدار پیش‌گرمایش لازم جهت خروج هیدروژن از اتصال تعیین می‌گردد.

ک-۴-۲- این روش بر پایه نتایج حاصل از آزمایش بر روی نمونه‌های جوش شیاری با نفوذ کامل گیردار می‌باشد. فلز جوش مورد استفاده در نمونه‌ها با فلز پایه همخوانی داشته است. این روش بر روی نمونه‌های جوش گوشه انجام نشده است، گرچه با در نظر گرفتن گیرداری می‌تواند برای این جوش‌ها نیز سازگار گردد.

ک-۴-۳- تعیین سطح گیرداری و سطح هیدروژن اولیه در حوضچه مذاب جوش، برای روش کنترل هیدروژن لازم است، در این راهنما گیرداری در سه سطح بالا، متوسط و کم رده‌بندی شده که بسته به تجربه بایستی تعیین گردد.

ک-۴-۴- روش کنترل هیدروژن بر پایه یک جوش تک عبوره پاس ریشه با حرارت ورودی کم است که می‌تواند در ناحیه HAZ ایجاد سختی نماید. بنابراین روش خصوصاً برای فولادهای با مقاومت بالا و کم آلیاژ با خاصیت سختی‌پذیری زیاد مناسب است. در نتیجه چون فرض می‌شود که ناحیه HAZ به طور کامل سخت شود، لذا میزان پیش‌گرمایش برای فولادهای کربنی محافظه‌کارانه می‌باشد.

ک-۵- انتخاب روش

ک-۵-۱- به عنوان راهنما روش زیر جهت انتخاب هر یک از روش‌های کنترل هیدروژن و

کنترل سختی پیشنهاد می‌شود. کربن معادل را تعیین نمایید:

$$CE = C + \frac{(Mn + Si)}{7} + \frac{(Cr + Mo + V)}{5} + \frac{(Ni + Cu)}{15}$$

جهت تعیین موقعیت ناحیه فولاد در شکل ک-۱ (مراجعه به بند ک-۱-۱-۱-۱ برای روش‌های مختلف به دست آوردن آنالیز شیمیایی)

ک-۵-۲- مشخصه‌های هر ناحیه و عملکرد پیشنهادی به قرار زیر است:

۱- ناحیه الف- ترک غیرمحمتمل است، اما ممکن است در موارد هیدروژن بالا و یا گیرداری بالا اتفاق بیافتد.

از روش کنترل هیدروژن جهت تعیین پیشگرمایش فولاد در این ناحیه استفاده کنید.

۲- ناحیه ب- برای جوش‌های گوشه یک عبوره بدون پیشگرمایش از روش کنترل سختی با استفاده از انرژی حرارتی ورودی بایستی استفاده شود. اگر تعیین انرژی حرارتی ورودی عملی نباشد از روش کنترل هیدروژن استفاده کنید. برای جوش‌های شیار روش کنترل هیدروژن بایستی تعیین‌کننده پیش گرمایش باشد. برای فولادهای با کربن بالا، در جوش‌های گوشه و شیار ممکن است حداقل انرژی جهت کنترل سختی و پیشگرمایش جهت کنترل هیدروژن لازم باشد.

۳- ناحیه ج- از روش کنترل هیدروژن بایستی استفاده شود. اگر حرارت ورودی محدود شده باشد (به عنوان مثال در فولادهای آب‌دیده و بازیخت‌شده)، روش کنترل هیدروژن بایستی تعیین‌کننده پیش گرمایش باشد.

ک-۶- راهنمای جزئیات

ک-۱-۶- روش سختی

ک-۱-۱-۶- کربن معادل بایستی به صورت زیر محاسبه شود:

$$CE = C + \frac{(Mn + Si)}{7} + \frac{(Cr + Mo + V)}{5} + \frac{(Ni + Cu)}{15}$$

آنالیز شیمیایی می‌تواند از روش‌های ذیل به دست آید:

۱- گواهی‌نامه‌های سازنده فولاد


۲- خصوصیات شیمیایی تولید

۳- مشخصات شیمیایی (با استفاده از حداکثر مقادیر)

۴- آزمایشات مصرف‌کننده (آنالیز شیمیایی)

ک-۱-۲-۱-۶- نرخ سرد شدن بحرانی برای سختی حداکثر HAZ انتخابی ۴۰۰ یا ۳۵۰ ویکرز بایستی از شکل ک-۲ تعیین گردد.


ک-۱-۳-۱-۶- با استفاده از ضخامت‌های "بال" و "جان" واقعی و انتخاب نمودار مناسب شکل ک-۳ حداقل انرژی ورودی برای جوش‌های گوشه تک عبوره تعیین می‌گردد. این حداقل انرژی برای روش جوشکاری زیرپودری کاربرد دارد.

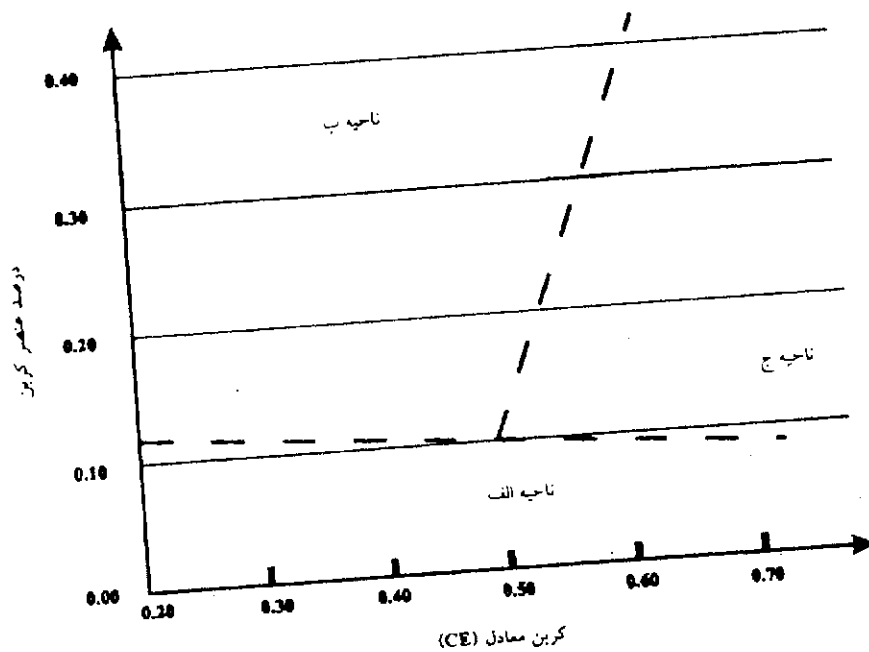

تذکرات:

کربن معادل (CE) $CE = C + (Mn + Si) \cdot 6 + (Cr + Mo + V) \cdot 5 + (Ni + Cu) \cdot 15$
 برای مشخصه‌های نواحی به بند ک-۵-۲، (۱)، (۲) یا (۳) مراجعه شود.

شکل ک-۱- نواحی رده‌بندی فولادها (بند ک-۵-۱)

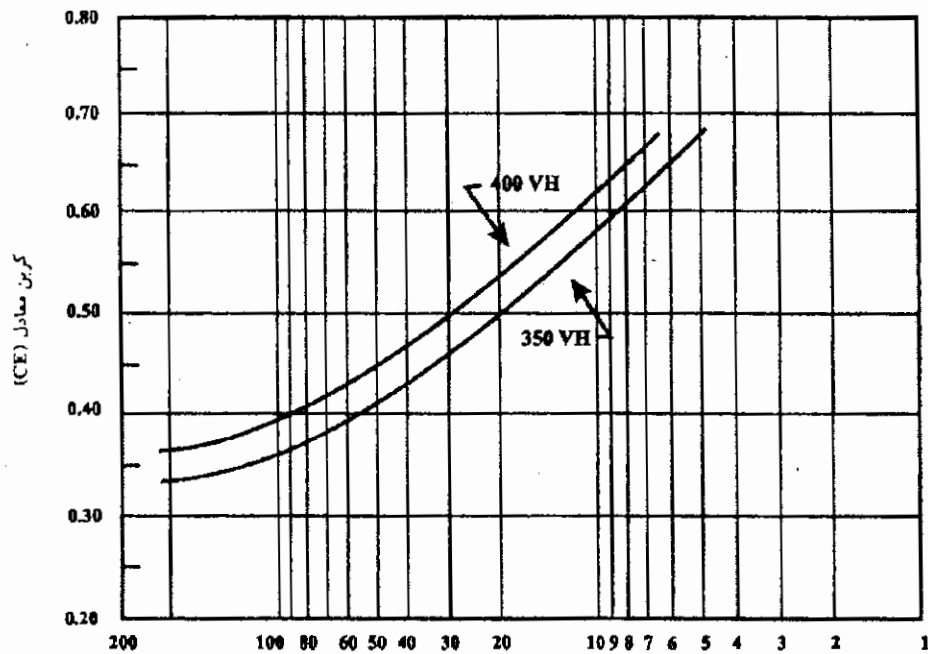


تذکره:

$$CE = C + (Mn \cdot Si) 6 + (Cr \cdot Mo \cdot V) 5 + (Ni \cdot Cu) 15 \quad (\text{کربن معادل } (CE))$$

شکل ک-۲- نرخ سردشدن بحرانی برای سختی ۳۵۰ و ۴۰۰ ویکرز (بند ک-۳-۳)

ک-۱-۶-۴- برای سایر منظورها، حداقل انرژی ورودی در جوش‌های گوشه تک عبوره با روش جوشکاری زیرپودری (SAW) را می‌توان با استفاده از ضرایب زیر در انرژی تخمین زده شده مطابق بند ک-۱-۶-۳ تعیین نمود.

روش جوشکاری	ضریب
SAW	۱
SMAW	۱/۵۰
GMAW, FCAW	۱/۲۵

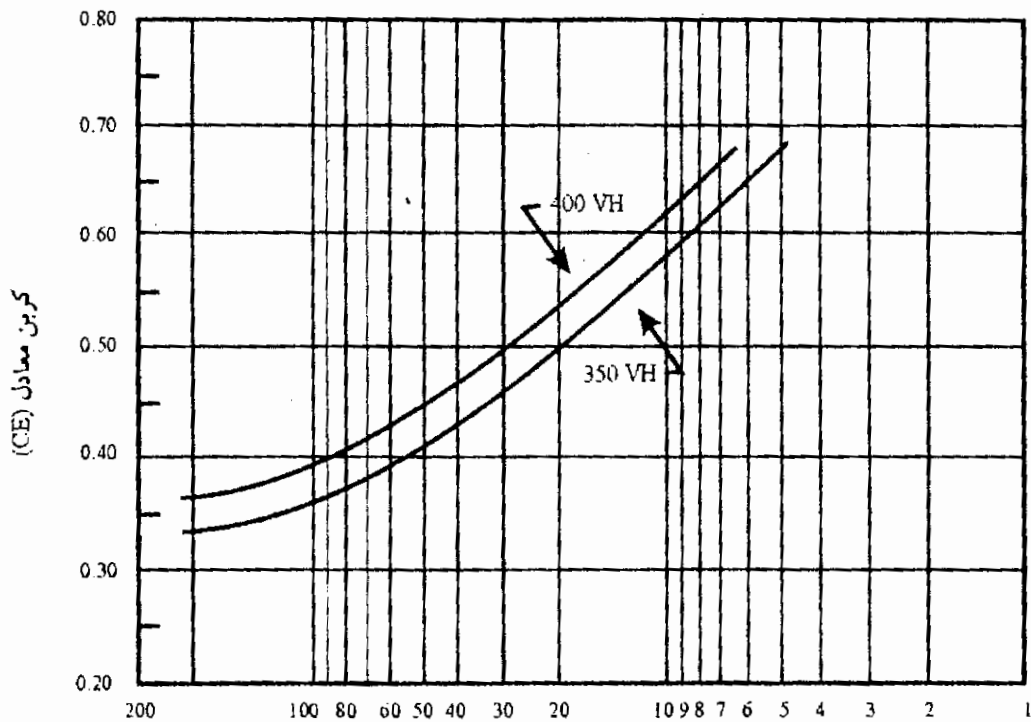

ک-۱-۶-۵- در شکل ک-۴ می‌توان اندازه جوش را به عنوان تابعی از انرژی ورودی تعیین نمود.

ک-۲-۶-۲- روش کنترل هیدروژن

ک-۱-۲-۶-۱- مقدار مشخصه ترکیب شیمیایی، P_{cm} بایستی به شکل زیر محاسبه گردد:

$$P_{cm} = C + \frac{Si}{3} + \frac{Mn}{20} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Cr}{20} + \frac{Mo}{10} + \frac{V}{10} + 5B$$

آنالیز شیمیایی بایستی مطابق بند ک-۱-۶-۱-۱ تعیین شود.

ک-۲-۶-۲-۲- سطح هیدروژن بایستی به شرح زیر تعیین و تعریف شود:

۱- H_I بسیار کم هیدروژن. این نوع الکترودها با حداکثر ۰/۲ درصد جذب رطوبت پوشش مطابق A5.5 و AWS A5.1، کمتر از ۵ میلی‌متر در ۱۰۰ گرم فلز مذاب هیدروژن منتشر می‌کنند، مطابق اندازه‌گیری به روش ISO 3690-1976 مقدار رطوبت پوشش می‌تواند با آزمایش هر نوع، یا ترکیب سیم/پودر پس از خارج کردن از بسته‌بندی و قرار گرفتن در معرض هوا در مدت مورد نظر تعیین شود. برای این منظور می‌توان به روش زیر عمل نمود: الف) الکترودهای کم هیدروژن که از بسته‌بندی خارج شده و به مدت یک ساعت

در گرم‌خانه با دمای ۷۰۰-۸۰۰ درجه فارنهایت (۳۷۰-۴۳۰ درجه سانتیگراد) پخته شده و برای دو ساعت پس از خروج از گرمخانه جهت استفاده در معرض هوا باشد.

ب) جوشکاری به روش GMAW با سیم جوش تمیز

۲- H_2 کم هیدروژن. این نوع الکترودها با حداکثر $1/4$ درصد جذب رطوبت پوشش مطابق AWS A5.1 کمتر از ۱۰ میلی‌لیتر در ۱۰۰ گرم فلز مذاب هیدروژن منتشر می‌کنند، مطابق اندازه‌گیری به روش ISO 3690-1976 مقدار رطوبت پوشش می‌تواند با آزمایش هر نوع، یا ترکیب سیم/پودر پس از خارج نمودن از بسته‌بندی و قرار گرفتن در معرض هوا در مدت مورد نظر تعیین شود. برای این منظور، شرایط زیر می‌تواند فرض شود:

الف) الکترودهای کم هیدروژن که مطابق بند ۱-۲-۳-۵ از بسته‌بندی خارج شده و به مدت چهار ساعت پس از خارج شدن مورد استفاده قرار گیرد.

ب) جوشکاری زیرپودری با پودر خشک

۳- H_3 بدون کنترل هیدروژن. تمام سایر الکترودها که مطابق شرایط H_1 و H_2 نباشند.

ک- ۶-۲-۳- شاخص قابلیت جذب گروهی بایستی از جدول ک-۱ تعیین گردد.

ک- ۶-۲-۴- حداقل دمای پیشگرمایش و بین عبورها. جدول ک-۲ حداقل دمای پیشگرمایش و بین عبورها را ارائه می‌دهد که بایستی مورد استفاده قرار گیرد. جدول ک-۲ در سه سطح گیرداری ارائه شده‌است. سطح گیرداری مورد استفاده بایستی مطابق با بند ک-۶-۲-۵ تعیین گردد.


ک- ۶-۲-۵- گیرداری. رده‌بندی انواع جوش‌ها از نظر گیرداری بایستی براساس تجربه، قضاوت مهندسی، تحقیق و یا محاسبه تعیین گردد. سه سطح گیرداری وجود دارد:

۱- گیرداری کم. این سطح توصیف‌کننده جوش‌های شیاری و گوشه معمولی است که آزادی حرکت اعضا وجود دارد.

۲- گیرداری متوسط. این سطح توصیف‌کننده جوش‌های شیاری و گوشه در اتصالاتی است که به دلیل اتصال قبلی به سازه، آزادی حرکت کمتری وجود دارد.


۳- گیردار بالا. این سطح توصیف‌کننده جوش‌هایی است که تقریباً آزادی حرکت برای اعضای جوشی وجود ندارد (نظیر تعمیر جوش خصوصاً در قطعات با ضخامت زیاد)

انرژی ورودی به کیلوزول بر اینچ

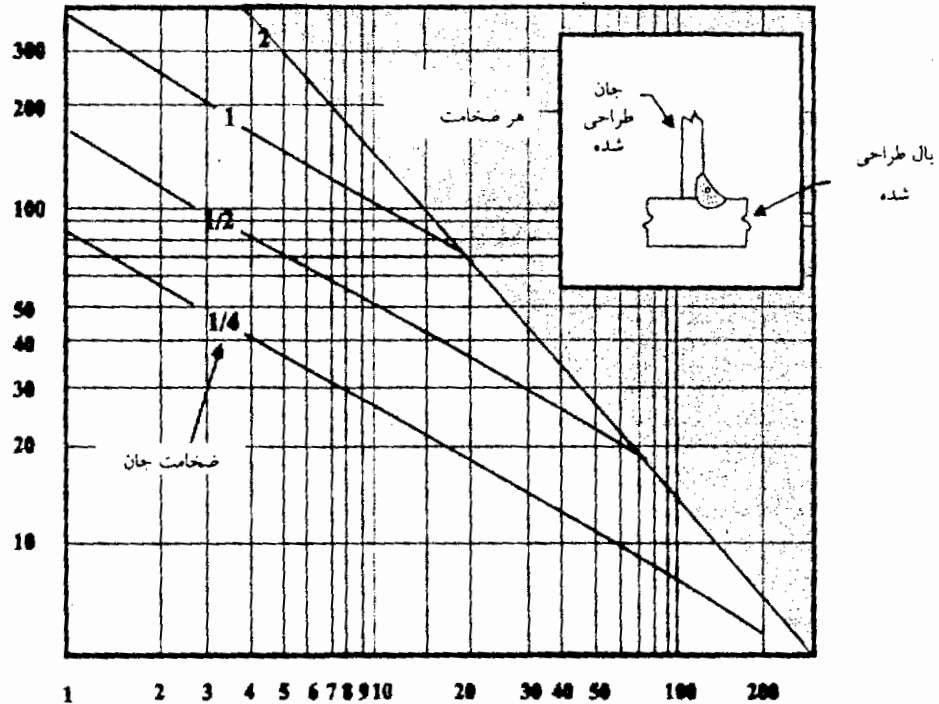

الف) جوش گوشه SAW تک عبوره در اتصال جان به بال با ضخامت مساوی

انرژی ورودی به کیلوزول بر اینچ

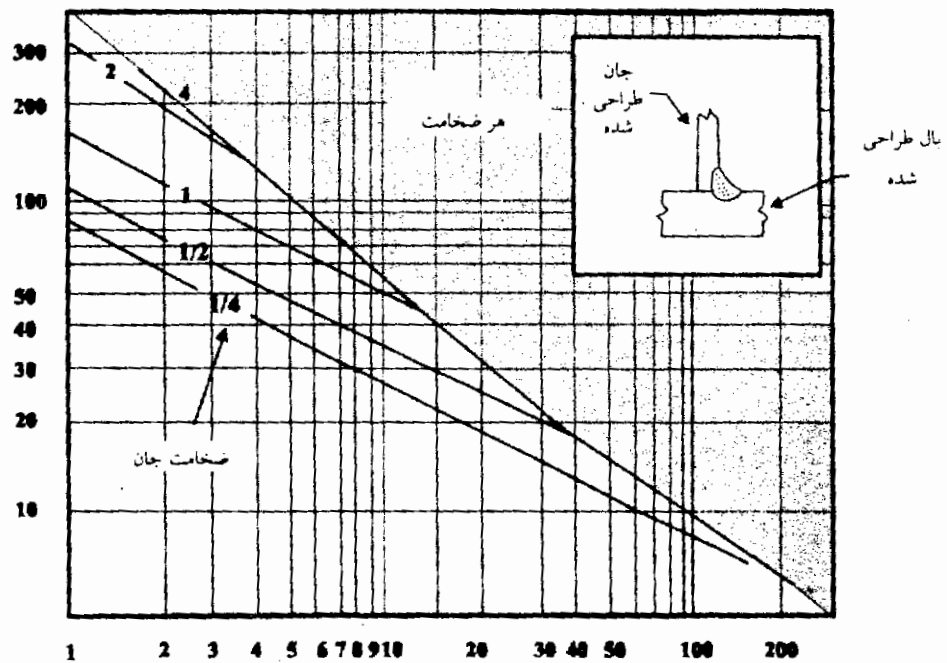


ب) جوش گوشه SAW تک عبوره در اتصال بال به ضخامت 1/4 اینچ به جان با ضخامت‌های مختلف


تذکر: انرژی ورودی به دست آمده از نمودار برای کاربردهای عملی مناسب نیست.

شکل ک-۳- نمودار تعیین نرخ سرد شدن برای جوش گوشه تک عبوره به روش جوشکاری

زیرپودری (بندک-۶-۱-۳)

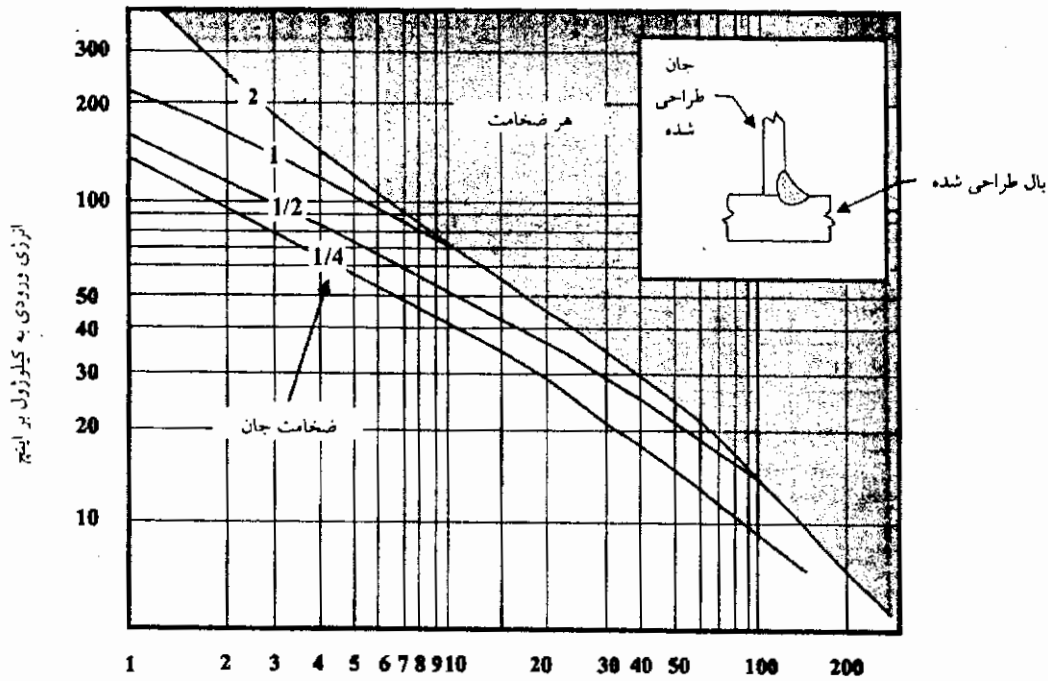

(ج) جوش گوشه SAW تک عبوره در اتصال بال به ضخامت ۱/۲ اینچ به جان با ضخامت‌های مختلف

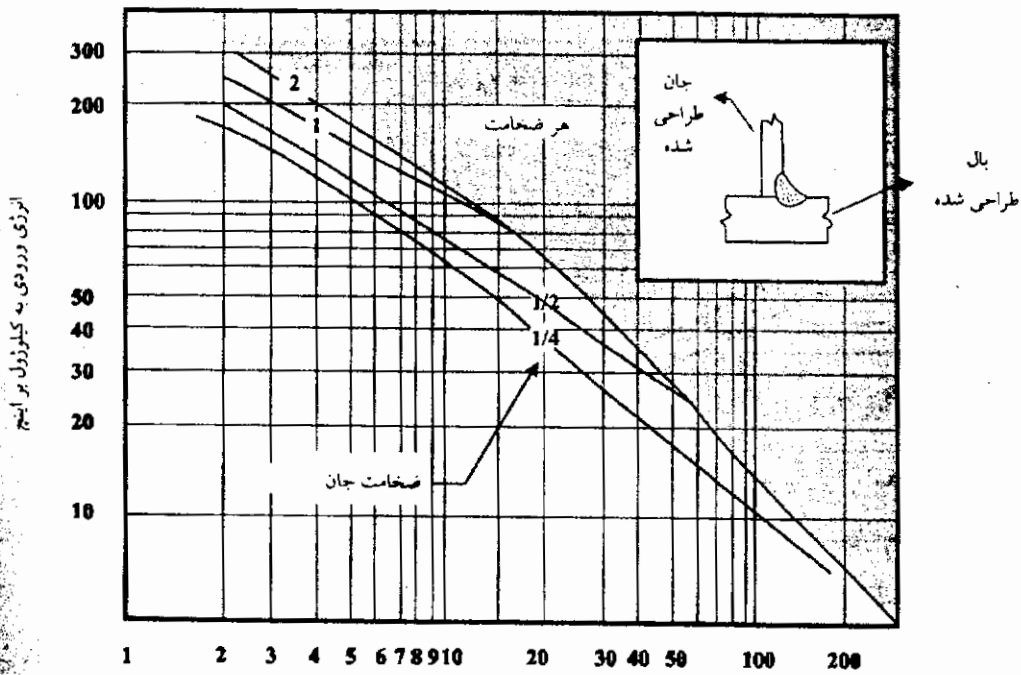


(د) جوش گوشه SAW تک عبوره در اتصال بال به ضخامت ۱ اینچ به جان با ضخامت‌های مختلف


تذکره: انرژی ورودی به دست آمده از نمودار برای کاربردهای عملی مناسب نمی‌باشد

ادامه شکل ک-۳- نمودار تعیین نرخ سردشدن برای جوش گوشه تک عبوره به روش جوشکاری

زیرپودری (بندک-۶-۱-۳)

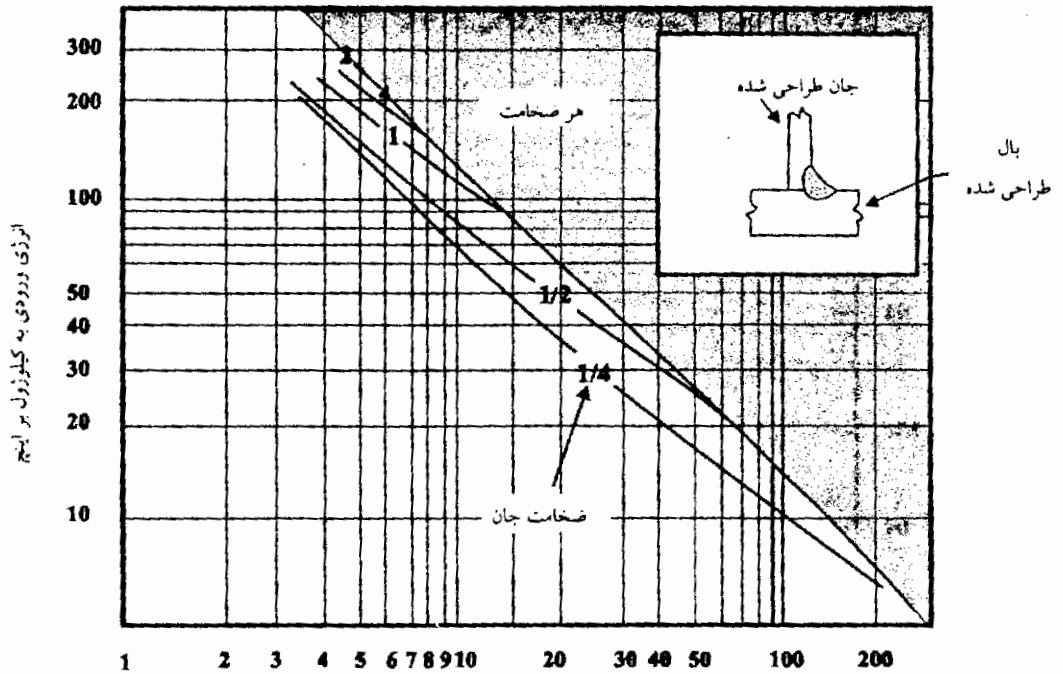


۱- جوش گوشه SAW تک عبوره در اتصال بال به ضخامت ۲ اینچ به جان با ضخامت‌های مختلف

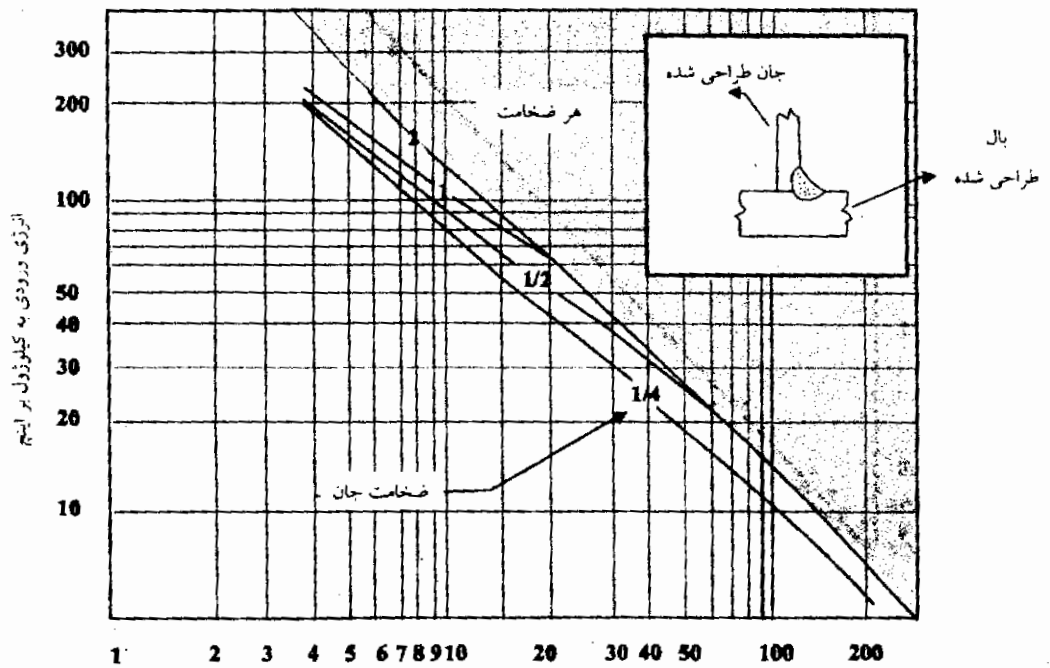


تذکر: انرژی ورودی به دست آمده از نمودار برای کاربردهای عملی مناسب نمی‌باشد.

ادامه شکل ک-۳- نمودار تعیین نرخ سرد شدن برای جوش گوشه تک عبوره به روش جوشکاری

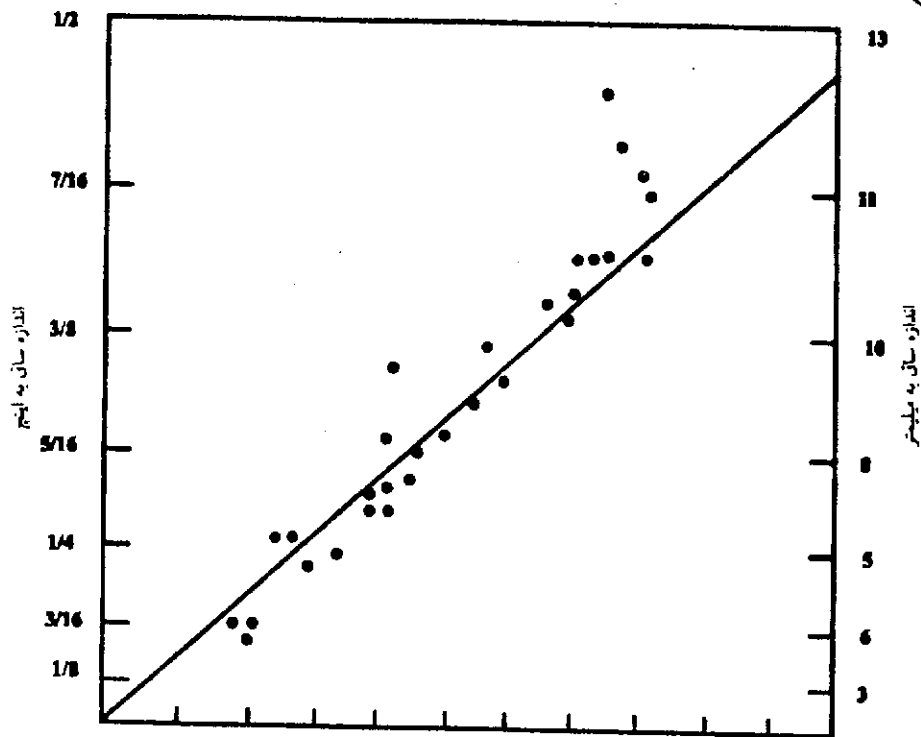

الف- جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار (SMAW)

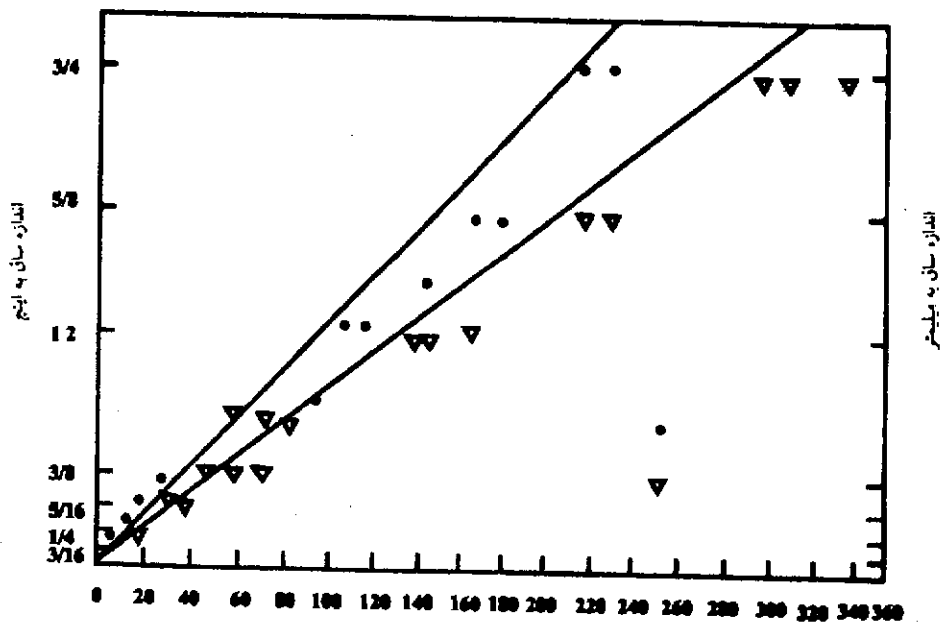

ب- جوشکاری زیرپودری (SAW)

شکل ک-۴- ارتباط بین اندازه جوش گوشه و انرژی ورودی (بند ک-۶-۱-۵)

جدول ک-۱) شاخص قابلیت جذب گروهی به عنوان تابعی از سطح هیدروژن "H"
و مشخصه ترکیب شیمیایی P_{cm} (بند ک-۲-۶-۳)

شاخص قابلیت جذب گروهی					
P_{cm}^1 - کربن معادل					
سطح هیدروژن، H	<0/18	<0/22	<0/28	<0/32	<0/38
H1	A	B	C	D	E
H2	B	C	D	E	F
H3	C	D	E	F	G

تذکرات:

$$P_{cm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn}{20} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Cr}{20} + \frac{Mo}{15} + \frac{7}{10} + 5B \quad -1$$

$$-2 \text{ شاخص قابلیت جذب} - 12P_{cm} + \log_{10} H$$

-3 انحصار قابلیت جذب گروهی A تا G از ترکیب سطح هیدروژن H و مشخصه ترکیب شیمیایی مطابق معادله تذکر ۲ به دست می‌آید. مقادیر دقیق عددی از فرمول تذکر ۲ بدست می‌آید با استفاده از مقادیر زیر به عنوان H بر مبنای میلی‌لیتر

در ۱۰۰ گرم فلز جوش (مراجعه به بند ک-۲-۶-۳ الف، ب و ج) $H_1 = 0, H_2 = 10, H_3 = 30$

-4 شاخص قابلیت جذب گروهی برای محدوده‌های مختلف با استفاده از حروف A تا G ارائه شده که

محدوده‌های زیر را پوشش می‌دهد. $D = 4/8 - 4/5, E = 4/6 - 5/0, F = 5/1 - 5/5, G = 5/6 - 7/0$

$A = 2/0, B = 2/1 - 2/5, C = 2/8 - 4/0$ این شاخص با استفاده از جدول ک-۲ در کنار گیرداری و ضخامت،

حداقل دمای پیش گرمایش و بین عبورها را تعیین می‌نماید.

جدول ک-۲) حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورها برای سه سطح گیرداری

(بند ک-۶-۲-۴)

سطح گیرداری	ضخامت به اینچ*	حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورها به فارنهایت						
		شاخص قابلیت جذب گروهی						
		A	B	C	D	E	F	G
کم	< ۳/۸	< ۶۵	< ۶۵	< ۶۵	> ۶۵	۱۴۰	۲۸۰	۳۰۰
	۳/۸-۳/۴	< ۶۵	< ۶۵	۶۵	۱۴۰	۲۱۰	۲۸۰	۳۰۰
	۳/۴-۱-۱/۲	< ۶۵	< ۶۵	۶۵	۱۷۵	۲۳۰	۲۸۰	۳۰۰
	۱-۱/۲-۳	۶۵	۶۵	۱۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۸۰	۳۰۰
	> ۳	۶۵	۶۵	۱۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۸۰	۳۰۰
متوسط	< ۳/۸	< ۶۵	< ۶۵	< ۶۵	< ۶۵	۱۶۰	۲۸۰	۳۲۰
	۳/۸-۳/۴	< ۶۵	< ۶۵	۶۵	۱۷۵	۲۴۰	۲۹۰	۳۲۰
	۳/۴-۱-۱/۲	< ۶۵	۶۵	۱۶۵	۲۳۰	۲۸۰	۳۰۰	۳۲۰
	۱-۱/۲-۳	۶۵	۱۷۵	۲۳۰	۲۶۵	۳۰۰	۳۰۰	۳۲۰
	> ۳	۲۰۰	۲۵۰	۲۸۰	۳۰۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
زیاد	< ۳/۸	< ۶۵	< ۶۵	< ۶۵	۱۰۰	۲۳۰	۳۰۰	۳۲۰
	۳/۸-۳/۴	< ۶۵	۶۵	۱۵۰	۲۲۰	۲۸۰	۳۲۰	۳۲۰
	۳/۴-۱-۱/۲	۶۵	۱۸۵	۲۴۰	۲۸۰	۳۰۰	۳۲۰	۳۲۰
	۱-۱/۲-۳	۲۴۰	۲۶۵	۳۰۰	۳۰۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
	> ۳	۲۴۰	۲۶۵	۳۰۰	۳۰۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰

* ضخامت قطعه ضخیم‌تر اتصال

سطح گیرداری	ضخامت به میلی‌متر*	شاخص قابلیت جذب گروهی						
		A	B	C	D	E	F	G
کم	< ۹/۵	< ۱۸	< ۱۸	< ۱۸	< ۱۸	۶۰	۱۳۸	۱۴۹
	۹/۵-۱۹	< ۱۸	< ۱۸	۱۸	۶۰	۹۹	۱۳۸	۱۴۹
	۱۹-۳۸/۱	< ۱۸	< ۱۸	۱۸	۷۹	۱۱۰	۱۳۸	۱۴۹
	۳۸/۲-۷۶/۲	۱۸	۱۸	۳۸	۹۳	۱۲۱	۱۳۸	۱۴۹
	> ۷۶/۲	۱۸	۱۸	۳۸	۹۳	۱۲۱	۱۳۸	۱۴۹
متوسط	< ۹/۵	< ۱۸	< ۱۸	< ۱۸	< ۱۸	۷۱	۱۳۸	۱۶۰
	۹/۵-۱۹	< ۱۸	< ۱۸	۱۸	۷۹	۱۱۵	۱۴۳	۱۶۰
	۱۹-۳۸/۱	۱۸	۱۸	۷۴	۱۱۰	۱۳۸	۱۴۹	۱۶۰
	۳۸/۲-۷۶/۲	۱۸	۷۹	۱۱۰	۱۲۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۶۰
	> ۷۶/۲	۹۳	۱۲۱	۱۳۸	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
زیاد	< ۹/۵	< ۱۸	< ۱۸	۱۸	۳۸	۱۱۰	۱۴۹	۱۶۰
	۹/۵-۱۹	< ۱۸	۱۸	۶۶	۱۰۴	۱۳۸	۱۶۰	۱۶۰
	۱۹-۳۸/۱	۱۸	۸۵	۱۱۶	۱۳۸	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۰
	۳۸/۲-۷۶/۲	۱۱۶	۱۲۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
	> ۷۶/۲	۱۱۶	۱۲۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰

* ضخامت قطعه ضخیم‌تر اتصال

ادامه جدول ک-۲) حداقل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورها به سانتی‌گراد

ضمیمه ل) علایم طراحی جوش اتصالات با اعضای قوطی شکل

علامت	معنی	علامت	معنی
α	پارامتر بیضی‌شدگی عضو اصلی	f_a	تنش محوری عضو شاخه‌ای
a	پهنای مقطع توخالی مستطیلی	f_b	تنش محوری عضو اصلی
a_x	ضریب تبدیل a به $\sin\theta$	f_c	تنش خمشی عضو شاخه‌ای
b	پهنای عرضی مقطع توخالی مستطیلی	f_d	تنش خمشی عضو اصلی
$b_{er}(b_{eov})$	پهنای مؤثر عضو شاخه‌ای در عضو عبوری	f_{ey}	تنشی اسمی، خمش صفحه‌ای
$b_{eo}(b_e)$	پهنای مؤثر عضو شاخه‌ای در عضو اصلی	f_{ez}	تنش اسمی، خمش خارج از صفحه‌ای
$B_{ext}(b_{ep})$	پهنای مؤثر عضو شاخه‌ای برای برش سوراخ‌کننده بیرونی	f_n	تنش اسمی عضو شاخه‌ای
b_{gap}	پهنای مؤثر در فاصله اتصالات K شکل	g	فاصله در اتصالات K شکل
β	ضریب تبدیل قطر d_b به D	H	عمق جان
	ضریب تبدیل t_b به D (مقاطع دایروی)		پارامتر شکل‌پذیری عضو اصلی
	ضریب تبدیل b به D (مقاطع جمع‌های)		ضریب تبدیل R به e (مقاطع دایروی)
β_{gap}	پهنای مؤثر بدون بعد در فاصله اتصالات K شکل	γ	ضریب تبدیل D به $2t_e$ (مقاطع جمع‌های)
β_{nop}	پهنای مؤثر بدون بعد در برش سوراخ‌کننده بیرونی	γ_b	نسبت شعاع به ضخامت قوطی در انتقال
β_{eff}	β مؤثر برای سطح پلاستیک عضو اصلی اتصال K شکل	γ_c	γ عضو عبوری (برای اتصالات رویهم)
c	اندازه کنج	ID	قطر داخلی
D	قطر بیرونی (OD) قوطی دایروی یا پهنای بیرونی اعضای اصلی (مقاطع جمع‌های)	K	ساختار اتصال
D	ضریب تجمی خرابی خستگی $\sum \frac{n}{N}$	K_a	ضریب طول
d_b	قطر عضو شاخه‌ای	K_b	ضریب مقطع
η	ضریب تبدیل a_e به D	λ	پارامتر حساسیت متقابل
ϵ_{TR}	محدوده کل کرنش	L	اندازه جوش گوشه‌نشان داده شده در جزئیات الف
F	اندازه جوش گوشه پنجه‌ای		
F_{EXX}	حداقل مقاومت کششی فلز جوش رده‌بندی شده	L	طول اتصال
F_y	مقاومت تسلیم فلز پایه	LF	ضریب بار (ضریب ایمنی نسبی برای بار در LRFD)
F_{yo}	مقاومت تسلیم عضو اصلی	l_1	طول جوش عملی وقتی عضو شاخه‌ای در تماس با عضو اصلی است.
		l_2	طول جوش رویهم یکطرف عضو اصلی

علامت	معنی	علامت	معنی
M	گشتاور اعمالی	TCBR	محدوده کل تنش کششی / فشاری، خمش یا هر دو
M _o	گشتاور در عضو اصلی	t	ضخامت جدار توطی
M _o	گشتاور نهایی	t _o	ضخامت جدار عضو شاخه‌ای برای تعیین اندازه جوش شیار با نفوذ کامل و عضو نازک‌تر برای تعیین اندازه جوش شیار با نفوذ نسبی و گوشه
n	تعداد سیکل بار	t _o	ضخامت جدار عضو اصلی اتصال
N	تعداد سیکل مجاز در محدوده تنش	t _o	اندازه جوش (گلوگاه مؤثر)
OD	قطر خارجی	t _o	به تعریف شده در بند ۲-۴-۱-۶
ω	زاویه پیچ	T	نسبت ضخامت شاخه به اصلی، ضریب تبدیل t _o به t _o
P	نیروی محوری در عضو شاخه‌ای	T ₁	عبوری / رویهم‌آمدگی t
P _o	نیروی محوری در عضو اصلی	θ	زاویه بین محوره‌های دو عضو، زاویه بین محوره‌های تقاطع مهاربندها
P _u	نیروی نهایی	U	نسبت تنش محوری و خمش به تنش مجاز در نقطه مورد بررسی در عضو اصلی
P ₁	جزء نیروی مستقل عضو عمود بر محور عضو اصلی	V _p	تنش برشی سوراخ‌کننده
P	طول رویهم‌آمدگی عضو	V _w	تنش مجاز جوش بین اعضای شاخه‌ای
q	مقدار رویهم‌آمدگی	w	پهنای جوش پشت‌بند
φ	زاویه اتصال	x	متغیر ریاضی $\frac{1}{2\pi \sin \theta}$
π	ضریب تبدیل قطر به محیط دایره	Y	ساختار اتصال
ψ	زاویه محلی دو سطح	y	متغیر ریاضی $\frac{1}{2\pi} \frac{2 - \beta^2}{2 - \beta^2}$
ψ̄	زاویه محلی در سطح تغییر یافته در انتقال	Z	اندازه کاهش Z
Q _o	تعریف‌کننده هندسه	ξ	ضریب تبدیل فاصله به D
Q _r	عبارت تقابل تنش	r	شعاع مؤثر تداخل
Q _o	تعریف‌کننده هندسه عضو شاخه‌ای و مسیر نیرو	r _o	شعاع شاخه
R	شعاع خارجی، عضو اصلی	r _m	شعاع گلوگاه مؤثر جوش
R	شکافت ریشه	SCF	ضریب تمرکز تنش
p	موقعیت زاویه‌ای در عضو شاخه‌ای	Σ/1	جمع طول جوش‌های عملی
t	شعاع کنج مقطع توخالی مستطیلی	T	ساختار اتصال

ضمیمه یک) انتقال اتصال کوتاه

انتقال اتصال کوتاه نوعی از انتقال فلز در روش جوشکاری قوس‌الکتریکی با گاز محافظ می‌باشد که در آن فلز مذاب از الکتروود مصرفی در طول اتصال کوتاه متوالی انتقال می‌یابد. انتقال اتصال کوتاه کمترین میزان شدت جریان و قطر الکتروود را در روش جوشکاری قوس‌الکتریکی با گاز محافظ مورد استفاده قرار می‌دهد. انواع محدوده‌های مختلف شدت جریان در جدول یک-۱ ارائه شده‌است. این نوع از انتقال با ایجاد یک حوضچه مذاب کوچک با قابلیت منجمد شدن سریع برای اتصال قطعات نازک مناسب می‌باشد، همچنین برای پر کردن پاس ریشه اتصالات با شکافت ریشه زیاد. وقتی حرارت ورودی به قطعه بسیار کم باشد، تغییر شکل‌های ورق نیز کم است.

جدول یک-۱) محدوده شدت جریان به روش انتقال اتصال کوتاه در جوشکاری


فولاد به روش GMAW

قطر الکتروود		شدت جریان به آمپر*			
		وضعیت تخت و افقی		وضعیت عمودی و بالاسری	
اینچ	میلیمتر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر
۰/۰۳۰	۰/۸	۵۰	۱۵۰	۵۰	۱۲۵
۰/۰۳۵	۰/۹	۷۵	۱۷۵	۷۵	۱۵۰
۰/۰۴۵	۱/۲	۱۰۰	۲۲۵	۱۰۰	۱۷۵

* الکتروود متصل به قطع مثبت می‌باشد.

فلز فقط در یک دوره کوتاه از الکتروود به قطعه کار منتقل می‌شود که الکتروود در تماس با حوضچه مذاب قرار می‌گیرد و فلز جوش در طول قوس الکتریکی انتقال نمی‌یابد. الکتروود با یک نرخ ثابت در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ بار در ثانیه با حوضچه مذاب اتصال می‌یابد. ترتیب مراحل در انتقال فلز و شدت جریان و ولتاژ متناظر در شکل یک-۱ نشان داده شده‌است، به محض اتصال سیم‌جوش، به فلز جوش، شدت جریان الکتریکی افزایش می‌یابد و در صورت عدم تشکیل قوس شروع به افزایش می‌کند. (مطابق شکل ۵ از یک-۱). افزایش شدت جریان بایستی جهت مذاب نگهداشتن نوک الکتروود تا انتقال فلز پرکننده کافی باشد. همچنین نبایستی

آنقدر سریع اتفاق افتد که ایجاد پاشش جرقه‌های جوش کند. میزان نرخ افزایش شدت جریان با استفاده از امکانات تنظیم منبع انرژی صورت می‌پذیرد. مقدار خودالقایی لازم بستگی به مقاومت الکتریکی اتصال کوتاه و محدوده دمای الکتروود مذاب دارد. مقدار ولتاژ اتصال باز منبع انرژی بایستی به اندازه کافی کم بوده تا قوس الکتریکی در وضعیت‌های جوشکاری موجود نتواند ادامه داشته باشد. بخشی از انرژی لازم جهت نگهداری قوس الکتریکی توسط ذخیره انرژی در طول اتصال کوتاه تأمین می‌شود. از آنجاییکه انتقال فلز فقط در طول اتصال کوتاه انجام می‌شود، گاز محافظ اثر بسیار کمی در این نوع انتقال دارد. در این روش می‌تواند جرقه‌های جوشکاری ایجاد شود که معمولاً به دلیل نیروی الکترومغناطیس نوک الکتروود مذاب و یا عدم پوشش یکنواخت گاز محافظ اتفاق می‌افتد.

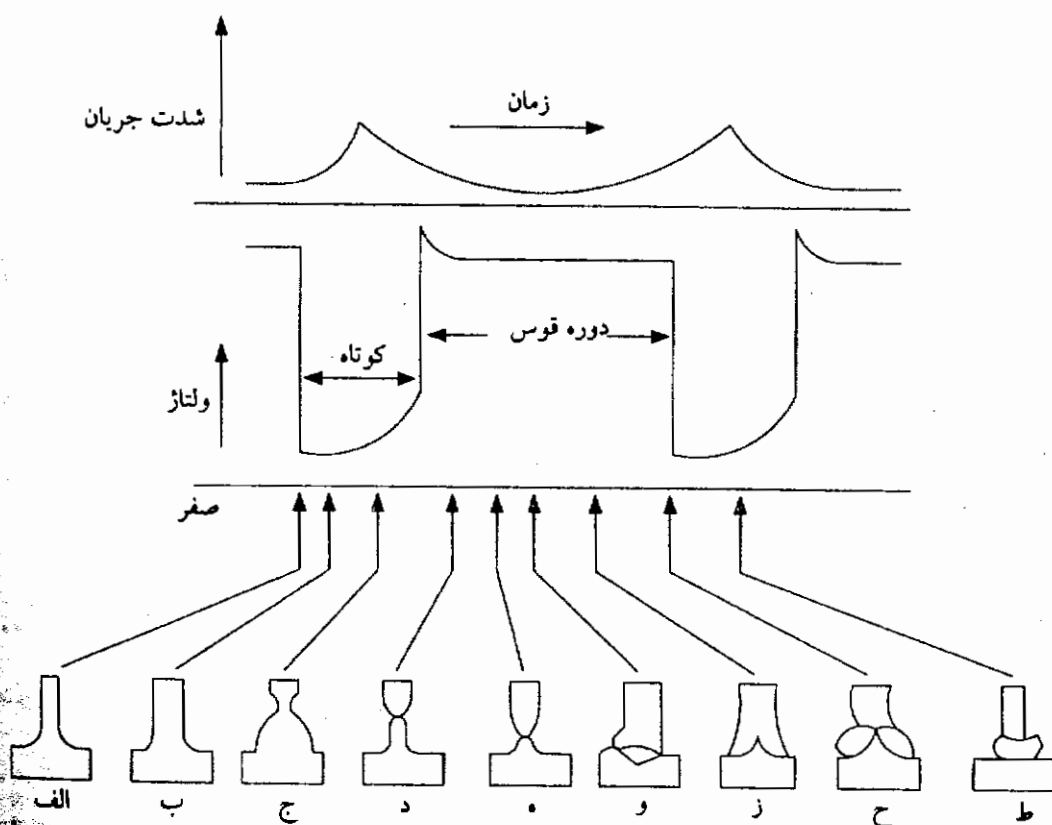

شکل یک-۱- نمودار انتقال اتصال کوتاه

ضمیمه دو) راهنمای نویسندگان مشخصات فنی

در مدارک قرارداد، بیان اینکه تمام جوشکاری‌ها بایستی مطابق با آیین‌نامه ANSI/AWS D1.1 انجام شود، فقط الزامات اجباری آیین‌نامه را پوشش می‌دهد. سایر موارد آیین‌نامه به دلخواه می‌باشد و فقط زمانی به کار می‌آید که مشخص شده باشد. جدول زیر حاوی برخی از موارد انتخابی است که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و مثال‌هایی از چگونگی مشخص شدن آن‌ها ارائه گردیده است.

مورد انتخابی	نوع مشخص شدن
بازرسی ساخت/ نصب [اگر در مسؤلیت پیمانکار نباشد (بند ۶-۱-۱)	بازرسی ساخت/ نصب توسط کارفرما انجام می‌شود یا بازرسی ساخت/ نصب توسط یک مؤسسه بازرسی مورد تأیید کارفرما انجام می‌شود. تذکره: اگر بازرسی ساخت/ نصب توسط کارفرما و یا مؤسسه بازرسی مورد تأیید کارفرما انجام می‌شود، جزییات گستره بازرسی به‌طور کامل بایستی ارائه گردد.
بازرسی به منظور تأیید (بند ۶-۱-۲)	بازرسی به منظور تأیید (بند ۶-۱-۲) بایستی توسط پیمانکار انجام شود یا بازرسی به منظور تأیید، توسط کارفرما انجام می‌شود یا بازرسی به منظور تأیید، توسط یک مؤسسه بازرسی مورد تأیید کارفرما انجام می‌شود یا از بازرسی به منظور تأیید، صرف‌نظر می‌گردد.

مورد انتخابی	نوع مشخص شدن
<p>آزمایشات غیرمخرب (۳-۱۵-۶)</p>	<p>مشخصات عمومی آزمایشات غیرمخرب: برای هر نوع اتصال و [به غیر از بازرسی چشمی [بند ۶-۱۴] و نوع تنش (کششی فشاری یا برشی)] نوع آزمایش غیرمخرب مورد استفاده، گستره بازرسی، هر نوع فناوری خاص مورد استفاده و حد قبولی را مشخص کنید.</p> <p>ساخت سازه‌های تحت بارگذاری استاتیکی: جوش‌های شیاری در اتصالات لب به لب کششی در اتصالات قاب‌های خمشی - ۲۵ درصد آزمایش ماوراءصوت برای هر چهار اتصال اول و برای سایر اتصالات تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. حد قبولی مطابق جدول ۶-۲ می‌باشد.</p> <p>جوش‌های گوشه - آزمایش ذرات مغناطیسی - ۱۰ درصد طول هر جوش آزمایش شود - حد قبولی - جدول ۶-۱</p> <p>ساخت سازه‌های تحت بارگذاری سیکلی: وصله‌های کششی با اتصالات لب به لب - ۱۰۰ درصد آزمایش ماوراءصوت یا ۱۰۰ درصد آزمایش پرتونگاری - حد قبولی آزمایش ماوراءصوت مطابق بند ۶-۱۳-۲ و آزمایش پرتونگاری مطابق بند ۶-۱۲-۲ می‌باشد.</p> <p>جوش‌های با نفوذ کامل کنج در اعضای تحت بارگذاری محوری: تنش‌های کششی - ۱۰۰ درصد آزمایش ماوراءصوت، الگوی بررسی D یا E - حد قبولی - جدول ۶-۳</p> <p>تنش‌های فشاری - ۲۵ درصد آزمایش ماوراءصوت، مسیر بررسی A, B یا C - حد قبولی - جدول ۶-۱</p> <p>جوش‌های گوشه - آزمایش ذرات مغناطیسی - بازرسی ۱۰ درصد طول هر جوش - حد قبولی بند ۶-۱۲-۱ یا</p> <p>در صورت مردود شدن بخشی از جوشی که کمتر از ۱۰۰ درصد بازرسی شده‌است نیازمند بازرسی ۱۰۰ درصد آن جوش می‌باشد یا</p> <p>در صورت مردود شدن بخشی از جوشی که به صورت مقطعی مورد بازرسی قرار گرفته است، نیازمند بازرسی دو طرف عیب به اندازه طول مقطع می‌باشد.</p>

ضمیمه سه) نمونه فرم‌های جوشکاری

در این ضمیمه نمونه فرم شامل مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS) ، گزارش تأیید صلاحیت روند جوشکاری (PQR) و گزارش تأیید صلاحیت جوشکار (WQR) ارائه گردیده است.

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

در وضعیت پیش‌تأیید □ در وضعیت تأیید صلاحیت با آزمایش □

- نام شرکت: شماره:
- روش جوشکاری: تجدیدنظر:
- شماره PQR پشتیبان: تأییدکننده:
- تاریخ: توسط:
- تاریخ:
- ساختمان اتصال □ جوشکاری دستی □
- نوع اتصال: جوشکاری خودکار □
- جوش یکطرفه □ جوش دوطرفه □
- پشت‌بند دارد □ ندارد □
- نوع مواد پشت‌بند:
- جوشکاری ماشینی □
- جوشکاری نیمه خودکار □
- وضعیت جوشکاری عمودی از بالا به پایین □
- از پایین به بالا □

مشخصه‌های الکتریکی

- تخلیه جوش از پشت انجام می‌شود □ نمی‌شود □
- اندازه شکافت ریشه: اندازه پیشانی شیار:
- مشخصات فلز پایه
- مشخصات فلز پایه:
- نوع و رده فولاد:
- ضخامت فلز پایه:
- مشخصات فلز جوش
- مشخصات الکترود مصرفی:
- رده‌بندی الکترود:
- الکترود معمولی □ الکترود کم هیدروژن □
- مشخصات محافظ
- مشخصات پودر جوشکاری:
- میزان جریان گاز:
- جریان: AC □ DCEP □ DCEN □
- تکنیک جوشکاری
- جوش هلالی □ جوش زنجیری □
- جوش مستقیم □
- تعداد الکترودها:
- روش تمیزکاری:
- پیشگرمایش
- حداقل درجه حرارت پیشگرمایش
- و درجه حرارت بین عبورها:
- سایر مشخصه‌ها:
- مشخصات گاز:
- ترکیب گاز:

جزئیات شکل اتصال	سرعت حرکت	ولتاژ	آمپراژ	قطر الکترود	روش	شماره مورد

گزارش تأیید صلاحیت روند جوشکاری (PQR)

شماره:

فرم نتایج آزمایش

آزمایش کشش

شماره نمونه	پهنا	ضخامت	سطح مقطع	نیروی کشش نهایی	مقاومت نهایی	نوع شکست و موقعیت

آزمایش خمش

شماره نمونه	نوع خمش	نتیجه	توضیحات

آزمایش پرتونگاری - ماوراء صوت

بازرسی چشمی

ظاهر جوش:	شماره گزارش RT:	نتیجه:
بریدگی کنار جوش:	شماره گزارش UT:	نتیجه:
تخلخل:	آزمایش سلامت جوش	
کرده جوش:	حداقل اندازه چند عبوره	حداکثر اندازه تک عبوره
تاریخ بازرسی:	آزمایش سلامت جوش	آزمایش سلامت جوش
نام بازرس:	۱	۱
سایر آزمایش‌ها:	۲	۲
نام جوشکار:	۳	۳
	کد جوشکار:	


آزمایش کشش مغز جوش

نام آزمایشگاه:	مقاومت کششی:
نام مسزول آزمایشگاه:	حد جاری شدن:
گزارش آزمایشگاه شماره:	کرنش:
صحت روند جوشکاری و انجام تأیید صلاحیت براساس آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی AWS D1.1 سال (.....)	
تأیید می‌شود.	

سمت:

امضاء:

تاریخ:

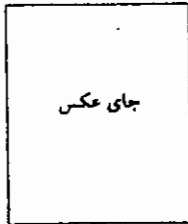

گزارش تأیید صلاحیت جوشکار، دستگاه جوشکار یا خال جوشکار

نوع جوشکار: نام جوشکار: کد شناسایی:
 شماره مشخصات فنی روند جوشکاری: تاریخ:
 متغیرها مقدار عملی تأیید صلاحیت محدود تأیید صلاحیت
 روش جوشکاری:
 وضعیت جوشکاری:
 اتصال پشت‌بند دارد ندارد
 مشخصات فلز پایه:
 ضخامت:
 مشخصات الکتروود مصرفی:
 رده‌بندی الکتروود:
 شماره F:
 نوع گاز/پودر جوشکاری:

بازرسی چشمی

قابل قبول غیر قابل قبول

نتایج آزمایش

نوع آزمایش نتیجه

نتایج آزمایش جوش گوشه



ظاهر جوش: اندازه جوش گوشه:
 آزمایش شکست جوش گوشه: آزمایش سلامت جوش:
 نام بازرس: تاریخ:

نتایج آزمایش پرتونگاری


شماره فیلم: نتیجه: توضیحات:
 صحت انجام تأیید صلاحیت جوشکار براساس آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی AWS D1.1 سال (.....) تأیید می‌شود.

امضاء: سمت:
 تاریخ:

ضمیمه چهار (زاویه بین دو سطح محلی

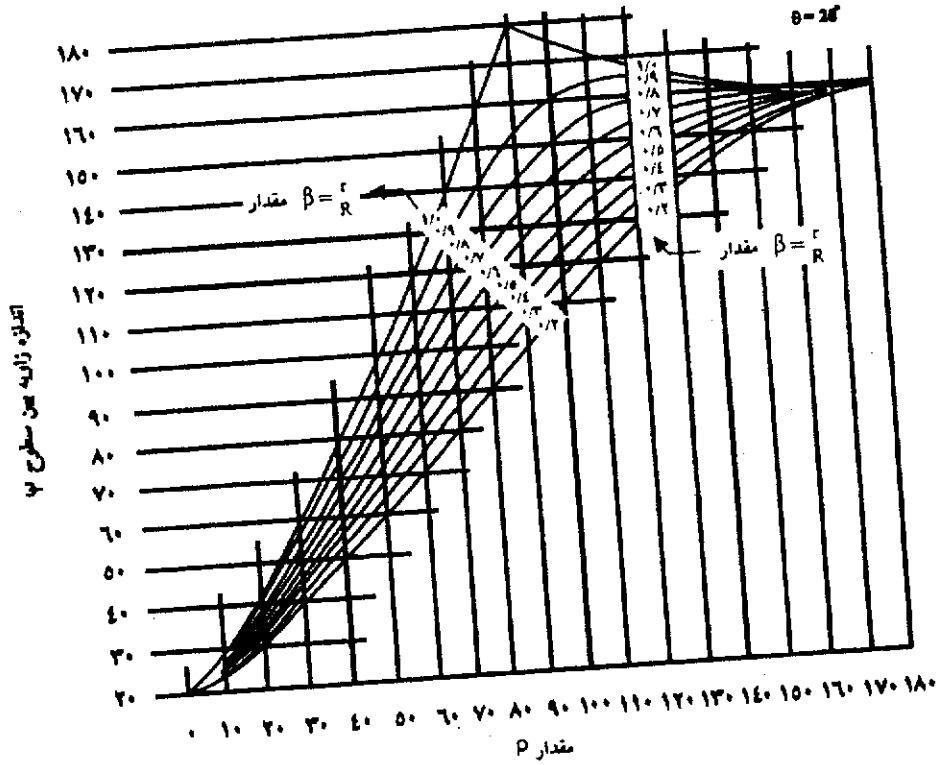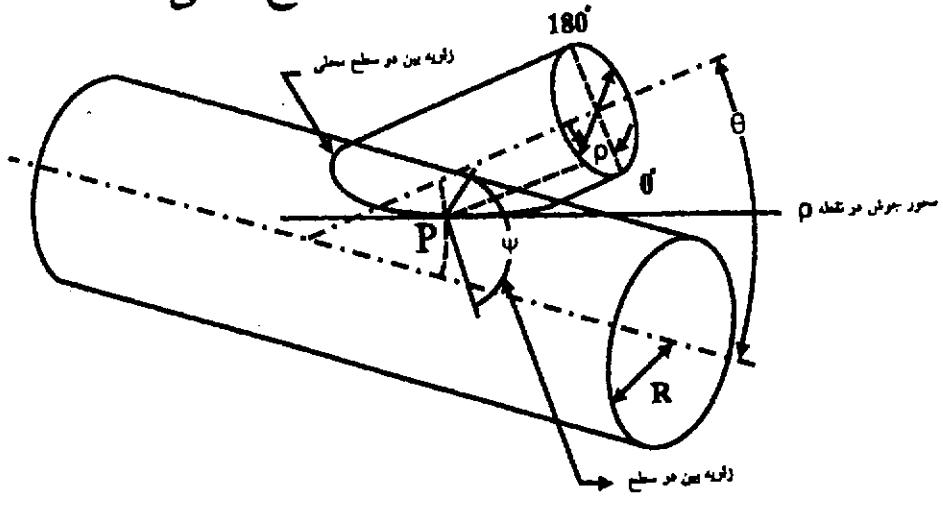


اندازه زاویه بین سطوح ψ

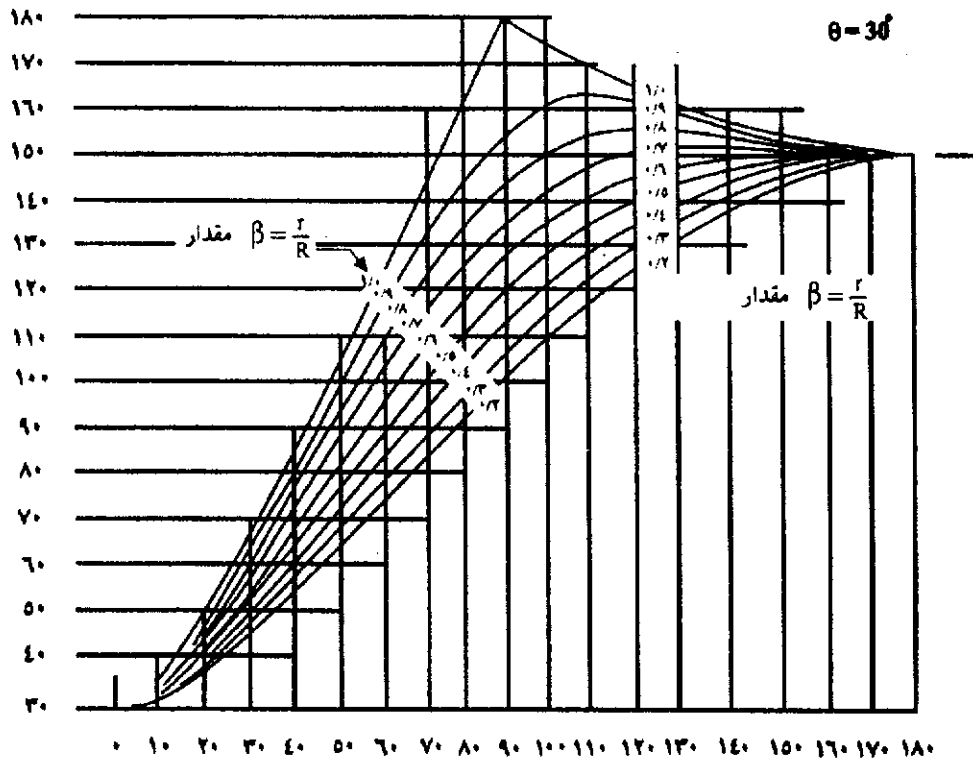


مقدار β

اندازه زاویه بین سطوح ψ

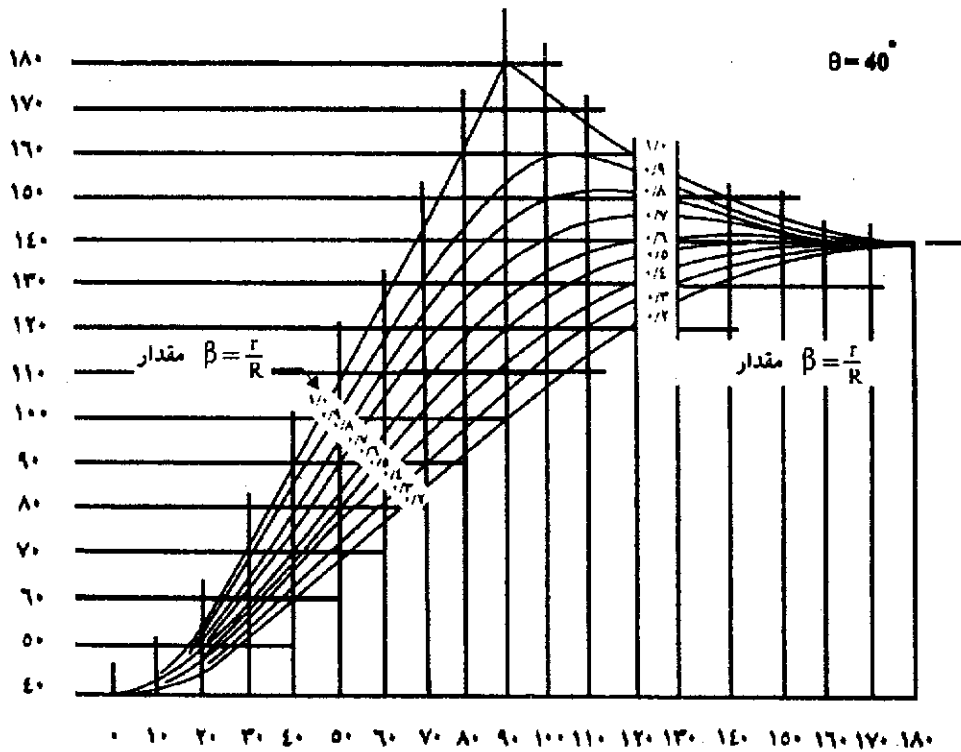


مقدار β


اندازه زاویه بین سطوح ψ

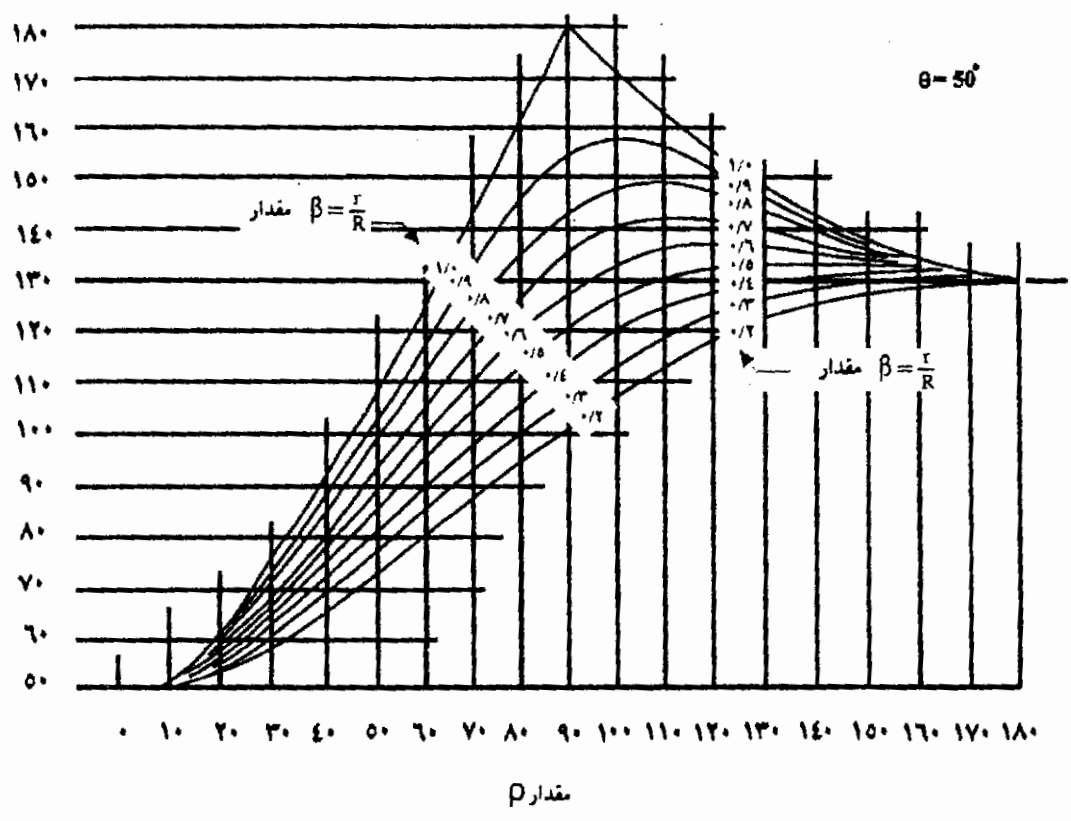


اندازه زاویه بین سطوح ψ

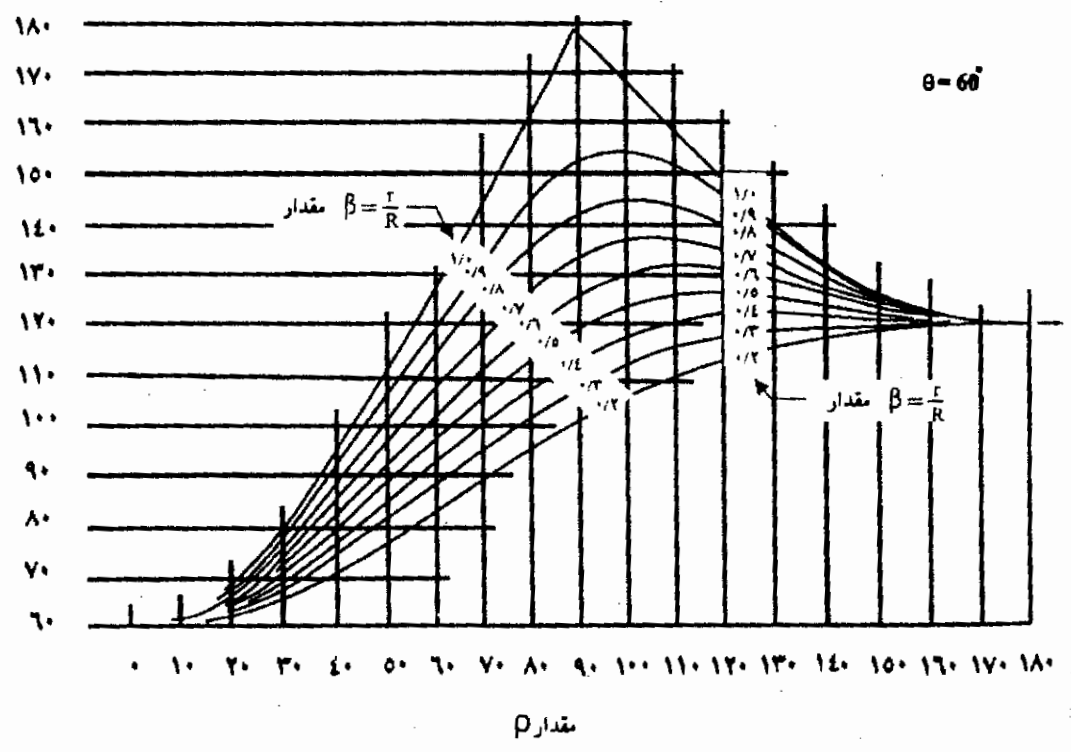

اندازه زاویه بین سطوح θ

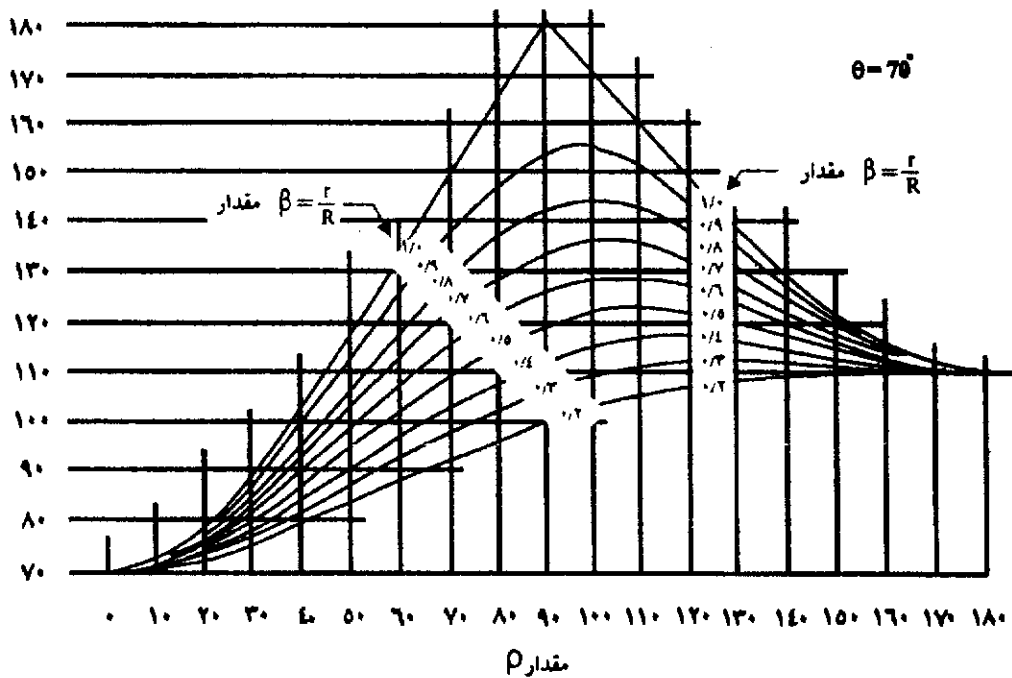

اندازه زاویه بین سطوح θ

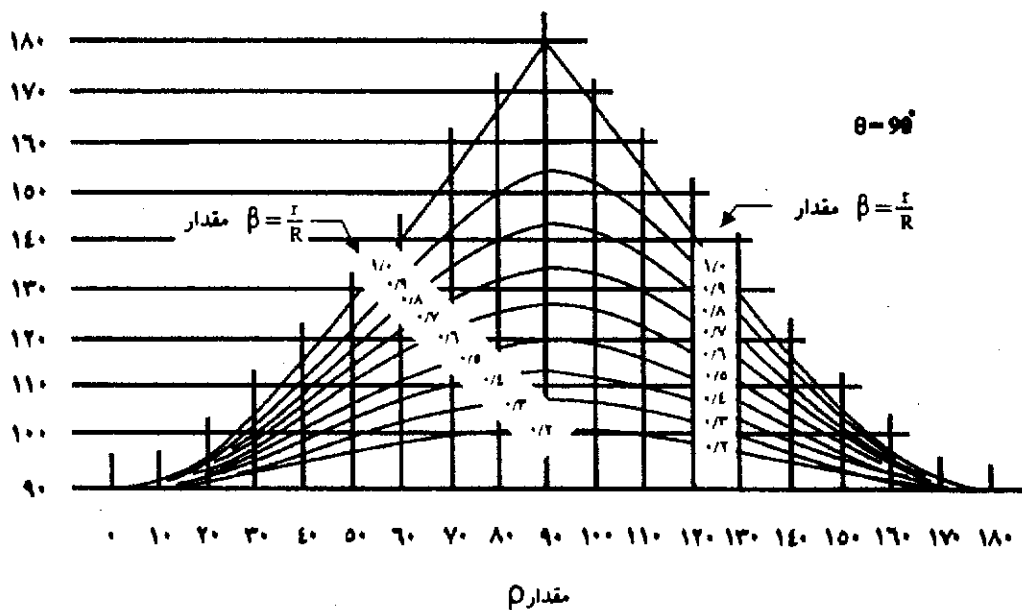

ضمیمه پنجم) ویژگی‌های مقاومتی فلز پرکننده

اطلاعات این ضمیمه از آیین‌نامه‌های AWS A5.X استفاده شده است. مقادیر ارایه شده فقط به منظور استفاده مرجعی بوده و به منظور دستیابی به این مقادیر مقاومتی سایر متغیرهای روش‌های جوشکاری بایستی کنترل گردد.

AWS A5.1-91 ، مشخصات فنی الکترودها در روش جوشکاری قوس الکتریکی

با الکترودها روپوش‌دار

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E6010	۶۰	۴۸
E6011	۶۰	۴۸
E6013	۶۰	۴۸
E6013	۶۰	۴۸
E6019	۶۰	۴۸
E6020	۶۰	۴۸
E6022	۶۰	۳/۴
E6027	۶۰	۴۸
E7014	۷۰	۵۸
E7015	۷۰	۵۸
E7016	۷۰	۵۸
E7018	۷۰	۵۸
E7024	۷۰	۵۸
E7027	۷۰	۵۸
E7028	۷۰	۵۸
E7018M	۷۰	۷۲ تا ۵۳
E7048	۷۰	۵۸

AWS A5.5-96، مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ

برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروده روپوش‌دار

رده‌بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E7010-P1	۷۰	۶۰
E7010-A1	۷۰	۵۷
E7010-G	۷۰	۵۷
E7011-A1	۷۰	۵۷
E7011-G	۷۰	۵۷
E7015-X	۷۰	۵۷
E7015-B2L	۷۵	۵۷
E7015-G	۷۰	۵۷
E7016-X	۷۰	۵۷
E7016-B2L	۷۵	۵۷
E7016-G	۷۰	۵۷
E7018-X	۷۰	۵۷
E7018-B2L	۷۵	۵۷
E7020-A1	۷۰	۵۷
E7020-G	۷۰	۵۷
E7027-A1	۷۰	۵۷
E7027-G	۷۰	۵۷
E8010-P1	۸۰	۶۷
E8010-G	۸۰	۶۷
E8011-G	۸۰	۶۷
E8013-G	۸۰	۶۷
E8015-X	۸۰	۶۷
E8015-B3L	۸۰	۶۷
E8015-G	۸۰	۶۷
E8016-X	۸۰	۶۷
E8016-C3	۸۰	۸۰ تا ۶۸

AWS A5.5-96 ، مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ
برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروده روپوش‌دار

رده‌بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E8016-C4	۸۰	۶۷
E8016-G	۸۰	۶۷
E8018-X	۸۰	۶۷
E8018-B3LS	۸۰	۶۷
E8018-C3	۸۰	۶۸ تا ۸۰
E8018-C4	۸۰	۶۷
E8018-NMI	۸۰	۶۷
E8018-W2	۸۰	۶۷
E8018-G	۸۰	۶۷
E9010-G	۹۰	۷۷
E9011-G	۹۰	۷۷
E9013-G	۹۰	۷۷
E9015-X	۹۰	۷۷
E9015-G	۹۰	۷۷
E9016-X	۹۰	۷۷
E9016-G	۹۰	۷۷
E9018M	۹۰	۹۰ تا ۶۸
E9018-X	۹۰	۷۷
E9018-G	۹۰	۷۷
E10010-G	۱۰۰	۸۷
E10011-G	۱۰۰	۸۷
E10013-G	۱۰۰	۸۷
E10015-X	۱۰۰	۸۷
E10015-G	۱۰۰	۸۷
E10016-X	۱۰۰	۸۷
E10016-G	۱۰۰	۸۷

AWS A5.5-96، مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ برای روش جوشکاری قوس

الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار

رده‌بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E10018-M	۱۰۰	۸۸ تا ۱۰۰
E10018-X	۱۰۰	۸۷
E10018-G	۱۰۰	۸۷
E11010-G	۱۱۰	۹۷
E11011-G	۱۱۰	۹۷
E11013-G	۱۱۰	۹۷
E11015-G	۱۱۰	۹۷
E11016-G	۱۱۰	۹۷
E11018-G	۱۱۰	۹۷
E11018M	۱۱۰	۹۸ تا ۱۱۰
E12010-G	۱۲۰	۱۰۷
E12011-G	۱۲۰	۱۰۷
E12013-G	۱۲۰	۱۰۷
E12015-G	۱۲۰	۱۰۷
E12016-G	۱۲۰	۱۰۷
E12018-G	۱۲۰	۱۰۷
E12018M	۱۲۰	۱۰۸ تا ۱۲۰
E12018M1	۱۲۰	۱۰۸ تا ۱۲۰

AWS A5.17-97، مشخصات فنی سیم جوش فولاد کربنی و پودر جوشکاری

در روش جوشکاری زیرپودری

رده‌بندی پودر جوشکاری	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
F6XX-EXXX-X	۶۰ تا ۸۰	۴۸
F7XX-EXXX-X	۷۰ تا ۹۵	۵۸

از حرف "X" در بسیاری از جداول استفاده شده که نماینده سایر مشخصه‌ها نظیر عملیات

حرارتی، خصوصیات آزمایش ضربه و سایر مشخصات الکتروود می‌باشد.

AWS A5.18-93 ، مشخصات فنی سیم جوش فولاد کربنی

برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
ER70S-2	۷۰	۵۸
ER70S-3	۷۰	۵۸
ER70S-4	۷۰	۵۸
ER70S-5	۷۰	۵۸
ER70S-6	۷۰	۵۸
ER70S-7	۷۰	۵۸
ER70C-3X	۷۰	۵۸
ER70C-6X	۷۰	۵۸
ER70C-G (X)	۷۰	۵۸
ER70C-GS (X)	۷۰	مشخص نشده

AWS A5.20-95 ، مشخصات فنی الکترودهای فولاد کربنی برای روش جوشکاری توپودری

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E7XT-1	۷۰	۵۸
E7XT-2	۷۰	مشخص نشده
E7XT-3	۷۰	مشخص نشده
E7XT-4	۷۰	۵۸
E7XT-5	۷۰	۵۸
E7XT-6	۷۰	۵۸
E7XT-7	۷۰	۵۸
E7XT-8	۷۰	۵۸
E7XT-9	۷۰	۵۸
E7XT-10	۷۰	۵۸
E7XT-11	۷۰	مشخص نشده
E7XT-12	۷۰ تا ۹۰	۵۸
E6XT-13	۶۰	مشخص نشده
E7XT-13	۷۰	مشخص نشده
E7XT-14	۷۰	مشخص نشده
E6XT-G	۶۰	۴۸
E7XT-G	۷۰	۵۸
E6XT-GS	۶۰	مشخص نشده
E7XT-GS	۷۰	مشخص نشده

AWS A5.23-97 ، مشخصات فنی الکترودهای فولاد کم آلیاژ و پودر جوشکاری در روش

جوشکاری زیرپودری

رده بندی ترکیب سیم جوش با پودر جوشکاری	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
F6XX-EXX-XX	۷۰ تا ۹۵	۵۸
F8XX-EXX-XX	۸۰ تا ۱۰۰	۶۸
F9XX-EXX-XX	۹۰ تا ۱۱۰	۷۸
F10XX-EXX-XX	۱۰۰ تا ۱۲۰	۸۸
F11XX-EXX-XX	۱۱۰ تا ۱۳۰	۹۶
F12XX-EXX-XX	۱۲۰ تا ۱۴۰	۱۰۸

AWS A5.28-93 ، مشخصات فنی الکترودهای فولاد کم آلیاژ

برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
ER70S-B2L	۷۵	۵۸
E70C-B2L	۷۵	۵۸
ER70S-A1	۷۵	۵۸
ER80S-B2	۸۰	۶۸
E80C-B2	۸۰	۶۸
ER80S-B3L	۸۰	۶۸
ER80C-B3L	۸۰	۶۸
ER90S-B3	۹۰	۷۸
E90C-B3	۹۰	۷۸
ER80S-B6	۸۰	۶۸
ER80S-B8	۸۰	۶۸
ER90S-B9	۹۰	۶۰
E70C-Ni2	۷۰	۵۸
ER80S-Ni1	۸۰	۶۸
E80C-Ni1	۸۰	۶۸
ER80S-Ni2	۸۰	۶۸
E80C-Ni2	۸۰	۶۸
ER80S-Ni3	۸۰	۶۸
E80C-Ni3	۸۰	۶۸
ER80S-D2	۸۰	۶۸
ER90S-D2	۹۰	۷۸
E90C-D2	۹۰	۷۸
ER100S-1	۱۰۰	۸۸
ER110S-1	۱۱۰	۹۵
ER120S-1	۱۲۰	۱۰۵
ER70S-G	۷۰	مشخص نشده

E70C-G	۷۰	مشخص نشده
ER80S-G	۸۰	مشخص نشده
E80C-G	۸۰	مشخص نشده

AWS A5.28-93، مشخصات فنی الکترودهای فولاد کم آلیاژ

برای روش جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
ER90S-G	۹۰	مشخص نشده
E90C-G	۹۰	مشخص نشده
ER100S-G	۱۰۰	مشخص نشده
E100C-G	۱۰۰	مشخص نشده
ER110S-G	۱۱۰	مشخص نشده
E110C-G	۱۱۰	مشخص نشده
ER120S-G	۱۲۰	مشخص نشده
ER120C-G	۱۲۰	مشخص نشده

AWS A5.29-98، مشخصات فنی الکترودهای فولادی کم آلیاژ برای روش جوشکاری توپودری

رده بندی AWS	مقاومت کششی اسمی (ksi)	مقاومت تسلیم اسمی (ksi)
E6XTX-X	۸۰ تا ۶۰	۵۰
E7XTX-X	۹۰ تا ۷۰	۵۸
E8XTX-X	۱۰۰ تا ۸۰	۶۸
E9XTX-X	۱۱۰ تا ۹۰	۷۸
E10XTX-X	۱۲۰ تا ۱۰۰	۸۸
E10XTX-K9	۱۰۰	۹۷ تا ۸۲
E10XTX-K9	۱۳۰ تا ۱۱۰	۹۸
E11XTX-X	۱۴۰ تا ۱۲۰	۱۰۸
EXXTX-G	۵۸	مشخص نشده
EXXGTG-X	۵۸	مشخص نشده
EXXGTG-G	۵۸	مشخص نشده

ضمیمه شش) فلزات پایه و پرکننده مورد تائید آیین‌نامه، نیازمند تعیین

صلاحیت مطابق فصل ۴

از فولادهای فهرست شده در ضمیمه شش بشرط آنکه مطابق آزمایشهای تعیین صلاحیت فصل ۴ دستورالعمل روش جوشکاری مورد تائید صلاحیت قرار گیرد، می‌توان استفاده نمود. این دستورالعمل روش جوشکاری بایستی با استفاده از فلز پرکننده متناظر و حداقل محدودیت‌های درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری تهیه شود. از سایر فلزات پرکننده و درجه‌های حرارت با تائید مهندس طراح و یا انجام آزمایش‌های تائید صلاحیت WPS مطابق فصل ۴ می‌توان استفاده نمود. برای تائید صلاحیت سایر فولادهای مورد تائید آیین‌نامه به جدول ۴-۷ مراجعه شود.

مشخصات	فلز پایه				فلز پرکننده سازگار ۱ و ۲						ضخامت فلز پایه، T		حدافل درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری ^۲	
	حدافل		محدوده مقاومت کششی		مشخصات و رده بندی	حدافل مقاومت تسلیم		محدوده مقاومت کششی		اینچ	میلیمتر	°F	°C	
	Ksi	Mpa	Ksi	Mpa		Ksi	Mpa	Ksi	Mpa					
ASTM A871 Grades 60,65	۶۰	۴۱۵	حدافل ۷۰	حدافل ۵۲۰	SMAW AWS A5.5 E8015-X, E8016-X E8018-X SAW A5.23 F8XX-EXX-XX GMAW A5.28 ER80S-X FCAW A5.29 E8XTX-X	۶۷	۴۶۰	حدافل ۸۰ تا ۶۷	حدافل ۵۵۰ تا ۴۶۰					
ASTM A514 بالای ۲-۱/۲ اینچ	۹۰	۶۲۰	۱۳۰ تا ۱۰۰	۸۹۵ تا ۶۹۰	SMAW AWS A5.5 E10015-X, E10016-X, E10018-X SAW AWS A5.23 F10XX-EXX-XX GMAW, GTAW AWS A5.28 ER100S-X FCAW AWS A5.29 E10XTX-X	۸۷	۶۰۰	حدافل ۱۰۰	حدافل ۶۹۰	۳/۴ تا	۱۹ تا	۵۰	۱۰	
ASTM A709 Grades 100, 100W بالای ۲-۱/۲ اینچ تا ۴ اینچ (۱۰۲ تا ۱۰۳/۵) (میلیمتر)	۹۰	۶۲۰	۱۳۰ تا ۱۰۰	۸۹۵ تا ۶۹۰		۸۸	۶۱۰	۱۲۰ تا ۱۰۰	۸۳۰ تا ۶۹۰	بالای ۳/۴ تا	بالای ۱۹	۱۲۵	۵۰	
ASTM A710 Grade a, Class 1 ۳/۴ اینچ (۱۹) (میلیمتر) ≤	۸۰	۵۵۰	حدافل ۹۰	حدافل ۶۲۰		تا ۸۸	تا ۶۱۰	حدافل ۱۰۰	حدافل ۶۹۰	۱-۱/۲	تا ۳۸/۱	۱۷۵	۸۰	
ASTM A710 Grade a, Class 3 ۲ اینچ (۵۰/۸) (میلیمتر) ≤	۷۵	۵۱۵	حدافل ۸۵	حدافل ۵۸۵		۸۸	۶۰۵	۱۲۰ تا ۱۰۰	۸۳۰ تا ۶۹۰	تا ۱۲/۲	۶۳/۵			
ASTM A514 ۲-۱/۲ اینچ (۱۳/۵) (میلیمتر) و کمتر	۱۰۰	۶۹۰	۱۳۰ تا ۱۰۰	۸۹۵ تا ۶۹۰	SMAW AWS A5.5 E110115-X, E110116-X, E110018-X SAW AWS A5.23 F11XX-EXX-XX GMAW, GTAW AWS A5.28 ER110S-X FCAW AWS A5.29 E11XTX-X	۹۷	۶۷۰	حدافل ۱۱۰	حدافل ۷۶۰	بالای ۲-۱/۲	بالای ۶۳/۵	۲۲۵	۱۰۷	
ASTM A517	تا ۹۰	۶۲۰	۱۳۵ تا ۱۰۵	۹۳۰ تا ۷۲۵		۹۸	۶۸۰	۱۳۰ تا ۱۱۰	۹۰۰ تا ۷۶۰					
ASTM A709 Grades 100, 100 W	۱۰۰	۶۹۰ تا				تا ۹۵	تا ۶۶۰	حدافل ۱۱۰	حدافل ۷۶۰					
ASTM A709 Grades 100, 100 W ۲-۱/۲ اینچ (۱۳/۵) (میلیمتر) و کمتر	۱۰۰	۶۹۰	۱۳۰ تا ۱۱۰	۸۹۵ تا ۶۹۰		۱۰۷	۷۴۰	۱۳۰ تا ۱۱۰	۹۰۰ تا ۷۶۰					

تذکرات:

- ۱- اگر جویشها تنش زدایی می‌شوند، فلز جوش جایگزین نیابتی بیشتر از ۰/۱۰۵ درصد حاوی وانادیوم باشد. مراجعه به بند ۸-۵
- ۲- اگر در مشخصات فنی و یا مدارک قرارداد مشخص شده باشد، فلز جوش منگب نیابتی ۲۰ فوت (۳۷۱۱ ژول) در صفر درجه فارنهایت (۱۸ درجه سانتیگراد) در آزمایش ضربه شاره‌ای جلب انرژی داشته باشد. روش انجام آزمایش ضربه مطابق ضمیمه ج می‌باشد.
- ۳- اگر درجه حرارت فلز پایه کمتر از ۳۳ درجه فارنهایت (صفر درجه سانتیگراد) باشد، فلز پایه نیابتی حداقل ۲۰ درجه فارنهایت (۲۱۱ درجه سانتیگراد) پیشگرمایش شده و این درجه حرارت حداقل در طول جوشکاری باقی بماند.
- ۴- برای فولادهای ASTM A۵۱۷ و A۵۱۷ و A۷۰۹ رده‌های ۱۰۰ و ۱۰۰M حداکثر درجه حرارت پیشگرمایش و بین عبورهای جوشکاری برای ضخامت‌های برابر یا بزرگتر از ۱/۲-۱ اینچ (۳۷۱۱ میلی‌متر) نیابتی از ۴۰۰ درجه فارنهایت (۲۰۵ درجه سانتیگراد) بیشتر شود و برای ضخامت‌های بالاتر حداکثر درجه حرارت ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۰ درجه سانتیگراد) می‌باشد.

ضمیمه هفت) فرمهای بازرسی آزمایش ماوراء صوت و تائید صلاحیت دستگاه آزمایش

گزارش آزمایش ماوراء صوت جوش

پروژه: شماره گزارش:

شکل اتصال: مشخصه جوش:

نوع اتصال AWS: ضخامت مصالح:

الزامات کیفی روش:

جوشکاری: (بند):

توضیحات:

توضیحات	ارزیابی ناپیوستگی		ناپیوستگی				دسی بل				ساق	از سطح	زاویه جستجوگر	شماره تشخیص	شماره خط		
			فاصله		عمق از سطح A	طول مسیر صوت	طول	نوع جبر	ضریب کاهش	سطح مرجع						سطح تشخیص	
			از Y	از X													d
																۱	
																	۲
																	۳
																	۴
																	۵
																	۶
																	۷
																	۸
																	۹
																	۱۰

ما امضاء کنندگان زیر تائید می‌نماییم که موارد ارائه شده در این گزارش صحیح بوده و جوشها مطابق الزامات فصل ۶ بخش ج آیین‌نامه AWS/AWS D101 آماده‌سازی و آزمایش شده است.

تاریخ آزمایش: سازنده: بازرس:

تائید: تاریخ:

گزارش دستگاه آزمایش ماوراء صوت

دستگاه ماوراء صوت: تاریخ:

مدل: شماره سریال: توسط:

جستجوگر: اندازه: نوع:

رده ASNT: فرکانس: MHz

توضیحات:

شماره	a قرائت دسی بل	b مقیاس %	c قرائت اصلاح شده	d خطای دسی بل	e خطای تجمعی دسی بل
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
۱۳					
۱۴					
۱۵					
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					


محدوده تأیید صلاحیت % (متوسط):

کل دسی بل تا دسی بل = دسی بل خطای کل دسی بل


کل دسی بل تا دسی بل = دسی بل خطای کل دسی بل

نموگرام مقادیر (کاهندگی یا بهره) دسی بل

نموجرام مقادیر کاهش‌دهنده یا بهره (دسی‌بل)

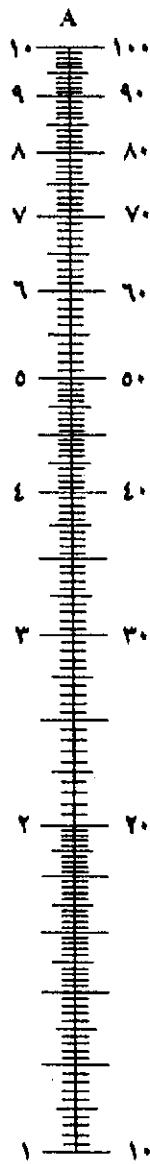

درصد صفحه یا ولتاژ

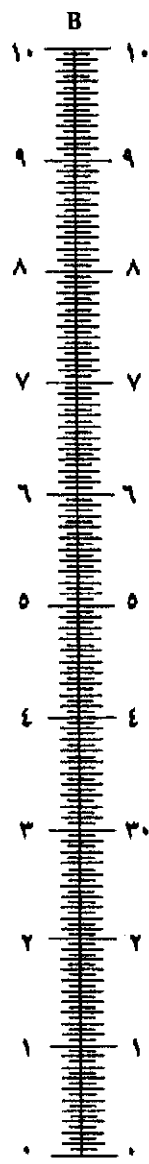


محور چرخش



بهره کاهش‌دهنده
(دسی‌بل)

ارزیابی دقت دسی‌بل

خطای تجمعی دسی‌بل ϵ

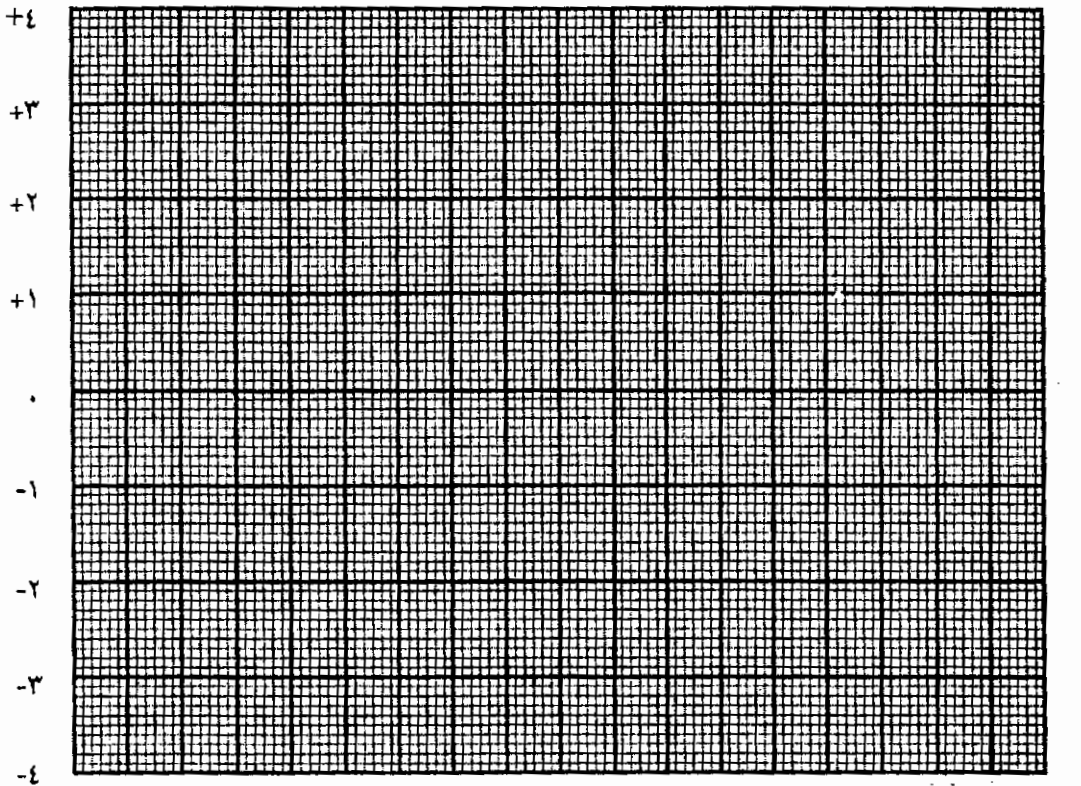

۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ ۳۰ ۳۶ ۴۲ ۴۸ ۵۴ ۶۰ ۶۶ ۷۲ ۷۸ ۸۴ ۹۰ ۹۶ ۱۰۲ ۱۰۸

قرائت دسی‌بل a

ضمیمه هشت) اصطلاحات و تعاریف

Radiography Test آزمایش پرتونگاری

یکی از انواع آزمایش‌های غیرمخرب برای تشخیص عیوب در جوش می‌باشد که اشعه ایکس یا گاما از داخل قطعه مورد آزمایش عبور داده می‌شود. در صورتی که عدم پیوستگی در مسیر اشعه وجود داشته باشد، شدت اشعه گسیل‌شده در نقطه مقابل بیشتر شده و تصویری از عدم پیوستگی در فیلم تشکیل می‌گردد.

Macroetch Test آزمایش مشاهده مقطع عرضی جوش

یکی از انواع آزمایش‌های مخرب می‌باشد به طوری که مقطع جوش برش داده شده و سطح مقطع را پس از صیقلی کردن به کمک محلول‌های شیمیایی خاص حکاری می‌کنند. سپس با چشم غیرمسلح نفوذ جوش و همچنین ساختار بلوری جوش را مورد بازرسی قرار می‌دهند.

Side Bend Test آزمایش خمش جانبی

یکی از انواع آزمایش‌های مخرب و نوعی آزمایش خمش می‌باشد که کناره جوش در محیط خارجی قوس خمش قرار گرفته و در نتیجه تحت کشش حداکثر قرار می‌گیرد.

Root Bend Test آزمایش خمش ریشه

یکی از انواع آزمایش‌های مخرب و نوعی آزمایش خمش می‌باشد که ریشه جوش در محیط خارجی قوس خمش قرار گرفته و در نتیجه تحت کشش حداکثر قرار می‌گیرد.

Face Bend Test آزمایش خمش گرده

یکی از انواع آزمایش‌های مخرب و نوعی آزمایش خمش می‌باشد که گرده جوش در محیط خارجی قوس خمش قرار گرفته و در نتیجه تحت کشش حداکثر قرار می‌گیرد.

Magnetic Particle Test آزمایش ذرات مغناطیسی

یکی از انواع آزمایش‌های غیرمخرب است که با ایجاد میدان مغناطیسی در قطعه کار و پاشیدن محلول روغنی که در آن پودر آهن شناور است و ایجاد قطبین مغناطیسی در دو طرف قطعه می‌توان عیوب را به صورت تجمع یا تفرق براده‌های آهن تشخیص داد.

آزمایش غیرمخرب

Non-destructive Test

نوعی آزمایش است که هیچگونه تأثیر مخرب شامل تهیه نمونه آزمایشی از قطعه نمی‌باشد.

آزمایش کشش مقطع باریک‌شده

Reduced-Section tension Test

یکی از انواع آزمایش‌های مخرب است به طوری که جهت هدایت گسیختگی، در ناحیه‌ای از وسط نمونه آزمایشی که شامل درز جوش می‌شود مقطع باریک‌تر می‌شود. نمونه تحت کشش قرار گرفته تا در ناحیه‌ای در محدوده باریک‌شده گسیخته شود.

آزمایش ماوراءصوت

Ultrasonic Test

یکی از انواع آزمایش‌های غیرمخرب است که با ارسال و دریافت امواج صوتی با فرکانس بالا از داخل قطعه همراه است. پس از ارسال موج در داخل قطعه و برخورد با عدم پیوستگی موج ارسالی با شدت بیشتری دریافت شده و عدم پیوستگی قابل تشخیص خواهد بود.

آزمایش مایعات نفوذی

Liquid Penetration Test

یکی از انواع آزمایش‌های غیرمخرب است که با استفاده از سه نوع مایع پاک‌کننده، نفوذکننده و ظاهرکننده ترک‌های سطحی قطعه قابل تشخیص می‌باشد.

پس از پاک کردن سطح قطعه و پاشیدن مایع نافذ، در ترک‌های سطحی نفوذ کرده و پس از تمیز کردن مجدد سطح قطعه و پاشیدن مایع ظاهرکننده، مایع نفوذ کرده در ترک‌ها بر سطح قطعه آشکار می‌گردد.

آزمایش مخرب

Destructive Test

این نوع آزمایش با تخریب موضعی قطعه و تهیه نمونه آزمایشگاهی همراه می‌باشد. نظیر آزمایش خمش ریشه جوش، آزمایش خمش گرده جوش، آزمایش خمش جانبی جوش و غیره.

آزمایش منفرج‌جوش

All - weld - Metal Tension Test

نوعی آزمایش مخرب و از انواع آزمایش کشش است که با تهیه نمونه آزمایشی از درز جوش همراه است به طوری که نمونه تهیه شده از فلز جوش خالص می‌باشد.

آماده‌سازی

Preparation

عملیاتی نظیر تمیز کاری، پخ زدن، سنگ زدن و صاف و هموار نمودن سطح لبه اتصال می‌باشد

که بسته به شکل اتصال زاویه شیار، شعاع شیار و پیشانی شیار ایجاد می‌گردد.

Amperage آمپراژ

واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی است که به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در مشخصات فنی روند جوشکاری برای هر قطر و نوعی از الکتروود در هر عبور مشخص می‌گردد.

Connection اتصال

محل به هم پیوستگی اعضا یا لبه‌های اعضایی است که به یکدیگر جوش می‌شوند.

T Joint اتصال سه‌پری

نوعی از اتصال است که پس از اتصال قطعات به شکل حرف T قرار می‌گیرند که می‌تواند به صورت مورب یا قائم باشد.

Overlap Joint اتصال روی هم

نوعی از اتصال است که قطعات در ناحیه‌ای از عرض یا طول به روی هم قرار می‌گیرند به طوری که زاویه بین دو قطعه ۱۳۵ درجه تا ۱۸۰ درجه می‌باشد.

Corner Joint اتصال کنج

اتصال بین انتها یا لبه‌های دو قطعه که زاویه‌ای بیشتر از ۳۰ درجه ولی کمتر از ۱۳۵ درجه در منطقه اتصال با یکدیگر تشکیل می‌دهند.

Butt Joint اتصال لب‌به‌لب

اتصال بین انتها یا لبه‌های دو قطعه که تقریباً در یک صفحه قرار می‌گیرند به طوری که زاویه بین دو قطعه ۱۳۵ درجه تا ۱۸۰ درجه می‌باشد.

Shielded Metal الکتروود روپوش‌دار

نوعی از الکتروود است که سطح فلز پرکننده با موادی پوشاننده شده‌است که حین ذوب ایجاد سرباره یا گاز کرده و محافظت حوضچه مذاب را به عهده می‌گیرد. الکتروودها دارای روپوش‌های مختلف از انواع سلولزی، روتیلی، قلیایی اسیدی و غیره می‌باشد.

Low Hydrogen Electrode الکتروود با هیدروژن پایین

الکتروود روپوش‌داری است که روپوش آن بر مبنای کربنات کلسیم و فلئورور کلسیم است به

طوری که هنگام ذوب مقدار بسیار کمی گاز هیدروژن آزاد می‌کند تا احتمال ایجاد ترک و تخلخل در جوش کاهش یابد.

Groove Weld Size اندازه جوش شیاری

مقدار نفوذ جوش در شیاری می‌باشد که بسته به ساختار اتصال و روش جوشکاری برابر یا کوچکتر از ضخامت قطعه جوش شونده می‌باشد.

Fillet Weld Size اندازه جوش گوشه

طول ضلع بزرگترین مثلث قائم‌الزاویه‌ای است که بتواند در داخل مقطع جوش محاط شود.

Visual Inspection بازرسی چشمی

یکی از روش‌های بازرسی غیرمخرب است که با نگاه کردن دقیق و آگاهانه به جوش می‌توان بعضی عیوب ظاهری جوش را تشخیص داد.

Undercut بریدگی کنار جوش

یکی از عیوب جوش است که در اثر حرارت زیاد فلز پایه در سطح بزرگتری ذوب شده و شیاری در فلز پایه مجاور پنجه جوش در طول خط جوش ایجاد می‌گردد.

Groove face پیشانی شیاری

قسمت بدون پخ شیاری که مجاور ریشه درز جوش می‌باشد.

Backing پشت‌بند

قطعه یا موادی که پشت درز جوش قرار گرفته و از ریزش فلز جوش مذاب جلوگیری می‌کند.

Flux پودر جوشکاری

پودری است که در جوشکاری زیر پودری استفاده شده و از حوضچه مذاب محافظت می‌کند.

Prequalification پیش‌تأیید

با رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه در وضعیت پیش‌صلاحیت نیازی به تأیید صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری با آزمایش نمی‌باشد.

Preheat پیش‌گرمایش

حرارت دادن فلز پایه قبل از جوشکاری یا برشکاری است و به منظور کنترل سرعت سرد شدن یا متعادل کردن حرارت در قطعه جهت جلوگیری از ایجاد ترک یا تغییر ساختار بلوری قطعه

می‌باشد.

Contractor

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی که انجام کار یا پروژه‌ای را طبق پیمانی به طور مقطعه به عهده می‌گیرد.

Welder Qualification

تأیید صلاحیت جوشکار

مجموعه آزمایش‌های لازم جهت تأیید توانایی جوشکار در ایجاد جوش مناسب با روش جوشکاری و در وضعیت جوشکاری مشخص می‌باشد.

Welding Procedure Qualification

تأیید صلاحیت روند جوشکاری

مجموعه آزمایش‌های لازم جهت تأیید صلاحیت پارامترهای تعیین‌شده در مشخصات فنی روند جوشکاری است تا تأیید شود که با انجام جوشکاری با چنین روندی جوش اجرا شده مطابق جوش طراحی شده خواهد بود.

Porosity

تخلخل

یکی از عیوب در جوش می‌باشد به طوری که وقتی فلز جوش شروع به سرد شدن می‌کند گازهای جذب‌شده را آزاد می‌کند و اگر این گازها قبل از اینکه فلز جوش منجمد شود به سطح راه نیابند در فلز منجمد مجبوس می‌گردند و حفره‌های گازی کوچک به جا می‌گذارند.

Backgouge

تخلیه جوش از پشت

عملیاتی شامل شیارزدن و سنگ‌زدن جوش از پشت در جوش‌های شیاری با نفوذ کامل می‌باشد تا به فلز سالم رسیده و مجدداً جوشکاری شود. این عملیات از الزامات جوش‌های شیاری با نفوذ کامل است که بدون پشت‌بند اجرا می‌شوند.

Welding Sequence

ترتیب جوشکاری

تقدم و تأخر در جوشکاری اعضا می‌باشد که به منظور جلوگیری از ایجاد تغییر شکل‌های ناخواسته در اعضای جوشی رعایت آن لازم است.

Crack

ترک

گسیختگی بین اتم‌ها در مقیاس میکروسکوپی یا ماکروسکوپی است و از خطرناکترین نوع عیب در فلز جوش یا فلز مبنا می‌باشد که با انجام آزمایش‌های غیرمخرب مختلف قابل

تشخیص است.

تمیزکاری

Cleaning

مجموعه عملیات پاک کردن و زدودن ناخالصی، روغن، زنگ، گل جوش و هر ماده خارجی دیگر و همچنین سنگ زدن و صاف و هموارنمودن پلیسه‌ها، جرقه‌ها کنگره‌ها و سایر ناهمواری‌ها از روی سطوح جوش شونده قبل از جوشکاری و از روی سطوح جوش نهایی بعد از اتمام جوشکاری می‌باشد.

تنش تسلیم

Yield Stress

مقدار تنشی است که در آن تغییر شکل دائمی حاصل می‌شود که با انجام آزمایش کشش قابل تعیین است.

جرقه

Spatter

ذرات فلزی مذاب که هنگام جوشکاری به اطراف پاشیده می‌شود و قسمتی از جوش را تشکیل نمی‌دهد و باید از سطح فلز پایه یا فلز جوش برداشته شوند.

جوش

Weld

اتصال موضعی فلز که در آن اتصال با حرارت دادن به میزان مناسب با کاربرد یا بدون کاربرد فشار با استفاده از فلز پرکننده یا بدون فلز پرکننده صورت می‌گیرد.

جوش انگشترانه

Slot Weld

جوشی است که در داخل سوراخ‌هایی دایره‌ای شکل در یکی از دو عضو در اتصال رویهم اجرا می‌شود که ممکن است کل ضخامت قطعه سوراخ شده یا قسمتی از آن با جوش پر می‌شود.

جوش شیاری

Groove Weld

جوشی است که در شیار بین دو عضو مورد جوشکاری با هر یک از اتصالات لب‌به‌لب سه‌پری یا کنج انجام می‌شود.

جوش شیاری با نفوذ کامل

Complete Joint Penetration Groove Weld

جوش شیاری که در تمام ضخامت یکی از اعضای مورد جوشکاری نفوذ کرده باشد، که یا باید از پشت‌بندی مناسب استفاده شود یا عملیات تخلیه جوش از پشت انجام گردد.

Flare Groove Weld

جوش شیاری بین لبه‌های گرد

جوش شیاری که در شیار حاصل از لبه یک قطعه مدور و غیرمدور یا دو قطعه مدور مجاور هم در یک اتصال اجرا می‌گردد.

Plug Weld

جوش کام

جوشی که در سوراخ لوبیایی دراز یکی از دو عضو در اتصال رویهم انجام می‌شود که ممکن است کل ضخامت قطعه سوراخ‌شده یا قسمتی از آن با جوش پر شود.

Shop Weld

جوش کارخانه‌ای

جوشی که در محل کارخانه ساخت+ قطعات اجرا می‌شود که معمولاً تحت بازرسی و کنترل دقیق‌تری قرار گرفته و روی زمین اجرا می‌گردد.

Field Weld

جوش کارگاهی

جوشی که در محل اجرای نصب و برپایی سازه فلزی و معمولاً در ارتفاع اجرا می‌گردد.

Submerged Arc Welding

جوشکاری زیرپودری

نوعی از جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود بدون روپوش است که به طور خودکار با قوس الکتریکی تغذیه و حرارت قوس بین فلز الکتروود یا الکتروودها و قطعه کار اتصال می‌کند و نوک الکتروود و قوس در توده‌ای از پودر و سرباره مستغرق و مخفی است.

Shielded Metal Arc Welding

جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار

متداولترین نوع جوشکاری قوس الکتریکی است که به آن جوشکاری دستی نیز اطلاق می‌شود و اتصال با حرارت دادن توسط قوس الکتریکی بین الکتروود روپوش‌دار و قطعه کار و حفاظت قوس با ایجاد سرباره و گازهای ایجادشده از روپوش الکتروود صورت می‌گیرد.

Gas Metal Arc Welding

جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

نوعی از جوشکاری قوس الکتریکی است که اتصال با ذوب‌کردن توسط حرارت حاصل از قوس الکتریکی بین الکتروود فلزی بدون روپوش و قطعه کار و حفاظت قوس توسط یک گاز یا مخلوطی از گازها صورت می‌گیرد.

Fillet Weld

جوش گوشه

جوشی با مقطع مثلثی شکل است که بر روی دو سطح تقریباً قائم در یک اتصال اجرا می‌گردد.

Intermittent Weld

جوش منقطع

جوشی که در تمام طول اتصال پیوسته نبوده بلکه به طور منقطع ولی در فواصل مساوی و یکنواخت در سراسر اتصال اجرا می‌گردد.

Crater

چشمه جوش

چاله‌هایی که در نقطه اتمام جوشکاری با یک الکتروود به علت جداکردن سریع الکتروود از سطح قطعه ایجاد شده و معمولاً ترک‌هایی به شکل ستاره در آن ایجاد می‌گردد.

Tack Weld

خال جوش

جوش‌هایی با طول کوچک که به طور موقتی جهت نگاه داشتن قطعات در راستای صحیح اجرا می‌گردد.

Tack Welder

خال جوشکار

شخصی که فقط مجاز به اجرای خال جوش بوده و برای این کار با آزمایش تأیید صلاحیت می‌شود.

Preheat Temperature

درجه حرارت پیش‌گرمایش

میزان حرارت لازم جهت پیش‌گرمایش قطعه کار که بسته به ضخامت قطعه و روش جوشکاری تعیین می‌گردد.

Fusion

ذوب

تبدیل به سیال شدن فلز پرکننده و فلز پایه در یکدیگر می‌باشد که اتصال نتیجه آن است.

Complete Fusion

ذوب کامل

ذوبی است که روی تمامی سطوح و ضخامت فلز پایه و بین کلیه لایه‌های جوش اتفاق می‌افتد.

Incomplete Fusion

ذوب ناقص

یکی از عیوب جوش می‌باشد به طوری که در تمامی سطوح و ضخامت فلز پایه و یا بین کلیه لایه‌های جوش عمل ذوب به طور کامل انجام نمی‌شود و باعث ایجاد عدم پیوستگی در اتصال جوشی می‌گردد.

Welding Process

روش جوشکاری

فرآیند اتصال فلزی که با استفاده از حرارت، فشار، فلز پرکننده یا بدون هر یک از آنها اتصال صورت می‌گیرد.

Overlapping

روبهم افتادگی

یکی از عیوب جوش است به طوری که اگر الکتروود با سرعت زیاد ذوب شود و یا سرعت حرکت جوشکاری کم باشد و یا زاویه الکتروود نسبت به قطعه کار مناسب نباشد، فلز جوش تمایل به جمع شدن در پنجه جوش دارد و باعث ایجاد روبهم‌افتادگی در طول خط جوش می‌گردد.

Groove Angle

زاویه شیار

زاویه‌ای است که بسته به ساختار اتصال در لبه عضو مورد جوشکاری و در صفحه ضخامت عضو ایجاد می‌گردد.

Fillet Weld Leg

ساق جوش گوشه

اندازه ضلع مثلث قائم‌الزاویه مقطع جوش گوشه است که اندازه جوش گوشه با آن مشخص می‌گردد و همان بعد جوش گوشه است.

Root Opening

شکافت ریشه

فاصله بین لبه یا پیشانی شیار یک عضو تا لبه یا پیشانی شیار عضو دیگر در انواع اتصال با جوش شیار می‌باشد.

Groove

شیار

درزی است که با آماده‌سازی لبه قطعاتی که با جوش شیار متصل می‌گردند، ایجاد می‌شود به طوری که پس از سرهم کردن قطعات اتصال به صورت یک شکافت است که با جوش پر می‌شود.

Fillet Weld Effective Throat

ضخامت گلوگاه مؤثر جوش گوشه

ارتفاع وارد بر وتر مثلث مقطع جوش می‌باشد.

Discontinuity

عدم پیوستگی

هر نوع گسستگی یا ناپیوستگی در فلز جوش یا فلز پایه نظیر ترک، تخلخل و غیره می‌باشد.

- Welder** فرد جوشکار
کسی که قابلیت انجام عملیات جوشکاری دستی یا نیمه خودکار را دارد و صلاحیت او با آزمایش تأیید گردد.
- Base Metal** فلز پایه
فلزی است که تحت عملیات جوشکاری قرار می‌گیرد.
- Filler Metal** فلز پرکننده
فلزی است که با ذوب شدن به صورت فلز جوش رسوب کرده و ایجاد اتصال می‌کند.
- Weld Metal** فلز جوش
در حین جوشکاری فلز پرکننده ذوب و مجدداً منجمد شده و فلز جوش را تشکیل می‌دهد.
- Polarity** قطبیت
نحوه اتصال الکتریکی قطعه کار و الکتروود به قطب‌های منفی یا مثبت است که بسته به نوع الکتروود متفاوت است.
- Weld Reinforcement** گرده جوش
فلز جوشی است که خارج از سطح تخت مقطع جوش رسوب می‌کند.
- Procedure Qualification Record** گزارش تأیید روند جوشکاری
نتایج آزمایش‌های تأیید صلاحیت مشخصات فنی روند جوشکاری است که به عنوان گزارش تأیید روند جوشکاری توسط پیمانکار ارائه می‌گردد.
- Slag** گل جوش
مواد ناخالصی غیرفلزی مذاب که روی سطح فلز مذاب شناور می‌شود و پس از اتمام جوشکاری سرد و منجمد شده که باید از سطح کل جوش‌ها برداشته شود.
- Weld Layer** لایه جوش
قشر فلزی جوش می‌باشد که در هر عبور جوش رسوب می‌کند و باید دارای نفوذ کافی به فلز پایه یا دیگر لایه‌های جوش باشد.
- Welding Procedure Specification** مشخصات فنی روند جوشکاری
مقادیر کلیه متغیرهای جوشکاری در مشخصات فنی روند جوشکاری دقیقاً مشخص شده و

عملیات جوشکاری باید براساس آن انجام گیرد. مشخصات فنی روند جوشکاری باید توسط پیمانکار ارایه شده و به یکی از روش‌های پیش‌تأیید یا تأیید صلاحیت با آزمایش، تعیین صلاحیت گردد.

Electrode Tensile Strength

مقاومت کششی الکتروود

مقاومت کششی فلز جوش است که با انجام آزمایش کشش مغز جوش تعیین می‌گردد.

Welding Consumables

مواد مصرفی جوشکاری

مواد مصرفی جوشکاری شامل الکتروود، پودر جوشکاری، گاز و غیره می‌باشد که در جوشکاری مورد مصرف قرار می‌گیرند.

Assembling

مونتاژ

مجموعه عملیات سرهم کردن قطعات جهت ایجاد اتصال بین اعضا می‌باشد که با خال جوش یا قیود مناسب دیگر در راستای مشخص قرار می‌گیرند.

Filler Plate

ورق پرکننده

در بعضی اتصالات جوشی به منظور جبران کمبود ضخامت یکی از ورق‌های اصلی اتصال از آن استفاده می‌شود و بسته به ضخامت آن به طور مستقل به اتصال جوش می‌شود و یا با ورق اتصال مشترکاً جوش می‌شود.

Welding Position

وضعیت جوشکاری

حالت جوشکاری و نوع قرار گرفتن الکتروود نسبت به قطعات مورد جوشکاری و محور جوش است که در وضعیت‌های تخت، افقی، عمودی و بالاسری تعریف می‌شود.

Voltage

ولتاژ

واحد اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی است که به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در مشخصات فنی روند جوشکاری برای هر قطر و نوعی از الکتروود در هر عبور مشخص می‌گردد.